

R&D Department



جزوه آموزشی درس
مبانی مهندسی برق (۲)

جزوه آموزشی درس

مبانی مهندسی برق (۲)

(رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات)



شرکت مهندسی پتروپالامحور

گردآوری و تنظیم :

فرشاد سـرایـی

با تقدیم والاترین درودها و احترامات به استاد ارجمندم جناب آقای مهندس حیرانی نوبری
که مطالب مندرج در این جزوه بر گرفته از آموزش های ایشان می باشد.

<p>R&D Department</p>		<p>جزوه آموزشی درس مبانی مهندسی برق (۲)</p>
----------------------------------	---	---

مقدمه :

جزوه حاضر که فرا روی شما خواننده گرامی قرار دارد ، مشتمل بر مباحث و سرفصل های مربوط به درس دانشگاهی « مبانی مهندسی برق (۲) » در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات می باشد. مطالب مندرج در این جزوه آموزشی به تبیین روابط حاکم بر ارتباط میان الکتریسیته و مغناطیس و مبانی طراحی و عملکرد ترانسفورماتورها و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم و متناوب می پردازد. کتاب مرجع دانشگاهی که میبایست به عنوان مکمل در کنار این جزوه مطالعه شده و مورد استناد و ارجاع قرار گیرد عبارت است از :

- **ماشین های الکتریکی** ، نوشته : G.R.Slemon و A.Straughen ، ترجمه : آقای دکتر حمید لسانی

مطالب مندرج در این جزوه برگرفته از کلاس های آموزشی ارائه شده توسط جناب آقای **مهندس حیرانی نوبری** در **دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران** در سال ۱۳۷۲ خورشیدی می باشد که به همان صورت دست نویس (برداشت شده توسط اینجانب) تقدیم حضور خوانندگان گرامی می شود ، به این امید که مفید فایده و مقبول نظر واقع گردد. همچنین بر خود لازم میدانم از حسن همکاری و زحمات سرکار خانم **نیره رضائی** که اینجانب را در گردآوری و تنظیم این جزوه الکترونیکی یاری نمودند کمال سپاسگزاری را به عمل آورم. همچنین از خوانندگان محترم درخواست می نمایم هرگونه نظرات اصلاحی ، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس ایمیل : f.saraei@petropalamehvar.com با اینجانب در میان گذارند.

فرشاد سرایی
دی ماه ۱۳۹۰



« سر درب ورودی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران »



« پیشنهاد همکاری به مهندسين تازه فارغ التحصيل دانشگاه »

مدیریت شرکت مهندسی «پتروپالامحور» در راستای بسط و توسعه فرهنگ مهندسی دانش بنیان و حمایت از مهندسين جوان و علاقمند ، شرایطی را فراهم آورده که دانش آموختگان بتوانند با مراجعه به کتب ، جزوات و مقالاتی که بصورت رایگان در بخش «کتب و مقالات» وب سایت این شرکت در دسترس عموم قرار گرفته ، اصول و مبانی صحیح طراحی و مدلسازی سه بعدی سیستم های لوله کشی صنعتی (Piping) را به صورت خود آموز فراگرفته و سپس آموخته های خود را در قالب یک پروژه آموزشی پیاده سازی نموده و جهت بررسی مهندسين ارشد و با سابقه این شرکت ارسال نمایند تا پس از بررسی کارشناسی ، توصیه های فنی لازم در جهت بهبود طراحی به صورت رایگان به ایشان ارائه گردد.

مهندسين تازه فارغ التحصيل دانشگاه های معتبر در رشته «مکانیک» میتوانند با مراجعه به این کتابخانه الکترونیکی به آدرس : http://www.petropalamehvar.com/articles_fa.html ضمن دریافت فایل کتب ، جزوات و مقالات آموزشی با فرمت PDF به مطالعه آنها پرداخته و دانش مقدماتی مورد نیاز جهت طراحی و مدلسازی سه بعدی سیستم های لوله کشی صنعتی (Piping) را فرا گیرند.

پس از فراگیری مقدمات فوق ، مهندسين جوان میبایست به پروژه آموزشی ارائه شده در آیتم شماره ۲۲ کتابخانه الکترونیکی مراجعه نموده و بسته فشرده محتوی فایل های این پروژه را دانلود نمایند. پروژه فوق متشکل از دو نقشه P&ID و Area Plot Plan یک واحد پتروشیمی فرضی می باشد که با ویرایش ۲۰۰۷ نرم افزار نقشه کشی Autocad و با فرمت فایل الکترونیک DWG تهیه شده و به همراه یک فایل PDF محتوی توضیحات مورد نیاز جهت اجرای پروژه ، در قالب یک پکیج رایگان ارائه گشته است.

مهندسين علاقمند میبایست بر اساس توضیحات ضمیمه این پروژه ، گام به گام نسبت به تکمیل طرح و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مورد نیاز (که دقیقا مشابه یک پروژه واقعی تنظیم شده) اقدام نمایند. نقشه ها و مدارک تهیه شده پس از تکمیل میبایست در قالب یک فایل فشرده با ظرفیت حداکثر ۱۰ مگابایت بسته بندی شده و جهت کنترل و بررسی مهندسين ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی «پتروپالامحور» به آدرس پست الکترونیک این شرکت : info@petropalamehvar.co ارسال گردد. ذکر عبارت «**درخواست بررسی پروژه آموزشی تکمیل شده**» در عنوان (Subject) ایمیل و همچنین درج نام ، نام خانوادگی ، رشته تحصیلی ، میزان سابقه کار و شماره تماس مهندس طراح در متن ایمیل ارسالی ضروری بوده و به ایمیل هایی که فاقد مشخصات فوق الذکر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

طرح های دریافتی به نوبت توسط تیم بازبینی واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی «پتروپالامحور» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف موجود در آنها به انضمام توصیه های فنی و تجربی مورد نیاز جهت بهبود طرح ، متعاقبا به آدرس پست الکترونیک شخص فرستنده ارسال خواهد گشت.



علاوه بر خدمات فوق که به صورت رایگان از طرف مدیریت شرکت مهندسی «پتروپالامحور» برنامه ریزی و جهت استفاده عموم علاقمندان ارائه می گردد ، با هدف تشویق هر چه بیشتر دانشجویان و مهندسیان جوان به شرکت در این خودآزمایی و توسعه دانش فنی طراحی لوله کشی صنعتی (Piping) در میان دانش آموزان کشور ، هیئت بازبینی واحد تحقیق و توسعه این شرکت پس از بررسی طرح های دریافتی به آنها امتیازی بین ۰ الی ۱۰۰ خواهد داد. طرح هایی که موفق به کسب امتیاز ۸۰ یا بالاتر از مجموع ۱۰۰ امتیاز گردند به عنوان **طرح برگزیده** انتخاب گشته و مهندس طراح مربوطه پس از دعوت به محل دفتر مرکزی شرکت و انجام مصاحبه حضوری جهت اطمینان از صحت مدارک ارسالی و تهیه آن توسط خود شخص ، جهت **استخدام در شرکت مهندسی «پتروپالامحور»** دعوت به همکاری خواهد شد.


شماره های تماس شرکت مهندسی «پتروپالامحور»
۴۸ الی ۲۳۶۸۵۰۴۶ (کد شهر تهران ۰۲۱)

آدرس وب سایت شرکت مهندسی «پتروپالامحور»
www.petropalamehvar.com

آدرس وبلاگ تخصصی «طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی»
به مدیریت آقای مهندس «فرشاد سرایی»
www.fsaraei.persianblog.ir


درس: مبانی مهندسی برق (۲)

استاد: آقای مهندس حیرانپوری

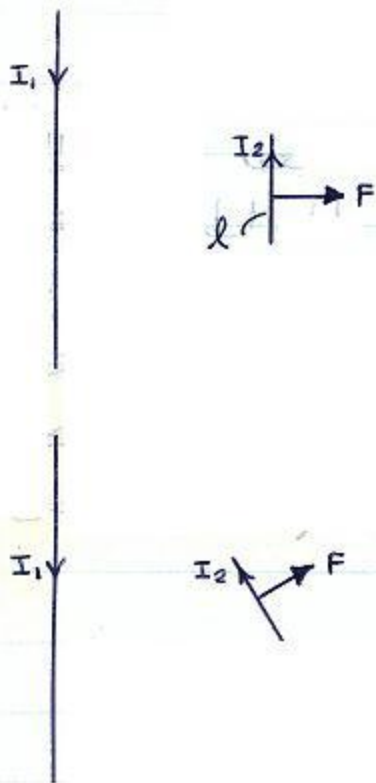

$$F = 2 \times 10^{-7} I_2 l \frac{I_1}{r}$$


* برقرار F نیرو همواره بر I_2 عمود است و اندازه آن ثابت است و این در صورتی است که دو سیم در یک صفحه باشند.

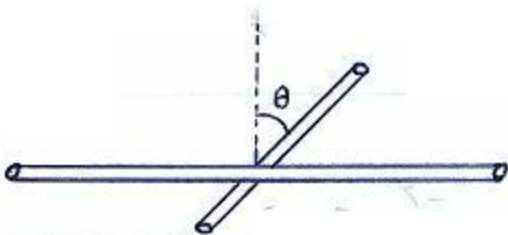

* اگر دو سیم متناظر باشند نیرو همواره به دو چیز عمود است - یکی به I_2 و یکی به صفحه -
نرمال و اندازه آن :

$$F = 2 \times 10^{-7} I_2 l \frac{I_1}{r} \sin \theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} = 2 \times 10^{-7} I_2 \vec{l} \times \vec{B} \\ \vec{F} = I_2 \vec{l} \times \vec{B} \\ |\vec{B}| = 2 \times 10^{-7} \frac{I_1}{r} \end{array} \right.$$

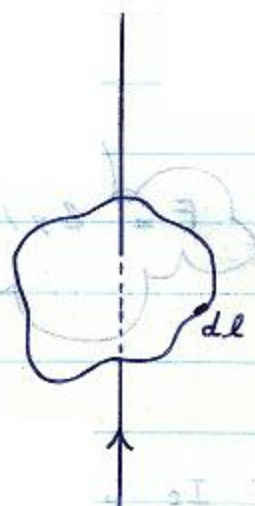

* اگر ما انتگرال بسته روی هر
منحنی که نقطه ای را احاطه
نموده است بگیریم اندازه این
انتگرال خطی بسته به نوع منحنی
بستگی ندارد لذا معمولاً منحنی را
دایره در نظر می گیریم :

$$** \oint_{C(r)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{C(r)} \frac{I_1}{r} \times 2 \times 10^{-7} \times dl =$$

$$\oint_{C(r)} dl \times \frac{I_1}{r} \times 2 \times 10^{-7} = \frac{I_1}{r} \times 2\pi r \times 2 \times 10^{-7}$$

$$\oint_{C(r)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underbrace{4\pi \times 10^{-7}}_{\mu_0} I_1$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$




3


کله عبوری از منحنی (c) $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

* در صورتی \vec{H} دقیقاً $\frac{\vec{B}}{\mu_0}$ است که هیچ نوع ماده مغناطیسی نداشته باشد یا شیب تا جری یا نهایی مقید ایجاد کنند. لذا \vec{H} حاصل از آن \vec{B} است که مربوط به جریان آزاد می باشد.


* در مواد غیر مغناطیسی شونده همواره $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

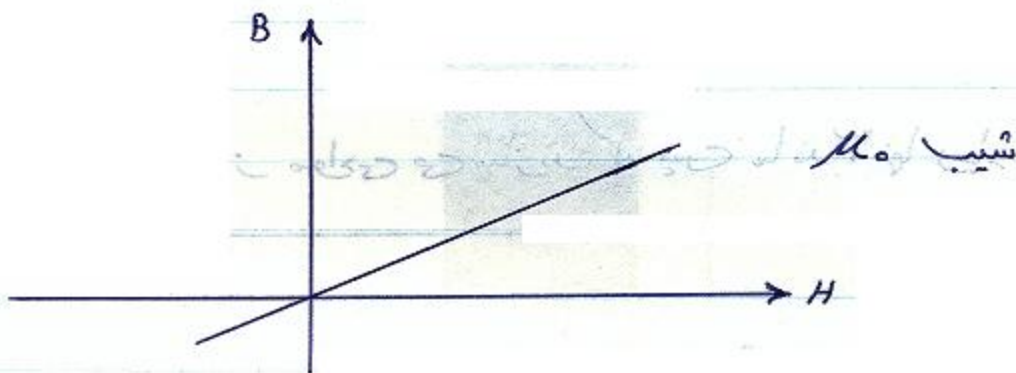

* در مواد مغناطیسی اگر اسپینها هم جهت نباشند؛ \vec{B} صفر است و اگر توسط جریانی \vec{H} را پیرامون آنها تولید کنیم \vec{B} ناشی از آن هم $\mu_0 \vec{H}$ است و هم ناشی از خاصیت مغناطیسی آن ماده:

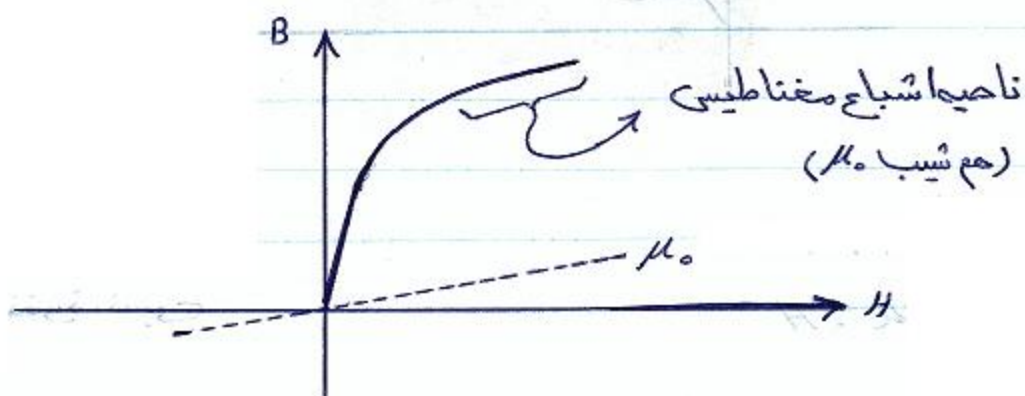


* اگر جریان را کاهش دهیم روی منحنی قبلی باز نمی گردیم:

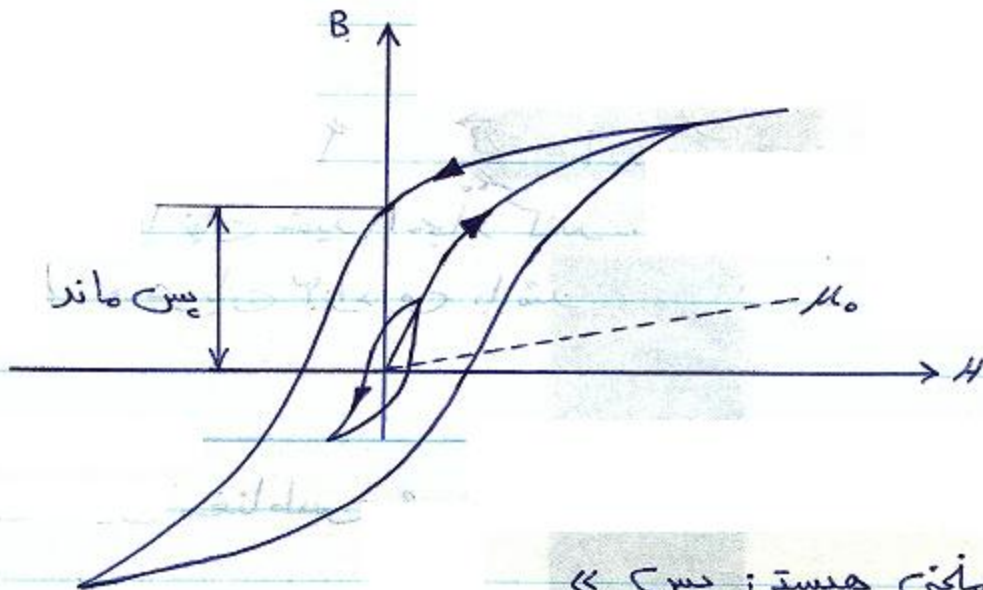

« منحنی هیستریزیس »

* آهن رباهای دائمی را از موادی می سازند که پس ماند آنها زیاد باشد.

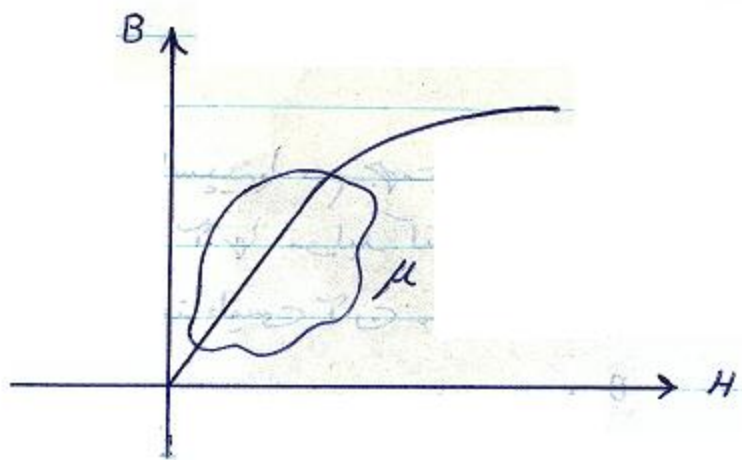


$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$B = \mu \cdot H$$

μ - ضریب نفوذ مطلق

μ_r - ضریب نفوذ نسبی

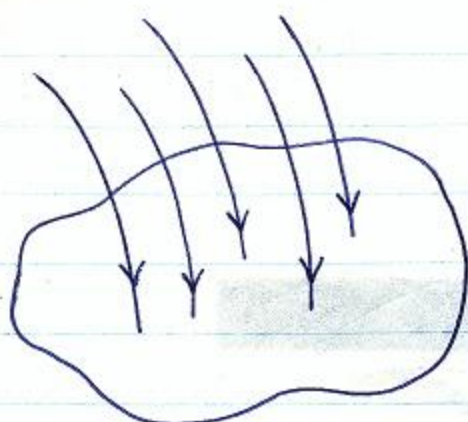

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

* شار گذرنده از هر سطح بسته ای صفر است ، چون به همان میزانی که به محیط سرایت می کند از آنجا خارج می شود .

* مواد آهنی سرایت دهنده های خوبی برای خاصیت مغناطیسی هستند و خطوط میدان را بطور عمده از خود عبور می دهند :





* خطوط گذرنده از هوا بسیار اندک است .





پتروپالامحور پیشتاز در ارائه خدمات مهندسی و متعهد به کیفیت

PPM , Dedicated For The Best Quality



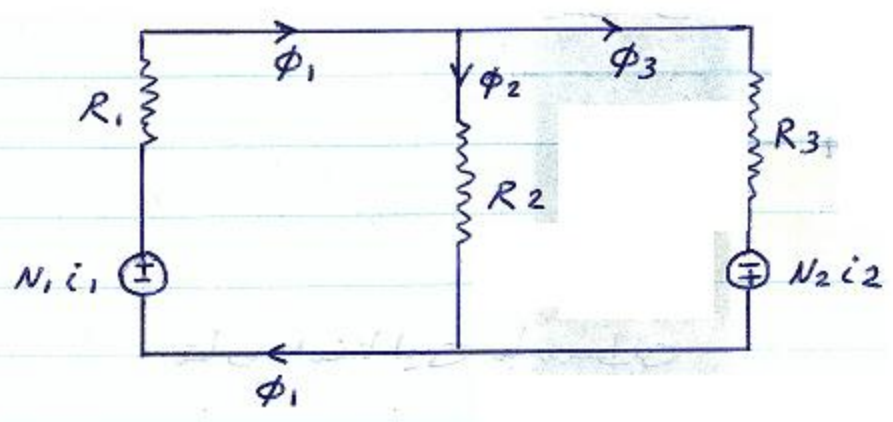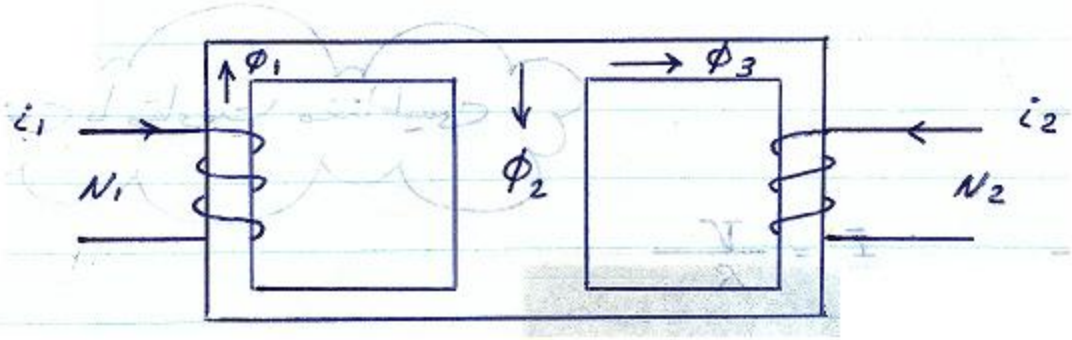

$$f \phi = R \phi^2 = \frac{f^2}{R}$$

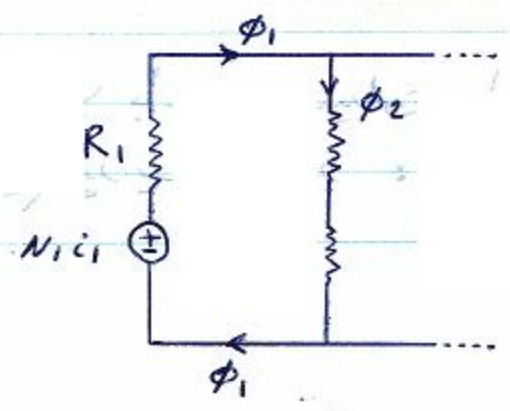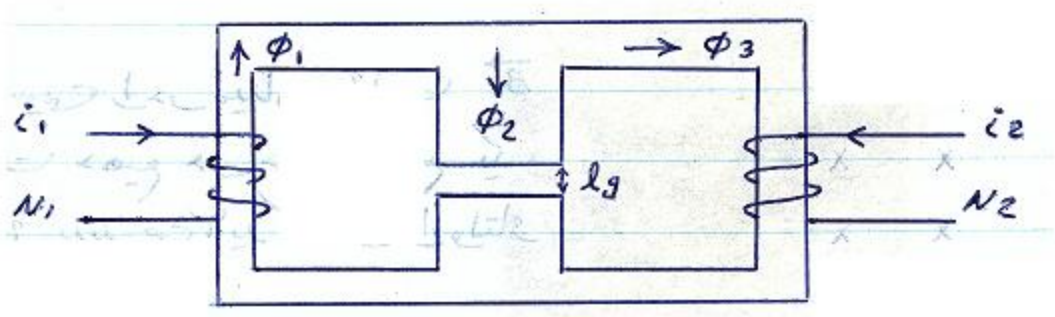

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \frac{l}{\mu A} \\ \phi = \frac{f}{R} \end{array} \right.$$

$$I = \frac{V}{R}$$

رولتانس یا مقاومت مغناطیسی :


نیروی محرکه مغناطیسی f (ni)

$$\phi = \frac{f \cdot ni}{\frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A_c} + \frac{l_g}{\mu_0 A_g}}$$

مقاومت مغناطیسی هسته


مقاومت مغناطیسی ماده هوازی

قانون فارادی :

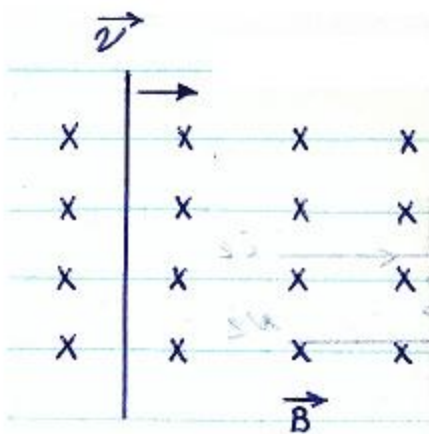

* اگر سیمی را در میدان ثابت B حرکت دهیم در دوسر سیم یک ولتاژ پدید می آید که آن را ولتاژ القایی گویند.


* حال اگر سیم ثابت باشد و میدان با زمان تغییر کند باز هم ولتاژ القایی در سیم پدید می آید :

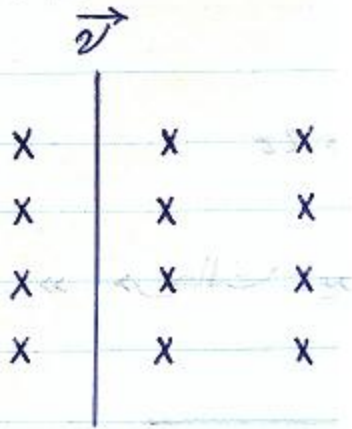

$(\vec{B} = \text{متغیر با زمان} = B_m \sin 100\pi t)$

* فارادی هر دو این پدیده ها را در قالب یک قانون مطرح نمود :

$e = \frac{d\phi}{dt}$

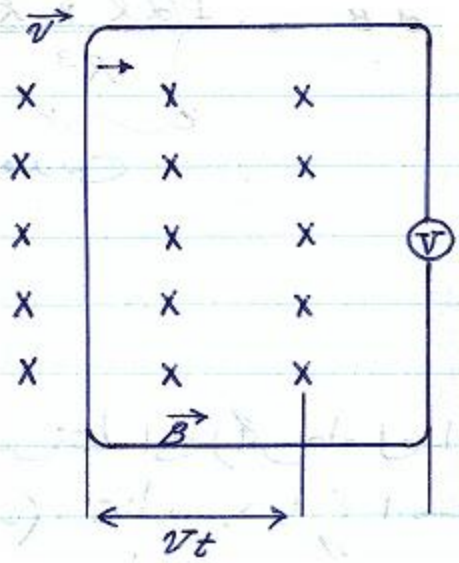

* فارادی گفت ولتاژ القایی برابر است با سرعت تغییر شار گذرنده از یک سطح بسته فرضی.

$A(t) = l \times vt \rightarrow$

$\phi(t) = B l v t \rightarrow$

$e = \frac{d\phi}{dt} = B l v$

$$AB = \phi$$


$$\frac{d\phi}{dt} = A \frac{dB}{dt} = ABm \cdot 100R \cos 100Rt$$

« در حالت میدان متغیر »

P 12 - 1, 5, 6, 9, 15


مسائل :

P 13 - 2, 5

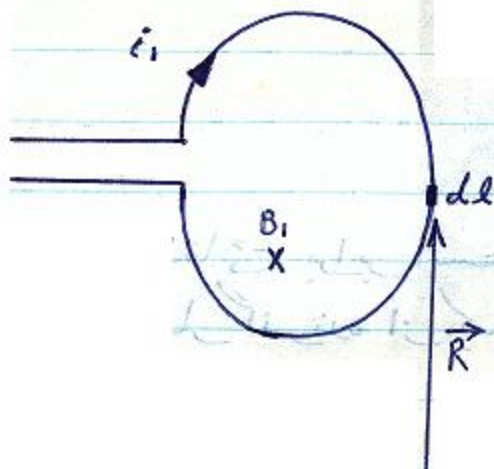

$$d\vec{B} = \frac{I d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}$$

عوامل هندسی *

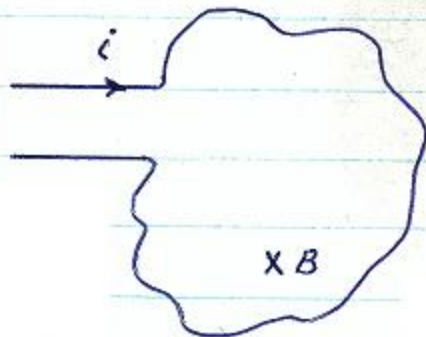

* در هر نقطه ای (اگر حاصل از i باشد) متناسب با i است و ضرباً متناسب بستگی به شکل هندسی دارد :

$$B \propto i$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\phi \propto i$$

$$\phi = L \cdot i$$

* ضریب تناسب (L) را ضریب خود القایی آن سیم بیچ گویند. حال اگر سیم بیچ N دور داشته باشد:

$$\phi_1 = L_1 i +$$

$$\phi_2 = L_2 i$$



$$\phi_{کل} = \lambda = (L_1 + L_2 + \dots + L_n) i$$

$$L_{کل}$$

$$\lambda = L i$$

$$\lambda = N \cdot \phi$$

* اگر سیم بیچها مشابه باشند:

ولتاژ القای کل

$$e = \frac{d\lambda}{dt}$$

* اگر شار عبوری تنها ناشی از جریان عبوری خودش باشد و شار حاصل از جریانهای اطراف روی آن تاثیر نگذارد ولتاژ القایی را (ولتاژ خود القایی) و (L) را (ضریب خود القایی) سیم پیچ گویند:

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

* یعنی برای تغییر جریان در سیم پیچ چون ولتاژ خود القاء پدید می آید لذا برای غلبه بر آن باید ولتاژ خرج کنیم. (قانون لنز)

* از نظر الکتریکی هر المانی که رابطه V و I آن بصورت $V = L \frac{di}{dt}$ باشد یک (سلف) است اما مدار واقعی بصورت زیر است؛ یعنی یک سیم پیچ در واقع یک سلف و یک مقاومت (ناشی از سیم) است؛




$$V = Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{N^2}{R}$$

لوکٹانس

مثال - نشان دہی :

اقتضائے : $(\phi = \frac{Ni}{R}) \quad L = \frac{\lambda}{i}$

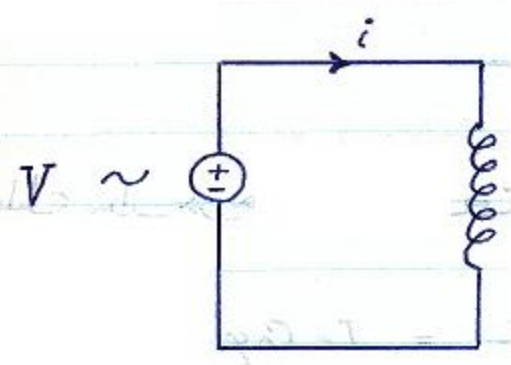

مثال -

$$v_L = V\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$e_L = V\sqrt{2} \sin \omega t = \frac{d\lambda}{dt} \rightarrow$$

$$\lambda = \int e_L \cdot dt = \frac{\sqrt{2}V}{\omega} \cos \omega t$$

$$\lambda_{max} = \frac{\sqrt{2}V}{\omega}$$

(اگر سیم بیچ N دوری باشد) : $\phi_{max} = \frac{\sqrt{2}V}{N\omega}$

$$i = \frac{\lambda}{L} = \frac{-\sqrt{2}V}{L\omega} \cos \omega t \rightarrow$$

$$I = \frac{V}{L\omega}$$

« جریان مؤثر »

$$L\omega = X_L$$

* یعنی جریان ناشی از یک ولتاژ سینوسی
 تماماً سینوسی است و نسبت ولتاژ موثر
 به جریان موثر (X_L) است. X_L را
 مقاومت ظاهری سلف گویند. اما سلف

تنها در مدت کوتاه تغییر جریان از صفر تا یک مقداری مقاومت می‌کند
 و پس از تثبیت جریان نقش سیم را ایفا می‌کند. (مطابق قانون لنز)

تحلیل مدار در حالت سینوسی :

$$i_1 = I_e \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) = I_e \underbrace{\cos \varphi}_{\text{قطبی}} + j I_e \underbrace{\sin \varphi}_{\text{دکارتی}}$$

توان : $P_t = v \cdot i$

$$P_t = V_e \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_v) I_e \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_i)$$

توان کل تحویل شده : $P = W = \int_0^T P_t dt$

$$\frac{W}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T P_t dt \quad (\text{توان تحویل شده در یک پریود})$$

$$\frac{W}{T} = V_e I_e \underbrace{\cos \varphi}_{\text{ضریب توان (P.F.)}}$$


توان حقیقی

اختلاف فاز جریان هر شاخه : $\varphi = |\varphi_i - \varphi_v|$
 با ولتاژش.

$P = \frac{W}{T}$ را توان حقیقی (Active) گویند.


(ولت آمپر VA) $S = V_e \cdot I_e$ (توان ظاهری)

(توان غیر حقیقی یا Reactive) $Q = V_e I_e \sin \phi$ (VAR)

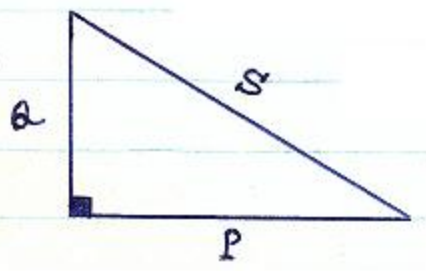

مثلث توان :

* هر چه با (ولت آمپر) بیان شد توان ظاهری است.

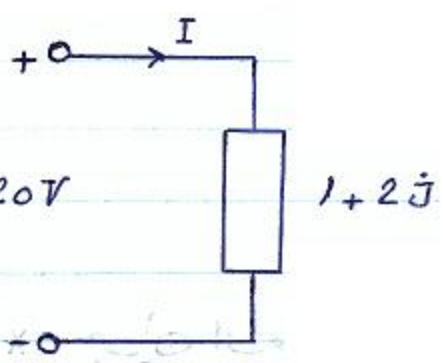


$v = 220 \sqrt{2} \sin \omega t$

مثال - $\underline{I} = \frac{220 \angle 0}{1 + 2j}$

$\underline{I} = \frac{220}{\sqrt{5}} \angle -63^\circ$

$i = \frac{220}{\sqrt{5}} \sqrt{2} \sin(\omega t - 63^\circ)$

چون جریان نسبت به ولتاژ تأخر دارد بار سلفی است.

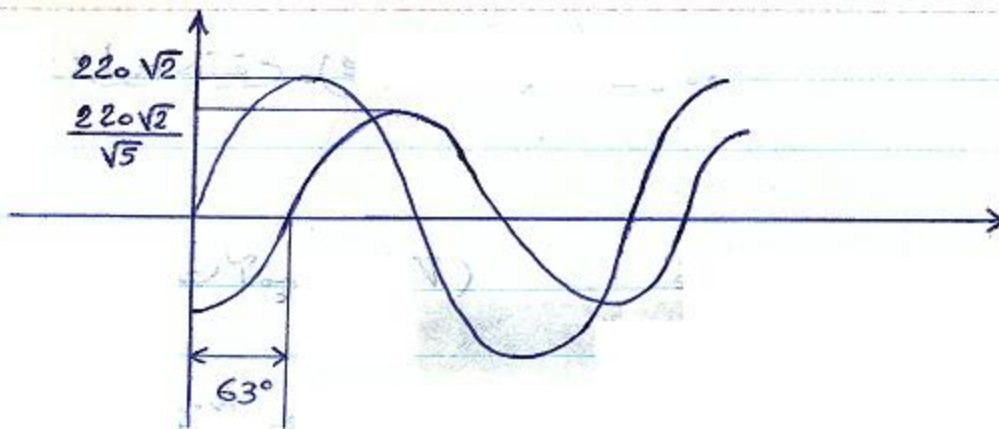


تأخر فاز جریان نسبت به ولتاژ

$$Z = R + Xj = Z \angle \varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{امپدانس بار}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

مثال - بار 15 kV.A با 220 V در ضریب توان پس فاز 0.85 تحویل می‌گیرد.

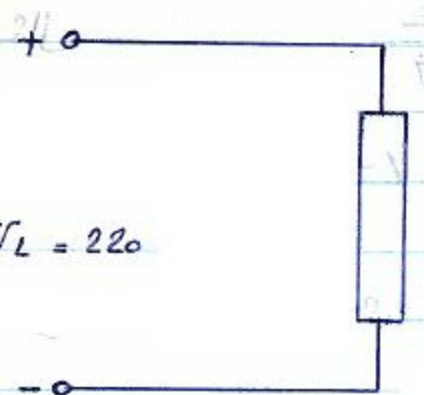

$$S = 15 \text{ kV.A}$$

$$\cos \varphi = 0.85$$

* جریان از ولتاژ عقب است (پس فاز) $\varphi < 0$
(قرارداد کتاب سلوون)


$$* I_L = \frac{S}{V_L} = \frac{15 \times 10^3}{220} = 68.2 \text{ A}$$

$$* P = V_L I_L \cos \phi = S \cos \phi = 15 \times 10^3 \times 0.85 = 12.75 \text{ K.W}$$


$$* Z = \frac{V_L}{I_L} = \frac{220 \angle 0^\circ}{68.2 \angle -31.8^\circ} = 3.23 \angle 31.8^\circ = 2.75 + j 1.7$$

$$* \phi = -\cos^{-1} 0.85 = -31.8^\circ$$

$$* X_L = 1.7 \Omega = \omega L \rightarrow L = \frac{1.7}{50 \times 2\pi} = 5.4 \text{ (mH)}$$

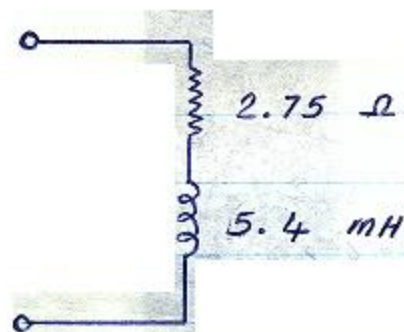

تراانسفورماتورها

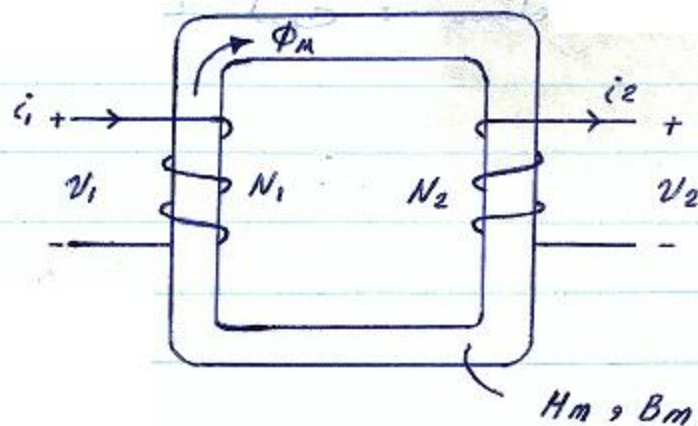

1- تراانس ايره آل :

- الف - هسته دارای مقاومت مغناطیسی صفر است ($\mu = \infty$)
 ب - شار پراکنندگی در هوا قابل صرف نظر کردن است.
 ج - مقاومت الکتریکی سیمها صفر است.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = \lambda_2 \\ v_1 = \frac{d\lambda_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi_M}{dt} \\ v_2 = \frac{d\lambda_2}{dt} = N_2 \frac{d\phi_M}{dt} \end{array} \right. \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$M_{12} = N_1 i_1 - N_2 i_2$$


(که $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$)
 قانون مدار آمپر

$$0 = N_1 i_1 - N_2 i_2 \rightarrow$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\phi_{M(\max)} = \frac{V_1 \sqrt{2}}{N_1 \omega}$$

تمرین - کتاب سلوون : مسئله 2.3 - 2.2 - 2.4

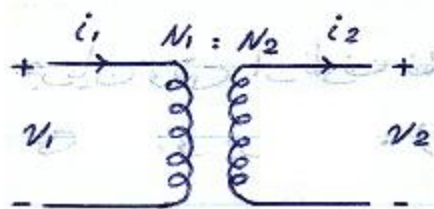

« نماد ترانس ایده آل »


($I_1 = 0$) → مدار باز ($I_2 = 0$) : (در ترانس ایده آل)



امپدانس از دید اولیه :

$$Z'_1 = \frac{v_1}{i_1} \quad \text{امپدانس که اولیه می بیند}$$

$$Z'_1 = \frac{N_1/N_2 \cdot v_2}{N_2/N_1 \cdot i_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z$$

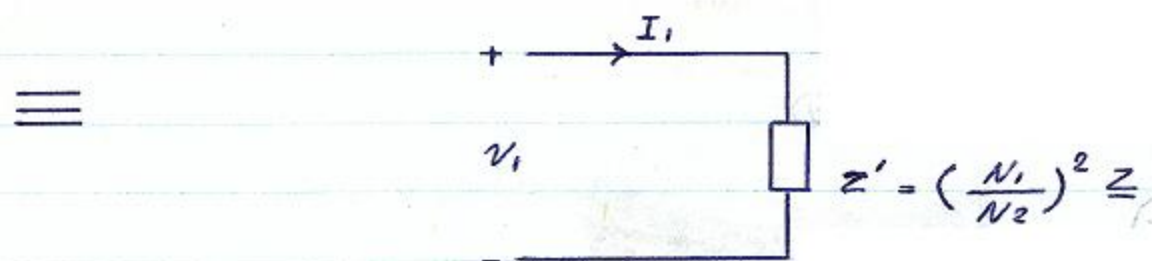

* یعنی اگر ترانس ایده آل باشد می توان مدار معادل دو طرف را در نظر گرفت و بطور اتوماتیک ترانس را حذف نمود. توان های مربوطه به بار (حقیقی و مجازی) و -
 هر بار با انتقال بار از ثانویه به اولیه تغییر نمی کند اما جریان و ولتاژ تغییر می کند.

- قرارداد :
- ۱- جریان وقتی از طرف فشار قوی بطرف فشار ضعیف می آید زیاد می شود و برعکس. (به نسبت ضریب تبدیل تراشش)
 - ۲- ولتاژ وقتی از طرف فشار قوی بطرف فشار ضعیف می آید کم می شود و برعکس.


قضیه - در مدار شبکه مقابل توان حقیقی تحویلی به بار ماکزیم مقدار خود را خواهد داشت اگر




$$Z_s = Z_L^*$$

یا: $(R_s = R_L)$


یادآوری : قضیه توان در حالت دائم سینوسی - هر دو سری از یک شبکه را که در آن فقط از المانهای خطی تغییر ناپذیر با زمان استفاده شده است می توان بصورت زیر مدل نمود.

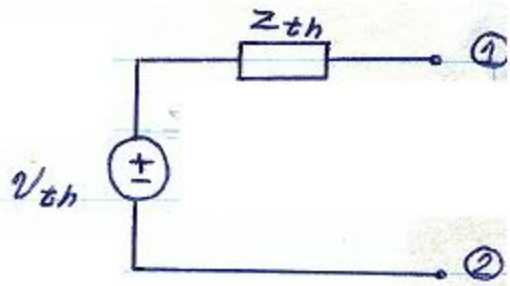


که در آن V_{th} همان ولتاژ دیده شده از دوسر ① و ② است و Z_{th} برابر است با امپدانس معادل دیده شده از آن دوسر به شرط آن که تمامی منابع داخل شبکه را صفر کنیم.

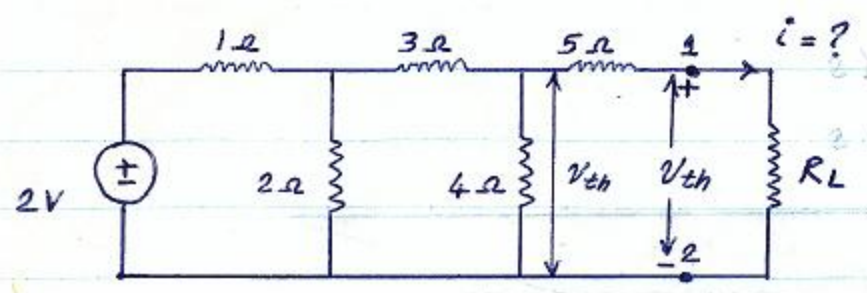


مثال -

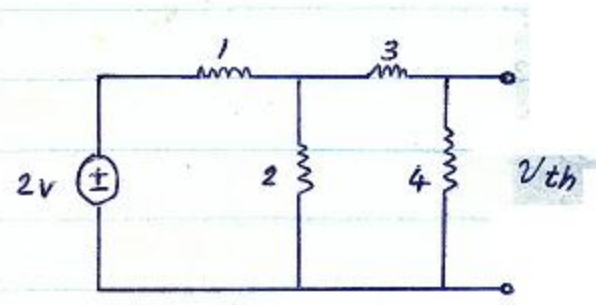

$V_{th} = \frac{16}{23} \text{ V}$

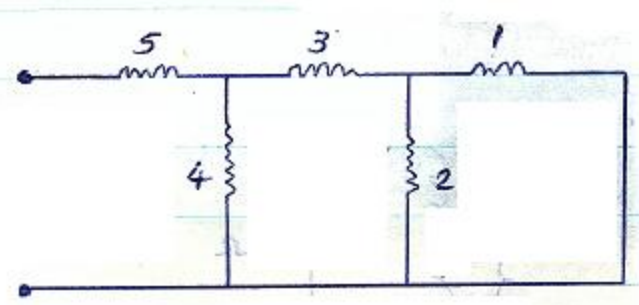

$R_{th} = \frac{44}{23} + 5$

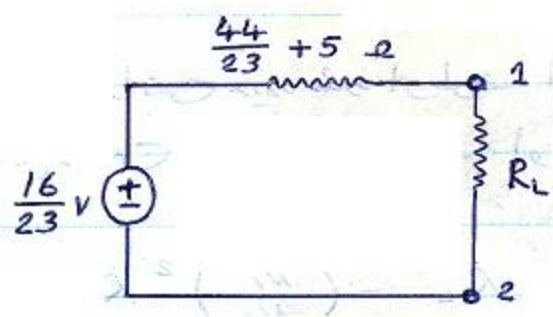


مدار معادل تونین

$$Z_S = R_S + j X_S$$

$$Z_S^* = R_S - j X_S$$

مسئله ۵ - سلون -

یک تقویت کننده باید توسط یک ترانس به بلندگو وصل شود. بلندگو بار مقاومتی 8Ω است و تقویت کننده را می توان بصورت یک منبع ولتاژ سری با یک مقاومت 1000Ω در نظر گرفت. به فرض ایده آل بودن ترانس ضریب تبدیل را طوری بیا بید که قدرت حداکثر را به بلندگو تحویل دهد.

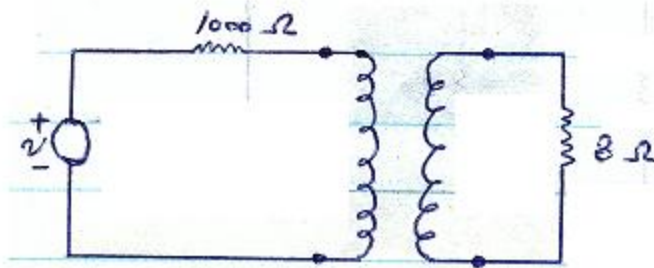

* با توجه به قضیه فوق امیدانس دیده شده از طرف اولیه مساوی 1000Ω باید باشد. با توجه به ضریب امیدانس دیده شده از طرف اولیه:


$$* R_L = 8 \Omega \rightarrow R'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L = R_S = 1000 \Omega$$

$$\rightarrow \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \frac{1000}{8} \rightarrow \frac{N_1}{N_2} = 11.2$$



مسئله ۳ - ۲ - }
 ترانس (5 KVA و 60 Hz و 440v: 110v) : ترانس
 ترانس به بار وصل شده بطوری که جریان اولیه -
 $I_1 = 10A$ با $\cos \phi = 0.9$ پیش فاز. مقاومت
 ظاهری بار وصل شده به طرف فشار ضعیف را بیا بید
 و آن را بصورت فازوری نشان دهید.

* با در نظر گرفتن مطالب مربوط به انتقال امپدانس طریق :
 $(I_2 = 4 \times 10^1 = 40A)$

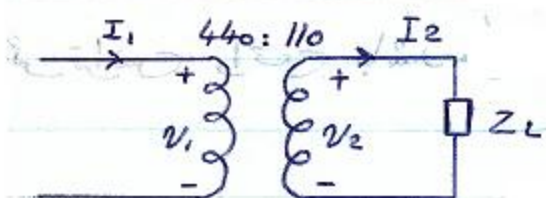

* فرض می‌کنیم که بار در ولتاژ
 نامی کار می‌کند:

$$(V_2 = 110V)$$

$$* \underline{Z}_L = \frac{110 \angle 0^\circ}{40 \angle 90^\circ \cdot 0.9} = \frac{110}{40} \angle -25.8^\circ$$

$$* \underline{Z}_L = 2.475 - j1.2$$

نکته - بار در ولتاژ نامی کار می‌کند یعنی همان ولتاژی است که داده شده مثلاً
 110 و 440. اما وقتی می‌گوییم بار نامی است یعنی بار توان نامی
 را تحویل می‌گیرد، مثلاً در مسئله فوق (5 KVA) را می‌کشد.

نکته - از روی توان نامی با داشتن آمپر یا ولتاژ می‌توان دیگری را -
 محاسبه نمود :

$$(S = V \cdot I)$$


(I و V بدست آمده لزوماً نامی نیستند)

توانس واقعی

* توجه کنید در تحلیل توانس ایده آل فرضی کردیم هسته ایده آل است و مقاومت مغناطیس آن را صفر فرض کردیم و نوشتیم:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = N_1 i_1 - N_2 i_2 = R_m \phi_m$$

* حال اگر توانس واقعی باشد دیگر این مقدار صفر نخواهد بود:

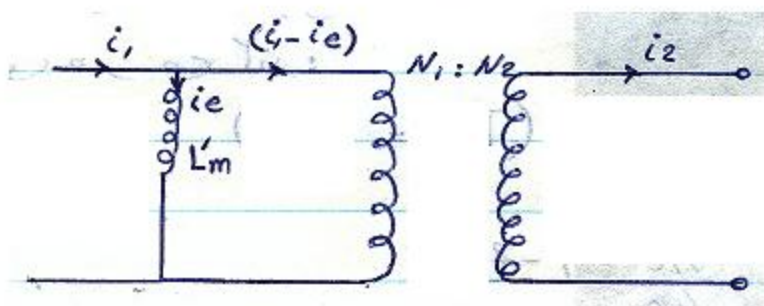

مُک :


$$L'_m = \frac{N_1^2}{R_m}$$

$$\frac{i_1 - i_e}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$R_m \phi_m = N_1 i_e$$

مُک یک سلف

* حال اگر به ماکنی هیستریزیس و جریانهای فوکو توجه کنیم؛ تلفات مربوط به این دو پدیده را مجموعاً تلفات هسته گویند. پس R'_e را قرار می دهیم؛ (یعنی تلفات هسته را با مقاومت R'_e مدل می کنیم البته در یک فرکانس معین) \therefore

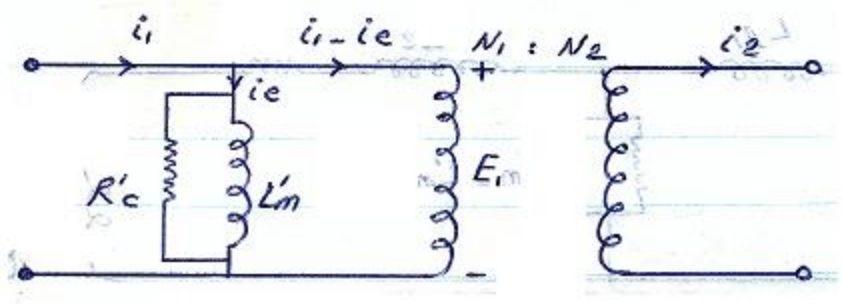


$$U = \frac{1}{2} L_m I_e^2$$

* انرژی ذخیره شده در هسته :

$$U' = \frac{E_1^2}{R_c} = P_c$$

* انرژی تلف شده در هسته :

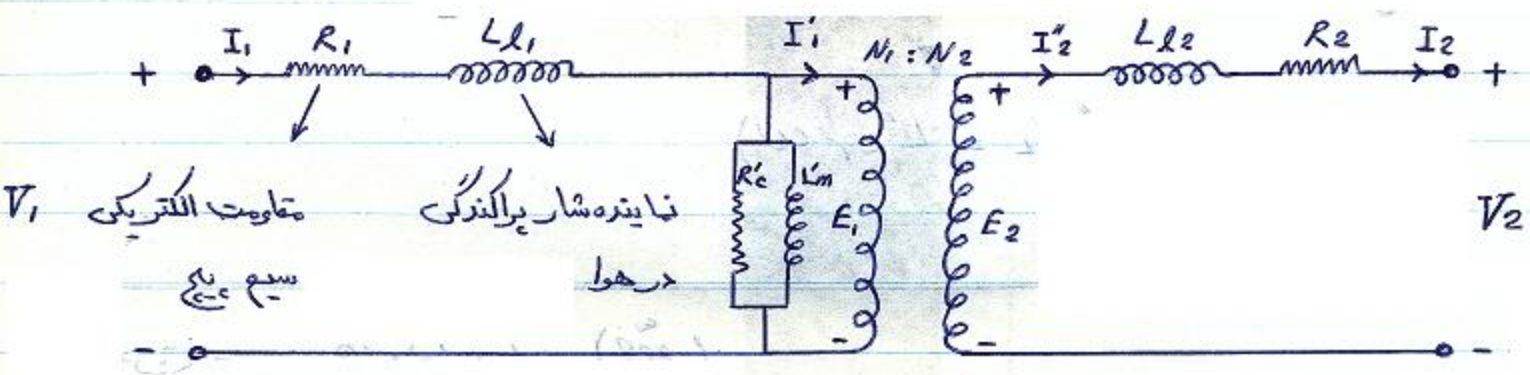



مدل واقعی ترانس



$$P_c = \frac{E_1^2}{R_c} \approx \frac{V_1^2}{R_c}$$

* اگر ترانس خوب ساخته شود :


* با کمی افتخاض داریم :

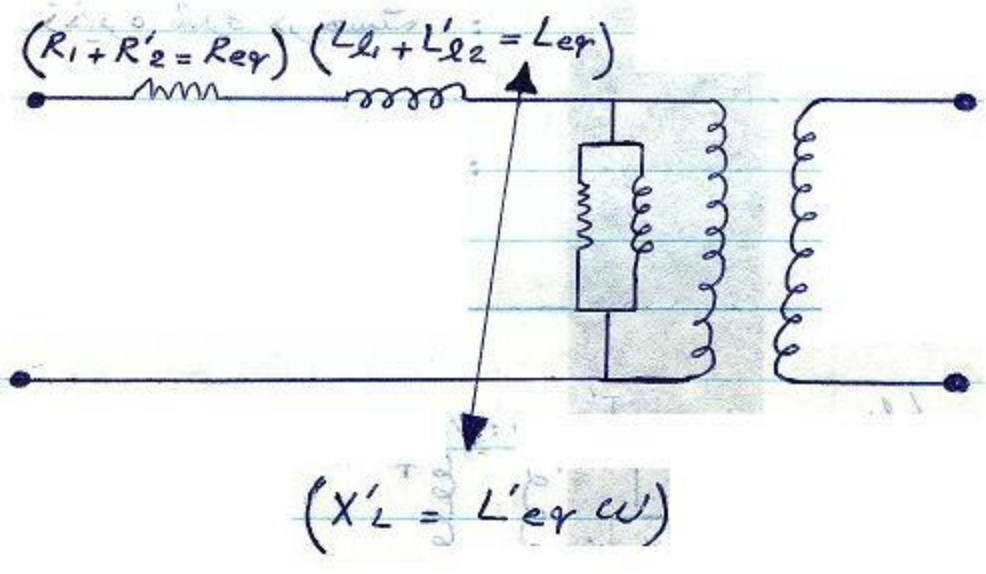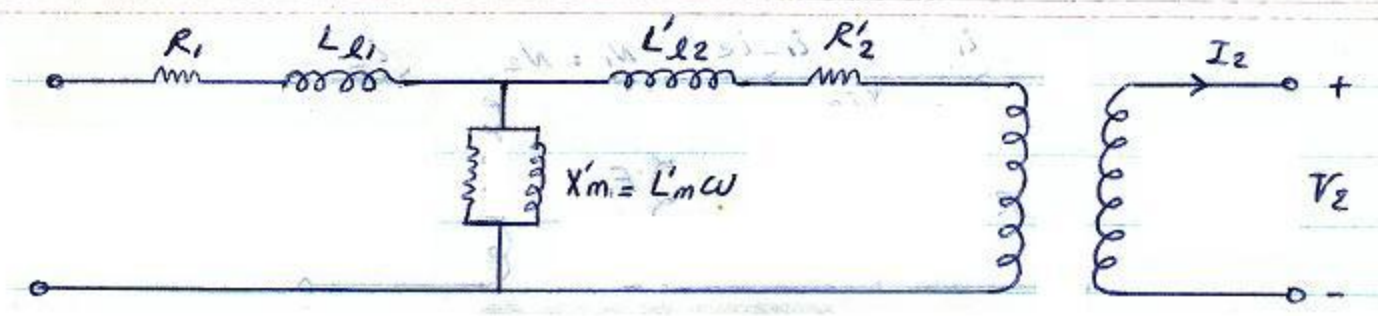

تمرین - P. 13.10 (معم)

فرشاد نسرايي - مهندس پایه یک تأسیسات و الکترونیک
 طراحی - نظارت - اجرا
 نظام مهندسی: ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶
 پروانه مهندسی: ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲


جزوه آموزشی درس مبانی مهندسی برق (۲) آقای مهندس حیرانی نوبری
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۲)

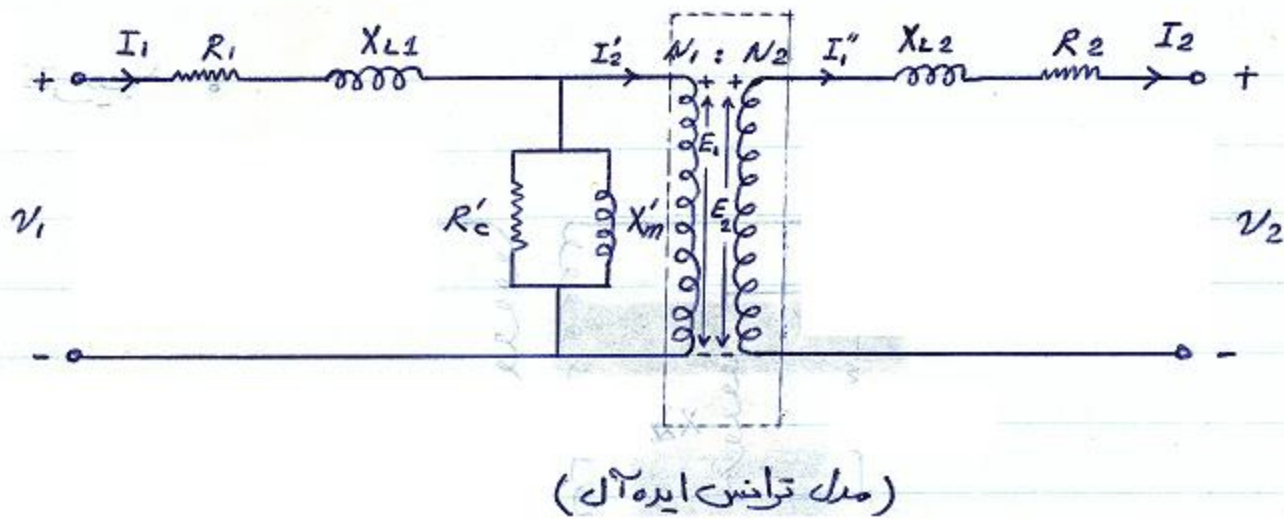

* در مورد ترازن ایده آل تمام قوانین ذکر شده برقرار می باشد.

توان تلف شده هسته : $P_c = \frac{E_1^2}{R'_c}$


* حال هم بارها را به اولیه ارجاع می دهیم :

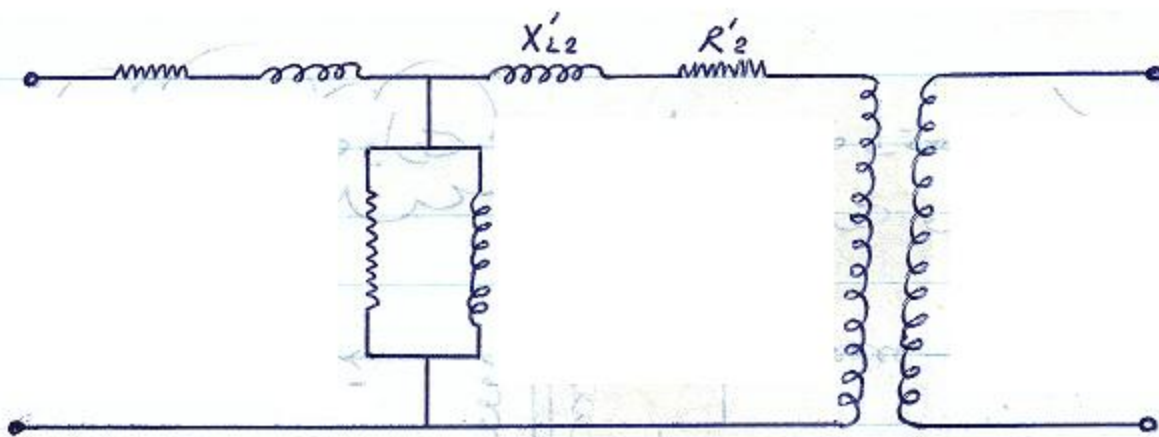

$$\begin{cases} X'_{L2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_{L2} \\ R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 \end{cases}$$

مدل ارجاع شده به اولیه


بالی تقریب :

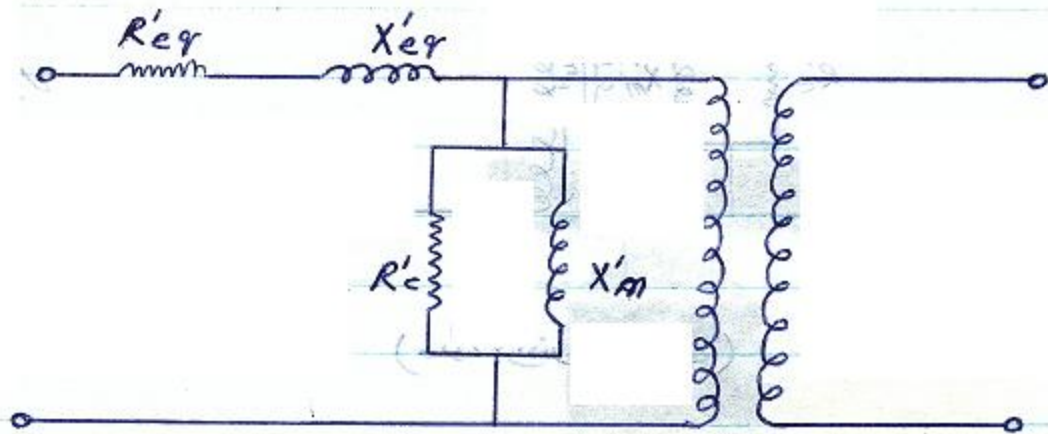

$$\begin{cases} R'_{eq} = R_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 \\ X'_{eq} = X_{L1} + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_{L2} \end{cases}$$


* حال بادو آزمائشیں مل کر ترائس را می یابیم :

1. آزمائشیں بی باری : طرف اولیہ را تغذیہ می کنیم و بہ طرف ثانویہ باری وصل نمی کنیم :

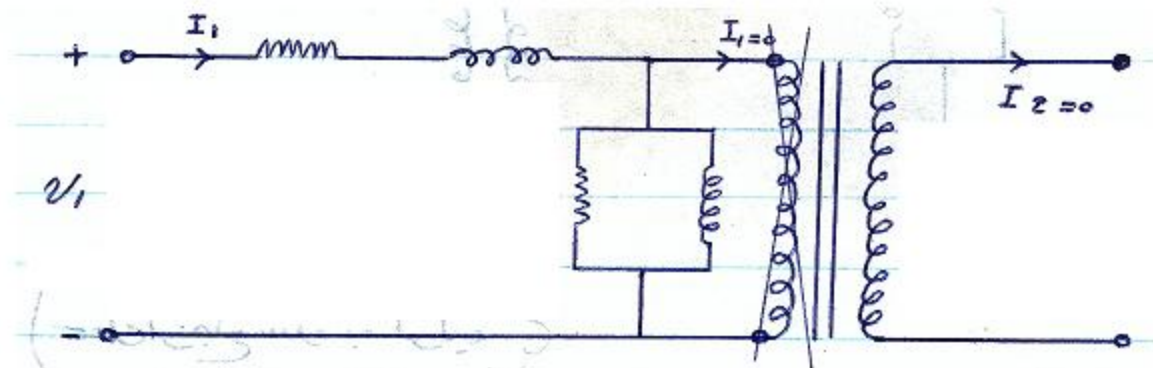

* یعنی $I_1 = 0$ و مدار باز می شود.

* چون R_c و X_m نسبت به X_{eq} و R_{eq} خیلی بزرگتر هستند:

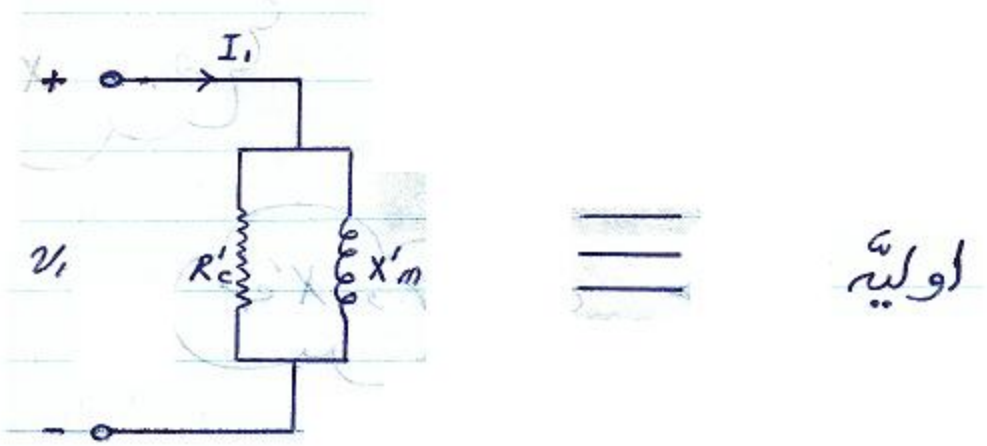


$$P_1 = \frac{V_1^2}{R'_c}$$

$$Q_1 = \frac{V_1^2}{X'_m} = \sqrt{(V_1 I_1)^2 - P_1^2}$$



$$\left[\begin{aligned} S_1^2 &= P_1^2 + Q_1^2 \\ (V_1 I_1)^2 &= P_1^2 + Q_1^2 \end{aligned} \right]$$

2. آزمایش اتصال کوتاه :

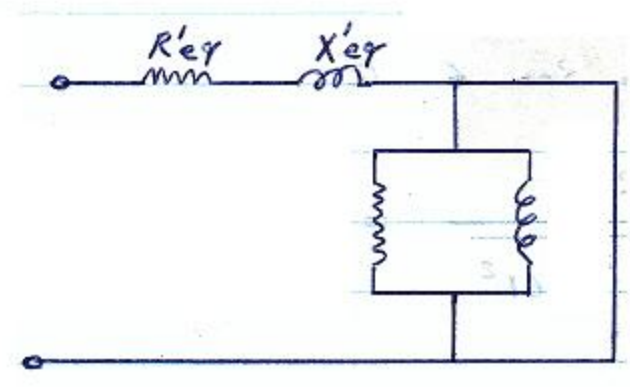




$$P_1 = R'_{eq} I_1^2$$

$$Q_1 = X'_{eq} I_1^2$$



اگر از طرف ثانویه این آزمایشها انجام شود بجای R'_c و X'_m و R'_{eq} و X'_{eq} مقادیر R''_c و X''_m و R''_{oc} و X''_{oc} بدست می آید.


مسئله 2.15 سلون -

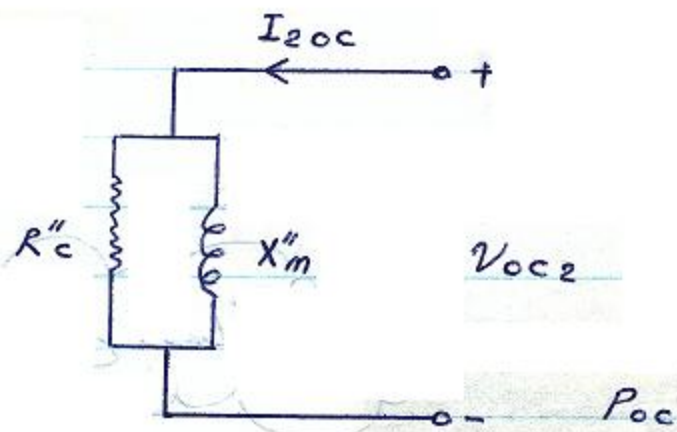

$$R''_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{(220)^2}{161} = 300.6 \, \Omega$$

(الف)

$$X''_m = \frac{V_{oc}^2}{Q_{oc}} = \frac{(220)^2}{\sqrt{(220 \times 1.52)^2 - 161^2}} = 165.1 \, \Omega$$

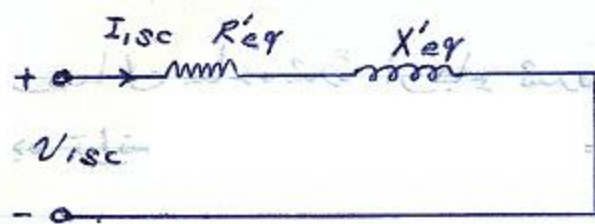

(ب)


$$R'_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{465}{9.1^2} = 5.6 \Omega$$

$$X'_{eq} = \frac{Q_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{\sqrt{(205 \times 9.1)^2 - (4.65)^2}}{(9.1)^2} = 21.8 \Omega$$

(ج) بار جاع بطرف اول :

$$R'_c = (10)^2 \times R''_c = 30060 \Omega$$

$$X'_m = (10)^2 \times X''_m = 16510 \Omega$$

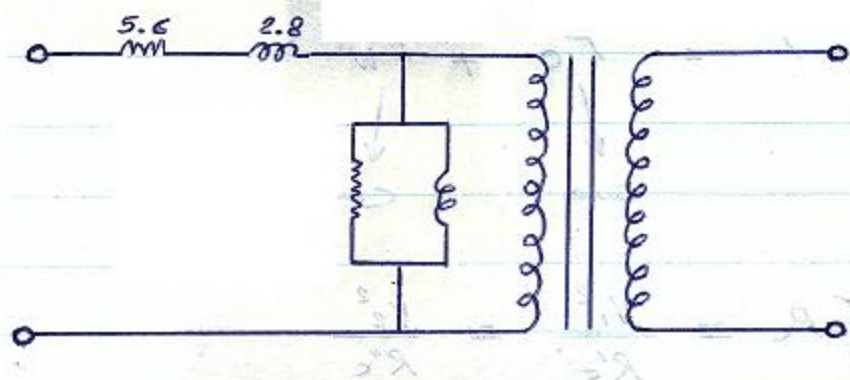

مسئله - آزمایشهای ۵۰ و ۵۰ ترانسفورماتوری بشرح زیر است و اطلاعات نامی آن ۶۰ Hz و ۵۰ KVA و ۲۴۰۰ / ۲۴۰ است :

$$V_{isc} = 48V$$

$$I_{isc} = 20.8 A$$

$$P_{isc} = 617W$$


$$V_{eoc} = V_{en} \leftarrow \text{نامی}$$

$$I_{eoc} = 5.41 A$$

$$P_{eoc} = 186W$$

الف) مدار معادل ساده شده از جابج شده به طرف اولیه را محاسبه و رسم کنید.
 ب) بازده ترانس را در بار نامی با $\cos \phi = 0.8$ بدست آورید. (0.8 پس فاز)

الف :

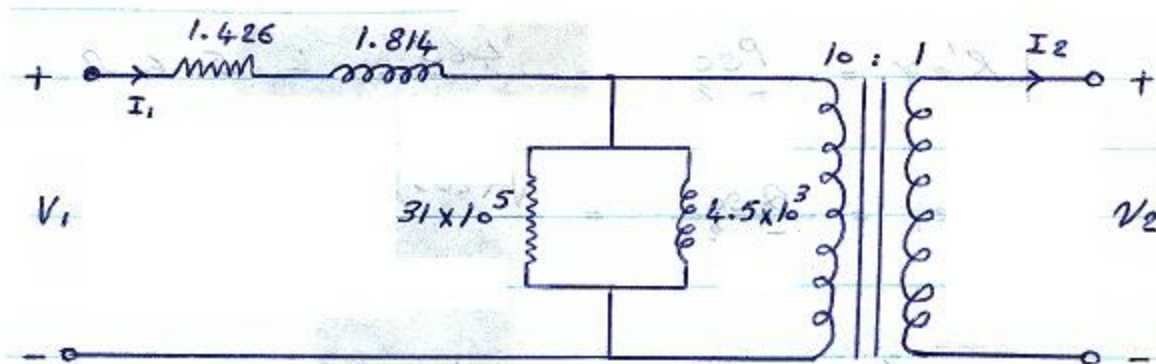

* تلفات شامل : تلفات Copper و تلفات هسته و بخشی هم بصورت صدا است که صداهم ناشی از همان جریانهای فولو و هیستریس است.

$$* P = P_c + P_w$$

\downarrow \downarrow
 هسته صوتی

$$P_c \approx \frac{V_1^2}{R'_c} \approx \frac{V_2^2}{R''_c}$$

$$P_w \approx R'_{eq} I_1^2 \approx R''_{eq} I_2^2$$

$$\eta = \frac{\text{توان خروجی}}{\text{توان ورودی}} = \frac{V_2 I_2 \cos \phi}{(P_w) + (P_c) + (V_2 I_2 \cos \phi)}$$

* در بار نامی :

$$V_2 = V_{2n} = 240 \text{ V}$$

$$S_{2n} = 50 \text{ KVA}$$

$$* \begin{cases} V_2 = 240 \\ S_2 = 50 \end{cases} \rightarrow I_{2n} = \frac{50 \times 10^3}{240} = 208.3 \text{ A}$$

$$* P_{\text{بار}} = 50 \times 10^3 \times 2 \times 0.8 = 40 \text{ kW}$$


$$* P_c = \frac{V_2^2}{R''_c} = \frac{(240)^2}{31 \times 10^3 \left(\frac{1}{10}\right)^2} = 185.8 \text{ W}$$

$$* P_w = R''_{eq} I_2^2 = 0.01426 \times (208.3)^2 = 618.7 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{40 \times 10^3}{40 \times 10^3 + 185.8 + 618.7} \times 100 \rightarrow$$

$$\eta = 98.03 \%$$

* در مسئله قبل: ولتاژ اولیه چقدر باشد تا بار نامی در ثانویه تغذیه شود؟

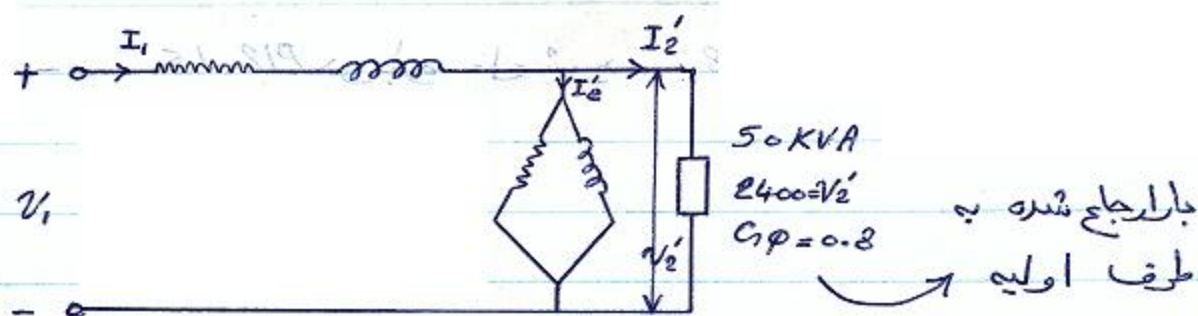

$$* \underline{V}_2' = 2400 \angle 0^\circ \quad : \text{را مبداء فاز قرار می دهیم}$$

$$\underline{I}_2' = 20.8 \angle -\cos^{-1} 0.8 = 20.8 \angle -36.8^\circ = 16.7 - j 12.5$$

$$\underline{I}_e' = \frac{\underline{V}_2' = 2400 \angle 0^\circ}{\underbrace{R_e' + j X_m'}_{10^3 \times 31.3 \angle 8.3^\circ}} = 75.47 \times 10^{-3} \angle -8.3^\circ = 0.075 \angle -8.3^\circ$$

$$* \underline{I}_1 = \underline{I}_e' + \underline{I}_2' = (16.7 + 0.074) - j (12.5 + 0.01)$$

$$\underline{V}_1 = \underline{I}_1 (R_{eq}' + j X_{eq}') + 2400 \angle 0^\circ$$

$$* \eta = \frac{P_{\text{خروج}}}{P_c + P_w + P_{\text{خروج}}}$$

در ترانسفورماتور تک فاز (روسه فاز)



* هرگاه $P_c = P_w$ سود راندمان ترانس Max مقدار خود را خواهد داشت.

* پس باید سعی شود در طراحی تحت شرایطی که داریم (از نظر بار) طوری عمل کنیم که حتی المقدور $P_c = P_w$ شود.


مسائل - P12.15 دوباره حل شود. P.13.18 - P.13.21 - P.13.16

مدارات سه فاز و ترانسفورماتورهای سه فاز


* یادآوری :

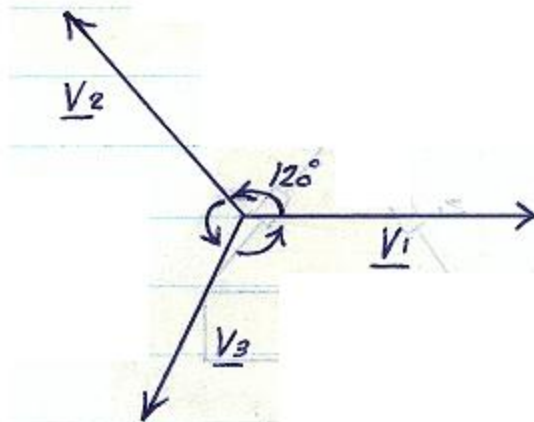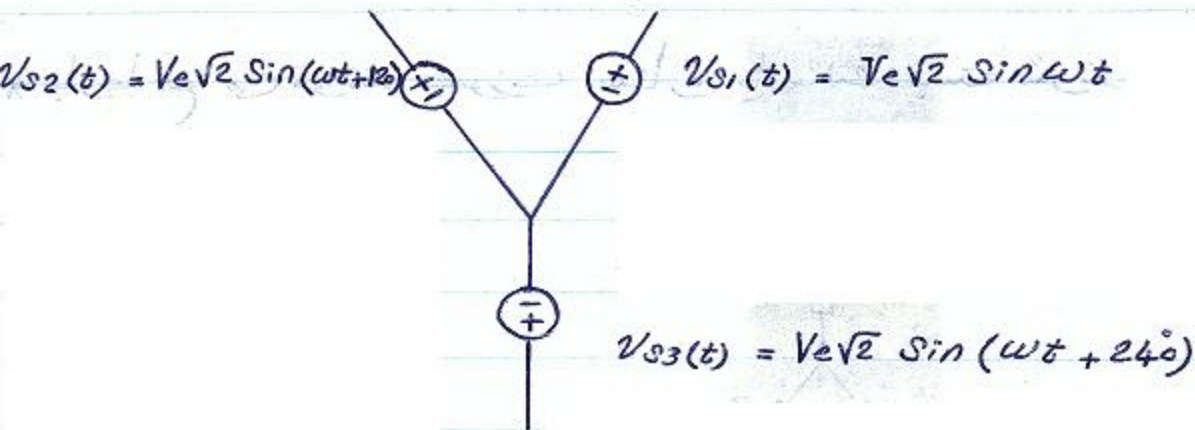



* حالت فوق را اتصال ستاره گویند که مدل یک منبع سه فاز است.

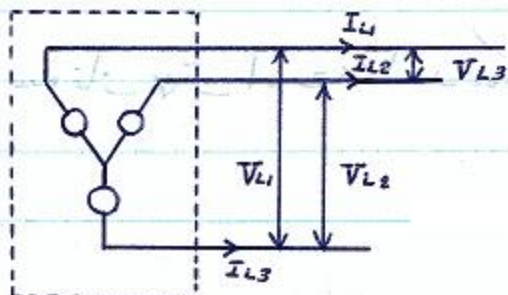

* هر منبع سه فاز با سه سر و سه ولتاژ خط مستقیماً می شود.


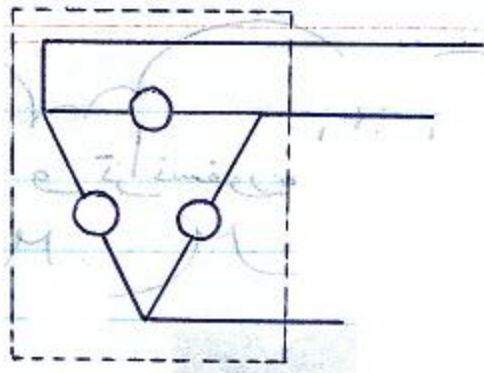


* بارها هم می توانند بصورت ستاره یا مثلث بسته شوند.

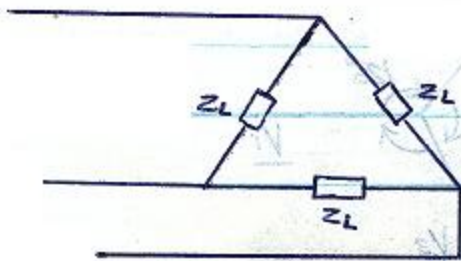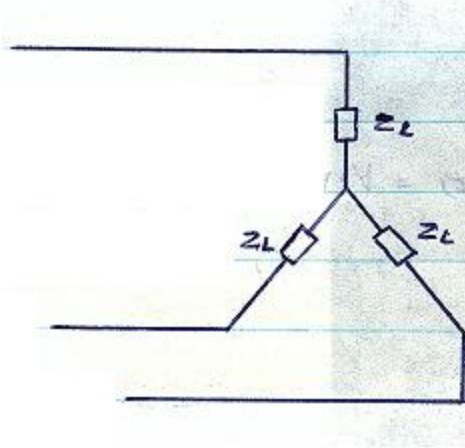


* اگر بارهای (Z_L) یکی باشند شبکه ما متعادل است (بار ما متعادل است).
فرض متعادل بودن بار محاسبات را بسیار ساده می کند.

* در محاسبات سه فاز بهتر است تا حد ممکن منبع و بار را بصورت ستاره مدل کنیم.

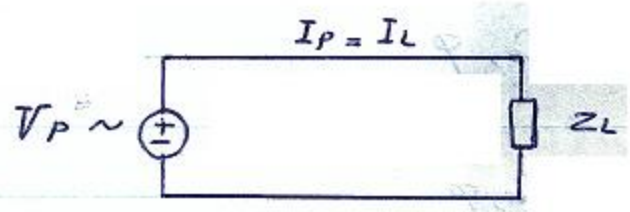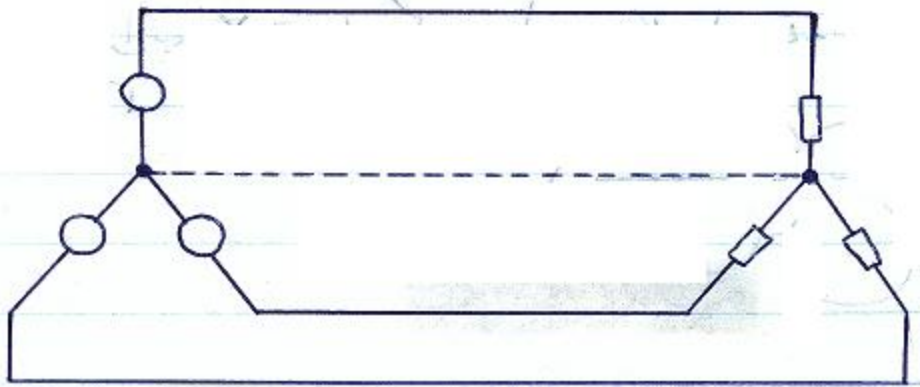


* حسن ستاره این است که می توان نقاط خنثی بار و منبع را هم ولتاژ دانست (بنابر تقارن) و لذا ۲ تار با سیم به هم وصل کرد و مدار را در حالت تک فاز حل کرد و سپس تعمیم داد.

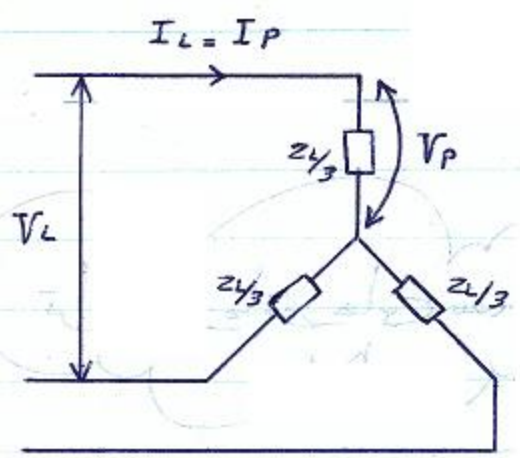

$$V_{LY} = \sqrt{3} V_{PY}$$

$$I_{LY} = I_{PY}$$

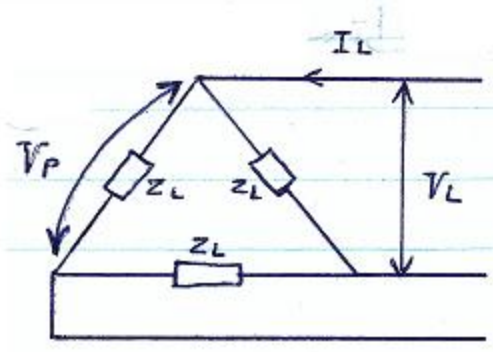

$$V_{L\Delta} = V_{P\Delta}$$

$$I_{L\Delta} = \sqrt{3} I_{P\Delta}$$

* اگر بخواهیم Δ را به γ تبدیل کنیم باید V_L ها و I_L ها ثابت بماند و این به شرطی است که:

$$\frac{V_{p\gamma}}{I_{p\gamma}} = \frac{Z_L}{3}$$

* توان حقیقی: $P_{سه\ فاز} = 3 V_p I_p \cos \varphi$

* $P_{سه\ فاز} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$

* توان مجازی:



* $Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi$

* توان ظاهری:

* $S = \sqrt{3} V_L I_L$

ترانسفورماتورهای سه فاز

* می توان با اتصال سه ترانسفورماتور تک فاز یک ترانسفورماتور سه فاز تهیه کرد.

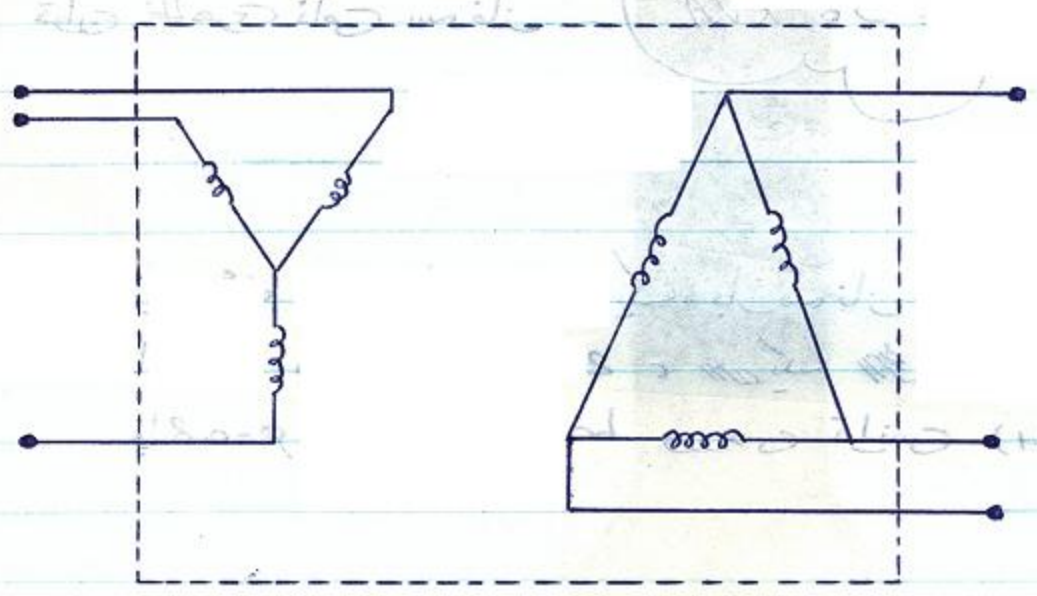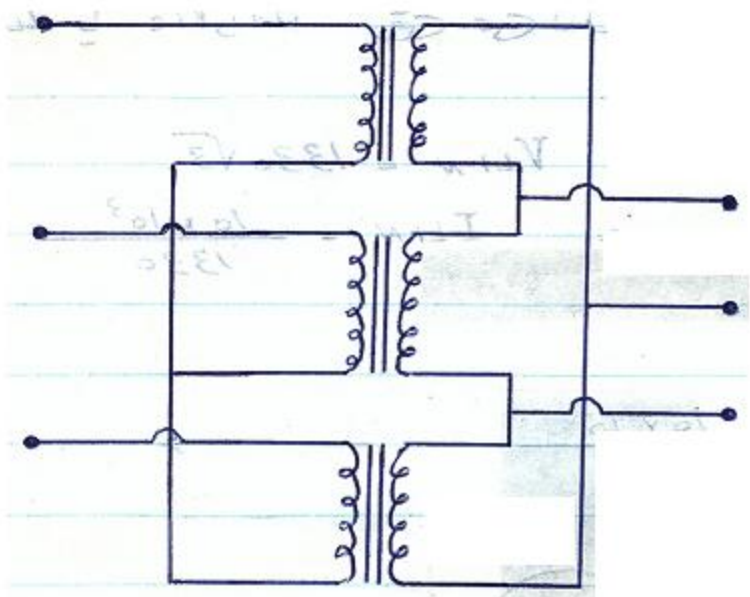

مثال - سه ترانس یک فاز (10 KVA، 230V، 1330، 60Hz) را بصورت $\Delta : Y$ بسته ایع و ترانس سه فاز ساخته ایع . فرض می شود که ترانس ها ایده آل است .

$$* S = \sqrt{3} V_L I_L \quad (\text{ } I_{L2}, V_{L2} \text{ یا } I_{L1}, V_{L1} \text{ فرقی نمی کند})$$

$$\begin{cases} V_{PIN} = 1330 & \longrightarrow & V_{LIN} = 1330\sqrt{3} \\ I_{PIN} = \frac{10 \times 10^3}{1330} & \longrightarrow & I_{LIN} = \frac{10 \times 10^3}{1330} \end{cases}$$

$$* S = \sqrt{3} \times 1330\sqrt{3} \times \frac{10 \times 10^3}{1330} \longrightarrow$$

$$S = 30 \text{ KVA}$$

توان ظاهری نامی سه فاز


ب - در مسئله قبل ثانویه را به یک بار سه فاز ($V_L = 230$) در هر فاز یک بار هارتری 2 kW ، یک موتور سه فاز 21 KVA با $\cos \phi = 0.8$. جریان خط ورودی ترانس (I_{L1}) را بیابید .

$$\begin{cases} V_L = V_{2n} = 230 \text{ V} \\ V_{L1} = V_{un} = 2300 \text{ V} \end{cases}$$

$$P_{\text{کل}} = (3 \times 2 \text{ kW}) + (21 \text{ KVA} \times 0.8) = 22.8 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{کل}} = (21 \text{ KVA} \times \frac{\sin \phi}{0.6}) = 12.6 \text{ KVAR}$$

* بار هارتری Q ندارد .

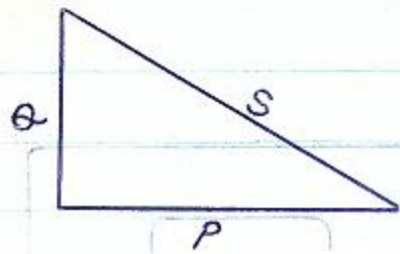

$$* S_{کل} = \sqrt{22.8^2 + 12.6^2} = 26 \text{ KVA}$$

* کل S کشیده شده توسط بار همان S₂ است و چون ترانس ایده آل است (S₁ = S₂) است :

$$I_{L1} = \frac{S_1}{\sqrt{3} V_{L1}} = \frac{26 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 2300} = 6.52 \text{ A}$$




* سلومون - ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ الف



* یکی از مزایای Δ این است که اگر یکی از ترانسها خراب شود توان را بطور ضعیفتر انتقال می دهد اما قطع نمی کند. اما برای پخش سه فاز بین خانه ها از Y استفاده می شود که یک سر خنثی (Nole) دارد که آن را به هر سه خانه می دهیم و سپس به هر کدام یک فاز می دهیم.



محاسبه نیروی حاصل از تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به مکانیکی

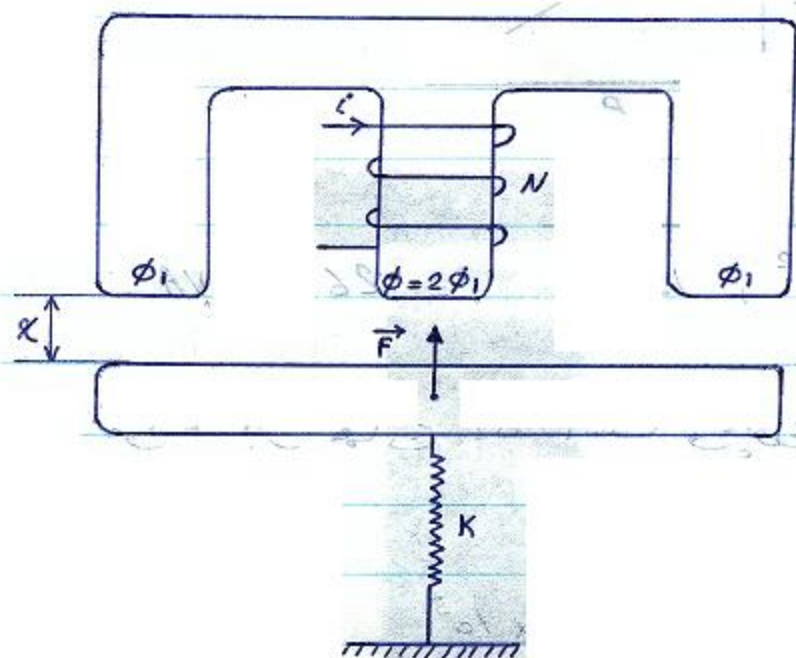



که انرژی است که مدار را قطع یا وصل می کند و یا دستگیرهای مثل درب بازکن الکتریکی هم جزء رها محسوب می شوند.

$$L(x) = \frac{N^2}{R_{\text{کل}}}$$

$$W_f = \frac{1}{2} L i^2$$

* انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

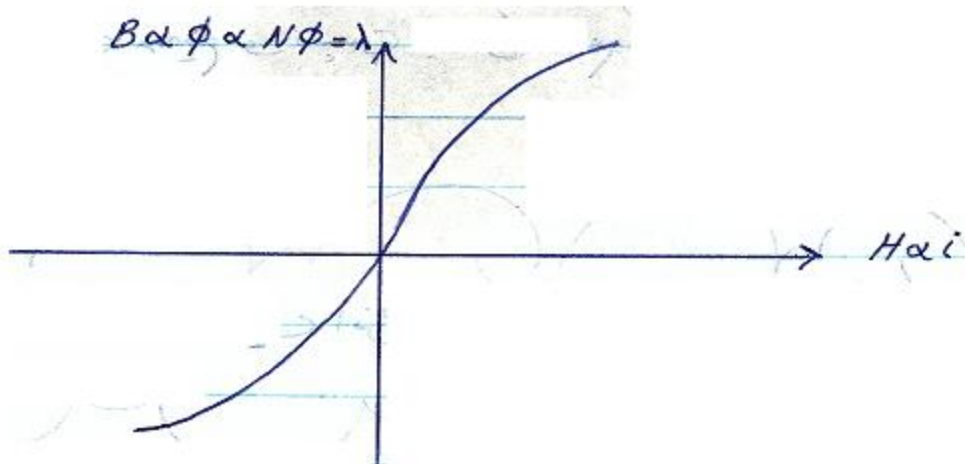

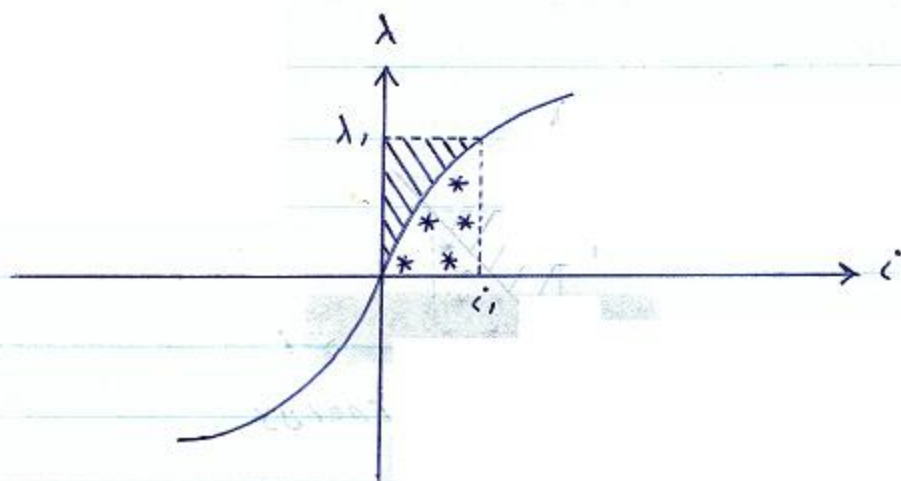

$$* W(t) = \int_{t_0}^{t_1} P(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} v \times i dt$$

$$\begin{cases} t_0 \longrightarrow i(t_0) = 0 \\ t_1 \longrightarrow i(t_1) = i_1 \end{cases}$$


$$W(t) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\lambda}{dt} i dt = \int_{\lambda(t=t_0)}^{\lambda(t=t_1)} i d\lambda$$

$$\begin{cases} \lambda(t_0) = 0 \\ \lambda(t_1) = \lambda_1 \end{cases} \quad * \text{ یعنی انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی در هر لحظه سطح هاشور خورده است.}$$

* رابطه $W_f = \frac{1}{2} L i^2$ وقتی صحیح است که رابطه λ و i خطی باشد و بصورت $(\lambda = Li)$ یا به عبارتی در محدوده‌ای از زمانی بتوان خط منتهی را با خط راست تقریب زد.

$$W = \int_{t_0}^{t_1} i L di = \frac{1}{2} L i^2 \Big|_{t_0}^{t_1} = \frac{1}{2} L i^2$$

* پس با فرض $(\lambda = 1)$:

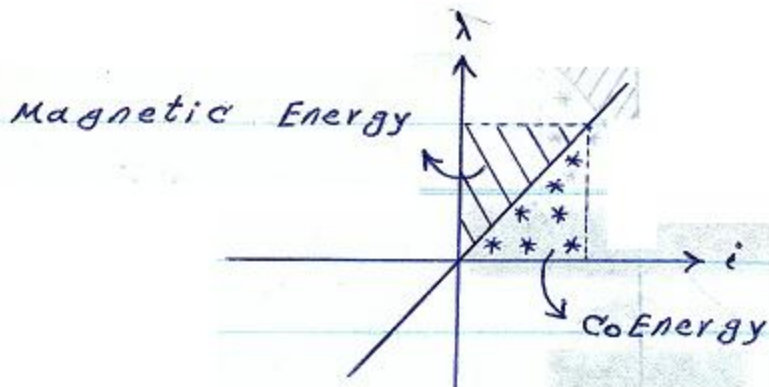

* حال به محاسبه نیروی \vec{F} می پردازیم :

* اگر در راه فوق قطعه آهن پایین را محکم نگه داریم تا حرکت نکند کل انرژی الکتریکی ما (W_e) در صورت نبودن اتلاف در میدان مغناطیسی ذخیره شده :

$$(W_e = W_f)$$

* اگر قطعه را رها کنیم کار مکانیکی انجام می شود :

$$* (\Delta W_e = \Delta W_f + \Delta W_m)$$


ΔW_e : تغییرات انرژی الکتریکی که از طرف منبع الکتریکی داده می شود منهای تلفات اهمی .

ΔW_f : تغییرات انرژی مغناطیسی بجلاوه تلفات هست

ΔW_m : تغییرات انرژی مکانیکی تحویلی به بار مکانیکی بجلاوه تلفات مکانیکی


* $F = \frac{\Delta W_m}{\Delta X}$

$\Delta W_m = \Delta W_e - \Delta W_f$

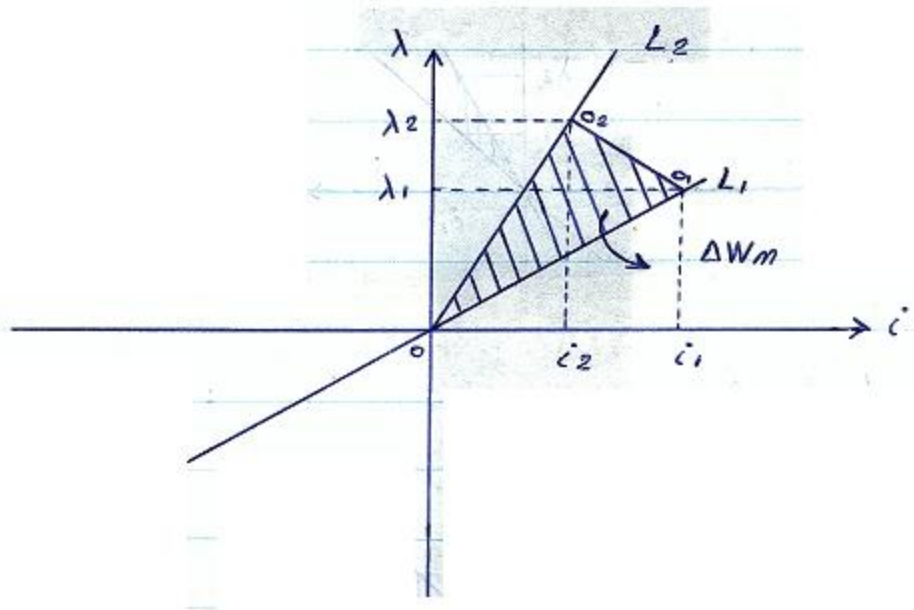

* چون L تابع X است پس در حالت اول L_1 داریم و با یک تکان کوچک ΔX و L_2 خواهیم داشت. طول o, o_2 مسیر طی شده است که آن را با خط - راست تقریباً زده ایم.


سطح هاشور خورده (ΔW_m) است

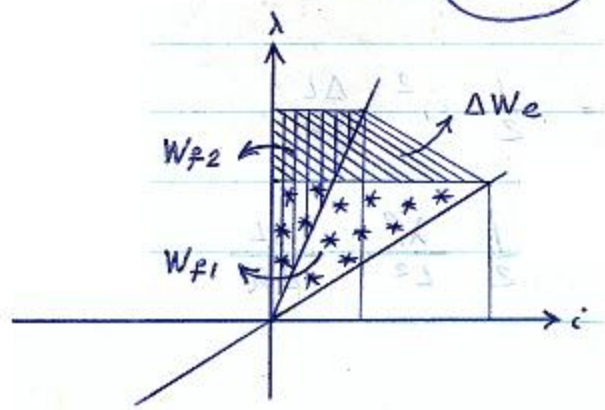

$$* W_f = \frac{1}{2} L c^2 = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{L}$$


$$S_{00,02}^{\Delta} = \frac{1}{2} c_1 (\Delta \lambda)$$

1. به فرض ثابت بودن c :

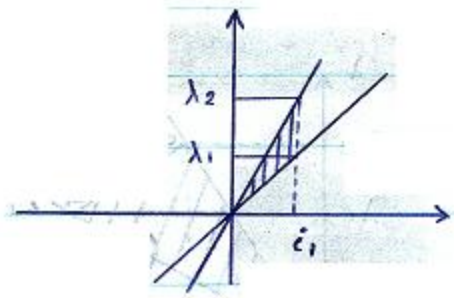


$$S_{00,02}^{\Delta} = \frac{1}{2} \lambda_1 \Delta c$$

2. به فرض ثابت بودن λ :

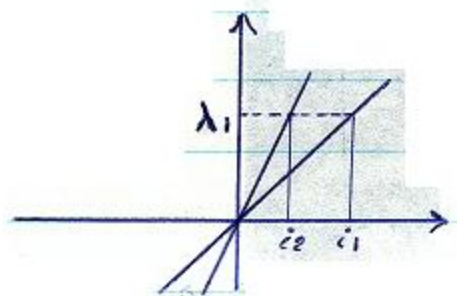

$$\textcircled{1} \quad \Delta W_m = \frac{1}{2} c_1 \Delta \lambda \quad (\lambda = Lc \rightarrow \Delta \lambda = c_1 \Delta L)$$

$$\textcircled{2} \quad \Delta W_m = \frac{1}{2} \lambda_1 \Delta c \quad (c = \frac{\lambda}{L} \rightarrow \Delta c = -\frac{\lambda_1}{L^2} \Delta L)$$

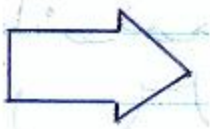

$$F = \frac{\Delta W_m}{\Delta x} = \frac{1}{2} c_1^2 \frac{\Delta L}{\Delta x} \quad \leftarrow 1$$

$$F = \frac{\Delta W_m}{\Delta x} = -\frac{1}{2} \frac{\lambda_1^2}{L^2} \frac{\Delta L}{\Delta x} \quad \leftarrow 2$$

$$\left(L = \frac{N^2}{R} , \begin{cases} \lambda = N\phi \\ \lambda = Li \end{cases} \right) \rightarrow$$

$$F = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx}$$



$$F = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{dx}$$

R - ولتاژ مغناطیسی

* مثال کتاب سلون - (بافتن ایره آل بودن هسته ، یعنی ولتاژ هسته صفر است و تنها مقاومت هوائی داریم)

$$B_a = 1.2 \text{ T}$$

$$N = 2000$$

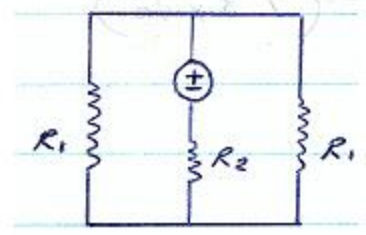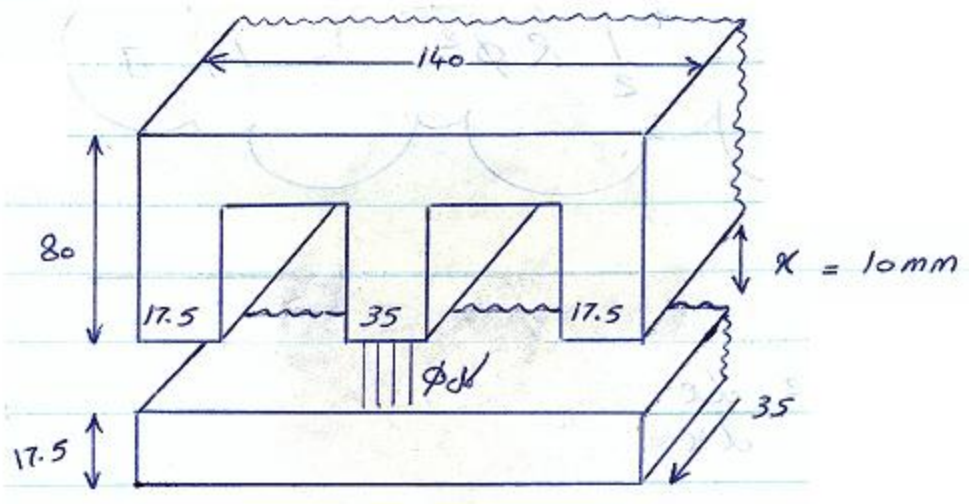

$$* R = (R_1 \parallel R_2) + R_3 = \frac{1}{2} (R_1 + R_2)$$

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0}{(17.5 \times 10^{-3} \times 35 \times 10^{-3})} + \frac{\mu_0}{(35 \times 10^{-3} \times 35 \times 10^{-3})}$$

$$\left. \begin{array}{l} R = 1.3 \times 10^9 \text{ } \mu \\ \mu = 10 \text{ mm} \end{array} \right\} \rightarrow R = 13 \times 10^6 \text{ A/Wb}$$

$$(B \rightarrow \phi) : \phi \mu = B (35 \times 10^{-3} \times 35 \times 10^{-3})$$

$$\phi \mu = 1.47 \times 10^{-3} \text{ (Wb)}$$

$$W_f = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} R \phi^2 = 14 \text{ J}$$

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی

$$|F| = \frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{d\mu}$$

* محاسبه نیرو :


$$|F| = \frac{1}{2} (1.47 \times 10^{-3})^2 (1.3 \times 10^9)$$

$$|F| = 1400 \text{ N}$$

* اگر جریان سینوسی داشتیم یک ϕ سینوسی پدید می آید که از روی m می توان ϕ_m و یا از روی e می توان ϕ_e را یافت. با وجود این که ϕ سینوسی است و گاهی + و گاهی - است اما ϕ^2 همواره (+) است و چون $F = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{dx}$ است داریم :

$$F_{av} = \phi_e^2 \left(\frac{dR}{dx} \right)$$

$$\phi = \sqrt{2} \phi_e \sin(\omega t + \alpha)$$

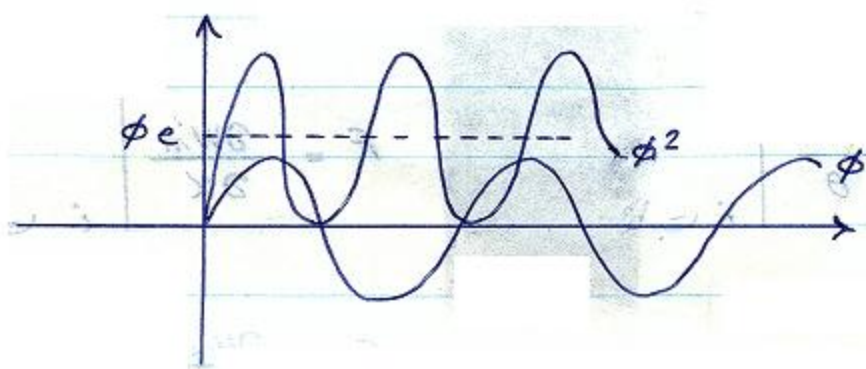


$$T = -\frac{1}{2} \phi^2 \frac{dR}{d\theta}$$

* برای محاسبه کوپل :

* مسئله P13.33 - P13.31 - P13.32

* جمع ۱۳/۱/۲۷ ساعت ۹ صبح امتحان میان ترم.

مبحث مربوط به امکان پایان ترم

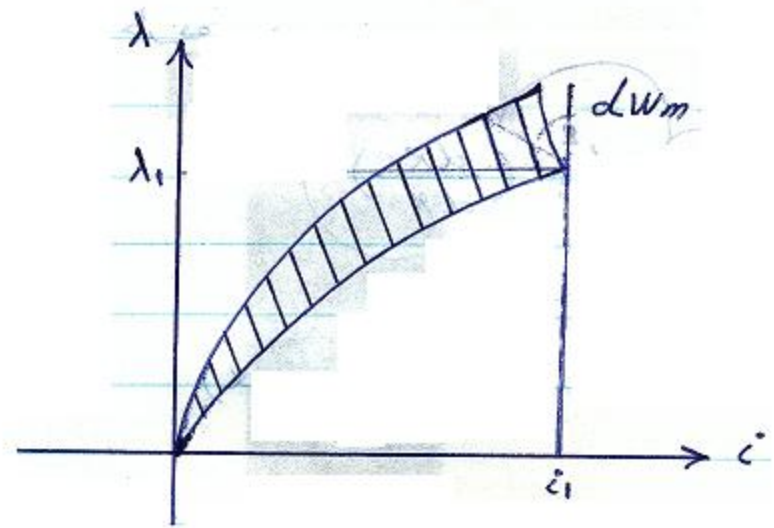

$$T = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} \right|_{\text{ثابت } i}$$


$$F = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial x} \right|_{\text{ثابت } i}$$

$$F = \left. \frac{\partial W_m}{\partial x} \right|_{\text{ثابت } i}$$



موتور لوکتنس (موتور مقاومت مغناطیسی)

* تنها موتوری است که فقط یک سیم پیچ دارد.

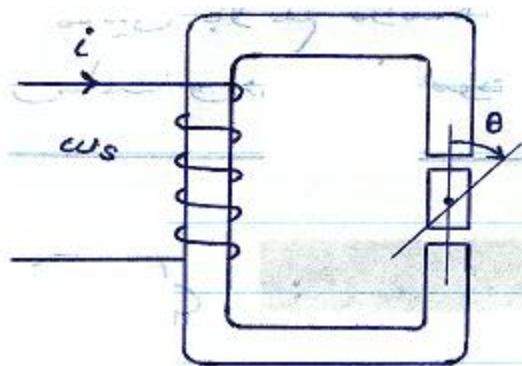


$$T = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta}$$

* اگر قطعه گردش کننده را استارت بزنیع و با سرعت ω_m بگردانیم تا وقتی که $\omega_m = \omega_s$ شود در این هنگام کویل متوسط دیگر صفر نیست و موتور می تواند بگردد. لذا سرعت این موتور همواره ثابت است. این سیستم خطی نیست چون L به θ بسته است و همچنین وابسته به زمان نیز هست.

* موتورهای که تنها با یک سرعت کار می کنند سنکرون (همزمان) نامیده می شوند و آن سرعت را (سرعت سنکرون) گویند.


* چون این موتورها کویلهای نوسانی تولید می کنند لذا دائماً می لرزند و این امر تلفات مکانیکی پدید می آورد.

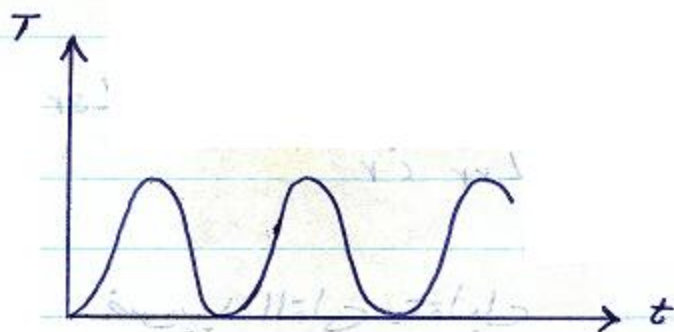

* کویلها این که بصورت $T = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{d\theta}$ تولید شوند (یعنی ناشی از تغییرات reluctance خودی باشند) همواره نوسانی هستند. در جاهایی که به سرعت ثابت

نیاز خاریج و load مکانیکی بالا هم نداشته باشیع به صرفه است که از این موتورها استفاده کنیع . مثلاً در ساعت و در ضبط صوت .

موتورهای دو سیم بکاه :

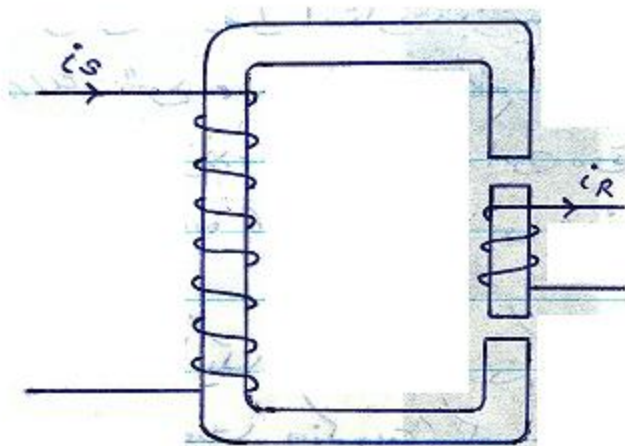

S - استاتور

R - روتور

$$T = \frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_{ss}}{d\theta} + \frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_{rr}}{d\theta} + i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

$$\lambda_s = L_{ss} i_s + L_{sr} i_r$$


$$(L_{sr} = L_{rs})$$

$$\lambda_r = L_{rs} i_s + L_{rr} i_r$$

L_{sr} : ضریب القای متقابل

* چون شار هر کدام مقابلی هم از سیم بکاه دیگر عبور می کند پس ضریب القای متقابل پدید می آید .


* دو ترم اول τ خوشایند است اما می توان کاری کرد که ترم $i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta}$ متغیر با زمان نباشد. لذا باید سعی کنیم دو ترم اول را حذف کنیم. بدین منظور شکل روتور و استاتور استوانه‌ای می‌کنند.

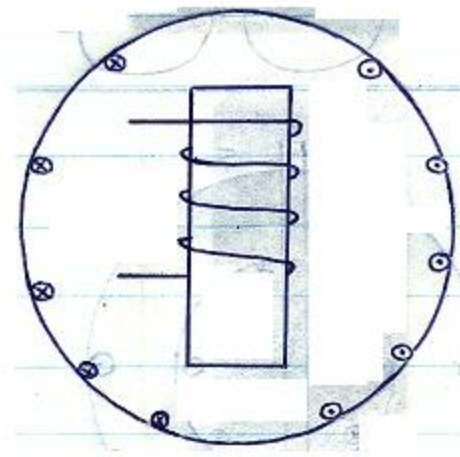

* در شکل فوق استاتور استوانه‌ای شده اما روتور استوانه‌ای نیست.

$$* \frac{1}{2} i_r^2 \frac{dL_{rr}}{d\theta} = 0$$



* پس اگر روتور را هم استوانه‌ای کنیم ترم اول هم حذف می‌شود.

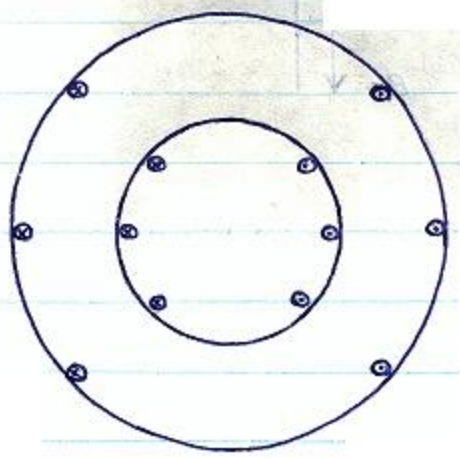

$$* \frac{1}{2} i_s^2 \frac{dL_{ss}}{d\theta} = 0$$

* بین کویل نهائی در ماشینهای استوانه‌ای بصورت زیر است :

$$T = i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta}$$

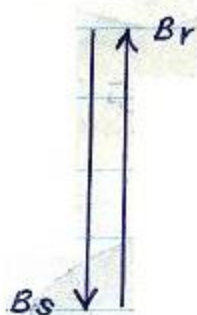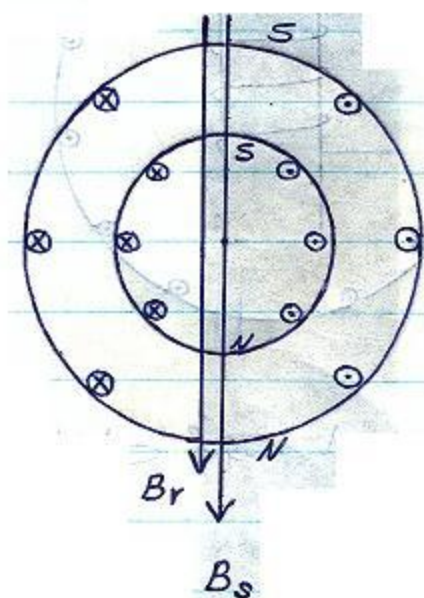

* اگر Rotor برگردد :

فرشاد نسرایی - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک
 طراحی - نظارت - اجرا
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۵
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳۰۰-۱۵
 شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰۳

جزوه آموزشی درس مبانی مهندسی برق (۲) آقای مهندس حیرانی نوبری




دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۲)

فرضیات :

$$B_s = B_{ms} \cos \theta$$

$$B_r = B_{mr} \cos \theta$$

۱ - سیم پیک سیغوسی است ولذا :

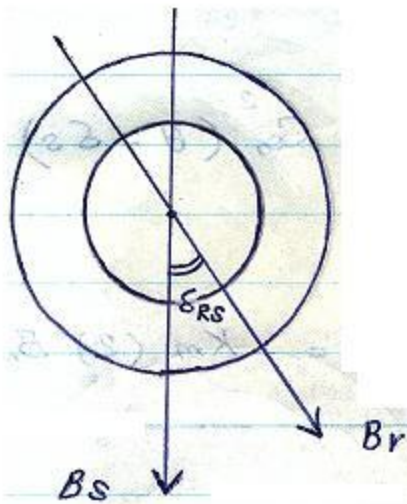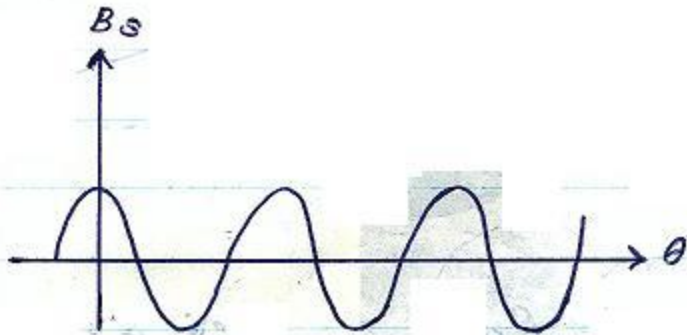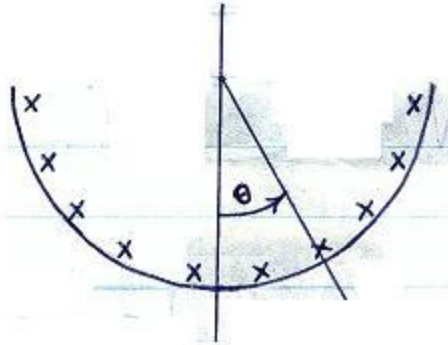


حاسبه کویدک :

$$* B_s = B_{ms} \cos \theta$$

$$* B_r = B_{mr} \cos (\theta - \delta_{RS})$$

* $B_{\phi} = B_{mrs} \cos(\theta - \delta_s)$

$$B_{mrs} = \sqrt{B_{mr}^2 + B_{ms}^2 + 2B_{mr}B_{ms}\cos\theta_{rs}}$$

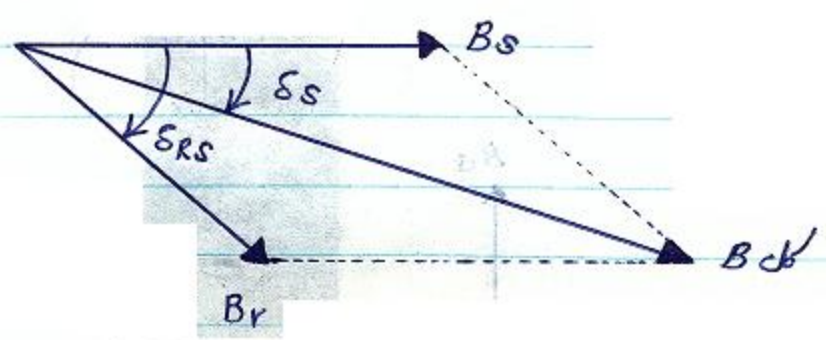

$$W = \frac{1}{2} R_m \phi^2 = K_m B_{\phi}^2$$

انرژی که ذخیره شده در فاصله
هوایی بین Stator و Rotor

$$W = K_m B_{mrs}^2 \cos^2(\theta - \delta_s)$$

$$T = \frac{\partial W}{\partial \delta_{rs}} = -K_m (2) B_{mr} B_{ms} \sin \delta_{rs}$$

* حال چه کار کنیم تا موتور ما بگردش درآید ؟


جواب - باید کاری کنیم که (T) صفر نشود. پس باید کاری کنیم که (δR_s) صفر نشود.

↔

ماشینهای D.C :

* ماشینهای هستند که با جریان D.C کار می کنند مثل استارت ماشین. وقتی Rotor حرکت می کند و به زاویه 180° برسد وسیله ای بنام (کوتاتور) قطبهای منبع را عوض می کند و این عمل باعث گردش مداوم Rotor می شود. ماشینهای D.C باید کوتاتور داشته باشند. کوتاتور کوپل را یکطرفه می کند اما مقدار کوپل با (δR_s) تغییر می کند. δR_s بین 0 و 180° تغییر می کند پس ما باید تا حد امکان این محدوده را کم کنیم تا T تقریباً ثابت شود. برای این کار بجای یک سیم به چند سیم در جاهای مختلف Rotor می پیچیم و از چند جفت کوتاتور استفاده می کنیم.

* زاویه بین میدان روتور و استاتور بین 0 و 180° تغییر می کند (\sin بین 0 و 1 تغییر می کند). ما باید حتی المقدور کاری کنیم که این زاویه تغییر نکند. برای این کار قطبهای مختلف درست می کنیم. این کار با چند سیم بهیچ امکان پذیر است، که در فواصل معین سوئیچ می شوند و میدان روتور در یک ماشین مثلاً ۴ قطب بین 45° و 135° تغییر می کند (یعنی پنج تغییرات بجای 180° می شود 90°) و لذا دامنه \sin کاهش می یابد و گشتاور تقریباً ثابت می شود. معمولاً باید Rotor و Stator تعداد قطبهای یکسان داشته باشند.

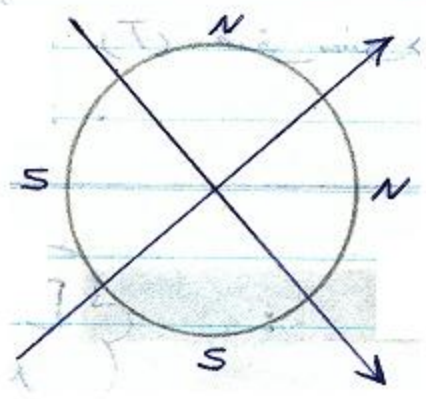

(Rotor ۴ قطب)

* در ماشینهای D.C کوچک مثل آرمیچر اسباب بازیها برای استاتور دیگر -
 سیم پیچی نمی کنند بلکه از آهن ربای دائمی بهره می گیرند. اگر استاتور سیم پیچی
 باشد ما دو سر سیم برای استاتور داریم و دو سر سیم برای Rotor.

ماشینهای A.C :

$$\begin{cases} B_s(\theta) = B_s \cos \theta \\ B_s = K i_s(t) \end{cases}$$

ی - استاتور

$$B_s(\theta, t) = K i_s(t) \cos \theta$$

$$\rightarrow B_s(\theta, t) = K I_m \cos \omega_s t \cos \theta$$

* یعنی میدان حاصل در هر نقطه‌ای (هر θ) با زمان تغییر می‌کند.

* تمام فرمولهای فوق در مورد (Rotor) هم صدق می‌کند.

میدان دوار

یعنی میدان مغناطیسی که جای Max آن -
در حال چرخش است اما مقدار Max آن با
زمان ثابت است.


* ما با بستن دو سیم بزرگ بر روی *Stator* که با هم زاویه 90° می‌سازند و
جریانهای گذرنده از آنها هم با هم اختلاف فاز $\frac{\pi}{2}$ دارند می‌توانیم میدان
دوار بسازیم:

$$\begin{cases} B_{sy}(\theta, t) = K I_m \cos \omega_s t \cos \theta \\ B_{sx}(\theta, t) = K I_m \cos(\omega_s t - \frac{\pi}{2}) \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) \end{cases} \rightarrow$$

$$B_{xy} \text{ دوار} = K I_m \cos(\omega_s t - \theta)$$

* پس برای ساختن میدان دوار کافیهست جای سیم یکجا را طوری بیسیمیم که با هم $\frac{1}{2}$ زاویه بسازند و از یک منبع دو فاز استفاده کنیم که جریانهای آن $\frac{1}{2}$ اختلاف فاز دارند. و یا می توان از جریان حاصل از منبع سه فاز - استفاده کنیم و سیم یکجا را با اختلاف 60° (قطب به قطب) بیسیمیم. میدان دوار با سرعت ω_s می چرخد و ناظر فرضی سوار بر آن هواره مقدار Max را اندازه می گیرد.

* توجیه: در فرمول $B_{xy} = K I_m \cos(\omega_s t - \theta)$ اگر ناظری فرضی سوار بر میدان با سرعت ω_s می چرخد θ آن در هر لحظه برابر است با $\omega_s t$ پس: $\cos(\omega_s t - \omega_s t) = 1$ یعنی این ناظر هواره (B) ماکزیمم را می بیند.

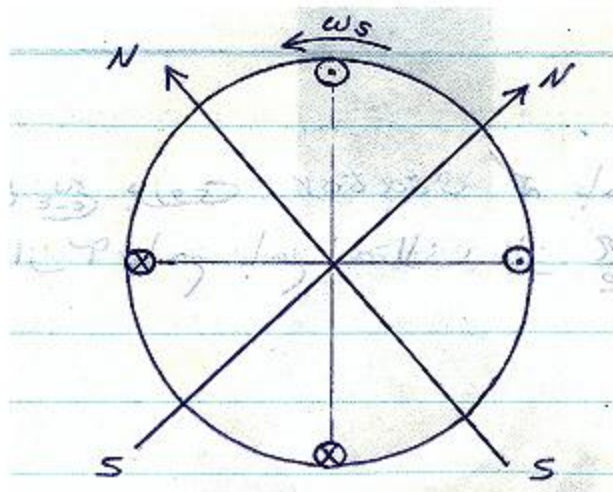


* یعنی با این ابتکار بدون چرخیدن خود سیم یکجا میدان برآیند حاصل از آنها می چرخد و میدان های دوار اساس کار ماشینهای A.C است.

ماشین سنکرون :

* برای گردش ثابت موتور یعنی گردش آن بطوری که کوپل هم ثابت بماند باید میدان دوار در Stator و Rotor بگونه‌ای تولید شود که سرعت دوران هر دو میدان (ω_s) باشد.



* در ماشینهای سنکرون بجای Rotor ۲ آهن ربای دائمی قرار می‌دهند (یا سیم پیچی که از آن جریان DC می‌گذرد برای ماشینهای بزرگ سنکرون) و موتور را تا جایی می‌چرخانند که سرعت دوران آن به (ω_s) برسد. ماشین سنکرون از این پس شروع بکار می‌کند. ماشینهای سنکرون بیشتر در نیروگاهها و بصورت ژنراتوری بکار می‌روند و توسط نیروی بخار و یا آب و ... (Rotor) آنها می‌چرخد و جریان سه فاز با همان فرکانس $f = \frac{\omega_s}{2\pi}$ تولید می‌کند.

* ماشینهای سنکرون نیاز به راه اندازی دارند. در حالت ژنراتوری راه اندازی بدین معنا است که (Rotor) را تا جایی بچرخانند که فرکانس آن به فرکانس شبکه برسد (چون تا قبل از آن ژنراتور بار از شبکه خواهد کشید و حکم موتور را دارد). پس از رسیدن فرکانس چرخش ژنراتور به فرکانس شبکه آن را وارد مدار شبکه می‌کنند.

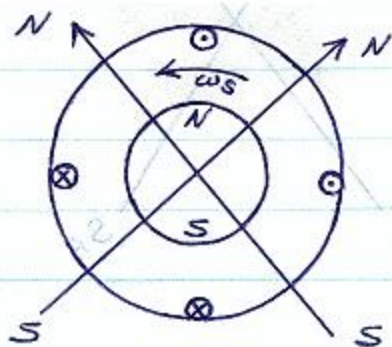

ماشین آسنکرون (القائی) :

- * استاتور آن درست مانند ماشین سنکرون است و یک میدان دوار دارد .
 اما (Rotor) آن متفاوت است . در (Rotor) سیع پایچی سه فاز -
 می بندیم و آن را اتصال کوتاه می کنیم . بر اثر چرخیدن میدان استاتور
 می Rotor و لغتاً سه فاز القاء می شود که اگر اتصال کوتاه باشد
 یک جریان سه فاز القائی در Rotor پدید می آید و این جریان یک
 میدان دوار در Rotor پدید می آورد .

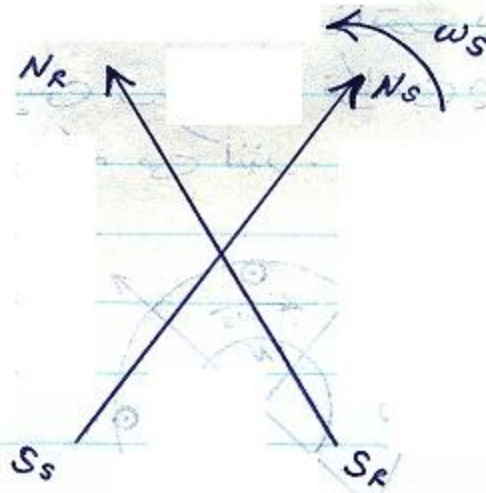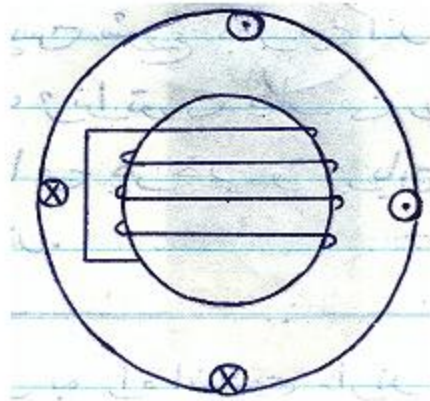

* فرض کنید جریان القایی در Rotor دارای فرکانس ω_r باشد و سرعت چرخش محور Rotor (سرعت مکانیکی) ω_m باشد. باید توجه کرد - که سرعت میدان دوار Rotor $(\omega_r + \omega_m)$ است. دقت شود که میدان Rotor نسبت به خود Rotor با سرعت ω_r می چرخد و چون خود Rotor هم با سرعت ω_m در حال چرخش است لذا میدان دوار Rotor با سرعت $\omega_r + \omega_m$ خواهد چرخید. میتوان نشان داد که تحت -
 این شرایط :

$$\omega_r = \omega_s - \omega_m$$

* یعنی مشابه ترانسفورماتوری است که Stator حکم اولیه و Rotor حکم ثانویه را دارد. اما مانند ترانسفورماتور فرکانس القایی همان ω_s نیست مگر این که نیرویی محور شفت را نگه دارد تا $\omega_m = 0$ شود و آنوقت مثل ترانسفورماتور سه فاز $(\omega_s = \omega_r)$ می شود.

* ω_s را سرعت سنکرون گویند. وقتی ω_r به ω_s برسد ولتایز القایی به Rotor (D.C) می شود. لذا کوپل ثابت یکطرفه در ماشین آسنکرون تولید می شود. ماشین سه فاز القایی نیازی به راه اندازی ندارد.

ماشینهای D.C (بررسی کنی) :

$\left. \begin{aligned} \text{سیم یابی Stator} &= \text{سیم یابی (تحریک)} \\ \text{سیم یابی Rotor} &= \text{آرمیچر} \end{aligned} \right\}$

۱- یافتن ولتاژ القاء شده به سیم یابی آرمیچر (e_a) ناشی از میدان سیم یابی تحرک که خود ناشی از ω_m (جریان سیم یابی تحرک است) می باشد برای ما مهم است:


$$* \quad i_f \longrightarrow \phi$$

$$e_a = \frac{d\phi}{dt} = K \phi \frac{d\theta_m}{dt} \longrightarrow$$

$$e_a = K \phi \omega_m$$


* یعنی (e_a) متناسب با شار القاء شده و سرعت دوران مکانیکی می باشد.

(مدل آرمیچر)

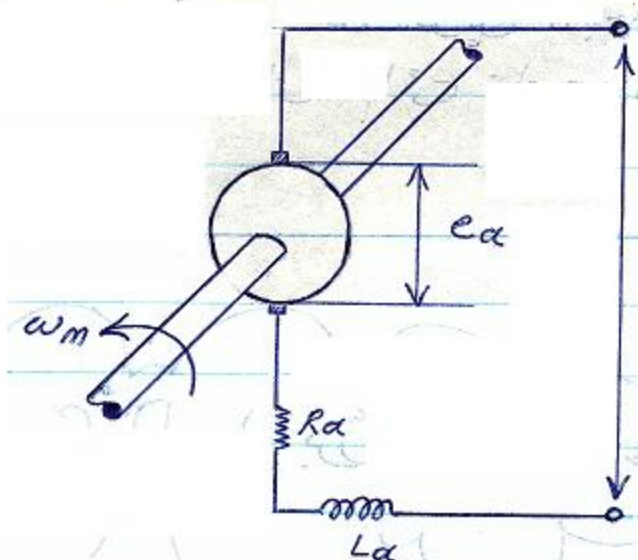

(ولتاژ ترمینال) V_t

(مدل Stator)

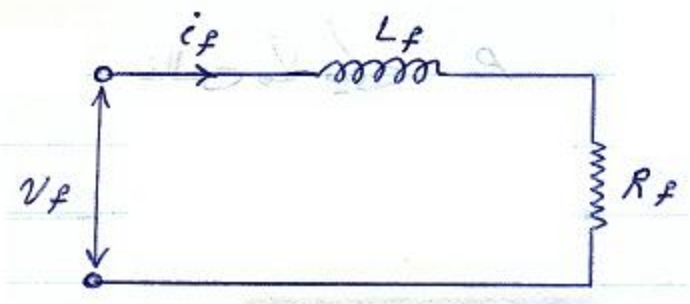

* در حالت ژنراتوری (ω_m) فرج می‌کنیم و (V_f) می‌گیریم. در حالت موتور V_f را به دوسر وصل کرده و (ω_m) می‌گیریم.

مثال - ساختمان دور سنج (تاکومتر) در واقع یک ژنراتور کوچک D.C است که بدلیل کمی بار کشیده شده $V_f \approx e_a$ است و ($e_a \propto \omega_m$) است لذا به کمک آن می‌توان دور موتورهای D.C را کنترل کرد.

۴ - محاسبه کوپل :

الف - حالت موتوری - کوپل ناشی از توان الکتریکی است که ما به ماشین D.C داده ایم (در حالت موتوری).
 $(P = V_f \cdot i_a)$ توان ورودی است که بخشی در مقاومت سیم پیچ آرمیچر (R_a) هدر می‌رود و اثر (L_a) در لحظات اولیه است و در حالت ماندگار که مورد بحث ما است معمولاً از (L_a) صرف نظر می‌کنیم.

$$P_{\text{خالصی مکانیکی}} = P_{\text{خالصی الکتریکی}} \longrightarrow$$

$$(e_a \cdot i_a = T \omega_m) \longrightarrow$$

$$k \phi \omega_m i_a = T \omega_m \longrightarrow$$

$$T = k \phi i_a$$

کوپل داخلی

* در لحظه اول اتصال باطری چون $(\omega_m = 0)$ است لذا $(e_a = 0)$ است و مثل حالت اتصال کوتاه است لذا (i_a) ماکزیم مقدار خود را دارد. این (i_a) مقدار ماکزیم (T) را ایجاد می کند و T هم (ω_m) می سازد و ω_m هم (e_a) ایجاد می کند لذا i_a و T کاهش می یابد. اگر شفت موتور به دلایلی گیر کند $(\omega_m = 0)$ شده و $(e_a = 0)$ می شود و (i_a) مقدار Max خود را می یابد و در سیستم هم می ماند و باعث سوختن سیم پیچی می شود.

* در حالت موتوری (T) و (ω_m) جهت هستند.

۲- حالت ژنراتوری - ما (T) خارجی صرف می کنیم که حتماً باید از (T) داخلی قویتر باشد تا شفت را بگرداند. در این حالت T داخلی و ω_m جهت نیستند بلکه T داخلی مزاحم است. در این حالت -


e_a بزرگتر از v_a است . توان خروجی نهائی $(e_a \cdot v_a)$ خواهد بود .
 بود (مقدار از توان تلف می شود) .

آزمایش - اگر ω_m زیاد شود ϕ هم زیاد می شود اما چون میدان مغناطیسی اشباع می شود اگر ω_m از حدی بالاتر رود ϕ چندان زیاد نمی شود .

$$\begin{cases} \omega_m = \Omega_0 = \text{Const.} \\ e_a = k \phi \Omega_0 \end{cases} \rightarrow$$

* در هر سر هم بار الکتریکی قرار نمی دهیم (بی باری) و فقط اندازگیری می کنیم .

(مانند اشباع بی باری)
 (در سرعت معین)

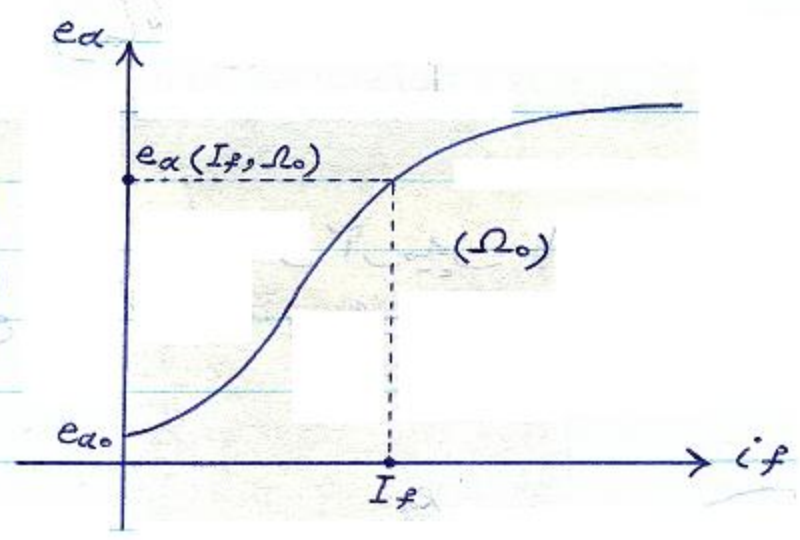

(پس ماند $e_{a0} \propto$)

$$e_a = e_a(i_f, \omega_m) = K\phi(i_f)\omega_m \xrightarrow{i_f = I_f \text{ مخصوص}} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} e_a(I_f, \omega_m) &= K\phi(I_f)\omega_m \\ e_a(I_f, \Omega_0) &= K\phi(I_f)\Omega_0 \end{aligned} \right\}$$


$$\xrightarrow{\div}$$

$$e_a(I_f, \omega_m) = \frac{\omega_m}{\Omega_0} e_a(I_f, \Omega_0)$$

* یعنی با فرمول فوق و نمودار داده شده می توان در هر جریان (I_f) (e_a) را برای هر (ω_m) بدست آورد.

انواع تحریک در ماشین D.C

* بسته به این که سیم پیچ تحریک و آرمیچر با هم سری شوند، موازی شوند یا از دو منبع جداگانه تغذیه شوند سه نوع تحریک خواهیم داشت:

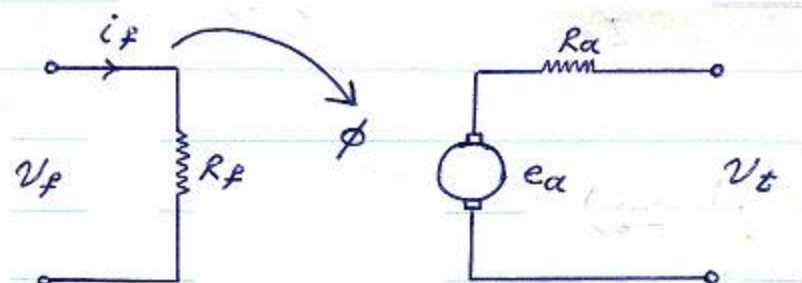

۱- تحریک جداگانه -

مثال - مولد جریان مستقیم . n آر میسر . $(125 V$ و $4.5 kW$)
 است . $R_a = 0.37 \Omega$ است . $\omega_{MN} = 1150 \text{ rpm}$ است . مفتوح -
 اشباع بی بار در سلیمون داده شده . رگوستای جریان تحریک -
 تنظیم شده که $(I_f = 2A)$ است . در $\omega_m = 1000 \text{ rpm}$ ، $(V_t = ?)$
 و $(I_{LN} = ?)$ است . تحریک جدا گانه است .

$$* I_L = I_a = I_{LN}$$

$$I_{LN} = \frac{4.5 \times 10^3}{125} = 36 A = I_a$$

$$* V_t = e_a - R_a I_a$$

$$e_a(2, 1000) = \frac{1000}{1150} \times e_a(2, 1150)$$


از منحنی : $126 V$

$$e(2, 1000) = \frac{1000}{1150} \times 126 = 109 V$$

$$* V(t) = 109 - (36 \times 0.37) = 96 V$$

$$P \text{ خوبی} = 36 \times 96 W$$

* تلفات همواره جزء توان ورودی محسوب می شود .

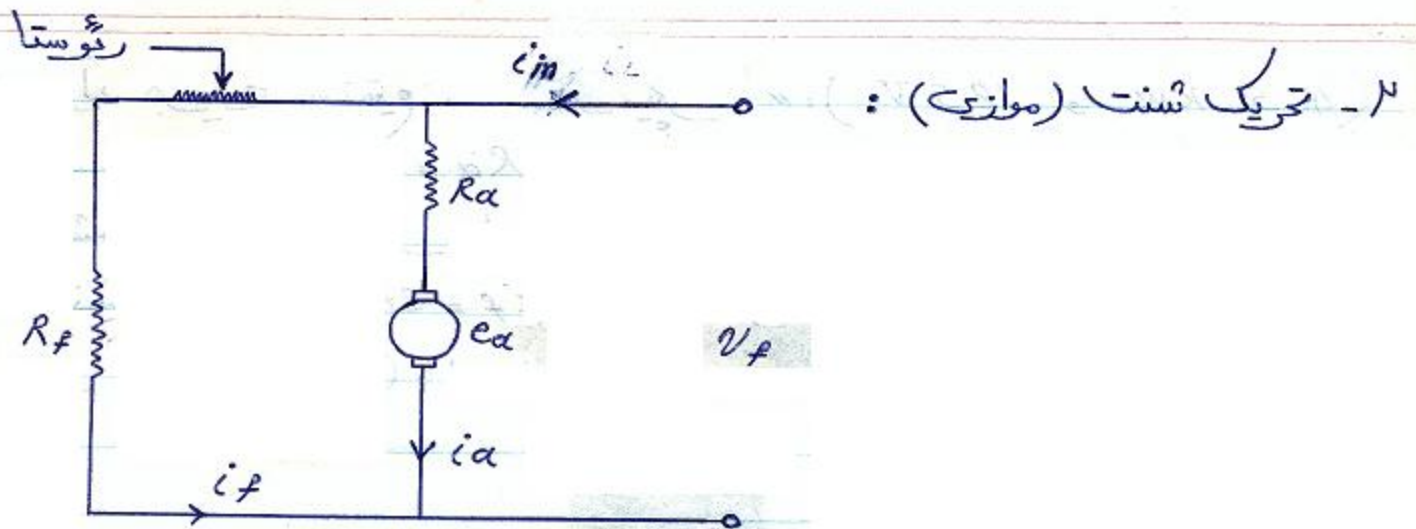

$$i_{in} = i_a + i_f$$


مثال - مولد شنت : $P_N = 15 \text{ kW}$ و $V_N = 230 \text{ V}$
 $N = 115 \Omega$ مقاومت کل تحریک شنت
 $N = 1 \Omega$ مقاومت آرمیچر
 $N = 1300 \text{ W}$ تلفات مکانیکی پر خشی

* مقادیر زیر را در بار نامی بیابید :
 $i_f = ?$ و $i_L = ?$
 $i_a = ?$ و تلفات $P = ?$
 $\eta = ?$

$$* i_f = \frac{230}{115} = 2 \text{ A}$$

$$* i_L = i_{in} = \frac{15 \times 10^3}{230} = 65.2 \text{ A}$$

$$* i_a = 2 + 65.2 = 67.2 \text{ A}$$

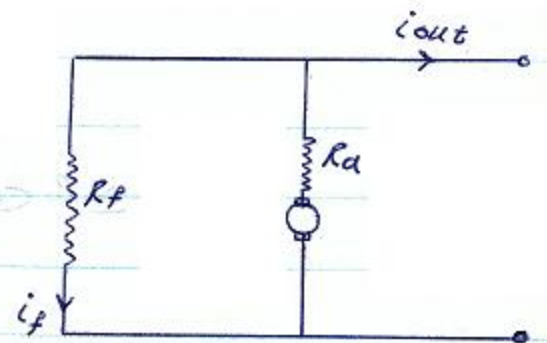

P_N : توان نامی (خروجی)


* تلفات مدار تحریک و آرمیچر $P = R_f i_f^2 + R_a i_a^2 = 4976 \text{ W}$

* $\eta = \frac{15000}{15000 + 1300 + 4976} \times 100\% = 70.5\%$

جمع ۱-۱۰ (کلاس جبرانی)


مسائل : 22, 14, 11, 5, 16.2

ادامه بحث موتورهای D.C

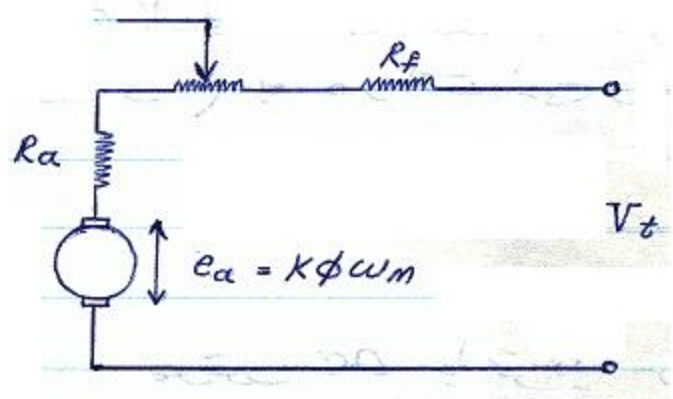

* تحریک سری :

(حالت موتوری)

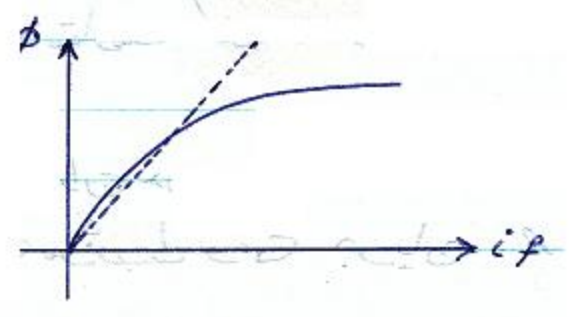

$$\phi(i_f) = K_1 i_f \quad \textcircled{I}$$

$$i_a = i_f = i_i =$$

$$T = K \phi i_a \xrightarrow{I} T = K K_1 i_f i_a$$

در حالت سری

$$T = K_2 i^2$$


نتیجه فوق با فرض تقریبی خطی بودن نمودار اشباع در حالت سری بدست آمد. فرمول بالا با توجه به توان دفع جریان نشان می دهد که T همواره (+) است و این بدین معناست که موتورهای DC که بصورت سری بسته شوند می توانند با جریان AC هم کار کنند و دو منظوره شوند. این نوع موتورها را (موتور اونیورسال) گویند. راندمان آن را در حالتی که با AC کار می کند می توان با تریپری (مورق کردن هسته روتور و استاتور و...) به حد اقتصادی رساند.

مثال - موتور DC با تحریک سری مشخصات ذیل را دارد :

$$(0.35 \Omega = \text{مقاومت کل} \quad \text{و} \quad 600 \text{ rpm} \quad \text{و} \quad 50 \text{ A} \quad \text{و} \quad 250 \text{ V})$$

اگر شار میدان در 15 A نصف شار آن در 50 A باشد، سرعت این موتور را وقتی جریان 15 A از منبع 250 V -

کشیده شود و بدست آورد.

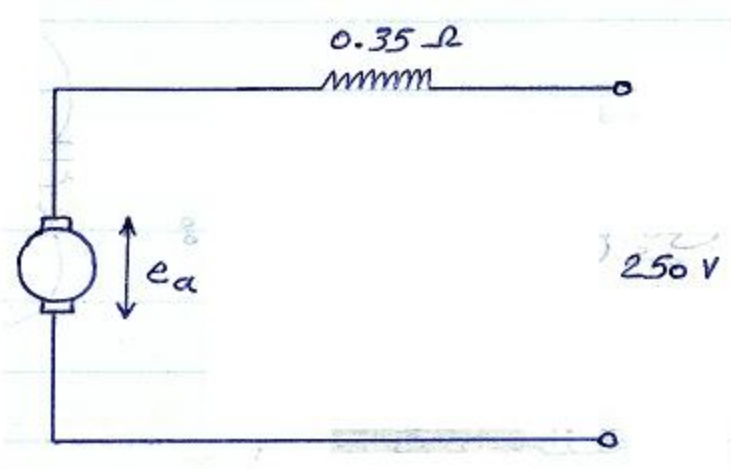

* $e_{a1} = V_t - Ri = 250 - (0.35 \times 50) \rightarrow$

$e_{a1} = 232.5 \text{ V}$

در حالت اول

$e_{a1} = K\phi_1 \omega_{m1} = K\phi_1 \times 600 \times \frac{2\pi}{60} \quad (1)$

$e_{a2} = 250 - (0.35)(15) = 244.75 \text{ V}$

$e_{a2} = K\phi_2 \omega_{m2} \quad (2)$


$(2) \div (1) \rightarrow \frac{244.75}{232.5} = \frac{K\phi_2 \omega_{m2}}{K\phi_1 \omega_{m1}} = \frac{1/2 K\phi_1 \omega_{m2}}{K\phi_1 \omega_{m1}}$


$$\omega_{m2} = \frac{244.75}{232.5} \times 2\omega_{m1} = 1263 \text{ RPM}$$

تحرک مختلط
Compound

قسمتی از سیع پایینی تحرک را با قسمتی از سیع پایینی آر میجر سری می کنند و قسمتی را موازی می کنند. چون حالت - سری و موازی هر کدام مزایایی دارد و با ترکیب متناسب آنها می توان از مزایای هر دو بهره برد. این عمل اغلب در حالت ژنراتوری استفاده می شود.

در حالت ژنراتوری:

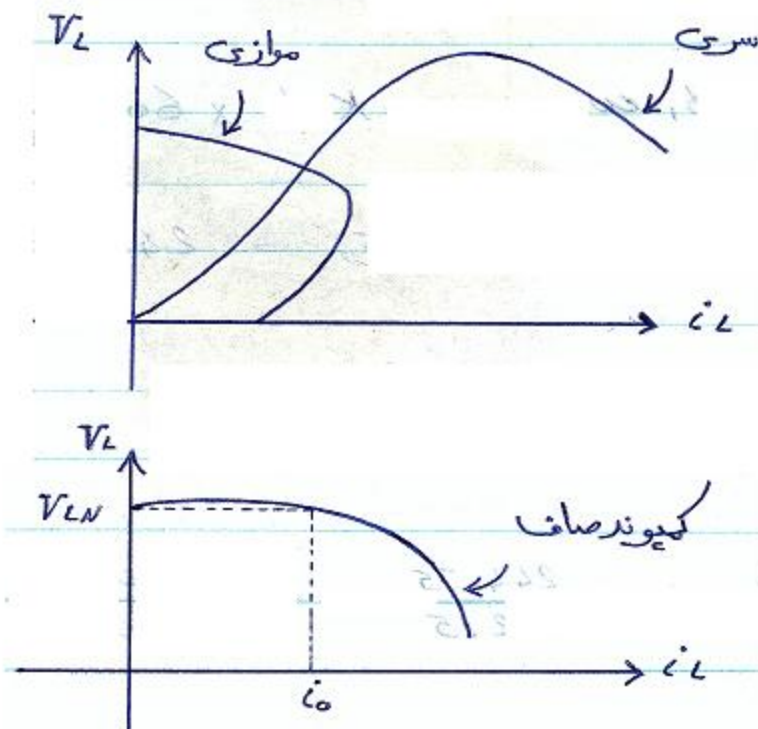

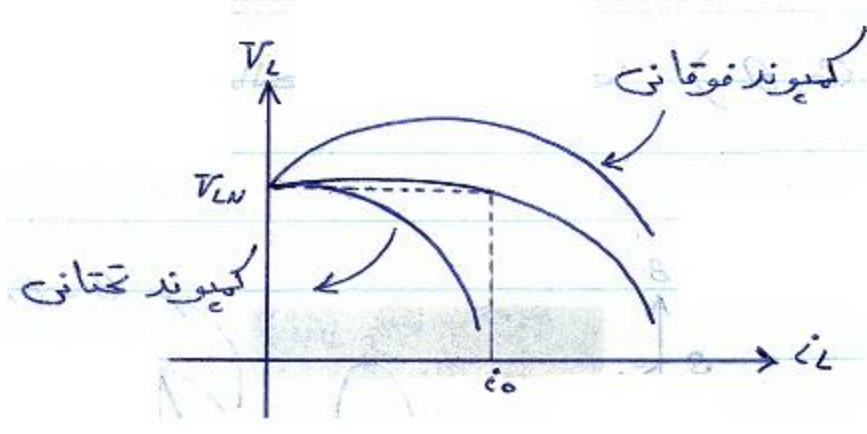


کیپوند صاف بهترین حالت است (تا حدود جریان I_0 و ولتاژ منبع ما تقریباً ثابت می ماند). اگر بیشتر سری کنیم کیپوند فوقانی و اگر بیشتر موازی کنیم کیپوند تحتانی می شود.


* در تحریک جداگانه اگر دو سر آرمیچر را برعکس کنیم جهت پر خش عکس خواهد شد (چون جهت جریان آرمیچر و استاتور عکس می شود). در حالت سری و نسبت چون تغییر جهت جریان Rotor و Stator با هم انجام می شود این عمل اتفاق نخواهد افتاد.

موتورهای القایی سه فاز

* در حالت دو قطب: $\omega_s = \omega_r + \omega_m$

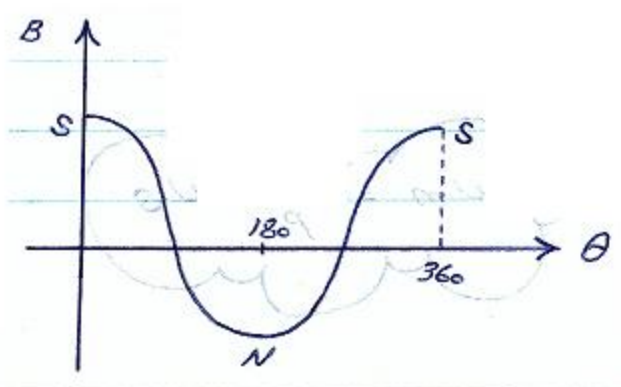

نمودار فوق توزیع شار در حالت دو قطب است ($B = B_m \cos \theta$)

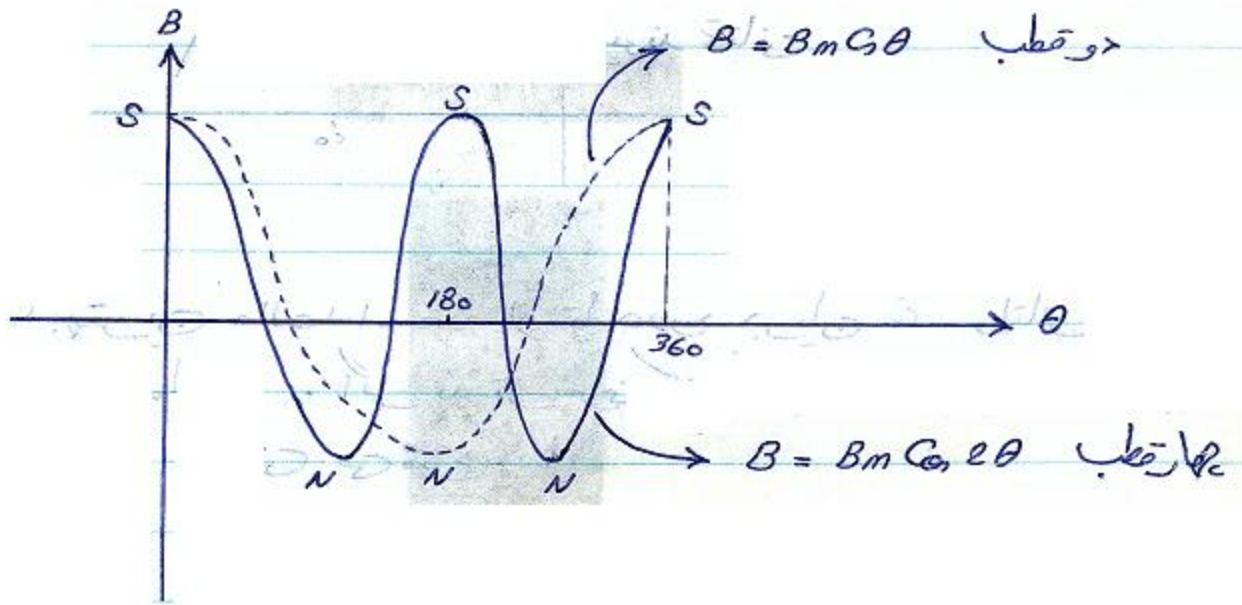

پس در حالت P قطب
(P جواره + است)

$$B = B_m \cos \left(\frac{P}{2} \theta \right)$$

$$B \text{ (کل دوار)} = B_m \cos \left(\omega_s t - \frac{P}{2} \theta \right)$$

$$\omega_s t - \frac{P}{2} \theta = 0 \quad \rightarrow \quad \theta = \frac{2}{P} \omega_s t$$

سرعت سنکرون و سرعت میدان
دوار استاتور

$$\omega_m = \frac{2}{P} \omega_s$$

در ماشین القائی :

$$\omega_m = \frac{2}{p} (\omega_s - \omega_r)$$

سرعت میدان دوار روتور نسبت به خود روتور سرعت میدان دوار استاتور نسبت به استاتور $\omega_s \frac{2}{p}$

مثال - ماشین القائی سه فاز با مشخصات زیر داریم :

60 Hz ، سرعت در بار نامی 840 rpm ، سرعت در بی باری 900 rpm

- الف - تعداد قطبها
- ب - فرکانس جریان القائی به Rotor در بار کامل
- ج - سرعت گردش میدان Rotor در بار کامل (۱- نسبت به خود Rotor ۲- نسبت به Stator)

(الف) $900 \text{ rpm} = \text{سرعت سنکرون} = \frac{2}{p} \omega_s$

$$\omega_s = 60 \times 2\pi = 120\pi \text{ rad/s} = 3600 \text{ rpm}$$

$$900 = \frac{2}{p} \times 3600 \rightarrow P = 8$$

* در ماشین القایی Max سرعت و سرعت سنکرون است.

(ب) $840 \text{ rpm} = \frac{2}{8} (3600 - n_r) \rightarrow$

$$n_r = 240 \text{ rpm}$$

$$f_r = \frac{240}{60} = 40 \text{ Hz}$$

ج - ۱ -

$$n_r = 240 \times \frac{2}{8} \text{ rpm} = 60 \text{ (نسبت به خود Rotor)}$$

ج - ۲ -

$$900 \text{ rpm}$$

$$\text{نکته: } (840 + 60 = 900)$$

* چون هم استاتور و هم روتور باید نسبت به ناظر خارجی با سرعت سنکرون بچرخند پس سرعت میدان دوار - Rotor نسبت به Stator (ناظر خارجی) همان سرعت سنکرون 900 rpm است.


لغزش در موتورهای القایی (س)

$$s = \frac{\omega_r}{\omega_s}$$


در حالت موتوری همواره $(s \leq 1)$ است.

*
$$S = \frac{\frac{2}{p} \omega_s - \omega_m}{\frac{2}{p} \omega_s}$$

سرعت سنكرون

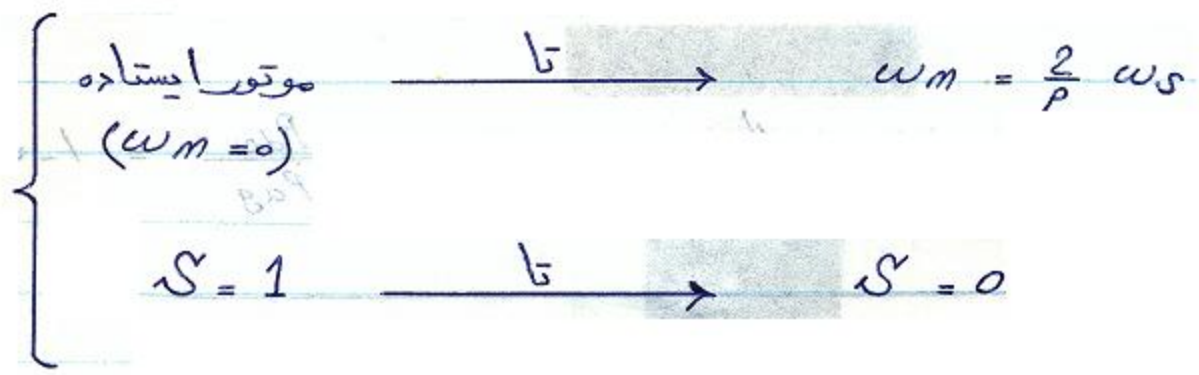

بحث توان :

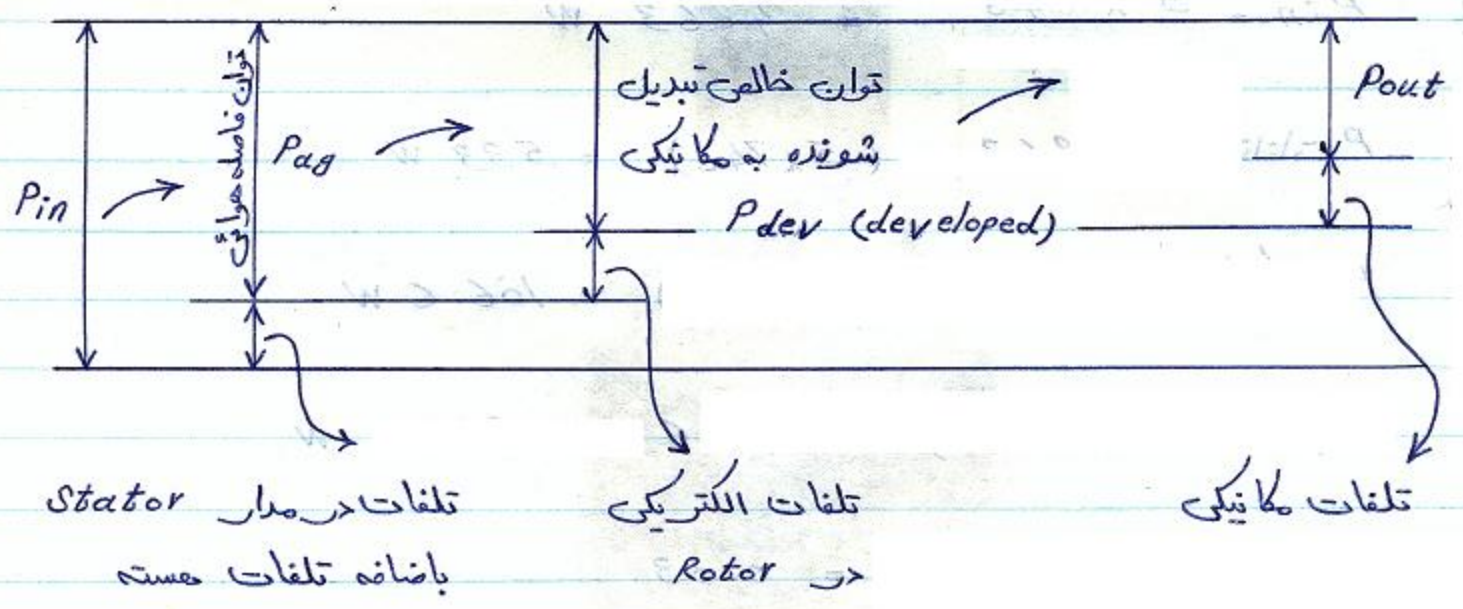

$$P_{dev} = T_{dev} \omega_m$$

$$P_{ag} = \underbrace{(1-s) P_{ag}}_{P_{dev}} + \underbrace{s P_{ag}}_{\text{تلفات در مدار Rotor}}$$

اگر او تلفات استاتور و تلفات مکانیکی
صرف نظر شود. $\eta_{max} = \frac{P_{dev}}{P_{ag}} = 1-s$

مثال - موتور با مشخصات بار نامی (60Hz, 5hp, 1740 rpm) و $\eta = 87.5\%$ و تلفات مکانیکی = 20% کل تلفات و $P=4$ توان ورودی چقدر است؟ (در بار کامل) و لغزش در بار کامل؟ P_{ag} در بار کامل؟

$$* P_{in} = \frac{5 \times 746}{0.875} = 4263 \text{ W}$$

$$P_{\text{تلفات}} = 4263 - (5 \times 746) = 533 \text{ W}$$

$$P_{\text{تلفات مکانیکی}} = 20\% (533) = 106.6 \text{ W}$$

$$P_{dev} = (5 \times 746) + 106.6 = 3837 \text{ W}$$

$$* s = \frac{1800 - 1740}{1800} = 0.03$$


$$P_{dev} = (1-s) P_{ag} \rightarrow P_{ag} = \frac{1}{1-s} P_{dev}$$

$$* P_{ag} = \frac{1}{1-0.03} \times 3837 = 3969 \text{ W}$$

P_R تلفات روتور = $S \times 3969 = 132 \text{ W}$

$\eta_{max} = 96 \%$

مدار معادل موتور القای سه فاز :

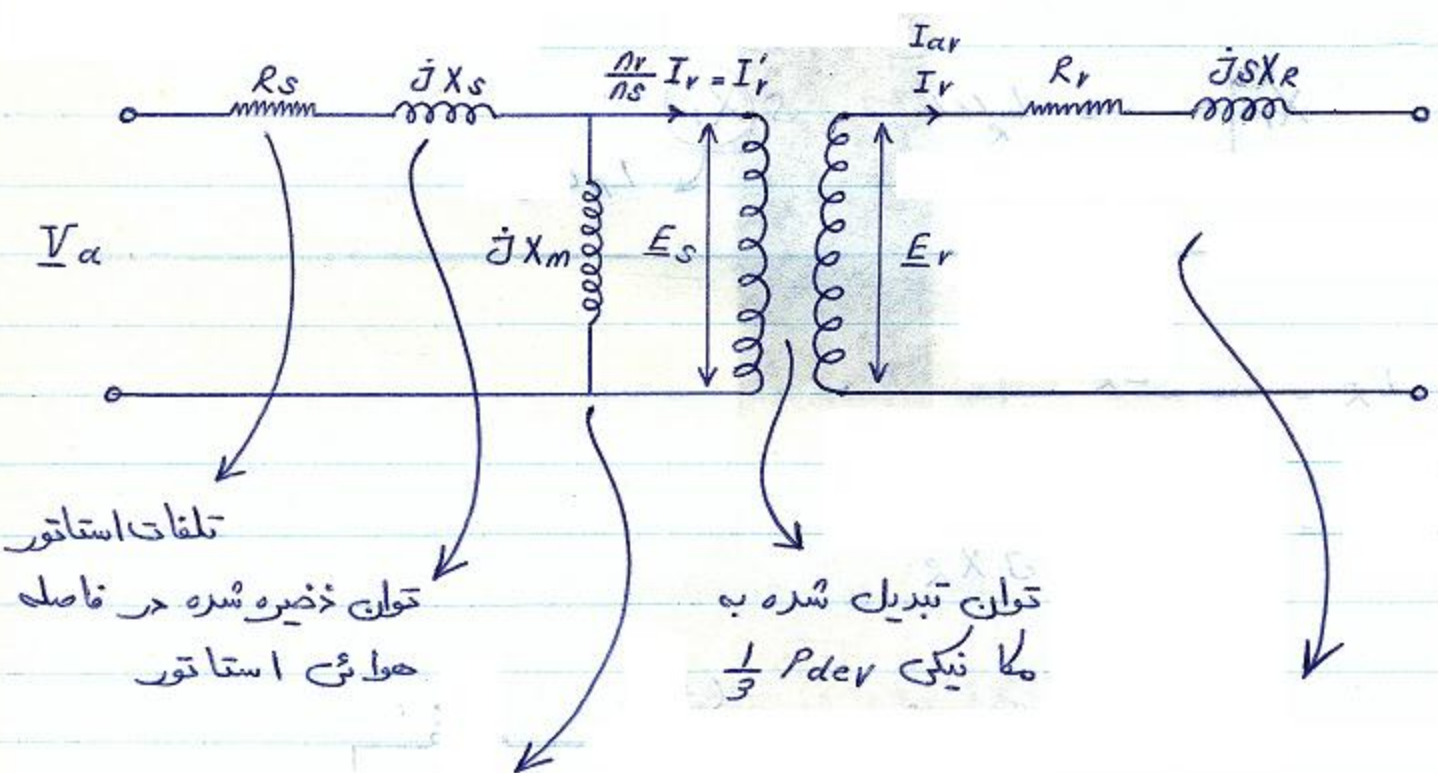

تلفات استاتور
توان ذخیره شده در فاصله
هوایی استاتور

توان تبدیل شده به
مکانیکی $\frac{1}{3} P_{dev}$

توان ذخیره شده در فاصله
هوایی $\frac{1}{3} P_{ag}$

توان تلفی در Rotor
 $(\frac{1}{3} P_r)$

$P_{ag} = P_{dv} + P_R$

* مدار فوق برای یک فاز راسع
شده و لذا $(\frac{1}{3})$ ظاهر -
شده است .

$$\frac{E_s}{E_r} = \frac{n_s}{n_r} \rightarrow$$


$$E_r = S \frac{n_r}{n_s} E_s$$


* درست است (X) بر حسب ω_r حساب شده و درست است
بر حسب ω_s و چون $\omega_r = S \omega_s$ پس

$$X_r |_{\omega_r} = L_r \omega_r = S (X_r) |_{\omega_s}$$

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jS X_R}$$


$$I_R = \frac{E_R/S}{R_R/S + j X_R}$$

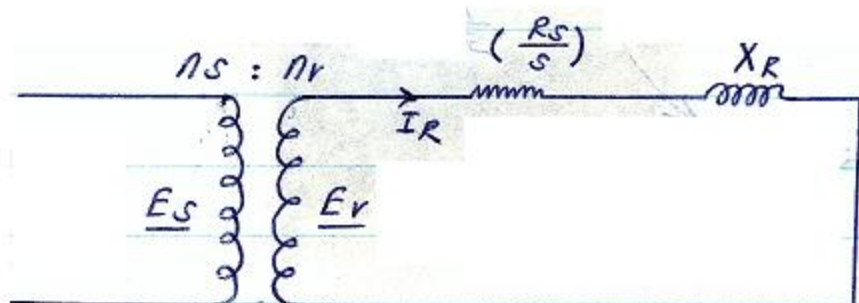

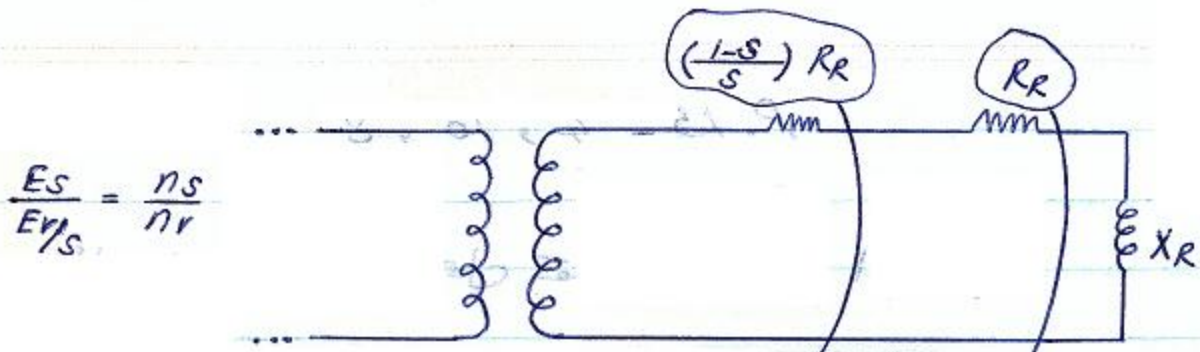

نمایند توان خالص تبدیل شده به مکانیکی P_{dev}
 «توان تلفی در Rotor»

حالت نهائی ساده شده:

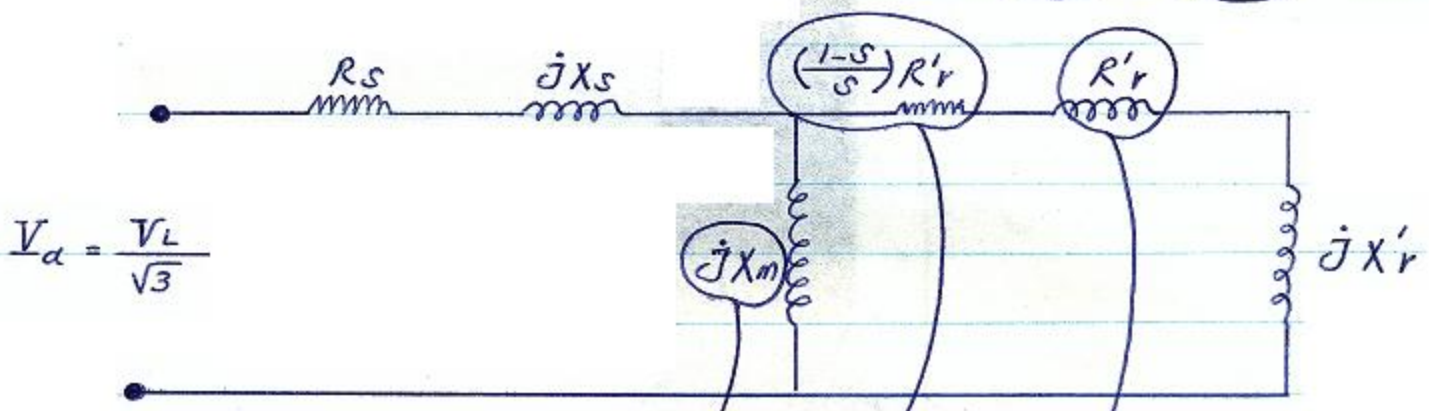

(نمایند P_{ag})
 (نمایند P_{dev})
 (نمایند P_R تلفی)

$$\begin{cases} X'_R = \left(\frac{n_s}{n_r}\right)^2 X_R \\ R'_R = \left(\frac{n_s}{n_r}\right)^2 R_R \end{cases}$$

$V_a = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ با فرضی ستاره بدست آمده اما با فرضی مثلث هم فرضی خواهد کرد.



مسائل - 8 و 10 و 4 - P. 15

(در مسئله 4 نقطه کار عمل تقاطع دو منحنی است.)

فرشاد نادر ایسی - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی
 طراحی - نظارت - اجرا
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۵-۳۰۴
 پروانه مهندسی: ۲۸۱۵-۵۰۳۰۰-۳۰۴
 شماره شهرسازی: ۵۱۲۲۲-۵۰۳

جزوه آموزشی درس مبانی مهندسی برق (۲) آقای مهندس حیرانی نوبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۲)

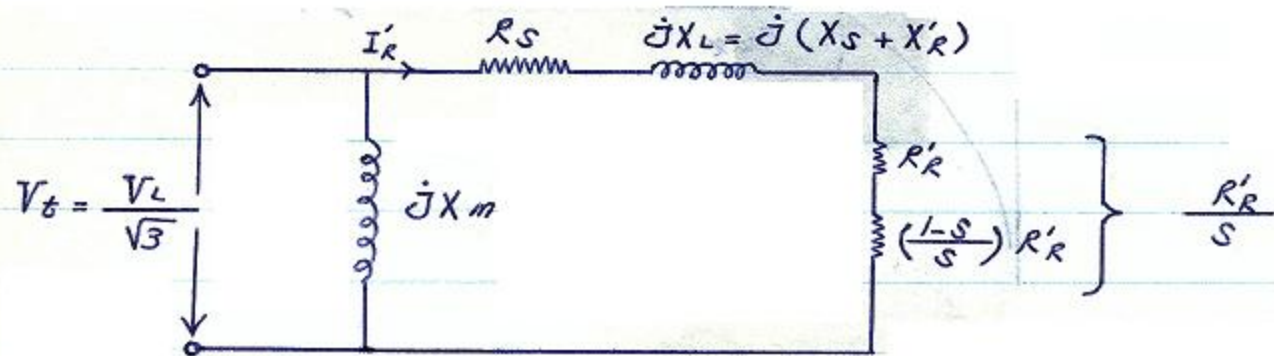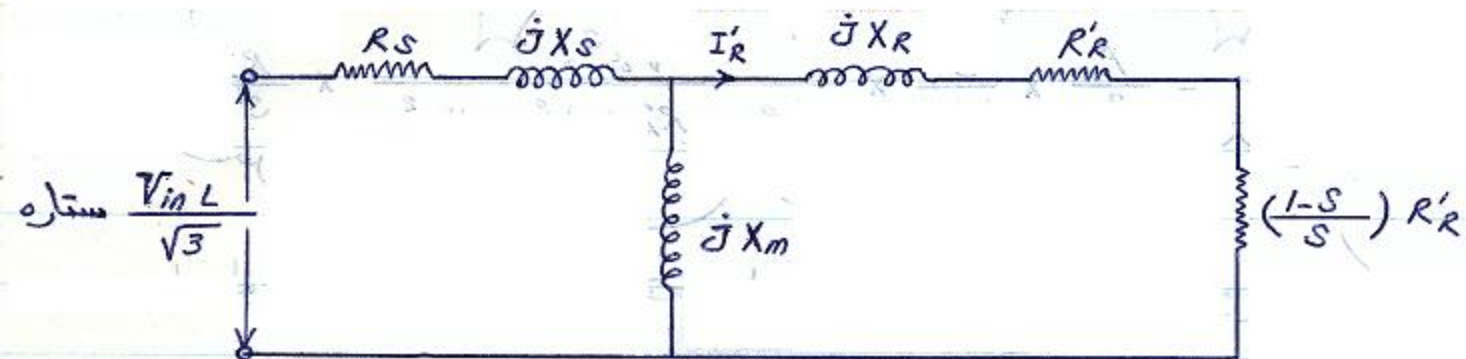

توان تلفات مسی رotor : $P = R'_R I'_R{}^2$

توان تبدیل شده به مکانیکی : $P_{dev} = (\frac{1-s}{s}) R'_R I'_R{}^2$



$$T_{dev} = \frac{3P_{dev}}{\omega_m} = \frac{3(1-s)}{s\omega_m} \times R'_R I'_R{}^2$$

$$I'_R = \frac{V_t}{\sqrt{(R_s + R'_R/s)^2 + X_L^2}}$$

$$T_{dev} = \frac{P}{2} \times \frac{3}{\omega_s} \times \frac{V_t^2}{(R_s + R'_r/s)^2 + X_L^2} \times \frac{R'_r}{s}$$

* در رابطه فوق تنها (s) متغیر است و با (ω_s) تغییر می کند.

$$\left(s = \frac{\frac{2}{p} \omega_s - \omega_m}{\frac{2}{p} \omega_s} \right)$$

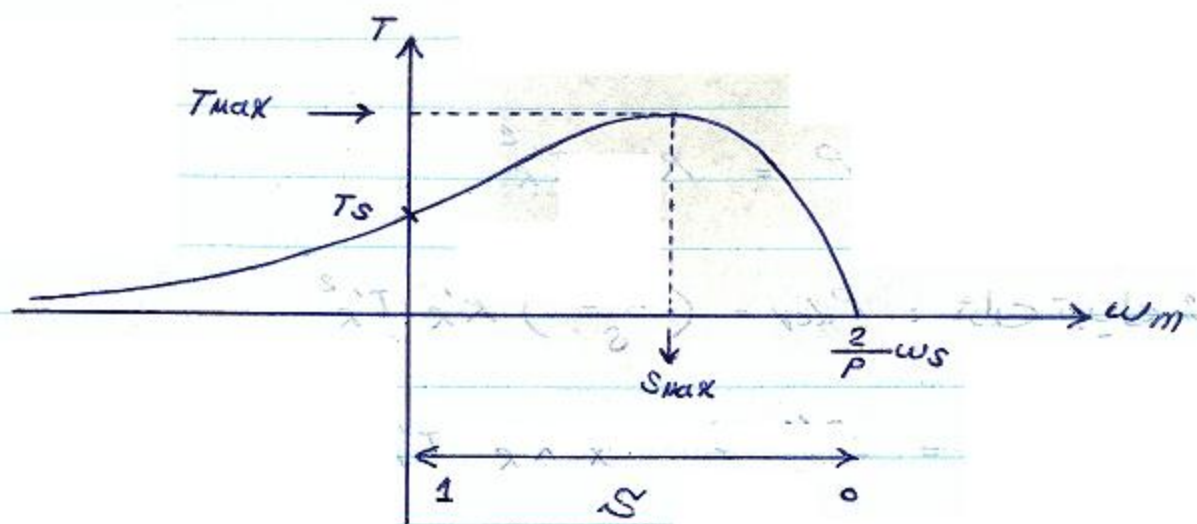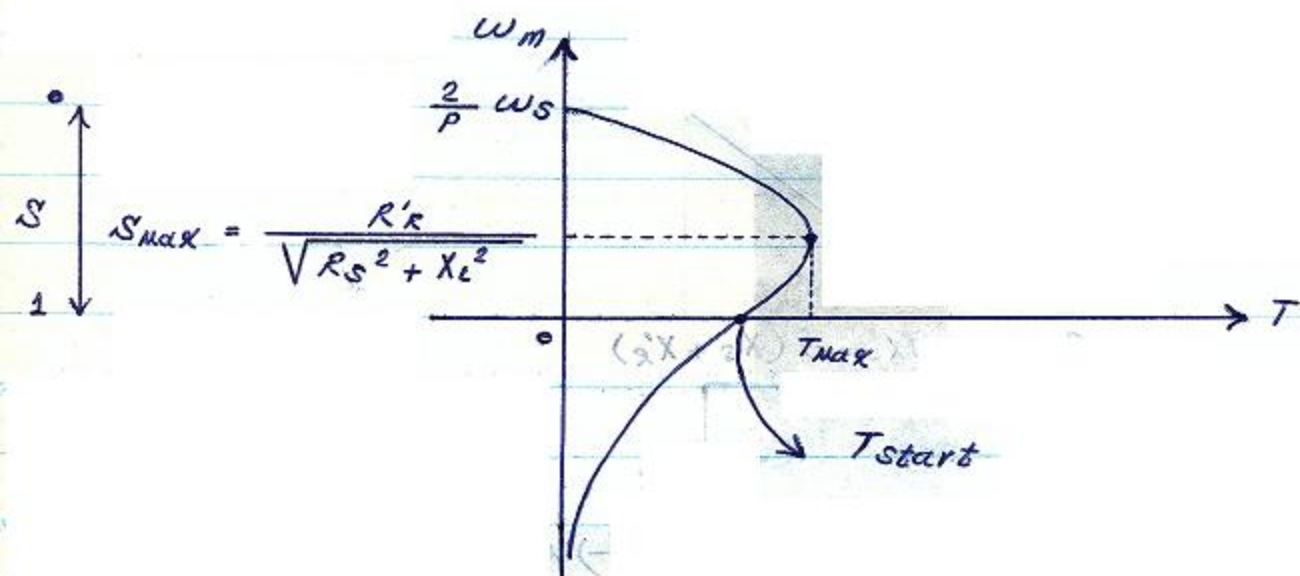


$$* T_s = \frac{2}{p} \times \frac{3}{\omega_s} \times \frac{R'_r V_t^2}{(R_s + R'_r)^2 + X_L^2} = K_1 V_t^2$$

↑
 $\omega_s = \text{cte}$
 $R'_r = \text{cte}$

$$* S_{\max} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + X_L^2}}$$

$$* T_{\max} = \frac{p}{4} \times \frac{3}{\omega_s} \times \frac{V_t^2}{\sqrt{R_s^2 + X_L^2 + R_s}} = K_2 V_t^2$$

↑
 $\omega_s = \text{cte}$

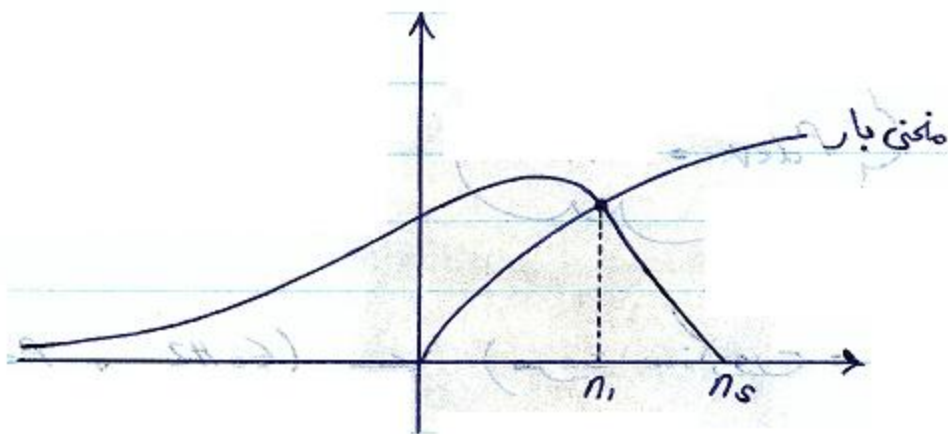

$$S = \frac{n_s - n_1}{n_s}$$

مثال 2 - موتور القابض سه فاز دو قطب (60Hz و 110V و P=2)

$$\begin{cases} R_S = 0.22 \Omega \\ R'_R = 0.42 \Omega \\ X_L = 1.6 \Omega \\ X_m = 34 \Omega \end{cases}$$

الف - قدرت مکانیکی تولیدی در سرعت 3500 RPM :

$$s = \frac{3600 - 3500}{3600} = \frac{1}{36}$$

$$I'_R = \frac{110 \sqrt{3}}{(0.22 + \frac{0.42}{1/36} + j 1.6)} = 4.1 \angle -6^\circ$$


$$P_{dev} = 3 \times R'_R \left(\frac{1-s}{s} \right) I'^2_R = 3 \times 0.42 \times \left(\frac{1-1/36}{1/36} \right) \times 4.1^2$$

$$P_{dev} = 741 \text{ W}$$

* چون (P=2 و 60Hz) ← (سرعت سنکرون = 3600)
* 110V ولتاژ خطی است.

ب - توان ورودی و ضریب توان ورودی :

$$\underline{I}_{in} = \underline{I}_m + \underline{I}'_R$$

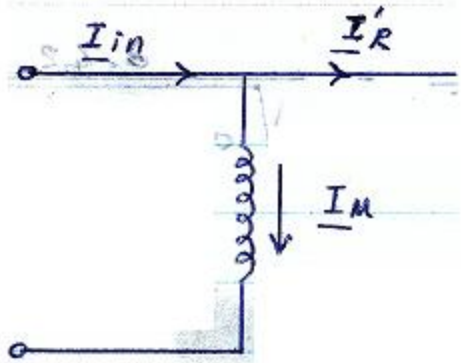

$$* \underline{I}_{in} = \frac{110/\sqrt{3}}{jX_m} + 4.1 \angle -6^\circ$$

$$* \underline{I}_{in} = 1.87 \angle -90^\circ + 4.1 \angle -6^\circ = 4.68 \angle -30^\circ$$

ضریب توان = $\cos(-30^\circ) = 0.87$

توان ورودی = $3 \cdot \frac{V_L}{\sqrt{3}} \times \underline{I}_{in} \times \cos \phi$

\uparrow \uparrow
 V_p I_p

$$= 3 \times \frac{110}{\sqrt{3}} \times 4.68 \times 0.87 = 777 \text{ W}$$

ج - گشتاور Max (شکست) را بیابید و بگویید در چه سرعتی رخ می دهد ؟

$$S_{\max} = \frac{R'_R}{\sqrt{R_S^2 + X_L^2}} = \frac{0.42}{\sqrt{0.22^2 + 1.6^2}} = 0.26$$

$$S_{\max} = \frac{3600 - n_{T_{\max}}}{3600} = 0.26 \rightarrow$$


$$n_{T_{\max}} = 2664 \text{ rpm}$$

$$T_{\max} = \frac{3}{120R} \times \frac{2}{4} \times \frac{(110/\sqrt{3})^2}{\sqrt{(0.22)^2 + (1.6)^2 + 0.22}} = 8.75 \text{ N.m}$$


→ گشتاور راه انداز را بیابید.

$$T_S = \frac{3}{120R} \times \frac{2}{2} \times \frac{0.42 (110/\sqrt{3})^2}{(0.22 + 0.42)^2 + 1.6^2} = 4.54 \text{ N.m}$$

$$S = 1 \rightarrow n_{T_S} = 3600$$

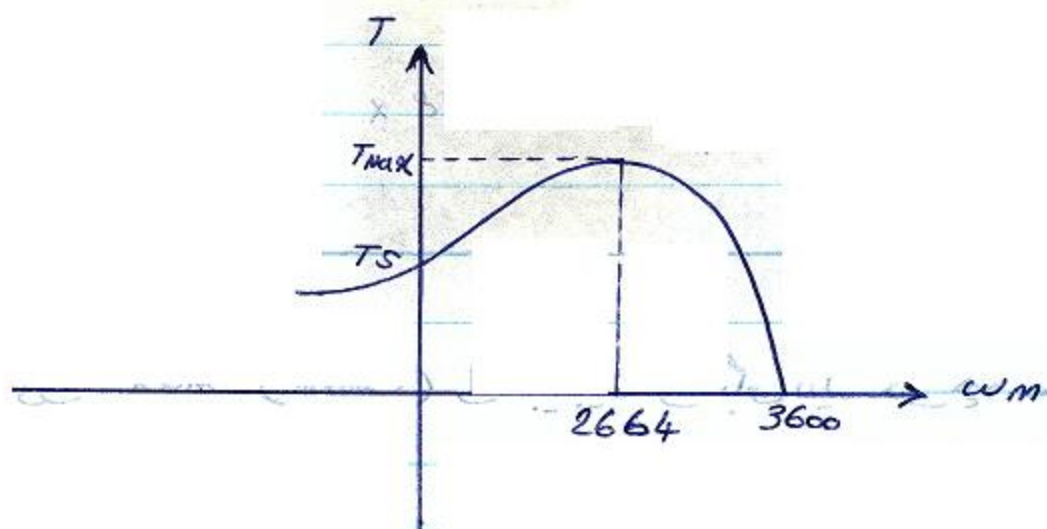


ماشین القای قفس سنجابی

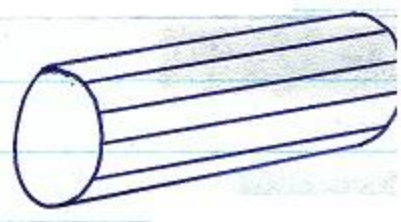


* این گونه روتورها
سیم پایی ندارند
و دارای یکسری
شیارهای حادی هستند.

* اکثر لوازم خانگی موتورهای تک فاز القای دارند که نیاز به راه اندازی دارند و روشهای راه اندازی بصورت زیر است :

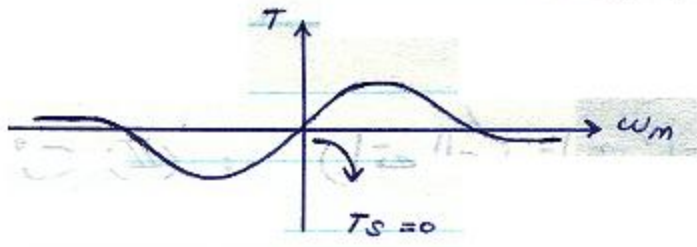

- ۱ - خازنی
- ۲ - سیم پیچ کلکی
- ۳ - قطب شکافدار

رژیم موتور سنکرون :

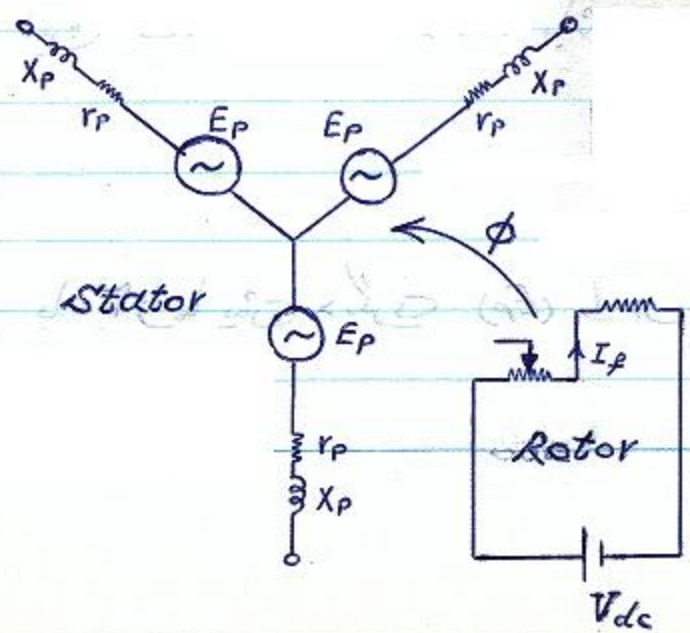


$$\omega_m = \frac{2}{p} \omega_s$$

$$Z_p = \sqrt{r_p^2 + X_p^2}$$

امپدانس سنکرون

* آزمایش (I) :

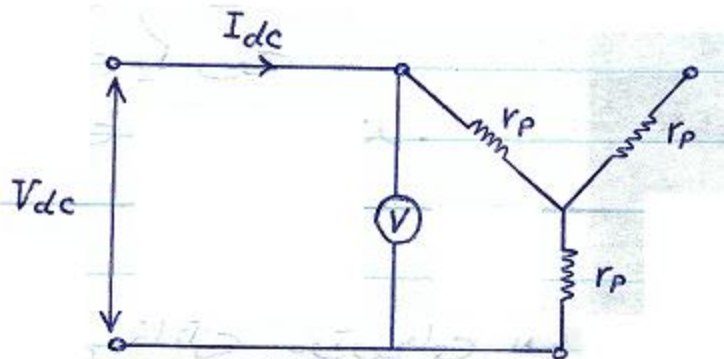


$$\frac{V_{dc}}{I_{dc}} = 2r_p \rightarrow r_p$$

* آزمایش (II) : (اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون)


* برای نسوختن سیم پیچها ابتدا به کمک رُوستا (I_p) را از ۰ شروع می کنند و کم کم I_p را زیاد می کنند تا (I_{sc}) مقدار قابل توجهی مثلا جریان نامی شود. ۲ نگاه I_p و I_{sc} را یادداشت می کنند. اگر در این لحظه (E_p) را داشته باشیم :
 
$$(Z_p = \frac{E_p}{I_{sc}})$$




* با آزمایش دیگری (E_p) را در حالت فوق اندازه می گیریم.

* آزمایش (III) : (آزمایش بی بار)

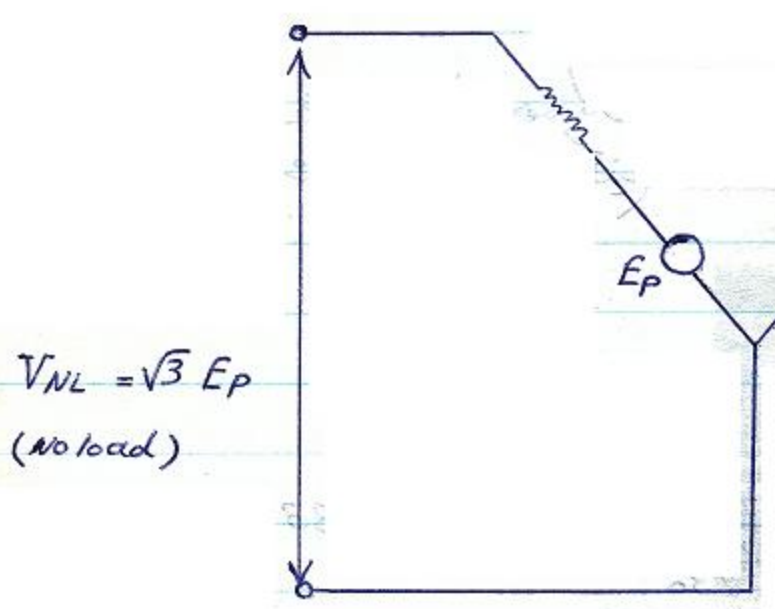

$V_{NL} = \sqrt{3} E_p$
(no load)

آزمایش قبل $I_p = I_f$

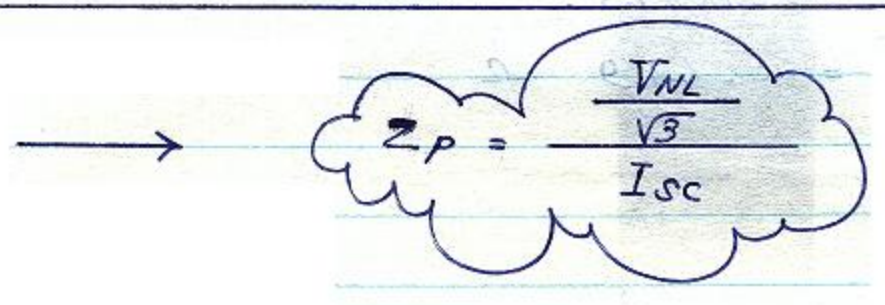

مثال - رزاقور سنکرون :

- ولتاژ نامی ترمینال (ولتاژ خط) = 230 V
- توان نامی = 30 KVA
- نوع اتصال : Δ


- آزمایش اتصال کوتاه - $I_f = 23A$ و جریان نامی $I_L =$
- آزمایش بی بار - $V = 63V$ و $I_f = 23A$
- آزمایش مقاومت - $V_{dc} = 3.6V \rightarrow I_{dc} = 28A$

* مقاومت، راکتانس و امپدانس هر فاز را بیابید.



توجه - با فرضی ستاره هم کارها را انجام می دهیم و بعد جوابها را برای مثلث تبدیل می کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} r_p = \frac{1}{2} \frac{V_{dc}}{I_{dc}} = 0.0643 \, \Omega \\ z_p = \frac{63/\sqrt{3}}{I_{Ln}} = \frac{63/\sqrt{3}}{\frac{30 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 230}} = 0.483 \, \Omega \\ x_p = \sqrt{z_p^2 - r_p^2} = 0.479 \, \Omega \end{array} \right.$$

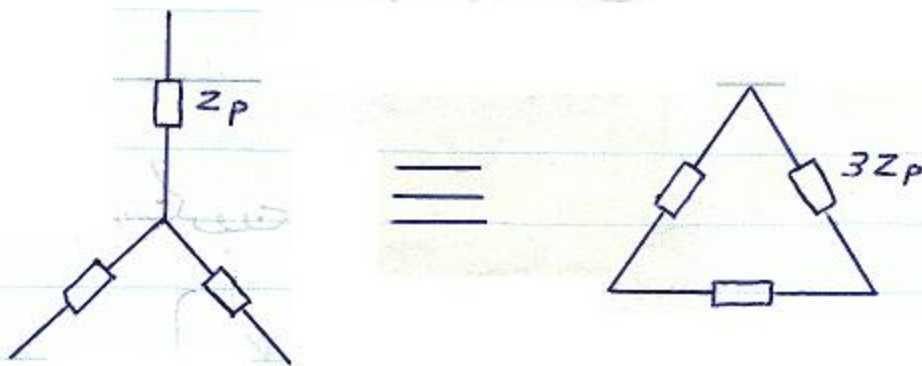

* پس اعداد بدست آمده را ضرب ببر (3) می کنیم تا جوابهای مسئله حاصل شود.

خدمات فنی قابل ارائه از طرف شرکت مهندسی پتروپالامحور :

- طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)
- طراحی سیستم های مکانیکی ثابت (Fixed Equipment)
- طراحی سیستم های مکانیکی دوار (Rotary Equipment)
- طراحی سیستم های تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع (Plumbing & HVAC)
- طراحی تاسیسات مکانیکی زیربنائی
- طراحی سیویل و سازه در پروژه های عمرانی و صنعتی



کیفیت تعهد ماست