

هندسه ترسیمی


رسم دو خط موازی

داده ها: خط \bar{L} و نقطه P

1. گونبای 1 را روی خط \bar{L} قرار دهید.

2. گونبای 2 را روی گونبای 1 قرار دهید.

3. گونبای 1 را تا نقطه P حرکت داده و خط مطلوب \bar{L}' را رسم نماید.

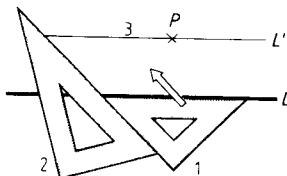


نصف کردن یک پاره خط

داده ها: پاره خط \bar{AB}

1. قوس 1 با شعاع r و به مرکز نقطه A رسم شود. $r > \frac{1}{2} \bar{AB}$.

2. قوس 2 با همان شعاع r و به مرکز نقطه B رسم شود.

3. خط رابط بین دو نقطه برخورد قوسها عمود منصف پاره خط \bar{AB} است.

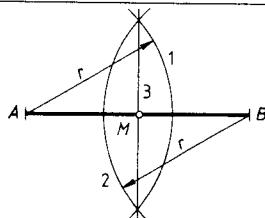

تعیین نقطه برخورد شاقول با یک خط


داده ها: خط \bar{L} و نقطه P

1. قوس دلخواه 1 به مرکز نقطه P را رسم نماید (نقطه برخورد A و B).

2. قوس 2 با شعاع r و به مرکز نقطه A را رسم نماید ($r > \frac{1}{2} \bar{AB}$).

3. قوس 3 با همان شعاع r و به مرکز نقطه B را رسم نماید (نقطه برخورد C).

4. خط رابط بین نقطه برخورد C در قوس با نقطه P همان نقطه مطلوب است.

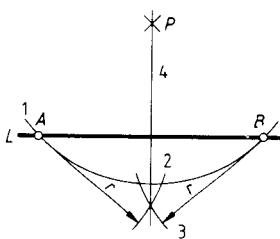

اخراج خط عمود از نقطه P روی خط


داده ها: خط \bar{L} و نقطه P

1. قوس دلخواه 1 به مرکز نقطه P را رسم نماید (نقطه برخورد A).

2. قوس 2 به شعاع $r = \bar{AP}$ و به مرکز نقطه A را رسم نماید (نقطه برخورد B).

3. نقطه A را به نقطه B وصل کرده و خط را به اندازه پاره خط AB ادامه دهید (نقطه C).

4. نقطه C را به نقطه P وصل کنید.

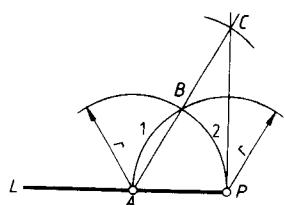

نصف کردن زاویه


داده ها: زاویه

1. قوس دلخواه 1 به مرکز نقطه S را رسم نماید (نقطه برخورد A و B).

2. قوس 2 با شعاع r و به مرکز نقطه A را رسم نماید ($r > \frac{1}{2} \bar{AB}$).

3. قوس 3 با همان شعاع r و به مرکز نقطه B را رسم نماید.

4. خط رابط حاصل از نقطه برخورد دو قوس C با نقطه S زاویه را نصف می نماید.

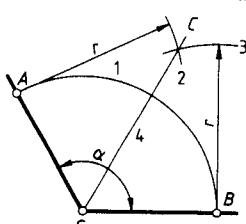

تقسیم کردن متناسب یک پاره خط


داده ها: پاره خط \bar{AB} باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود.

1. نیم خط را به مرکز نقطه A و با زاویه دلخواه R سیم نماید.

2. روی نیم خط، 5 جزء مساوی از نقطه A را مشخص نماید.

3. نقطه انتهایی 5 را به B وصل کنید.

4. از نقاط دیگر خطوطی به موازات خط \bar{B} رسم نماید.

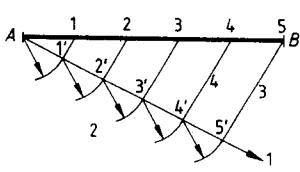


شعاع زدہ در داخل زاویه

داده ها: زاویه ASB و شعاع داخل \overline{BS}

1. خطوطی به موازات \overline{AS} و \overline{BS} و به فاصله $2r$ از آنها رسم نمایید. نقطه بر خورد آنها میان نقطه مرکز شعاع \overline{BS} مطلوب است.

2. نقطه برخورد عمود حادث از نقطه M برروی بازو های \overline{AS} و \overline{BS} نقاط مماس شعاع \overline{BS} با اضلاع زاویه است.

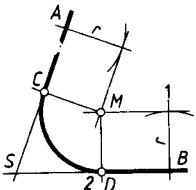


رسم خط مماس بر دایره در نقطه P

داده ها: دایره و نقطه P روی آن

1. دایره ای به شعاع $\overline{PM} = r$ و به مرکز نقطه P رسم نمایید تا نقطه A به دست آید.

2. نقطه M را به نقطه A وصل کنید و آن را به اندازه پاره خط \overline{AM} اداهه دهید.
 $(\overline{AM} = \overline{AE})$

3. نقطه E را به نقطه P وصل کنید.

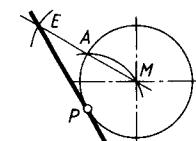

رسم خط مماس بر دایره از نقطه P


داده ها: دایره و نقطه P

1. نصف کنید، نقطه A نقطه وسط است.

2. دایره ای به مرکز نقطه A و به شعاع $\overline{AM} = r$ رسم نمایید. T نقطه مماس است.

3. نقاط P و T را به هم وصل کنید.

4. نقطه T بر PT عمود است.

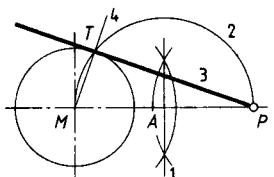

اتصال دو دایره به وسیله قوس

داده ها: دایره ۱ و دایره ۲، شعاع های R_1 و R_2

1. دایره ای به مرکز نقطه M_1 و به شعاع $R_1 + R_2$ رسم نمایید.


2. دایره ای به مرکز نقطه M_2 با شعاع R_2 با دایره مرحله ۱ در نقطه A برخورد می کند.

3. نقطه A را به نقاط M_1 و M_2 وصل کنید که نقاط مماس B و C مربوط به راکوردهای داخلی به شعاع R_1 و R_2 دارای دست می دهد.

4. دایره ای به مرکز نقطه M_1 و به شعاع $R_1 - R_2$ رسم نمایید.

5. دایره ای به مرکز نقطه M_2 و به شعاع $R_2 - R_1$ رسم نمایید که با دایره مرحله ۴ در نقطه D برخورد می کند.

6. نقطه D را به نقاط M_1 و M_2 وصل کنید که نقاط مماس E و F مربوط به راکوردهای خارجی به شعاع R_1 و R_2 دارای دست می دهد.

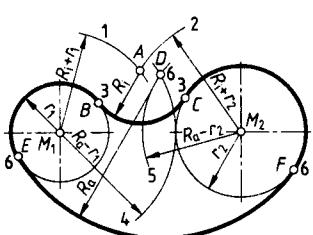

رسم بیضی (به وسیله دایره های هم مرکز)


داده ها: محور های \overline{AB} و \overline{CD}

1. دو دایره به مرکز نقطه M و به قطرهای \overline{AB} و \overline{CD} رسم نمایید.

2. از نقطه M چندین پاره خط رسم نمایید تا هر دو دایره راقطع کند (E و F).

3. از نقاط به دست آمده خطوطی به موازات محور \overline{AB} و \overline{CD} رسم نمایید.

4. نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید.

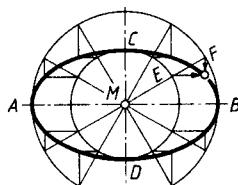

رسم بیضی (تقریبی)


داده ها: محور AB و دایره $\frac{a}{2}$ به مرکز M_1 و M_2 رسم نمایید.

C نقطه برخورد دایره هاست.

2. نقطه M_2 نقطه برخورد خطوط AC است.

3. قوسهای b به مرکز نقطه M_2 را تا نقطه b رسم نمایید.


4. بیضی را با قوسهای a به مرکز نقطه M_1 را پینتید.

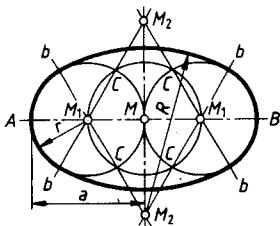

3


هندسه ترسیمی

رسم چند ضلعی منتظم محاط در دایره (مثلث پنج ضلعی)

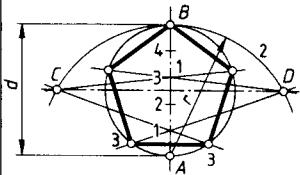


- داده ها : دایره با قطر d
1. پاره خط \overline{AB} را به 5 قسم مساوی تقسیم نماید (مثلاً با تقسیم متناسب صفحه 59).
 2. قوسی به شعاع $2r = \overline{AB}$ و به مرکز نقطه A رسم نماید .
 3. نقاط C و D را با نقاط 1 و 3 (کلا اعداد فرد) وصل کنید ، برخورد این خطها با دایره راسهای چند ضلعی منتظم را به دست می دهد .
- در چند ضلعی با تعداد راسهای زوج نقاط C و D به نقاط $2, 4, 6$ و غیره (کلا عدهای زوج) وصل می شوند .

رسم شش ضلعی - دوازده ضلعی

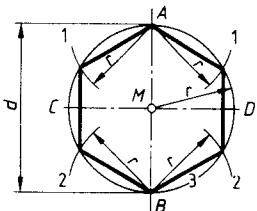


- داده ها : دایره با قطر d
1. قوسی به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه A رسم نماید ($r = \frac{d}{2}$).
 2. قوسی به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه B رسم نماید .
 3. نقاط برخورد را به طور پشت سر هم به هم وصل کنید .
- در دوازده ضلعی نقطه وسط قوسهای تعیین کنید (مثلاً نقاط C و D) .

رسم دایره محاطی یک مثلث

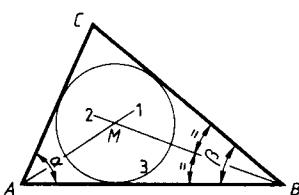


- داده ها : مثلث
1. زاویه α را نصف کنید .
 2. زاویه β را نصف کنید .
3. بیمساز زاویه ها را ادامه داده تا همیگر را قطع نمایند ، نقطه M مرکز دایره محاطی است .

رسم دایره محیطی یک مثلث

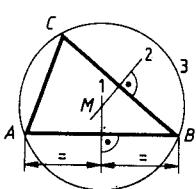


- داده ها : مثلث
1. عمود منصف ضلع \overline{AB} را رسم نماید .
 2. عمود منصف ضلع \overline{BC} را رسم نماید .
 3. عمود منصف اضلاع را ادامه داده تا همیگر را قطع نمایند ، نقطه M مرکز دایره محیطی است .

تعیین مرکز دایره

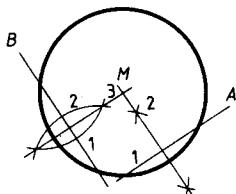

- داده ها : دایره
1. در وتر دلخواه AB را رسم نماید (تا حد امکان تحت زاویه نود درجه نسبت به هم) .
 2. عمود منصف وترها را رسم نماید .
 3. نقطه برخورد عمود منصف ها ، نقطه M مرکز دایره است .

رسم مارپیچ (تقریبی ، به وسیله پرگار)

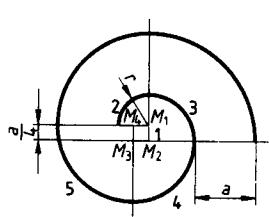


- داده ها : a و شعاع a
1. مربع $M_1M_2M_3M_4$ با اندازه ضلع $a/4$ را رسم نماید .
 2. ربع دایره با شعاع $2r$ و به مرکز نقطه M_1 را رسم نماید .
 3. ربع دایره به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه M_2 را رسم نماید .
 4. ربع دایره به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه M_3 را رسم نماید .
 5. ربع دایره به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه M_4 را رسم نماید .
 6. ربع دایره به شعاع $2r$ و به مرکز نقطه M_1 را رسم نماید (وغیره) .

هندسه ترسیمی

رسم سیلکوئید (خط چرخ)

داده ها: دایره غلت


1. دایره غلت را به چندین قسمت، انته مساوی مثلاً 12 قسم تقسیم کنید.
2. خط پایه (محیط دایره $\pi \cdot d$) را به چندین قسم مساوی تقسیم کنید، 12 قسم.
3. خطوط عمود بر خط پایه را از نقاط 1...12...1 اخراج کنید، تا خط میانی افقی دایره غلت را قطع کند $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6, M_7$.
4. به مراس نقاط $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6, M_7$ دایره های کمکی به شعاع 2 را رسم کنید.
5. نقاط برخورد این دایره های کمکی با خطوط موازی با خط پایه اخراج شده از نقاط تقسیم دایره نهانی سیلکوئید را به دست می دهد.

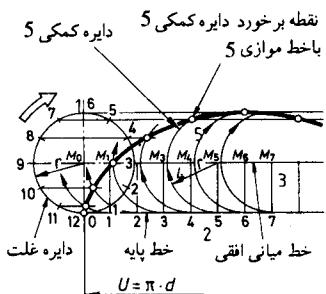

رسم اوولونت (خط نجف)

داده ها: دایره


1. دایره را به چندین قسم مساوی مثلاً 12 قسم تقسیم نمایید.
2. در نقاط تقسیم، خطوط مماسی را بر دایره رسم نمایید.
3. از نقاط مماس روی هر خط مماس طولی به اندازه محیط باز شده دایره مشخص نمایید.
4. منحنی گذر از نقاط انتهای خطوط بالا منحنی اوولونت را به دست می دهد.

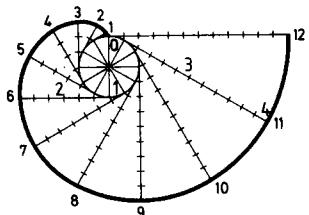

رسم سهمی

داده ها: مختصات کارترین نقطه P روی سهمی


1. فاصله PO روی محور افقی را به چند قسم مساوی تقسیم کرده (مثلاً 5 قسم) و از نقاط مربوط خطوطی به موازات محور قائم مختصات رسم نمایید.
2. فاصله PO درجهت قائم را به همان تعداد قبل تقسیم کرده و نقاط مربوطه را به نقطه مبدأ وصل کنید.
3. نقاط برخورد خطوطی متناظر، نقاط سهمی می باشند.

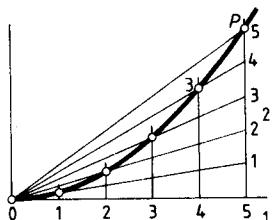

رسم هنلولی

داده ها: مختصات کارترین نقطه P هنلولی


1. خطوط g_1 و g_2 گذار نقطه P به موازات محورهای مختصات را رسم نمایید.
2. خطوط دلخواه گذر از نقطه مبدأ خطوط g_1 و g_2 را به موازات محورهای مختصات رسم نمایید.
3. از نقاط برخورد خطوط اخیر با خطوط g_1 و g_2 ، خطوطی به موازات محورهای مختصات رسم نمایید.
4. نقاط برخورد (P_1, P_2, \dots) نقاطی از سهمی مطلوب است.

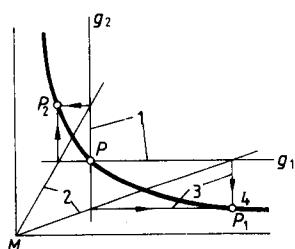

رسم خط پیچ

داده ها: نیم دایره با قطر d و گام

1. نیم دایره را به چند قسم مساوی (مثلاً 5 قسم) تقسیم کنید.
 2. گام P را به 12 قسم مساوی تقسیم و نقاط را شماره گذاری کنید.
 3. از نقاط هم شماره خطهای افقی و عمودی را در رسم تا هم دیگر را قطع نمایند.
- نقاط برخورد همان نقاط مطلوب خط پیچ است.

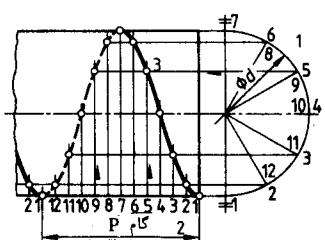

اعداد استاندارد، شعاع گردیها، مقیاسها

مقایسه با DIN 323 T1(8.74)

اعداد استاندارد و سری اعداد استاندارد

R 5	R 10	R 20	R 40	R 5	R 10	R 20	R 40
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			1,06			4,25	
		1,12	1,12			4,50	4,50
			1,18			4,75	
	1,25	1,25	1,25		5,00	5,00	5,00
			1,32			5,30	
		1,40	1,40			5,60	5,60
			1,50			6,00	
		1,60	1,60	1,60	6,30	6,30	6,30
				1,70		6,70	
			1,80	1,80		7,10	7,10
				1,90		7,50	
		2,00	2,00	2,00		8,00	8,00
				2,12		8,50	
			2,24	2,24		9,00	9,00
				2,36		9,50	
			2,50	2,50	10,00	10,00	10,00
				2,65	پرش پله :		
				2,80		2,80	
				3,00			
		3,15	3,15	3,15			
				3,35			
			3,55	3,55			
				3,75			

$$R 5 \ q_5 = \sqrt[5]{10} \approx 1,6 \quad R 10 \ q_{10} = \sqrt[10]{10} \approx 1,25$$

$$R 20 \ q_{20} = \sqrt[20]{10} \approx 1,12 \quad R 40 \ q_{40} = \sqrt[40]{10} \approx 1,06$$

برای اندازه گذاری قطعات از اعداد استاندارد استفاده می شود. به این طریق در هزینه ابزارها و وسائل اندازه گیری صرف جوئی می شود. سری R5 تا R40 را می توان طبق پرش پله ای محاسبه کرد . اعداد هر سری رامی توان در 10 ، 100 ، 1000 وغیره تقسیم یا ضرب کرد.

شعاع گردیها											
DIN 250 (7.72)											
			0,2		0,3		0,4		0,5	0,6	0,8
1	1,2	1,6	2	2,5	3		4		5	6	8
10	12	1,6	18	20	22	25	28	32	36	40	45
100	110	125	140	160	180	200		50	56	63	70
								20	50	80	90

اعداد پرش پله ارجحیت دارند .

مقایسه با DIN ISO 5455 (12.79)

مقیاسها

مقیاس طبیعی	مقیاسهای کوچک نماینی				مقیاسهای بزرگ نماینی		
1 : 1	1 : 2	1 : 20	1 : 200	1 : 2000	2 : 1	5 : 1	10 : 1
	1 : 5	1 : 50	1 : 500	1 : 5000	20 : 1	50 : 1	
	1 : 10	1 : 100	1 : 1000	1 : 10000			

کاغذ نقشه کشی

اندازه کاغذ							
DIN 476 مقابله با (12.76)	AO	A1	A2	A3	A4	A5	A6
نقشه بر پرده شده	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210	105×148

فاصله از لبه برای تمام کاغذها 5mm است. برای اندازه های وابسته (متلا پاکت نامه) سریهای اضافی B و C نیز صادق است. سری $A \times A$ = 1,19 و سری $B \times B$ = 1,34 و سری $C \times C$ = 1,09 می باشد.

نسبت اضلاع برگه های نقشه کشی چنین است : $(\sqrt{2}:1:1,4141)$ فرم مشخصات نقشه ها در DIN 6771 T6 استاندارد شده است.

DIN 824 مقایسه با (3.81)

A4 210x297

A3 297x420

A2 420x594

A1 594x841


تای اول : ستون چپ (عرض 210mm) را به طرف راست برگردانید .

تای دوم : سه گوشی را در ارتفاع 297mm در عرض 105mm به طرف چپ برگردانید .

تای سوم : ستون راست (عرض 192mm) را به پشت بر گردانید .

تای چهارم : بسته را در ارتفاع 297mm به طرف پشت برگردانید .

تای اول : ستون راست (عرض 190mm) را به طرف پشت بر گردانید.

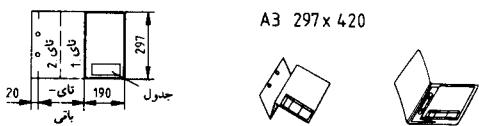

مقایسه با (12.70) DIN 6771 T 1 ²							جدول نقشه
(محبوده کاربرد)			(انحراف محاز)	(سطوح)	مقاييس	وزن	A4 تا A0
a×3b	4ax21b ax10b	a×5b a×3b	4ax10b ax4b	4ax7b ax6b	1,5ax20b شماره مدل یا قالب آهنگری)	1,5ax14b 2,5ax34b	اندازه جدول
					5a × 34b		187,2x55,25
							b a
							2,6 4,25
							عرض ارتفاع
							b h
							mm mm
(شرکت نقشه کشی) 3a × 17b (اسل) a+17b (فتح طبقات) a+17b جاگذگری							
					3a × 29b	کاغذ ax5b B1	

لیست قطعات (نوع A)						
1	2	3	4	19b x a	5	6
وضعیت	تعداد	واحد	نام		علامت کوتاه-ستانلر / شماره قطعه	ملاحظات
4b	5b	4b	19b	28 × 2a	26b × 2a	14b
						لیست قطعات
						تشکیل شده است.
(محدوده کاربرد)			(انحراف مجاز)	(سطوح)	مقابله	(وزن)
			تاریخ	نام		

علائم نوشتاری

حروف، علائم نوشتاری

مقایسه با DIN 6776 TI (4-76)

حروف نوع B, v

ABCDEFIGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z □ β

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 IV X ((?)) = + × √ % 8]] φ

حروف نوع B, k

ABCD efghijk 1234

حروف نوع A, v

ABCD efghijk 1234

حروف نوع A, k


ABCD efghijk 1234

حروف نویسی نقطه را می توان طبق نمونه A (حروف باریک) یا B انجام داد.

حروف هر دو نمونه بالا را می توان هم بصورت عمودی یا

بصورت مایل به راست و تحت زاویه 15° نوشت. حداقل ارتفاع حروف کوچک باید 2,5 mm باشد.

حرف A و عدد 7 در کشور آلمان ارجحیت دارد.

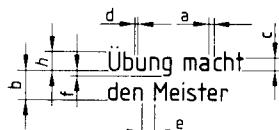

اندازه حروف به mm			
2,5	3,5	5	7
10	14	20	

اندازه علائم نوشتاری

اندازه حرف	نوع حرف	a	b	c	d	e	f
h	A	2/14 h	22/14 h	10/14 h	1/14 h	6/14 h	4/14 h
	B	2/10 h	16/10 h	7/10 h	1/10 h	6/10 h	3/10 h

القاب یونانی

A α	آلفا	Z ζ	زتا	Λ λ	لامدا	Π π	پی	Φ φ	فی
B β	بنا	H η	اتا	M μ	مو	P ρ	رو	X χ	ش
Γ γ	گاما	Θ θ	کا	N ν	نو	Σ σ	زیگما	Ψ ψ	پسی
Δ δ	دلتا	I ι	یا	Ξ ξ	کسی	T τ	تلر	Ω ω	اوگما
E ε	اپسان	K κ	کاپا	O o	اویکرون	Y υ	اپسان		

اعداد رومی

I=1	II=2	III=3	IV=4	V=5	VI=6	VII=7	VIII=8	IX=9
X=10	XX=20	XXX=30	XL=40	L=50	LX=60	LXX=70	LXXX=80	XC=90
C=100	CC=200	CCC=300	CD=400	D=500	DC=600	DCC=700	DCCC=800	CM=900
M=1000	MM=2000							



تصاویر، اصطلاحات نقشه کشی

DIN 5 T10 (12.86) مقایسه با	تصویر ایزومتریک $x : y : z = 1 : 1 : 1$	DIN 5 T10 (12.86) مقایسه با	تصویر دیمتریک $x : y : z = 0,5 : 1 : 1$
	دایر تصویر ایزومتریک در هر سه نوبه صورت بیضی می باشد. چگونگی رسم تقریبی دایر: 1. نصف کردن اضلاع لوزی (نقاط برخورد M ₁ و N). 2. رسم خطوط رابط از M ₁ به 1 و از M ₂ به 2 (نقاط برخورد 3 و 4). 3. رسم قوسهایی به مرکز 1 و 2 و شعاع R و به مرکز 3 و 4 و شعاع r. 4. انتقال اندازه های a، b وغیره از دایره کمکی به لوزی.	بیضی ها در نمای روپروی تصویر دیمتریک تقریباً به صورت دایره نشان داده می شوند. ترسیم بیضی در نمای جانی و نمای بالا: 1. رسم دایره کمکی به شعاع $d/2$. 2. رسم ارتقای d و تقسیم آن به قسمتهای مساوی و شماره گذاری آن (مثلاً 1...3...4...). 3. ترسیم قطر دایره کمکی به همان تعداد تقسیمات ارتفاع. 4. انتقال اندازه های a، b وغیره از دایره کمکی به لوزی.	
DIN 5 T10 (12.86) مقایسه با	تصویر کایپن	DIN 5 T10 (12.86) مقایسه با	تصویر کاوالیر
	$x : y : z = 0,5 : 1 : 1$		$x : y : z = 1 : 1 : 1$
			رسم بیضی در تصاویر کایپن یا کاوالیر مانند تصویر دیمتریک است.
DIN 199 T1 (5.84) مقایسه با	اصطلاحات نقشه کشی		
نام	تعریف و توضیح		
نقشه شماتیک دستی	نقشه شماتیک نقشه ای است بدین معنی که معمولاً دستی و یعنی رسماً نشود.		
نقشه کلی	تمام نقشه هایی که تأسیسات، کارخانه، یک ماشین یا یک دستگاه را بکجا و یا به طور بازشده (انفجاری) نشان می - دهد، نقشه کلی نامیده می شوند.		
نقشه مركب	نقشه مركب، یک نقشه فني با مقیاس است که موقعیت فضائي و شکل اجزاء مربوط به یک مجموعه را نشان می دهد.		
نقشه جزئی مکانيکي	در نقشه جزئی مکانيکي تمامی اندازه های لازم جهت ساخت آورده می شود.		
نقشه مجموعه	نقشه مجموعه شامل تعدادی نقشه مکانيکي یک نقشه مركب بوده که در آن موقعیت فضائي آنها نسبت به یکدیگر مذکور نیست.		

3

DIN 15 T1 و T2 (6.84) مقابله با


خطوط

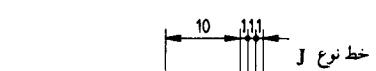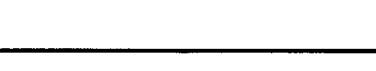انواع خطوط		مثالهای کاربرد
A	خط کامل (پهن)	<ul style="list-style-type: none"> خطوط لبه های نوری (لبه های گردشده) خطوط لبه های محیطی دید خط سر زروه SAXMAN سطحی (متلا آج) طول قابل استفاده رزوه نمایش اصلی دیاگرام، تصاویر، جریان کار، خط اصلی (ساختمان فولادی) خطوط اندازه خطوط کمکی اندازه خطوط اشاره هاشور خطوط محیط نمای برش خورده - برگردانه شده خطوط پای رزوه خطوط ضربه قدری قطری جهت سطح تخت خطوط اندازه
B	خط کامل (نازک)	<ul style="list-style-type: none"> خطوط لبه های نوری (لبه های گردشده) کادر اندازه های مهم و جزئیات مشخصه جزئیات تکرارشده، مثلًا دایره پا در دندنه زنی الایاف و جهت نورد جهت قراردادن لایه ها (متلا ورق ترانس) خطوط تصویرشده خطوط جفigne خطوط حدی نمای برش خورده و منقطع از نوع خطوط مرکزی نباشد، می توان برای مشخص کردن مرز از خط C استفاده کرد.
C	خط دستی آزاد (نازک)	
D	خط زیگزاگ (نازک)	خط D فقط در نقشه کشی و طراحی با کامپیوتر (CAD) استفاده می شود.
F	خط چین (نازک)	<ul style="list-style-type: none"> خطوط لبه های ندید خطوط لبه های محیطی ندید
G	خط نقطه (نازک)	<ul style="list-style-type: none"> دایره گام دندنه دایره سوراخکاری خطوط مشخصه نوع عملیات حرارتی (متلا عمق سخکاری نفوذی) خطوط مرکزی خطوط تقارن خطوط پرتاب
J	خط نقطه (پهن)	<ul style="list-style-type: none"> مشخصه فرآیندکاری موردنیاز (مثلًا عملیات حرارتی) مشخصه سطح برش
K	خط دونقطه (نازک)	<ul style="list-style-type: none"> خطوط قطعاتی که جلو سطح برش قرار دارند خطوط محیطی طرحهای دلخواه خطوط مرکز نقل مشخصه قطعات متجرک خطوط محيط قطعات (اویله) قبل از شکل مشخصه قطعات خام مشخصه خاص (مثلًا برای مشخص نمودن قطعات).
علوه بر خطوط فوق ، در DIN 15 خطوط دیگری نیز ارائه شده است که عبارتند از: خط نوع E (خط چین پهن) و خط نوع H (خط نقطه نازک ک در انها و در تغییر جهت پهن می باشد). این خطوط باید درکشور آلمان به کارروز .		
ابعاد انواع خطوط		
		
		
		
		

خطوط و روش‌های تصویر

DIN 15 T1 , T2 (6.84) مقایسه با

二

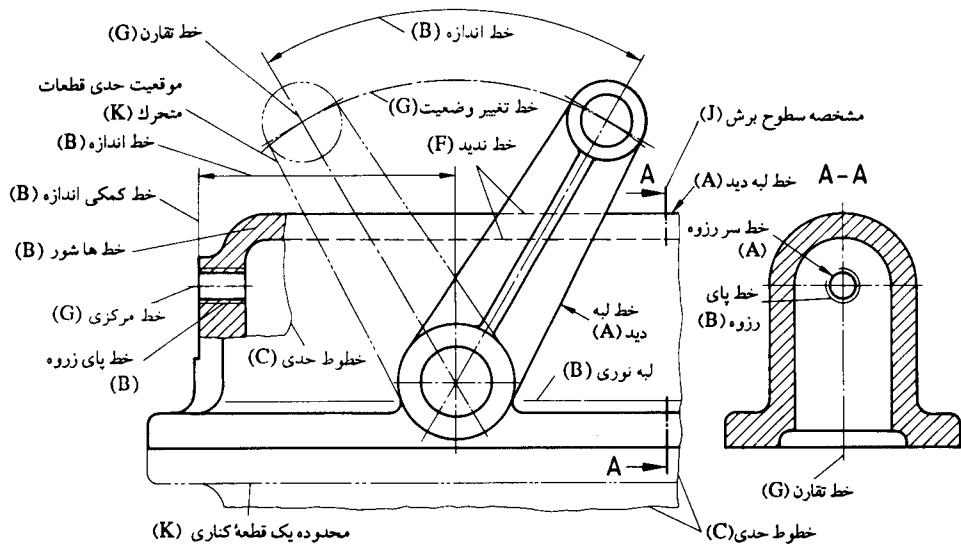

انواع خطوط	mm پهنهای خط به نوع خط		علامت گرافیکی بیان متن و اندازه گذاری
	A, E, J	B, C, D, F, G, K	
0,25	0,25	0,13	0,18
0,35	0,35	0,18	0,25
0,5	0,5	0,25	0,35
0,7	0,7	0,35	0,5
1	1	0,5	0,7


DIN 6 T1 (12.86) مقاسه با

روش تصویر شماره 1



هرگاه نقشه کشی طبق روش تصویر ۱ صورت گیرد ، این علامت در جدول نقشه رسم می شود . در آلمان این روش به کار نمی رود

علامت روش تصویر 1

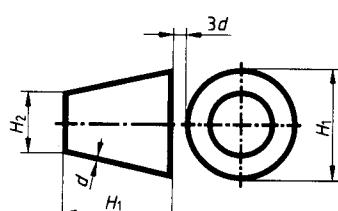


$$d = 0.1 \times h_{\text{eff}}$$

$$H_1 \equiv 2 \times h_f$$

$$H_s = 0.5 \times H$$

روش تصویر شماره 3

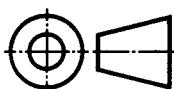

هرگاه نقشه کشی طبق روش تصویر 3 صورت گیرد ، این علامت در جنول نقشه رسم می شود . در اکثر کشورهای انگلستان ، ایالات متحده و کانادا


3

نمایش در نقشه ها

طبق DIN 6 سه نوع نمایش در نقشه های فنی به کار می رود که عبارتند از : نمایش نوع 1، نمایش نوع 3 و در صورت کمبود جا نمایش پیکانی . هر نوع نمایش مورد استفاده باید در جدول پاتین نقشه ذکر شود .

مقایسه با DIN 6 T1 (12.86)


روش تصویر 1

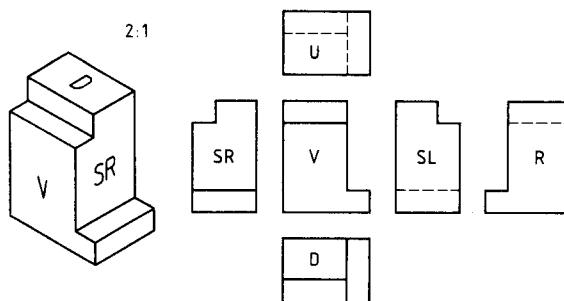

وضعیت سایر نمایها نسبت به نمای روپرتو V

عبارتند از :


نمای بالای D در بالا ، نمای جانبی دید از چپ SL در سمت راست ، نمای پایین U در بالا ، نمای پشت R در سمت چپ یا سمت راست ، نمای جانبی دید از راست SR در سمت چپ .

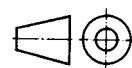

علامت روشن تصویر 1

مقایسه با DIN 6 T1 (12.86)

روش تصویر 3

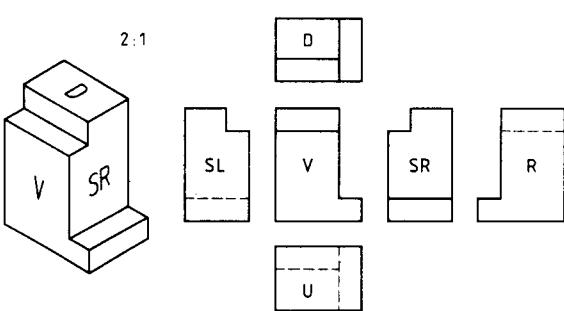

وضعیت سایر نمایها نسبت به نمای روپرتو V

عبارتند از : نمای بالای D در بالا ، نمای جانبی


دید از چپ SL در سمت چپ ، نمای

پایین U در پایین ، نمای پشت R در

سمت چپ یا سمت راست ، نمای

جانبی دید از راست SR در سمت


چپ .

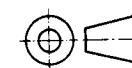

علامت روشن تصویر 3

مقایسه با DIN 6 T1 (12.86)

روش تصویر پیکانی

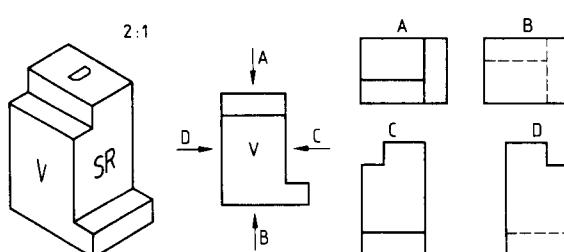

هر نمای مورد نظر مثلاً نمای روپرتو V بوسیله یک پیکان (فلش) و یکی از حروف بزرگ بزرگ القاء (حروف اول القاء انگلیسی) مشخص می گردد . سایر نمایها هم به همین ترتیب و با دیگر حروف بزرگ القاء مشخص می گردند .

مقایسه با DIN 6 T1 (12.86)


انتخاب نما

تعداد نمایها باید آن قدر باشد که شناسایی و اندازه گذاری قطعه کار لازم دارد . از نشان دادن لبه های تبدید تا حد امکان برهیز شود . در نقشه کلی ، قطعات معمولا در حالت کاربردی نشان داده می شوند . در نقشه مکانیکی ، قطعات در وضعیت دلخواه نشان داده می شوند ، مثلاً قطعات تراشکاری ترجیحا در حالت روش ساخت و تولید روی دستگاه تراش نشان داده می شوند . نمایی به عنوان نما از روپرتو انتخاب می شود که با توجه به وضاحت ساخت و کاربرد ، شکل و ابعاد قطعه کار را تا حد ممکن بیشتر نشان دهد .

اصول نقشه کشی


DIN 6 T1(12.86) مقایسه با

لبه نوری و خط تقارن

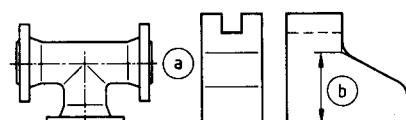

- (a) لبه نوری ، یعنی لبه های گردشی ، با خط کامل نازک (DIN 15-B) نشان داده می شود، این خطها باید خطهای محیطی قطعه را قطع نمایند.


- (b) لبه نوری از نقطه برخورد خطهای محیطی امتداد یافته در نمای مربوط حاصل می شود. در این نقطه برخورد ، اندازه طبق DIN 406 داده می شود.

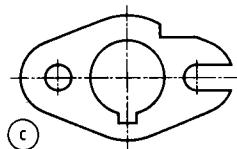

- (c) قطعات متقارن با خط تقارن (DIN 15-G) مشخص می شود. خطوط تقارن ضمناً در مواردی که شکل اصلی به طور یک طرفه در یک قسمت تغیر و با یک قسمت از شکل اصلی هننسی بریده می شود (مثلاً جای خار) نیز به کار می رود.

DIN 6 T1(12.86) مقایسه با

نمایهای خاص

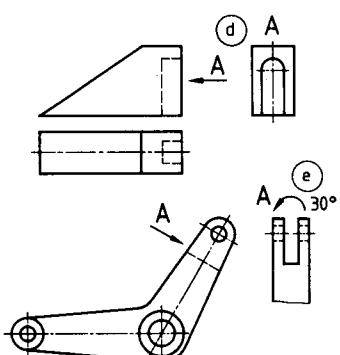


- در صورتی در یک نقشه فنی از نمایش معمول (روش تصویر 1 یا 3) صرف نظر شود باید از متند پیکان استفاده کرد، این متند همواره در موقعیت کار می رود که از نمایهای نامناسب و نیز از نیزه کوتاه کردن آنها پرهیز شود و یا در موقعیت که نمای مربوط را نتوان در وضعیت درست آورد.

- (d) نمای نشان داده شده در جهت پیکان ، باید در همان جهت باشد و حرف بزرگ الفبا در هر دو جای نیز آورده شود.

- (e) هرگاه در مورد یک قطعه کار به دلایل کمبود جا نتوان نمای را در جهت پیکان نشان داد، همراه با حرف بزرگ الفباء که در کناری نمای مربوطه آورده می شود، علامتی نیز جهت چرخش در راستای مربوطه بدان اضافه می شود. زاویه چرخش را نیز می توان بدان اضافه کرد.

DIN 6 T1(12.86) مقایسه با

نمایهای بریده شده

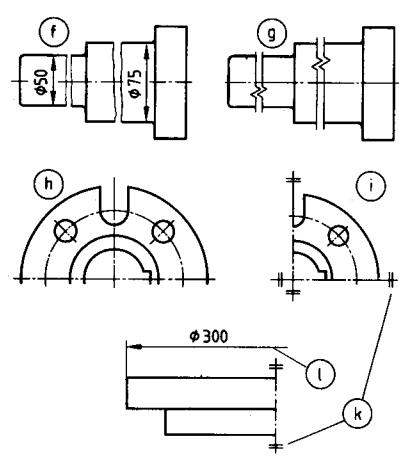

- (f) هرگاه قطعه ای به صورت بریده یا افتاده واضح و کامل نشان داده می شود، لبه های بریده به صورت خط دستی آزاد (DIN 15 - C) رسم می شود.

- (g) در CAD لبه های برش به صورت خطهای زیگزاگ نازک (DIN 15 - D) رسم می شود.

- (h) در قطعات متقارن نمای نیمه کافی است . لبه های دید از خطوط مرکزی بیرون می زنند .

- (i) در قطعات متقارن غالباً یک چهارم نمای کافی است، در این مورد باید خطهای مرکزی با خطوط کامل نازک موازی و کوتاه مشخص شود .

- (k) هرگاه یک قطعه کار متقارن مستقیماً به خط مرکزی ختم شود باید خط مرکزی با دو خط موازی (DIN 15-B) نشان داده می شود .

- (l) در نسایابی که فقط تا خط مرکزی رسم می شود باید یک طرف خط اندازه کمی از خط مرکزی بگذرد .






اصول نقشه کشی

نمایهای جزء	مقایسه با (DIN 6 T1) (12.86)
<p>قسمتهایی از قطعات که در نمای کلی نمی‌توان آن را به وضوح نشان داد و یا اندازه گذاری نمود به عنوان نمایهای جزء نشان داده می‌شود.</p> <p>در این صورت شکل دقیق نمای جزء در نمای کل منطبق می‌شود.</p> <p>(a) محدوده ای که به عنوان نمای جزء رسم می‌شود در نمای کلی با خط كامل نازک (DIN 15-B) مشخص می‌شود (دایروی، بیضوی یا مستطیل شکل).</p> <p>(b) محدوده موردنظر و نمای جزء مربوطه با یک حرف بزرگ (با حروف آخر) مشخص می‌شود. الفبا باید حداقل به ارتفاع ۱,۴ برابر اعداد اندازه باشد.</p> <p>در مورد اجزایی که به صورت بزرگ نمایی نشان داده می‌شود مقدار بزرگ نمایی بعد از حروف آورده می‌شود.</p> <p>(c) نمایهای جزء را نمی‌توان بدون خطوط برش و در موردنخسته برش خورده بیرون هاشور نشان داد. نمایش خطوط محیطی ضروری نیست.</p>	
قطعات کناری ، شکل اصلی قطعات	مقایسه با (DIN 6 T1) (12.86)
<p>(d) هرگاه قطعات کناری باید نشان داده شود خطوط محیطی آن به صورت خط دونقطه نازک (DIN 15-K) رسم می‌شود.</p> <p>قطعه کناری نباید قطعه اصلی را پوشاند، قطعه کناری برش خورده هاشور زده نمی‌شود.</p> <p>(e) شکل اصلی قطعات با خط - دونقطه نازک (DIN 15-K) نشان داده می‌شود.</p>	
جزء فرم دار و نوع سطوح قطعه کار	مقایسه با (DIN 6 T1) (12.86)
<p>(f) جزء فرم دار مکرر یک قطعه کار فقط یک بار نشان داده می‌شود، تعداد جزء تعداد فرم دار (تقسیمات) همواره داده می‌شود.</p> <p>(g) ساختان سطوح قطعه کار (مثلاً آچ) با خط کامل پهن (DIN 15-A) نشان داده می‌شود. ترجیحاً فقط یک قسمت از آن مشخص می‌شود.</p>	
شیوهای جزئی و نمایش کاری	مقایسه با (DIN 6 T1) (12.86)
<p>(h) هرگاه نتوان شیوهای کم را در تصویر مربوطه به طور وضوح نشان داد می‌توان از نشان دادن آن صرف نظر کرد. فقط لبه ای با خط کامل پهن (DIN 15-A) نشان داده می‌شود که در نمای تصویر شده اندمازه کمتری دارد.</p> <p>(i) نمایش کاری قطعات متحرک با خط - دونقطه نازک (DIN 15-K) نشان داده می‌شود.</p>	
تداخل	مقایسه با (DIN 6 T1) (12.86)
<p>(k) در تداخل قطعات مثلاً جای خار می‌توان از نشان دادن منحنیهای تداخل تقریباً تخت صرف نظر نمود.</p> <p>(l) در تداخل سوراخهایی که قطر آنها اصولاً تغییر می‌یابد می‌توان از منحنی آرام تداخل صرف نظر نمود.</p>	

اصول نقشه کشی

نمایش برش

DIN 6 T2 (12.86) مقابله با

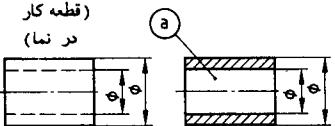
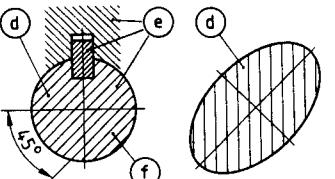
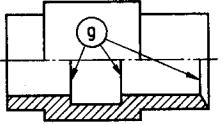
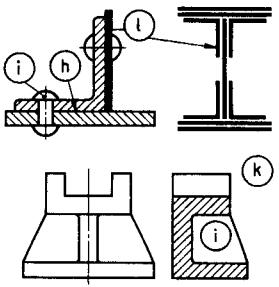
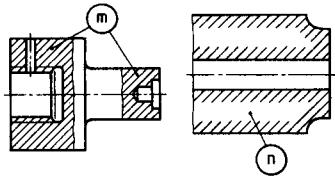
 <p>(قطعه کار در نمای)</p> <p>a</p> <p>b</p>	<p>هر گاه خواسته شود که داخل قطعه کار به وضوح دیده شود از نمای برش استفاده می شود. بسته به موقعیت و وضعیت برش برشهای مختلفی وجود دارد :</p> <ul style="list-style-type: none"> a برش کامل : در این برش چنین تصور می شود که نصفه جلو قطعه کار برش داده و برداشته شده است. b برش نیمه : در این برش یک چهارم قطعه کار برش داده و برداشته می شود. c برش جزئی : در این برش فقط یک قسمت از قطعه کار برداشته شده و به صورت برش در آن نگاه می شود.
 <p>d</p> <p>e</p> <p>f</p>	<p>d خطوط هاشور خطوط کامل موازی نازک (DIN 15-B) با زاویه 45° نسبت به خطهای مرکزی (d) یا لبه قطعه کار رسم می شود . تمام سطوح برش یک قطعه کار در یک یا چند نما در جهات یکسانی هاشور زده می شود. در صورتی که در محورهای هاشور عدد اندازه ، توضیحات و علامت سطحی موجود باشد ، هاشور قطع می شود .</p> <p>در قطعات مختلف کار هم ، هاشور با جهات مختلف رسم می شود .</p> <p>f هر قدر سطح برش بزرگر باشد فاصله خطوط هاشور نیز به همان میزان بیشتر می شود.</p>
 <p>g</p>	<p>g خطهای محیطی ، که در برش آشکار می شود ، رسم می شود . لبه های ندید (پوشیده) فقط وقتی در برش رسم می شود که برای درک نقشه حتما لازم باشد .</p>
 <p>i</p> <p>h</p> <p>j</p> <p>k</p> <p>l</p> <p>m</p> <p>n</p>	<p>h درزهای اتصال به صورت لبه رسم می شود .</p> <p>i قطعات پر باشکلهای ساده در برش طولی کامل نشان داده نمی شود مثلا مینخ - پرچها ، پره ها ، پینها ، محورها ، بازوها ، گیرها ، غلتکها ، پیچها و نیز مهره ها .</p> <p>k هر گاه وضعیت سطح برش خورده واضح باشد علامتی برای مشخص کردن آن داده نمی شود .</p> <p>l سطوح برش خورده باریک را می توان سیاه نشان داد . هرگاه سطوح برش خورده سیاه در کنار هم باشند باید با فاصله حداقل $0,5\text{mm}$ از هم دیگر نشان داده شود .</p>
 <p>m</p> <p>n</p>	<p>m برشهای جزء (مثلا بردگیها) با خط دستی آزاد (DIN 15 - C) یا خط زیگزاگ (DIN 14 - D) محدود می شود . خط دستی آزاد ناید روی لبه های قطعه بیفتند .</p> <p>تمامی سطوح برش خورده یک قطعه کار در تمام ناماها باید فقط به یک صورت هاشور زده می شود .</p> <p>n در سطحهای برش بزرگ فقط محدوده کناری سطح را هاشور می زند .</p>

3

اصول نقشه کشی

نمایش برش







DIN 6 T2 (12.96) مقابله با

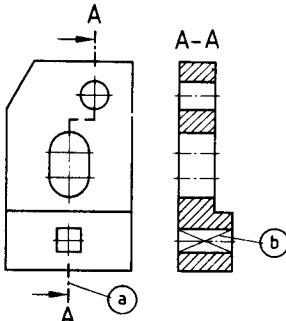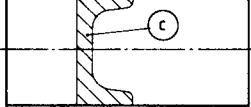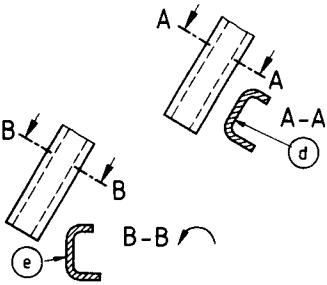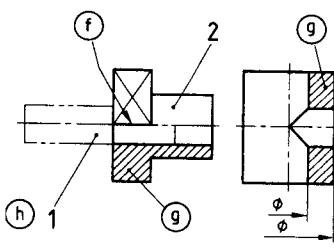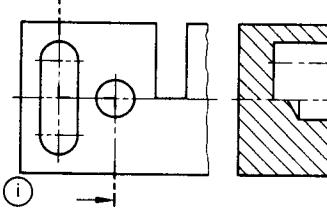	<p>(a) هرگاه مسیر برش واضح نباشد با خط نقطه پهن (J-15) مشخص می شود. جهت دید به سطح برش بایکان مشخص می شود، طول آن 1,5 برابر طول پیکان اندازه گذاری است. در صورتی که استفاده از حروف باعث واضح بودن آن می شود به کار می رود. مشخص کردن فقط با حروف الفبای بزرگ و یکسان ارجحیت دارد (مثلاً A-A).</p> <p>(b) ضرب قطری (خط کامل نازک) معرف سطح تخت است. هرگاه نمای جانبی یا نمای از بالا وجود نداشته باشد باید از ضرب قطری در صورت استفاده کرد. البته علامت ضرب قطری در صورت بودن دو یا چند نیز مجاز است.</p>
	<p>(c) سطح برش را می توان در داخل سطح نقشه برگرداند و با خط کامل نازک نشان داد.</p>
	<p>(d) برش را می توان در نقاط دلخواه انجام داد، ولی تا حد ممکن باید مطابق اصول نقشه کشی باشد.</p> <p>(e) هرگاه نمای برش دریک وضعیت دیگری نشان داده شود، علامتی جهت بیان چرخش نمای برش خورده آورده می شود (درجہت مسربوطه)، زاویه چرخش راهم می توان آورد.</p>
	<p>(f) هرگاه دریک برش لبه قطعه کار روی خط مرکزی بیفتند، باید در نمای نشان داده شود.</p> <p>(g) برش نیمه ترجیحاً در صورت بودن خط مرکزی افقی، در زیر آن و در صورت بودن خط مرکزی قائم، درسمت آن نشان داده می شود.</p> <p>(h) برای مشخصه یک قطعه کار در نقشه کلی همواره از عدد (شماره موقعیت طبق DIN ISO 6433) استفاده می شود. شماره موقعیت طبق عنده اندازه آورده می شود. این شماره در خارج از خطوط محیطی قطعه کار و در جهت ساعت در کار هم یا عتمودی زیرهم آورده می شود. این اعداد با خط اشاره به قطعه کار مربوط می شود.</p>
	<p>(i) هرگاه برشهای موازی در سطوح پله دار صورت گیرد مسیر برش توسط خطوط شکسته و جهت دید بایک پیکان مشخص می شود.</p> <p>هرگاه سطوح برش متعدد، متنه به یک خط مرکزی مشترک شوند خطوط هاشور روی این خط مرکزی به صورت جایه جا شده رسم می شود.</p>

اصول نقشه کشی

نمایش برش

مقایسه با DIN 6 T2 (12.86)

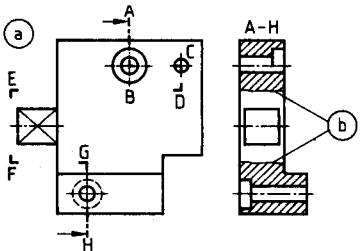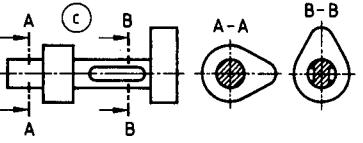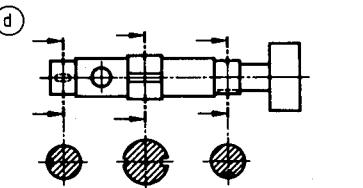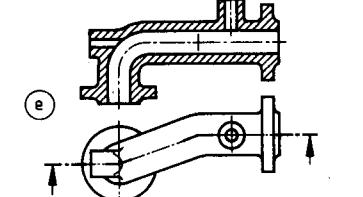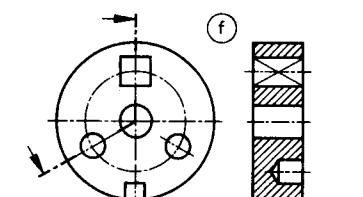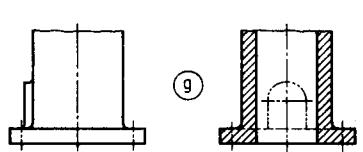	<p>(a) هرگاه خود برش نتواند صفحه های برش را به طور واضح نشان دهد باید از مشخصه اضافی (مثلاً حروف بزرگ) استفاده شود. حروف مشخصه بزرگ در ابتداد، در نقاط شکست و در انتهای خط برش و نیز در بالای نمای برش آورده می شود.</p> <p>(b) مرز بین قسمت برش خورده و برش نخورده با یک خط برش (DIN 15 - D) یا (C) (DIN 15 - C) نشان داده می شود.</p>
	<p>(c) هرگاه از یک قطعه کار برشهای زیادی در یک موقعت یکسان تصویری، نشان داده شود باید ترتیب آنها همواره مشخص شود. خطها و لبه های پشت سطح برش را فقط در صورتی باید نشان داد که برای واضح بودن قسمتهای نمایش کمک نمایند.</p>
	<p>(d) در سطح برش زیاد از یک قطعه بلند (مثلاً محورها) مقاطع برش باید مستقیماً زیر سطح برش آورده شود. مشخص کردن با حروف بزرگ الفبا ضروری نیست.</p> <p>لبه ها و خطهای پشت سطح برش در نقشه برش آورده نمی شود.</p>
	<p>(e) هرگاه مسیر برش از دو سطح موازی و یک سطح مابین نسبت به دو سطح قبلی انجام گیرد، سطح مابین به صورت کوتاه یا تصویر شده نشان داده می شود.</p>
	<p>(f) هرگاه دو سطح برش با یک زاویه نسبت به هم دیگر قرار گیرند سطوح برش در یک سطح نشان داده می شود، گرچه که یک سطح برش چرخیده و با سطح برش دیگر یک سطح تشکیل داده است.</p>
	<p>(g) جزئیاتی از قطعه کار که جلو سطح برش قرار می گیرند در نمای برش باخط - دونقطه نازک (DIN 15 - K) (DIN 15 - F) نشان داده می شود.</p> <p>لبه های ندید فقط وقتی در نمای برش خورده آورده می شود که جهت واضح بودن نقشه لازم باشد.</p> <p>لبه های ندید باخط چین (DIN 15 - F) نشان داده می شود.</p>

3

اندازه‌گذاری نقشه‌ها

مقایسه با (8.81) DIN 406 T2


خطوط، حدود خطوط اندازه، توضیحات

<p>خطهای اندازه و خطهای کمکی اندازه خطهای کامل نازک هستند. خطهای اندازه باید حداقل 10mm از لبه های قطعه کار فاصله داشته باشند. خطهای اندازه موازی باید حداقل 7mm دیگر فاصله داشته باشند.</p>	<p>(a) حد خطهای اندازه عبارتند از: پیکان اندازه یا خط تیره مایل یا نقطه. برای هر نقطه باید فقط یک نوع حد اندازه به کار رود.</p> <p>(b) اعداد اندازه به صورت نوشتار استاندارد نوشته می شوند (ترجیحاً DIN 6776, c, v). ارتقای اعداد اندازه دریک نقشه تا حدامکان باشد.</p> <p>(c) کوچکتر از 3,5 mm نباشد. اعداد اندازه باید زیان یا ازراست قابل خواندن باشد (\leq جهت خواندن جیولن نقشه، صفحه ۶۴). اگر واحد mm باشد عدد اندازه بینون واحد نوشته می شود. عدد اندازه درجهت طولی خط اندازه نوشته شود. ضخامت قطعه کاریا "t" مشخص می شود ($t = \text{thick} \leq \text{dick}$)</p>
<p>خطهای مرکزی ولبه های نباید به عنوان خط اندازه به کار رود.</p> <p>خطهای کمکی اندازه باید 1 تا 2 میلیمتر بالای خط اندازه قرار گیرد، این بالا قرار گرفتنی نباید باهم اختلاط داشته باشد.</p> <p>خطهای اندازه و کمکی اندازه باید تا حدامکان خطهای دیگر اکمتر قطع کند.</p> <p>خطهای کمکی باید موازی هم باشد، این خطها غالباً عمود بر خط اندازه می باشند.</p> <p>خطهای مرکزی می توانند به عنوان خطهای کمکی اندازه به کار روند. درخواست از لبه های نقطه کار خطهای مرکزی باستی به صورت خط کامل نازک کشیده شود.</p>	<p>(d)</p> <p>(e)</p> <p>(f)</p> <p>(g)</p> <p>(h)</p>
<p>پیکان اندازه را می توان پر، خالی یا باز گذاشت (90° تا 15°). خط تیره مایل درجهت خواندن همواره از چپ پایین به طرف راست راست کشیده می شود. نقطه را به صورت پر یا خالی می نویسند، البته نقطه در صورت کمبود جا به کارمند رو داد. در مورد خطهای اندازه روی قوسهای دایره (شعاعها، قطربها) باید پیکان اندازه به کار رود.</p> <p>i, j, k: $\approx 5d$, $\approx 1,5d$, $\approx 2,5d$</p>	<p>(i)</p> <p>(j)</p> <p>(k)</p> <p>d: پهنای خط کامل بهن است (DIN 15-A).</p>
<p>عدد اندازه بالای خط اندازه نوشته می شود. خط اندازه را می توان در صورت کمبود جا شکست. خط اندازه باید توسط عدد اندازه قطع شود.</p> <p>m: در منطقه ای که عدد قرارگرفته است هاشور زده نمی شود.</p> <p>n: زیر عددهای اندازه ای که بمقیاس نسی خوانند خط تیره کشیده می شود.</p> <p>o: اندازه هایی که با دقت خاصی توسط سفارش دهنده خواسته شده دریک چارچوب مشخص می شود.</p>	<p>1) عدد اندازه بالای خط اندازه نوشته می شود. خط اندازه را می توان در صورت کمبود جا شکست. خط اندازه باید توسط عدد اندازه قطع شود.</p> <p>(m)</p> <p>(n)</p> <p>(o)</p>
<p>p: اعداد تا حدامکان نباید در سطح هاشور خورده ($0...30^\circ$) قرار گیرند. در صورت امکان ناپذیر بودن باید از سمت چپ خواننده شوند (نسبت به جهت خواندن نقشه). جهت جلوگیری از اشتباه خواندن اعداد اندازه مثلاً 86,68,66,9,6 باید پشت آنها یک نقطه گذاشت.</p> <p>q: اندازه زاویه اگر در بالای خط افقی قرار گیرد در بالای خط اندازه و دور از مرکز (راس زاویه) واگردر زیر خط افقی قرار گیرد در بالای خط اندازه و نزدیک مرکز زاویه نوشته می شود.</p>	<p>(p)</p> <p>(q)</p>

اصول نقشه کشی

مربع ، قطر ، گره ، مخروط

مقابله با DIN 406 T2 (8.81)

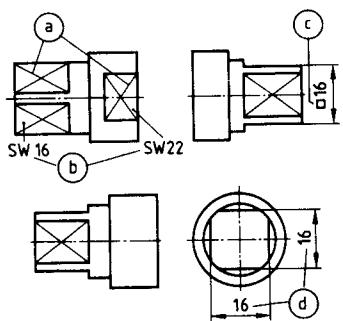


- (a) باعلامت ضربه‌ی قطعی (خطوط کامل نازک) می‌توان سطوح چهارگوش قطعات گرد را مشخص کرد. علامت ضربه‌ی قطعی فقط در صورت موجود بودن یک نما به کار می‌رود.

- (b) عدد بعد از علامت آجرخور SW، فاصله بین دو سطح موازی را مشخص می‌کند.

- (c) علامت مربع راهنمایی به کار می‌برند که فقط یک نما موجود باشد. این علامت قبل از عدد اندازه قرار می‌گیرد. بلندی این علامت با بلندی حروف کوچک الفباء پیکان است.

- (d) هرگاه شکل چهارگوش در یک نما قابل دید باشد باید اندازه گذاری در هردو ضلع انجام گیرد. در این حالت علامت مربع نباید به کار رود.

۶

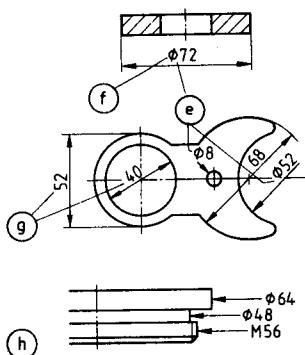


- (e) علامت نمایش قطر در موارد زیر به کار می‌رود:
- دایره مورد نظر در نمای اندازه گذاری شده قابل دید نباشد (Ø 72)،
 - عدد اندازه در کتار خط اشاره قرار گیرد (Ø 8)،
 - خط اندازه فقط یک پیکان اندازه داشته باشد.

- (f) علامت نمایش قطر قفل از عدد اندازه منظور می‌گردد. ارتفاع کلی آن با ارتفاع کلی عدد اندازه یکی است.


- (g) هرگاه عدد اندازه در کتار دایره قرار گیرد و یا اینکه یک خط اندازه توسط دو خط اندازه دیگر محدود گردد، از علامت نمایش قطر نباید استفاده کرد.

- (h) در صورت کمبود جا، می‌توان خطوط اندازه نمایش قطر را با علامت پیکان بپرسونی جایگزین گرد.

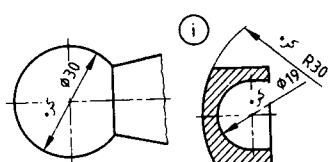

- (i) در اندازه گذاری قطعات کروی، کلمه گره را قبل از علامت نمایش قطر Ø یا علامت شعاع R می‌نویسد.

- در صورتی از علامت نمایش قطر Ø استفاده می‌شود که مرکز گره موجود باشد. در در صورت عدم وجود مرکز گره، به جای علامت نمایش قطر Ø از علامت نمایش شعاع R استفاده می‌شود.

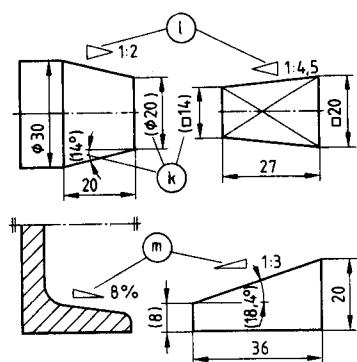

- (k) به دلایل فنی ساخت می‌توان اندازه قطعات مخروطی و هرمی را به عنوان اندازه‌های کمکی داخل پرانتز بیان گرد.

- (l) میزان باریک شدگی مخروط و هرم را یا بوسیله یک تصویر نمایش داده و یا اینکه به صورت یک نسبت عددی در نقشه منظور می‌گردد.

- نمایش تصویر میزان باریک شدگی باید حتی المتن نزدیک به محل مورد نظر انجام گیرد تا جهت باریک شدن را دقیقاً نشان دهد.




- (m) شب سطوح را می‌توان به درصد ۶% یا به صورت یک نسبت عددی همراه با یک علامت نشان داد. این علامت باید جهت شب را مشخص کند. اندازه‌های کمکی باید در داخل پرانتز نوشته شوند.

3

اندازه گذاری نقشه ها

متابه با (DIN 6 T2 (12.86)


اندازه گذاری ، شاععها

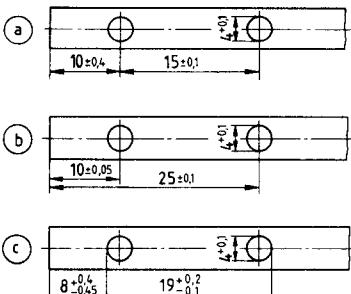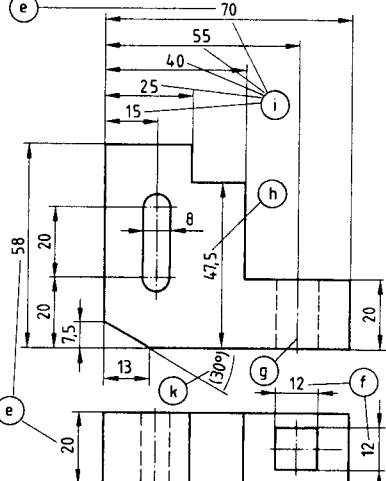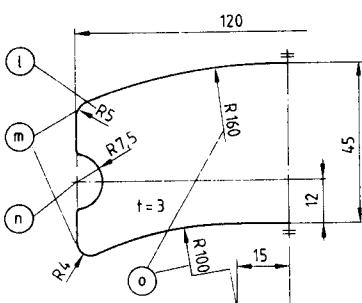	<p>قطعات متناسب با نوع کاربرد، روش ساخت و روش کنترل اندازه گذاری می شوند.</p> <p>(a) بیان اندازه های کاری وقتی مطرح است که هر کدام از اندازه های نوشته شده تأثیر خود را روی عملکرد قطعه طبق ترانس هندسی بیان می کند.</p> <p>(b) بیان اندازه تولید وقتی مطرح است که می توان مستقیماً یعنی بدون محاسبه ، اندازه هارا برای ساخت به کار برد.</p> <p>(c) بیان اندازه کنترل وقتی مطرح است که می توان مستقیماً یعنی بدون محاسبه ، اندازه هارا برای کنترل به کار برد.</p>
	<p>(d) هر اندازه فقط یکبار منظور می گردد. از تکیه گردن خطوط اندازه و کمکی به لبه های ندید قطعه خودداری شود.</p> <p>(e) طول کلی ، عرض کلی و ارتفاع کلی قطعات ، اندازه اصلی می باشند.</p> <p>(f) پاشنه ها ، زانه ها ، شیارها وغیره توسط اندازه فرم بیان می شوند. چنانچه چند نما در دست باشد ، اندازه فرم در نهایی منظور میگردد که بهترین وجه قابل فهم باشد.</p> <p>(g) موقعیت سوراخها ، شیارها ، سوراخهای عمیق وغیره با اندازه موقعیت مشخص می شوند. خطوط تقاضن قطعه کار که در مرکز قلمه باشند، برای اندازه گذاری به کار نمی رود.</p> <p>(h) خطوط اندازه را می توان به لبه های قطعات و نه به گوش قطعات تکیه داد.</p> <p>(i) در چنانچه از نقشه که تعداد خطوط اندازه زیاد باشد، اعداد اندازه را در یک امتداد نمی نویسند.</p> <p>(k) چنانچه به دلایل فنی ساخت شرح زیادتری از اندازه ها لازم باشد، اندازه کمکی را در داخل پرانتز می نویسند.</p>
 <p>شعاعها با گذاشتن علامت R قبل از عدد اندازه مشخص می شوند.</p> <p>(l) خطوط اندازه شاععها فقط یک حد اندازه گذاری روی قوس دایروی دارد، که میتواند از داخل و یا خارج روی قوس بنشیند.</p> <p>(m) هرگاه موقعیت مرکز قوسها برای روش ساخت ، کاربرد یا کنترل آنها مورد نیاز باشد ، می توان آنها را با تلاقي دو خط مرکزی مشخص کرد.</p> <p>(n) چنانچه مرکز قوس مشخص نشده باشد، خط اندازه مستقیماً مرکز قوسی واقعی را مشخص می کند.</p> <p>(o) چنانچه قطعه کاری حواری چند قوس با شاععهای مساوی باشد، می توان همه آنها را با یک عبارت بیان نمود.</p>	


اندازه‌گذاری نقشه‌ها

DIN 406 (8.81) مقایسه با

شعاعها ، پخها ، تقسیمات

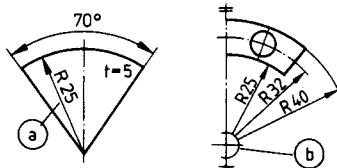

- (a) در اندازه‌گذاری زاویه ، خط اندازه به صورت کمان هم مرکز (با همان نقطه مرکزی قوس) بین در ضلع زاویه نشان داده می‌شود.

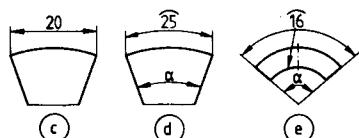


- (b) هرگاه شعاعهای زیادی وجود داشته باشند، می‌توان خطوطهای اندازه را به جای نقطه مرکزی به یک دایره کمکی کوچک ختم کرد.

- (c) در اندازه‌گذاری وتر خط اندازه باید موازی وتر رسم گردد.

- (d) اندازه کمانها با گذاشتن قوس درپالای عدد اندازه نشان داده می‌شود.
اگر $\alpha \leq 90^\circ$ خط اندازه به صورت قوس رسم می‌شود.


- (e) اگر $\alpha > 90^\circ$ باشد خط کمکی اندازه به طرف مرکز قوس است.
خط اشاره ، قوس مورد نظر اندازه‌گذاری نشان می‌دهد.

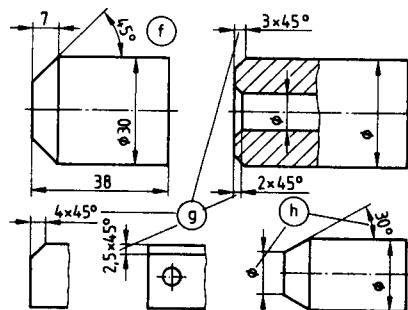

- (f) بهنای پخ قطعات تراشکاری در اندازه طولی آنها گنجانیده می‌شود.

- (g) پخهای 45° یا خزینه‌های 90° را می‌توان با نوشتن زوایای لازم ، آنها را به صورت ساده تر نشان داد.


- (h) در پخهای غیر از 45° باید زاویه ، عرض پخ یا زاویه و کوچکترین قطر پخ داده شوند.

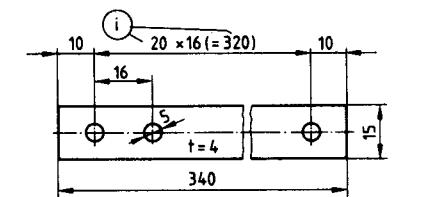

- (i) تقسیمات متشابه که به فواصل مساوی برروی قطمه کار انجام گرفته است را می‌توان به روی ساده اندازه‌گذاری کرد. بدین ترتیب ابتدا تعداد تقسیمات و فاصله تقسیم را وسیله طول کل تقسیم را دربرانگشت بیان کرد.


- (k) تقسیمات مساوی دایروی بر روی دایره سوراخ یکسان را می‌توان با نوشتن تعداد تقسیمات و فاصله تقسیم بر روی خط اندازه نشان داد.
در ضمن می‌توان خط اندازه را شکست.

- (l) تقسیمات دایروی را می‌توان با مخصوصات کارترین نیز اندازه‌گذاری کرد.

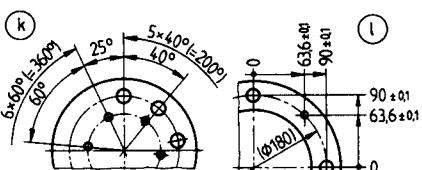

- (m) اگر دو یا تعداد بیشتری سوراخ بطور منظم برروی دایره سوراخ وجود داشته باشند، بیان زاویه گام در اندازه‌گذاری آن لازم نیست.

- (n) دایره سوراخ را میتوان جداگانه و در نمای دیگری ترسیم و اندازه‌گذاری کرد.

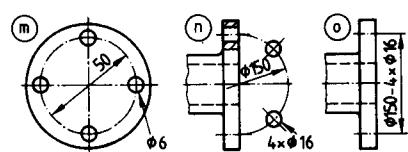


- (o) تعداد سوراخها یا رزوهای باید داده شود.
دایره سوراخ که برروی سوراخها یا رزوهای قرار دارد را می‌توان بطور ساده اندازه‌گذاری کرد.

اندازه گذاری نقشه ها

متایه با (8.81) DIN 406

رزوه ها ، شیارها ، تلرانسها

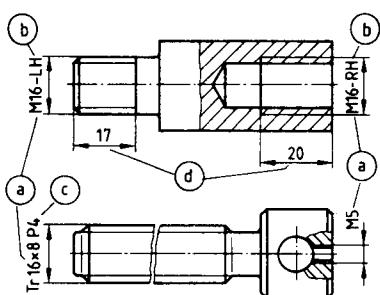


(a) برای رزوه های استاندارد از علامت کوتاه که بیان کننده قطر نامی (قطر خارجی پیچ) است ، استفاده می شود .

(b) رزوه های چپ گرد قطعات باید با علامت LH (معادل دست چپ) و رزوه های راست گرد باید با علامت RH (معادل دست راست) نشان داده شوند .

(c) در پیچهای چند راهه ، پس از نوشتن قطر اسمی پیچ ، ابتدا گام حقيقی ، پس حرف P به همراه گام ظاهری آورده می شود .


(d) در اندازه گذاری طولی پیچ ، فقط طول قابل استفاده آن بیان می شود .

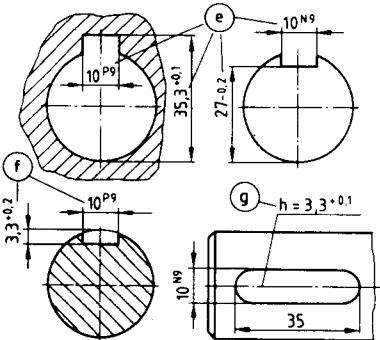

(e) در اندازه گذاری جای خارهای سراسری محورها و سوراخها ، عرض شیار و ضخامت محور تا کف شیار داده می شوند .

(f) در اندازه گذاری جای خارهای محدود محورها و سوراخها ، عرض و عمق شیار نشان داده می شوند .


(g) عمق شیارهای نمای از بالا را می توان به صورت ساده نشان داد .

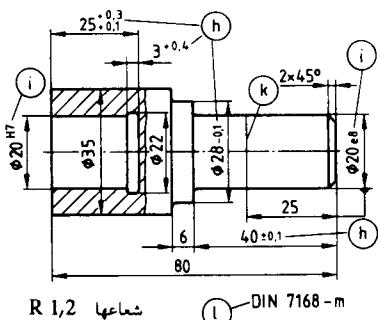

(h) مقدار عددی حد بالایی را در بالا و حد پایینی را در پایین اندازه نامی می نویسند. اگر این دو مقدار مساوی باشند مقدار عددی آنها را بعد از علامت ± می نویسند. ارتفاع اعداد حد بالا و حد پایین 0,7 برابر ارتفاع عدد اندازه است .

(i) علامت حروفی انطباقات سوراخها بالاتر و علامت حروفی انطباقات میله ها پایین تر از اعداد اندازه نوشته می شوند .

ارتفاع اعداد اندازه $\times 0,7 =$ ارتفاع علامت حروفی

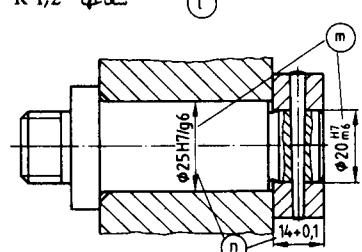

(k) حوزه تلرانس مورد نظر با خطوط کامل نازک نشان داده و اندازه گذاری می شوند .

(l) اندازه های بینون تلرانس را طبق استاندارد نشان می دهند .

(m) اندازه نامی قطعات مونتاژی فقط یکبار نوشته می شوند. علامت حروفی تلرانس اندازه داخلی را در بالا و یا قبل از علامت حروفی تلرانس اندازه خارجی می نویسند .


(n) در سیستم استاندارد ISO علامت حروفی تلرانس و مقادیر عددی حدود بالای و پایین را هم ارتفاع اندازه نامی می نویسند .

اندازه گذاری مختصاتی


مقایسه با (7.75)

اندازه گذاری نسبی

در اندازه گذاری نسبی ، اندازه ها با توجه به یک نقطه نسبی مشترک (نقطه صفر) داده می شود. هر اندازه ، فاصله را از نقطه نسبی یا نقطه مبدأ بیان می کند.

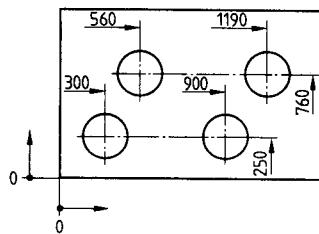


اندازه را می توان با یک خط مشترک گذر از نقطه صفر-

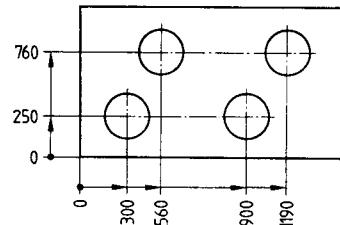

اندازه را می توان روی یک خط مشترک گذر از نقطه صفر-
مختصاتی به طور صعودی نشان داد.

مقایسه با (7.75)

اندازه گذاری زنجیری

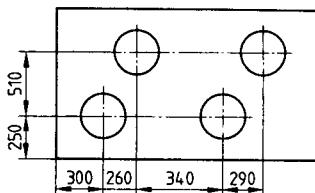

در اندازه گذاری زنجیری ، هر اندازه روی یک خط اندازه مشترک داده می شود. اولین نقطه (یا آخرین نقطه) که اندازه گذاری از آن شروع شده است نقطه نسبی یا نقطه مبدأ اندازه بعدی است.
در اندازه گذاری زنجیری اندازه ها فاصله به فاصله به صورت زنجیر اندازه داده می شود.

مقایسه با (7.75)

اندازه گذاری جدولی


در اندازه گذاری جدولی از شماره موقعیت (Position) استفاده می شود. شماره موقعیت یک نقطه مختصاتی از شماره نقطه صفر مختصات مربوط تشکیل شده است. در ماینها کنترل برنامه ای می توان نوشت:

$$A = X, B = Y, C = Z$$

(a) اندازه گذاری با یک سیستم اصلی و چند سیستم فرعی .
در اینجا فقط یک نقطه صفر مختصاتی وجود دارد. تمامی اندازه ها این نقطه داده می شود .

در اندازه گذاری جدولی دوامکان وجود دارد:














(b) اندازه گذاری با چند سیستم اصلی .
در اینجا چند نقطه صفر مختصاتی وجود دارد. اندازه ها از نقطه صفر مختصاتی مربوط بیان می شود .

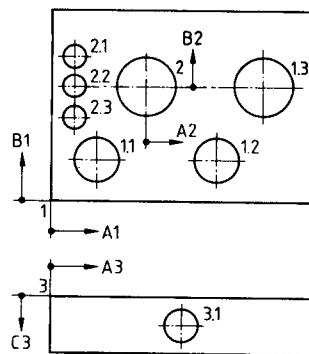

از نقطه صفر مختصاتی	جدول مختصاتی (اندازه ها به mm)					
	شماره موقعیت	مختصات			- قطر سوراخ	- عمق سوراخ
	A	B	C			
1	1	0	0			
1	1.1	300	250		40	80
1	1.2	900	250		40	60
1	1.3	1190	760		60 H7	سرتلری
1	2	560	760		60 H7	سرتلری
2	2.1	-460	150		20	50
2	2.2	-460	0		20	50
2	2.3	-460	-150		20	50
3	3	0	0			
3	3.1	700		150	30	70

DIN 30 T1 (E 4.82) مقایسه با


ساده کردن نقشه ها

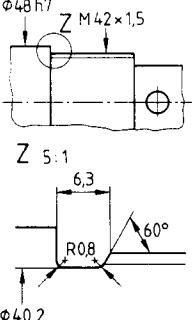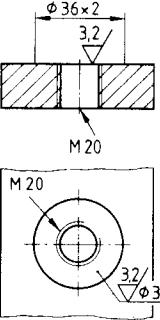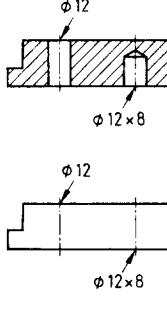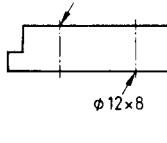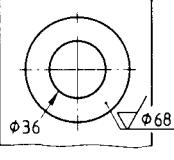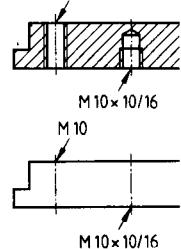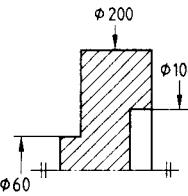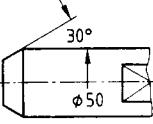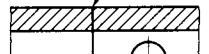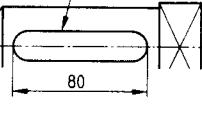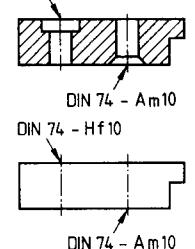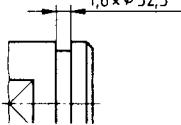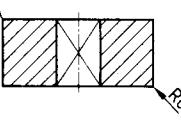 <p>$\phi 48 \text{ h}7$ Z 5.1 6.3 $R0.8$ 60° $\phi 40.2$</p>	<p>درنمای اصلی، شکل و فرم جزئیات آورده نمی شود.</p> <p>نمای جزء نشان داده شده با خط کامل و بنون هاشور آورده می شود.</p>	 <p>$\phi 36 \times 2$ 3.2 M 20 M 20 $\phi 36 \times 2$</p>	<p>در سوراخهای خزینه دار عمق خزینه بعد از قطر خزینه آورده می شود.</p>
 <p>$\phi 12$ $\phi 12 \times 8$</p>  <p>$\phi 12$ $\phi 12 \times 8$</p>	<p>در مرورد سوراخها عند اول قطر سوراخ و عند دوم عمق سوراخ را نشان می دهد.</p> <p>نمایش سوراخها (سوراخ رزو) با خط مرکزی صورت می گیرد.</p>	 <p>$\phi 36$ $\phi 68$</p>	<p>در صورتی که سوراخ فقط یک نما داشته باشد اندازه ها و صافی سطوح لازم آورده می شود.</p>
 <p>M 10 M 10 x 10/16 M 10 M 10 x 10/16</p>	<p>در اندازه گذاری سوراخهای رزو می توان بعد از مشخصه رزو، طول رزو، طول سوراخ رزو را نیز آورد.</p>	 <p>$\phi 200$ $\phi 100$</p>	<p>اندازه سوراخ در کنار قطعه کاربا روی خط کمکی اندازه نوشته می شود.</p>
	<p>اندازه زاویه تا 90° را می توان با خط اندازه راست نشان داد.</p>	 <p>30° $\phi 50$</p>	
	<p>در مرورد جای خارها عرض جای خار و عمق آن بایک خط اشاره مشخص می شود.</p>	 <p>10 N9 x 4 + 0.2 80</p>	
 <p>DIN 74 - Hf10 DIN 74 - Am10 DIN 74 - Hf10 DIN 74 - Am10</p>	<p>در اندازه گذاری خزینه ها از علامت کوتاه استاندارد استفاده شود. خطوط مرکزی می توانند جاگزین نمایش خزینه ها گردد.</p>	 <p>1.6 x $\phi 32.3$</p>	<p>در مرورد جای خار رینگی بیان عرض جای خار رینگی ارجحیت دارد.</p>
		 <p>C3</p>	<p>قوسها (R) و پهنایاب نشان داده شوند، علامت کوتاه، کافی است.</p>

نمایش چرخ دنده ها

DIN ISO 2203 (6.76) مقایسه با

چرخ دنده ها

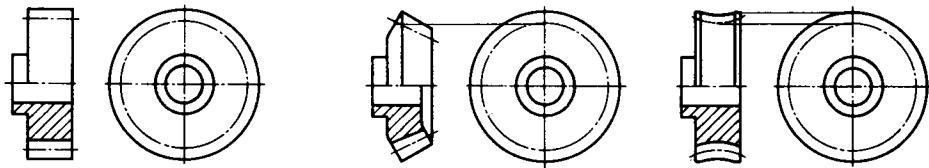


هنگام نمایش چرخدنده ای بینوند دندانه نمایش می دهند.
دایره پای دنده را معمولاً در نمای برش نشان
می دهند.


هنگام نمایش چرخدنده مخروطی در نمای محور
محور چرخدنده عمود بر صفحه، سطح مبنای
بوسیله دایره گام بر روی مخروط پشتی نشان
می دهد.

هنگام نمایش چرخدنده ها در نمای محور
چرخدنده حلقه ای عمود بر صفحه، سطح مبنای
را با دایره میانی نشان می دهد.


چرخدنده ساده خارجی

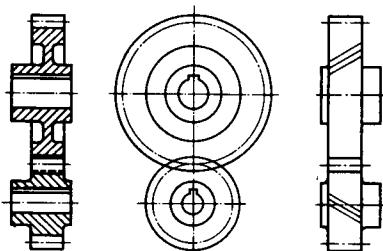


چرخدنده ساده با دندانه شانه ای

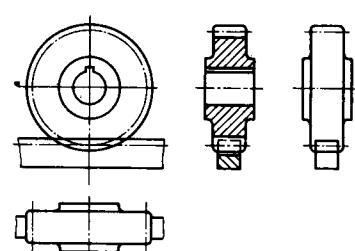


چرخدنده مخروطی (زاویه محورها 90°)

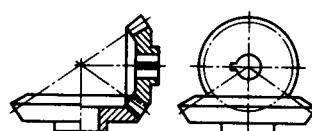


چرخ حلقه و حلقه

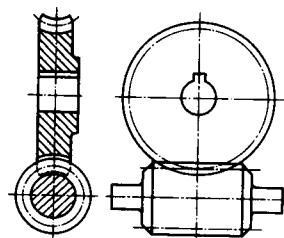


چرخدنده ساده داخلی

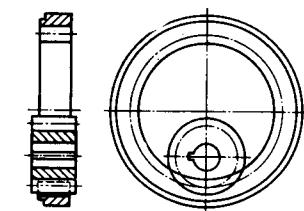

چرخ زنجیرها

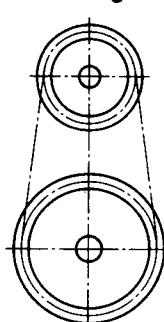


جهت دندانه ها

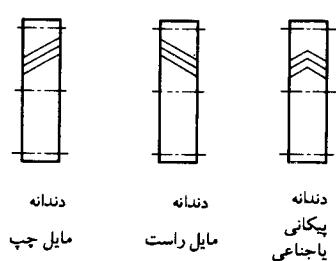


مقایسه با (12.61)

علامت

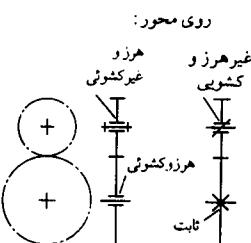


نمایش یاتاقنهای غلتشی (بلبیرینگها)، لبه قطعات


نمایش یاتاقنهای غلتش

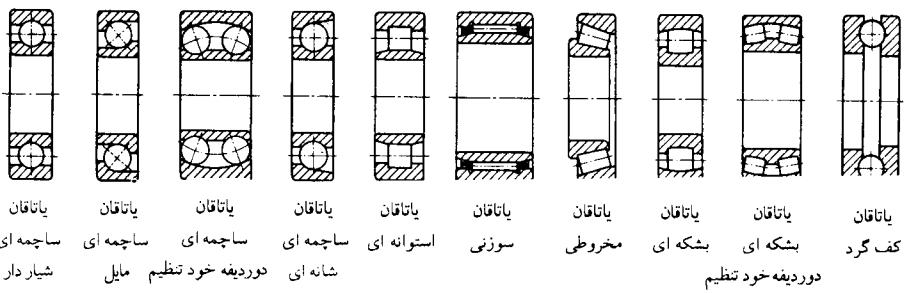

لبه قطعات
مقایسه با (2.82) DIN 8784

3



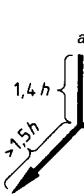
لبه	بدون پلیس	حالت	تغیر
لبه خارجی	بدون پلیس (یخ یا گردی)	پلیس دار	مقدار یخ تقریباً صفر است.
لبه داخلی	گاه	گردی	مقدار گردی تقریباً صفر است.
mm اندازه a به	- 0,1; - 0,3; - 0,5; - 1,0	+ 0,1; + 0,3; + 0,5; + 1,0	- 0,05; - 0,02; + 0,02; + 0,05
علامت مخصوصه لبه قطعات:		علامت	معنی برای
جهت پلیس عمودی a: نسبت به علامت 		لبه خارجی	لبه خارجی
جهت پلیس دلخواه a: نسبت به علامت ارتفاع حروف h		پلیس دار	گردی
جهت پلیس افقی a: نسبت به علامت		بدون پلیس	گاه
		پلیس دار یا بدون پلیس	گردی یا گاه

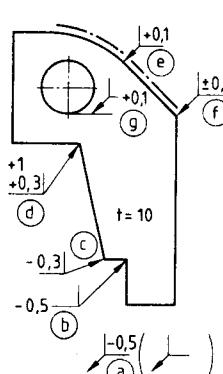مثالها : 	<p>(a) بیان کلی فقط برای لبه هایی است که حالت آنها مشخص نیست . حالتهای دیگر لبه ها را داخل پرانتز نوشته و با تصویر نشان می دهد.</p> <p>(b) لبه داخلی با گاه تا 0,5 mm، جهت پلیس افقی است.</p> <p>(c) لبه خارجی بدون پلیس تا 0,3 mm، جهت پلیس دلخواهی است.</p> <p>(d) لبه داخلی با گردی در محدوده 0,3 mm تا 1 mm، فرم گردی دلخواه است.</p> <p>(e) حالت لبه در محدوده خط نقطه پهن (J 15) پلیس دار تا 0,1 mm جهت پلیس دلخواه است.</p> <p>(f) لبه خارجی بطور دلخواه تا 0,1 mm پلیس دار، و یا اینکه تا 0,1 mm بدون پلیس، فرم دلخواه</p> <p>(g) لبه خارجی تا 0,1 mm 0,1 mm پلیس دار، جهت پلیس افقی .</p> <p>در قطعاتی که با یک نمای مشخص می شوند، اندازه گذاری کلی برای لبه های نباید نیز صادق است (e) و (g).</p>
--	---

نقشه کشی ساختمانهای فلزی

مقابله با (6.76) DIN ISO 5261

مطابق با نحوه سوراخها ، پیچها	نحوه سوراخها ، پیچها ، مینخ پرچها							
	صفحه تصویر و محور موثری هستند.				صفحه تصویر بر محور عمود است.			
مطابق با نحوه سوراخها ، پیچها	بدون خزینه	خرینه یک طرفه	خرینه دو طرفه	بدون خزینه	خرینه پشت	خرینه جلو	خرینه دو طرفه	
	سوراخها							
در کارگاه سوراخکاری می شود				+	+	木	*	
در محل نصب سوراخکاری می شود				+	+	*	*	
	پیچ یا مینخ پرچ		پیچ یا مینخ پرچ		مینخ پرچ			
در کارگاه مرتعاز می شود				+	*	木	*	
در محل نصب مرتعاز می شود				+	*	*	*	
	مثالهای اندازه گذاری و نقشه کشی							

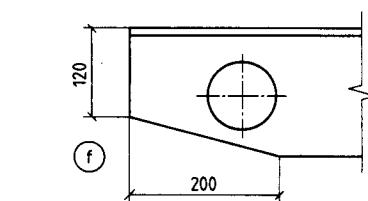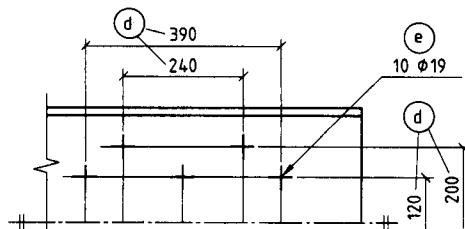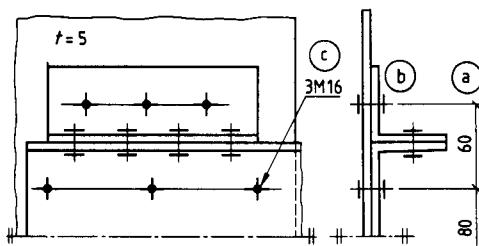

(a) محدود کردن خطوط اندازه با یک خط نازک کوتاه صورت می گیرد. زاویه این خط با خط اندازه 45° و طول آن شش برابر پهنای خط کامل پهن است.

خط تیره مایل درجهت خواندن عدد از سمت چپ پایین به سمت راست بالا کشیده می شود.

(b) خطوط کمکی اندازه باید با یک فاصله از علامت مینخ پرچ ، پیچ و سوراخ رسم شوند.

(c) در مرور یک گروه از اجزاء اتصال ، مشخص کردن برای یک بار روی خارجی ترین جزء کافی است. تعداد قبل از مشخصه آن می آید.

(d) مینخ پرچها ، پیچها و سوراخهای که فاصله مساوی از محور دارند ، به صورت مرکز به مرکز اندازه گذاری می شوند.

(e) قطر سوراخ در کار علامت نوشته می شود.

(f) اندازه شبیب به صورت اندازه طول و عرض داده می شود.

3

علامت جوشکاری و لحیم کاری

مقایسه با DIN 1912 T1 (6.76)

نوع اتصالات جوشکاری

نوع اتصالات	موقعیت قطعات	توضیح	نوع اتصالات	موقعیت قطعات	توضیح
لب به لب	— —	قطمات دریک سطح رویه- روى هم قرار می گيرند.	T-شکل	دو طرفه	دو قطمه دریک امتداد در طرفین یک قطمه و به طور عمود بر آن قرار می گيرند.
روی هم	— — — —	قطمات روی هم قرار می گيرند.	مايل		یک قطمه نسبت به قطمه دیگر مایل قرار می گيرد.
لب روی هم	— — — —	لبه قطمات روی هم قرار می گيرند.	گوشه	— / / —	دو قطمه تحت زاویه های مختلفی در رأس ، کنار هم قرار می گيرند.
T-شکل	—	قطمات نسبت به هم عمودی باشند (T-شکل).	مرکب	— — — —	سه یا چند قطمه ، تحت زاویه های مختلفی نسبت به هم قرار می گيرند.
صلی	+ +	در قطمه ضربه نسبت به هم قرار می گيرند.			

مقایسه با DIN 1912 T5(12.87)

نحوه علامت گذاری در نقشه ها

	خط چین - مرجع بالایا پایین خط کامل - مرجع مربوطه قرار می گيرد. در اتصالهایی که دو طرفه می باشند (مثلآ اتصال -V در طرفه)، خط چین - مرجع حذف می گردد. پهنهای خطوط خط پیکان ، خط کامل - مرجع ، خط چین - مرجع و علامت اتصال و حروف توضیحات باید با پهنهای خطوط اندازه گذاري مطابقت داشته باشد .						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">نمای</th> <th style="text-align: center;">علامت</th> <th style="text-align: center;">مثال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">با</td> <td style="text-align: center;">اینطور</td> <td style="text-align: center;">اینطور</td> </tr> </tbody> </table>	نمای	علامت	مثال	با	اینطور	اینطور	علامت اتصال باید عمود بر خطوط - مرجع باشد. طرف خط پیکان (سمت پیکان) و طرف دیگر « سطح مقابل » نامیده می شود. علامت اتصال ، بالا با پایین خط - مرجع قرار می گيرد . (a) هرگاه علامت اتصال روی خط کامل - مرجع قرار می گيرد ، علامت جوشکاري در طرف سمت پیکان می باشد ، اين روش بهتر است .
نمای	علامت	مثال					
با	اینطور	اینطور					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">نمای</th> <th style="text-align: center;">علامت</th> <th style="text-align: center;">مثال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">با</td> <td style="text-align: center;">اینطور</td> <td style="text-align: center;">اینطور</td> </tr> </tbody> </table>	نمای	علامت	مثال	با	اینطور	اینطور	(b) هرگاه علامت اتصال روی خط چین - مرجع قرار می گيرد ، اتصال جوشکاري در « سطح مقابل » می باشد .
نمای	علامت	مثال					
با	اینطور	اینطور					

مقایسه با DIN 1912 T5 (12.87)

علامت تکمیلی و اختلفی

اتصال محیطی حلقوی		اتصال هنگام مونتاژ (درز در محل نصب تکمیل می شود)	

علام جوشکاری ولجم کاری (روش ۱)

DIN 1912 T5 Bl. 1 (12.87) مقایسه با



اصول نقشه کشی

تصویر علام	نمایش اجرائی	نمایش ساده	تصویر علام	نمایش اجرائی	نمایش ساده
اتصال گره ماهی ۸			HV-		
اتصال I- اتصال لب به لب ۱۱			اتصال نیم- جناحی تیز		
			Y-		
اتصال سنجeli			HY-		
V- اتصال جناحی- تیز ۷			U- اتصال لامه ای		
			HU- اتصال نیم- لامه ای		
اتصال گره حلقوی			نقطه جوش		
اتصال گره			اتصال خطی		
اتصال گره دو طرفه با ضخامت 3 mm درز			اتصال سطوحی		

جوشکاری ، لحیم کاری و نمایش فنرها

مقایسه با DIN 1912 T5 Bbl .l(12.87)

نمایش در نقشه (ترکیب نهادها)

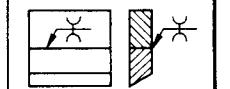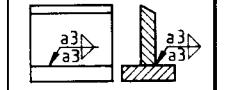
توضیح علامت	نمایش اجرانی	نمایش ساده	توضیح علامت	نمایش اجرانی	نمایش ساده
V- اتصال با پشتی			U- اتصال دو طرفه		
V- اتصال دو طرفه			اتصال گوش دو طرفه		

مقایسه با DIN ISO 4063 (7.81)

اعداد مشخصه جوشکاری و لحیم کاری

اعداد مشخصه	روش	اعداد مشخصه	روش
1	جوشکاری قوس الکتریکی	24	جوشکاری برقی لب به لب ضربه ای
11	جوشکاری قوس الکتریکی فلزی	25	جوشکاری ذوبی گازی
111	جوشکاری دستی برقی	3	جوشکاری با گاز استیلن و اکسیژن
12	جوشکاری زیرپودر	311	جوشکاری پرسی
13	جوشکاری با گاز محافظ - فلز	4	جوشکاری مافق صوت
131	جوشکاری گاز خشن - فلز	41	جوشکاری اصطکاکی
135	جوشکاری گاز فعل - فلز	42	جوشکاری لیزری
141	جوشکاری گاز خشن - تگستن	751	جوشکاری با پرتوهای الکترون
2	جوشکاری مقاومتی	76	لحیم کاری سخت
21	جوشکاری نقطه جوش	91	لحیم کاری نرم
22	جوشکاری درز غلکی	94	
23	جوشکاری بوکل (چند نقطه ای)		

مقایسه با DIN 1912 T5 (12.87) جوشکاری و لحیم کاری (مثالهای اندازه گذاری)

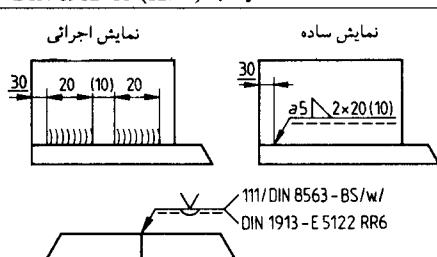

اتصال گوش مقطع (ضخامت اتصال a = 5 mm ، معادل با ضخامت پایه b ، دو اتصال جوشکاری به طول هر کدام 20 mm ، فاصله اتصال مساوی 10 mm ، فاصله از لبه = 30 mm)

اتصال جوشکاری سرتاسری V شکل با پشتی ، جوشکاری قوس الکتریکی (عدد مشخصه 111) با گروه کیفی BS طبق DIN 8563 ، DIN 1912 طبق DIN 1913 - E S 122 RR ، موقعیت وان W

مقایسه ۴ DIN ISO 2162 (6.76)




نمایش فنرها

نمایش	نمایش	نمایش	نمایش				
نام	نما	برش	علامت	نام	نما	برش	علامت
فنر استوانه ای نشاری از مفتول گرد				فنر استوانه ای پیچی کشی از مفتول گرد			
فنر استوانه ای پیچشی از مفتول گرد				مجموعه فنرهای بشناسی (رو به رو یا زیر یا زیر)			

اطلاعات نقشه‌ای سوراخ مته مرغک ، نمایش رزوه‌ها و پیچها


مقایسه با DIN 332 T10 (12.63)

اطلاعات نقشه‌ای سوراخ مته مرغک

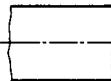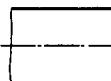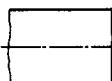
سوراخ مته مرغک باید روی قطعه کار بماند	سوراخ مته مرغک می‌تواند روی قطعه کار بماند	سوراخ مته مرغک ناید روی قطعه کار بماند
 DIN 332 - B4 × 8,5	 DIN 332 - B4 × 8,5	 DIN 332 - B4 × 8,5

مقایسه با DIN ISO 6410 (8.82)



نمایش رزوه‌ها

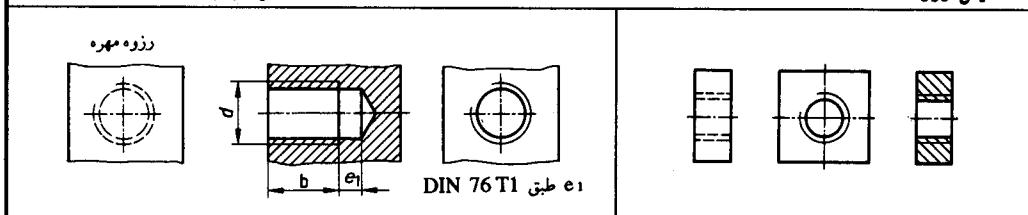

رزوه پیچ

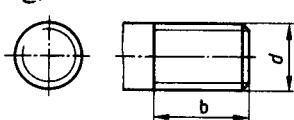

رزوه لوله

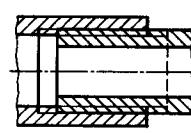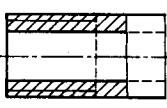

اتصال پیچی لوله‌ها


DIN 76 - A گاه آزاد رزوه




نمایش ساده



نمایش اجرایی



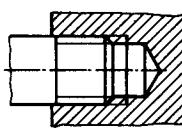


پیچ در رزوه مهره

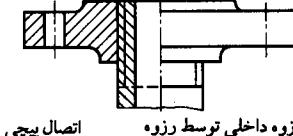


اتصال پیچی
لوله
(رزوه داخلی توسط رزوه)
خارجی پوشانده می‌شود

نمایش پیچها

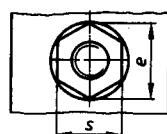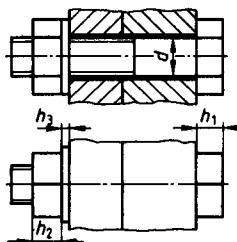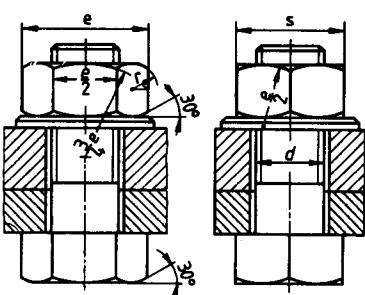


پیچ سر شش گوش
(نمایش ساده)

$$\begin{aligned} h_1 &\approx 0,7 \cdot d \\ h_2 &\approx 0,8 \cdot d \\ h_3 &\approx 0,2 \cdot d \\ e &\approx 2 \cdot d \\ s &\approx 0,86 \cdot e \end{aligned}$$

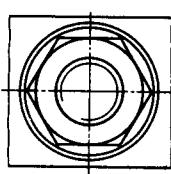


پیچ سر شش گوش
(کامل)


e
s
d
اندازه گوشه تا گوشه
اندازه آچار خور
قطر نامی رزوه

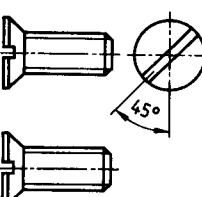

پیچ سر چاکدار

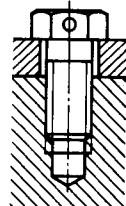

اتصال پیچ

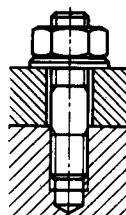


اتصال پیچ پیچی

گاه آزاد

مقایسه با DIN 509 (8.63)

گاه آزاد

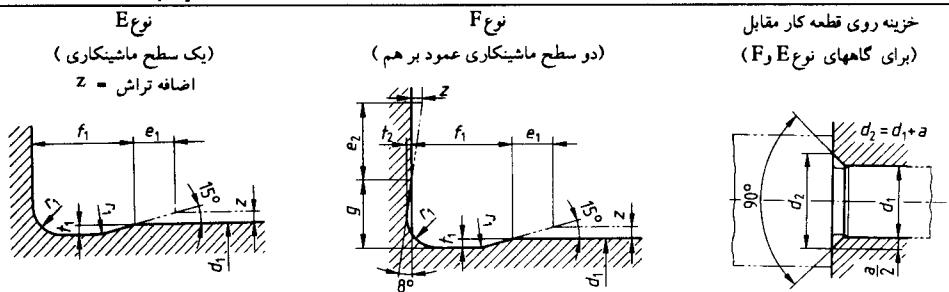

مشخصه یک گاه آزاد نوع E با شماع $E = 0,6 \times 0,2$ و عمق $r_1 = 0.6 \text{ mm}$: $t_1 = 0.2 \text{ mm}$

اندازه های گاه آزاد

با تکشهای معمولی	با تکشهای متغیر بالا	r_1 mm + 0,1	t_1 mm + 0,05	f_1 mm	g mm + 0,05	t_2 mm + 0,05	اندازه حداقل به نوع	a	قابل کمی
								E	
از 1,6 تا 3	—	0,1	0,1	0,5	0,8	0,1	0	0	•
	از 3 تا 10	0,2	0,1	1	0,9	0,1	0,2	0	
	از 10 تا 18	0,4	0,2	2	1,1	0,1	0,4	0	
از 18 تا 80	—	0,6	0,2	2	1,4	0,1	0,8	0,2	بلی
	از 18 تا 80	0,6	0,3	2,5	2,1	0,2	0,6	0	
	بیش از 80	1	0,4	4	3,2	0,3	1,6	0,8	
—	از 18 تا 50	1	0,2	2,5	1,8	0,1	1,2	0	بلی
	از 50 تا 80	1,6	0,3	4	3,1	0,2	2,6	1,1	
	از 80 تا 125	2,5	0,4	5	4,8	0,3	4,2	1,9	
بیش از 125	از 125	4	0,5	7	6,4	0,3	7	4,0	بلی

تأثیر اضافه فراش z روی اندازه های e_1 و e_2

z	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
e_1	0,37	0,56	0,75	0,93	1,12	1,49	1,87	2,24	2,61	2,99	3,36	3,73
e_2	0,71	1,07	1,42	1,78	2,14	2,85	3,56	4,27	4,98	5,69	6,40	7,12

مشخصات گامهای آزاد DIN 509 (8.66)

مشخصات گامهای آزاد


DIN 509 - F 1 × 0,2 گاه آزاد		DIN 509 - E 0,6 × 0,2 گاه آزاد	
X		Y	
نمایش اجرایی		نمایش اجرایی	
	DIN 509 - F 1 × 0,2		DIN 509 - E 0,6 × 0,2
نمایش ساده		نمایش ساده	

اندازه های حدی ، انطباقات و محدوده ترانس

مقابله با (5.86) DIN 7182 T1

ترانس ، اندازه های حدی

اندازه های حدی را می توان به طور دلخواه انتخاب و مطابق تراشهای عمومی یا ترانس استاندارد ISO نشان داد.

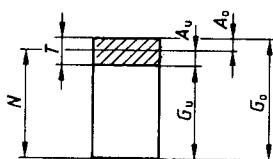

N	اندازه نامی
G_o	اندازه حداکثر
G_u	اندازه حداقل
A_o	حد بالا
A_u	حد پایین
T	ترانس


$$G_o = N + A_o$$

$$G_u = N - A_u$$

$$T = A_o + A_u$$

$$T = G_o - G_u$$

اندازه های حداکثر و حداقل ، انطباقات

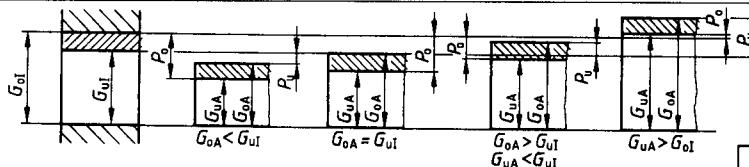


$$P_o = G_{oI} - G_{uA}$$

$$P_u = G_{uI} - G_{oA}$$

$$P_T = P_o - P_u$$

علات کوتاه	توضیح
G_{oI}	اندازه حداکثر سطح داخلی انطباق
G_{uI}	اندازه حداقل سطح داخلی انطباق
G_{oA}	اندازه حداکثر سطح خارجی انطباق
G_{uA}	اندازه حداقل سطح خارجی انطباق
P_o	حداکثر لقی
P_u	حداقل سفی
P_T	حداکثر سفی
	ترانس انطباق

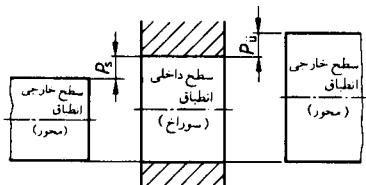


انطباق لقی (P_o ، انطباق مثبت) : اختلاف اندازه های سطح داخلی انطباق از سطح خارجی انطباق ، مثبت است.

انطباق پرسی (P_u ، انطباق منفی) : اختلاف اندازه های سطح داخلی انطباق از سطح خارجی انطباق ، منفی است.

محدوده ترانس

حالات مختلف محدوده ترانس

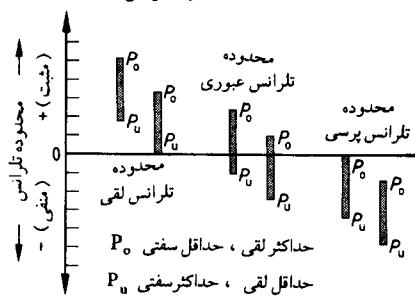

محدوده ترانس لقی : لقی حداکثر (+) ، سفی حداقل برابر صفر

محدوده ترانس عبوری : لقی حداکثر (+) ، سفی حداکثر (-)

محدوده ترانس پرسی : لقی حداکثر برابر صفر ، سفی حداکثر (-)

محبوده اندازه نامن تا ... از mm	سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق					سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق										
		محبوده ترانس				محبوده ترانس		محبوده ترانس										
		لقی	عبوری	پرسی	لقی			لقی	عبوری	پرسی	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	r6
H6		h 5	j 6	k 6	n 5	D5	H7											
1...3	+ 6 0	0 - 4	+ 4 - 2	+ 6 0	+ 8 + 4	+ 10 + 6	+ 10 0	- 6 - 16	- 2 - 8	0 - 6	+ 4 - 2	+ 6 0	+ 8 + 2	+ 10 + 4	+ 16 + 10	+ 20 + 14		
3...6	+ 8 0	0 - 5	+ 6 - 2	+ 9 + 1	+ 13 + 8	+ 17 + 12	+ 12 0	- 10 - 22	- 4 - 12	0 - 8	+ 6 - 2	+ 9 + 1	+ 12 + 4	+ 16 + 8	+ 23 + 15	+ 27 + 19		
6...10	+ 9 0	0 - 6	+ 7 - 2	+ 10 + 1	+ 16 + 10	+ 21 + 15	+ 15 0	- 13 - 28	- 5 - 14	0 - 9	+ 7 - 2	+ 10 + 1	+ 15 + 6	+ 19 + 10	+ 28 + 19	+ 32 + 23		
10...14	+ 11 0	0 - 8	+ 8 - 3	+ 12 + 1	+ 20 + 12	+ 26 + 18	+ 18 0	- 16 - 34	- 6 - 17	0 - 11	+ 8 - 3	+ 12 + 1	+ 18 + 7	+ 23 + 12	+ 34 + 23	+ 39 + 28		
14...18																		
18...24	+ 13 0	0 - 9	+ 9 - 4	+ 15 + 2	+ 24 + 15	+ 31 + 22	+ 21 0	- 20 - 41	- 7 - 20	0 - 13	+ 9 - 4	+ 15 + 2	+ 21 + 8	+ 28 + 15	+ 41 + 28	+ 48 + 35		
24...30																		
30...40	+ 16 0	0 - 11	+ 11 - 5	+ 18 + 2	+ 28 + 17	+ 37 + 26	+ 25 0	- 25 - 50	- 9 - 25	0 - 16	+ 11 - 5	+ 18 + 2	+ 25 + 9	+ 33 + 17	+ 50 + 34	+ 59 + 43		
40...50																		
50...65	+ 19 0	0 - 13	+ 12 - 7	+ 21 + 2	+ 33 + 20	+ 45 + 32	+ 30 0	- 30 - 60	- 10 - 29	0 - 19	+ 12 - 7	+ 21 - 2	+ 30 + 11	+ 39 + 20	+ 60 + 62	+ 72 + 78		
65...80																+ 41 + 43		
80...100	+ 22 0	0 - 15	+ 13 - 9	+ 25 + 3	+ 38 + 23	+ 52 + 37	+ 35 0	- 36 - 71	- 12 - 34	0 - 22	+ 13 - 9	+ 25 + 3	+ 35 + 13	+ 45 + 23	+ 73 + 76	+ 93 + 101		
100...120																+ 51 + 54		
120...140	+ 25 0	0 - 18	+ 14 - 11	+ 28 + 3	+ 45 + 27	+ 61 + 43	+ 40 0	- 43 - 83	- 14 - 39	0 - 25	+ 14 - 11	+ 28 + 3	+ 40 + 15	+ 52 + 27	+ 88 + 65	+ 117 + 100		
140...160																+ 63 + 65		
160...180																+ 90 + 93		
180...200	+ 29 0	0 - 20	+ 16 - 13	+ 33 + 4	+ 51 + 31	+ 70 + 50	+ 46 0	- 50 - 96	- 15 - 44	0 - 29	+ 16 - 13	+ 33 + 4	+ 46 + 17	+ 60 + 31	+ 77 + 31	+ 106 + 113		
200...225																+ 51 + 68		
225...250																+ 159 + 133		
250...280	+ 32 0	0 - 23	+ 16 - 16	+ 36 + 4	+ 57 + 34	+ 79 + 56	+ 52 0	- 56 - 108	- 17 - 49	0 - 32	+ 16 - 16	+ 36 + 4	+ 52 + 20	+ 66 + 34	+ 94 + 130	+ 126 + 202		
280...315																+ 158 + 202		
315...355	+ 36 0	0 - 25	+ 18 - 18	+ 40 + 4	+ 62 + 37	+ 87 + 62	+ 57 0	- 62 - 119	- 18 - 54	0 - 36	+ 18 - 18	+ 40 + 4	+ 57 + 21	+ 73 + 37	+ 108 + 150	+ 126 + 244		
355...400																+ 114 + 114		
355...450	+ 40 0	0 - 27	+ 20 - 20	+ 45 + 5	+ 67 + 40	+ 95 + 67	+ 63 0	- 68 - 131	- 20 - 60	0 - 40	+ 20 - 20	+ 45 + 5	+ 63 + 23	+ 80 + 40	+ 171 + 40	+ 166 + 292		
450...500																+ 152 + 252		

انطباقات - ISO

مقایسه با (8.66) DIN 7154 T1

محدوده تolerans به $1 \mu\text{m} = 0,001 \text{ mm}$

سیسم ثبوت سوراخ

محدوده اندازه نامی تا ... از mm	سطح داخلی انطباق H8	سطح خارجی انطباق					سطح داخلی انطباق H11	سطح خارجی انطباق					
		محدوده تolerans						محدوده تolerans					
		لقی	پرس	لقی	پرس	لقی		لقی	پرس	لقی	پرس	لقی	
1...3	+14 0	-20 -45	-14 -28	0 -25	+34 +20	+60 0	-270 -330	-60 -120	-20 -45	0 -60	0 -25		
3...6	+18 0	-30 -60	-20 -38	0 -30	+46 +28	+75 0	-270 -345	-70 -145	-30 -60	0 -75	0 -30		
6...10	+22 0	-40 -76	-25 -47	0 -36	+56 +34	+90 0	-280 -370	-80 -170	-40 -76	0 -90	0 -36		
10...14	+27 0	-50 -93	-32 -59	0 -43	+67 +40	+110 0	-290 -400	-95 -205	-50 -93	0 -110	0 -43		
14...18					+72 +45								
18...24	+33 0	-65 -117	-40 -73	0 -52	+87 +54	+130 0	-300 -430	-110 -240	-65 -117	0 -130	0 -52		
24...30					+81 +64								
30...40	+39 0	-80 -142	-50 -89	0 -62	+99 +60 +103 +70	+160 0	-310 -470 -320 -480	-120 -280 -130 -290	-80 -142	0 -160	0 -62		
40...50					+119 +80 +136 +97								
50...65	+46 0	-100 -174	-60 -106	0 -74	+133 +87 +140 +102	+190 0	-340 -530 -360 -550	-140 -330 -150 -340	-100 -174	0 -190	0 -74		
65...80					+168 +122 +192 +146								
80...100	+54 0	120 -207	-72 -126	0 -87	+170 +124 +196 +144	+220 0	-380 -600 -410 -630	-170 -390 -180 -400	-120 -207	0 -220	0 -87		
100...120					+232 +178 +264 +210								
120...140	+63	-145	-85	0	+233 +170 +243 +190	+250	-460 -710 -520 -770	-200 -450 -210 -460	-145	0	0		
140...160	0	-245	-148	-100	+311 +246 +243 +280	0	-580 -830	-230 -480	-245	-250	-100		
160...180					+233 +190 +373 +210								
180...200	+72	-170	-100	0	+422 +336 +456 +336	+290	-660 -950	-240 -530	-170	0	0		
200...225	0	-285	-172	-115	+330 +258 +385	0	-740 -1030	-260 -550	-285	-290	-115		
225...250					+356 +285 +423								
250...280	+81 0	-190 -320	-110 -191	0 -130	+536 +333 +536 +333	+320 0	-920 -1240 -1050 -1370	-300 -620 -330 -650	-190 -320	0 -320	0 -130		
280...315					+536 +333 +536 +333								
315...355	+89 0	-210 -350	-125 -214	0 -140	+69 +390 +790	+360 0	-1200 -1560 -1350 -1710	-360 -720 -400 -760	-210 -350	0 -360	0 -140		
355...400					+524 +321 +524 +321								
400...450	+97 0	-230 -385	-135 -232	0 -155	+536 +333 +536 +333	+400 0	-1500 -1900 -1650 -2050	-440 -840 -480 -880	-230 -385	0 -400	0 -155		
450...500					+536 +333 +536 +333								

ISO - انطباقات

DIN 7155 T1 (8.66) مقابله با

اندازه نامن از mm	محضو انطباق	محدوده تolerans به μm					محضو انطباق	سیستم ثبوت مبلغ												
		سطح داخلی انطباق						سطح داخلی انطباق												
		محدوده تolerans						محدوده تolerans												
لقي	عورى	برسى	لقي	عورى	برسى	لقي	عورى	برسى	لقي	عورى	برسى	لقي								
h5	H 6	J 6	M 6	N 6	P 5	h6	F 7	G 7	H 7	J 7	K 7	M 7	N 7	R 7	S 7					
1...3	-4	+6 0	+2 -4	-2 -8	-4 -10	-6 -12	0	+16 +6	+12 +2	+10 0	+4 -6	0 -10	-2 -12	-4 -14	-10 -20	-14 -24				
3...6	-5	+8 0	+5 -3	-1 -9	-5 -13	-9 -17	0	+22 +10	+16 +4	+12 0	+6 -6	+3 -9	0 -12	-4 -16	-11 -23	-15 -27				
6...10	-6	+9 0	+5 -4	-3 -12	-7 -16	-12 -21	0	+28 +13	+20 +5	+15 0	+8 -7	+5 -10	0 -15	-4 -19	-13 -28	-17 -32				
10...18	-8	+11 0	+6 -5	-4 -15	-9 -20	-15 -26	0	+34 +16	+24 +6	+18 0	+10 -8	+6 -12	0 -18	-5 -23	-16 -34	-21 -39				
18...30	-9	+13 0	+8 -5	-4 -17	-11 -24	-18 -31	0	+41 +20	+28 +7	+21 0	+12 -9	+6 -15	0 -21	-7 -28	-20 -41	-27 -48				
30...40		0	+16 -11	+10 -6	-4 -20	-32 -28	-21 -37	0	+50 +25	+34 +9	+25 0	+14 -11	+7 -18	0 -25	-8 -33	-25 -50	-34 -59			
40...50																				
50...65		0	+19 -13	+13 -6	-5 -24	-14 -33	-26 -45	0	+60 +30	+40 +10	+30 0	+18 -12	+9 -21	0 -30	-9 -39	-30 -32	-42 -48	-60 -62	-72 -78	
65...80																				
80...100		0	+22 -15	+16 -6	-6 -28	-15 -38	-30 -52	0	+71 +36	+47 +12	+35 0	+22 -13	+10 -25	0 -35	-10 -45	-38 -41	-58 -66	-73 -76	-93 -101	
100...120																				
120...140		0	+25	+18	-8	-30	-36	0	+83	+54	+40	+26	+12	0	-12	-48 -88	-77 -117			
140...160			-18	0	-7	-33	-45	-61	-25	+43	+14	0	-14	-28	-40	-50 -90	-85 -125			
160...180																				
180...200		0	+29	+22	-8	-22	-41		0	+96	+61	+46	+30	+13	0	-14	-60 -106	-105 -151		
200...225			-20	0	-7	-37	-51	-70	-29	+50	+15	0	-16	-33	-46	-63 -109	-113 -159			
225...250																				
250...280		0	+32	+25	-9	-25	-47		0	+108	+69	+52	+36	+16	0	-14	-74 -126	-138 -190		
280...315			-23	0	-7	-41	-57	-79	-32	+56	+17	0	-16	-36	-52	-66 -130	-150 -202			
315...355		0	+36	+29	-10	-26	-51		0	+119	+75	+57	+39	+17	0	-16	-87 -144	-169 -226		
355...400			-25	0	-7	-46	-59	-77	-36	+62	+18	0	-18	-40	-57	-73 -150	-93 -187			
400...450		0	+40	+33	-10	-27	-55		0	+131	+83	+63	+43	+18	0	-17	-103 -166	-209 -272		
450...500			-27	0	-7	-50	-67	-97	-40	+68	+20	0	-20	-45	-63	-80 -172	-109 -229			

ISO - انطباقات

DIN 7166 T1(8.66)

سیسمن ثبوت ميله

محض انتزاع نامی تاریخ mm	سطح خارجی انطباق h9	سطح داخلی انطباق							سطح خارجی انطباق h11	سطح داخلی انطباق				
		محضه تلرنس								محضه تلرنس				
		لقي		عيوب		لقي				لقي		عيوب		
C11	D10	E9	F8	H11	H8	P9			A11	C11	D11	H11		
1...3	0 - 25	+ 120 + 60	+ 60 + 20	+ 39 + 14	+ 20 + 6	+ 60 0	+ 14 0	- 6 - 31	0 - 60	+ 330 + 270	+ 120 + 60	+ 80 + 20	+ 60 0	
3...6	0 - 30	+ 145 + 70	+ 78 + 30	+ 50 + 20	+ 28 + 10	+ 75 0	+ 18 0	- 12 - 42	0 - 75	+ 345 + 270	+ 145 + 70	+ 105 + 30	+ 75 0	
6...10	0 - 36	+ 170 + 80	+ 98 + 40	+ 61 + 25	+ 35 + 13	+ 90 + 0	+ 22 0	- 15 - 51	0 - 90	+ 370 + 280	+ 170 + 80	+ 130 + 40	+ 90 0	
10...18	0 - 43	+ 205 + 95	+ 120 + 50	+ 75 + 32	+ 43 + 16	+ 110 0	+ 27 0	- 18 - 61	0 - 110	+ 400 + 290	+ 205 + 95	+ 160 + 50	+ 110 0	
18...30	0 - 52	+ 240 + 110	+ 149 + 65	+ 92 + 40	+ 53 + 20	+ 130 0	+ 33 0	- 22 - 74	0 - 130	+ 430 + 300	+ 240 + 110	+ 195 + 65	+ 130 0	
30...40	0 - 62	+ 280 + 120		+ 180 + 80	+ 112 + 50	+ 65 + 25	+ 160 0	+ 39 0	- 26 - 88	0 - 160	+ 470 + 310	+ 280 + 120		+ 240 + 80
40...50		+ 290 + 130								+ 480 + 320	+ 290 + 130			
50...65	0 - 74	+ 330 + 140		+ 220 + 100	+ 134 + 60	+ 76 + 30	+ 190 0	+ 46 0	- 32 - 106	0 - 190	+ 530 + 340	+ 330 + 140		+ 290 + 100
65...80		+ 340 + 150								+ 550 + 360	+ 340 + 150			
80...100	0 - 87	+ 390 + 170		+ 260 + 120	+ 159 + 72	+ 90 + 36	+ 220 0	+ 54 0	- 37 - 124	0 - 220	+ 600 + 380	+ 390 + 170		+ 340 + 120
100...120		+ 400 + 180								+ 630 + 410	+ 400 + 180			
120...140		+ 450 + 200								+ 710 + 460	+ 450 + 200			
140...160	0 - 100	+ 460 + 210		+ 305 + 145	+ 185 + 85	+ 106 + 43	+ 250 0	+ 63 0	- 43 - 143	0 - 250	+ 770 + 520	+ 460 + 210		+ 395 + 145
160...180		+ 480 + 230								+ 820 + 580	+ 480 + 230			
180...200	0 - 115	+ 530 + 240		+ 355 + 170	+ 215 + 100	+ 122 + 50	+ 290 + 0	+ 72 0	- 50 - 165	0 - 290	+ 950 + 1030	+ 530 + 550		+ 460 + 170
200...225		+ 550 + 560								+ 740	+ 260			
225...250		+ 570 + 280								+ 1110 + 820	+ 570 + 280			
250...280	0 - 130	+ 620 + 300		+ 400 + 190	+ 240 + 110	+ 137 + 56	+ 320 0	+ 81 0	- 56 - 186	0 - 320	+ 1240 + 920	+ 620 + 300		+ 510 + 190
280...315		+ 650 + 330								+ 1370 + 1050	+ 650 + 330			
315...355	0 - 140	+ 720 + 360		+ 400 + 210	+ 265 + 125	+ 151 + 62	+ 360 0	+ 89 0	- 62 - 202	0 - 360	+ 1560 + 1710	+ 720 + 760		+ 570 + 210
355...400		+ 760 + 400								+ 1350 + 400	+ 360 + 400			
400...450	0 - 155	+ 840 + 440		+ 480 + 230	+ 290 + 135	+ 165 + 68	+ 400 0	+ 97 0	- 68 - 223	0 - 400	+ 1900 + 1500	+ 840 + 440		+ 630 + 230
450...500		+ 880 + 480								+ 2050 + 1650	+ 880 + 480			

3

انتخاب نوع انطباق ، انطباقات یاتاقنهاي غلتشي

انتخاب نوع انطباق				DIN 7157 (1.66) مقايسه با							
ثبوت سوراخ ^a	ثبوت مبله ^a	ملاحظات	كاربرد								
لئي											
H8/d9	D10/h9	اجزاء گرдан بالقى زياد مى گردد.	تاييلات خوار نقاله ، ماشينهاي كشاورزي								
H8/e8	E9/ h9	اجزاء گردان بالقى كافى مى گردد .	ياتاقان بار و غنکاري حلقة اي ، محور گردان								
H7/ f7	F8/ h6	اجزاء گردان بالقى قابل توجهى مى گردد.	كشورتهاي راهنمای								
H7/g6	G7/ h6	اجزاء گردان ببون لئي قابل توجهى مى گردد.	ياتاقان محور سنگ ، چرخدنده هاي كشونى ، محور دستگاه تفصيم								
H7/ h6	H7/ h6	اين اجزاء به صورت سريش در يكديگر عمل كرده و با دست قابل حرکت هستند .	مرغك در دستگاه مرغك ، برش ميل راهنمای								
لئي يا پرسى											
H7/j6	تعين نشه	اجزاء با ضربه هاي آرام و يا با دست جا به جا مى شوند.	فلکه هاي تسمه ، چرخدنده ها ، تويها و محورها با اتصال خارفري و گوه اي								
H7/n6		اجزاء با نيروي کم جا به جا مى شوند .	بوش ياتاقان ، گزنيين ، ميل راهنمای								
پرسى											
H7/ r6	تعين نشه	اين اجزاء رامى توان با را صرف نيروي زياد جازد .	بوش ياتاقان در پوسته								
H7/s6		اين اجزاء را مى توان فقط با صرف نيروي زياد ، و يا با استفاده از انبساط و انقباض جازد .	تاج چرخدنده ، حلقة هاي انقباطي								
H8/u8		اين اجزاء فقط با انبساط و يا انقباض در يكديگر جازده مى شوند .	چرخ روی محور ، كوبيلنك روی محور								
(1) موارد ذكر شده پر رنگ ارجحیت دارد .											
تلرانسهاي مورد نياز برای موئانا ياتاقنها (غلتشي)											
ياتاقان محورى											
نوع بار و ارده	نوع ياتاقان	نوع بار	نوع محور	تلرانس محور	نوع بلر						
بار ترکیبی محوري /شعاعی	ياتاقنهاي محوري : ساقمه اي ميل ، بشكه اي خود تنظيم ، مخروط	محيط (گسترده)	j k m	منمرکز	H J						
		منمرکز	j	محيط (گسترده)	K M						
بار محوري	ياتاقنهاي محوري : ساقمه اي ، استوانه اي و بشكه اي	-	h j k	-	H G E						

انطباقات یاتاقانهای غلتی (بلیبرینگها) و تلرانس‌های عمومی

مقایسه با DIN 5425 T1 (11.84)

تلرانس مونتاژ یاتاقانهای غلتی

یاتاقان شعاعی

حلقه داخلی (محور)								حلقه بیرونی (پرسته)							
نوع بار	انطباق	مقدار بار	تلرانس یاتاقان ساچمه‌ای استوانه ای ، بشکه ای					نوع بار	انطباق	مقدار بار	تلرانس یاتاقان ساچمه‌ای استوانه ای ، بشکه ای				
محیط (گستردگی)	تکیه گاه ثابت لازم است	کم	h	k	m		محیط	تکیه گاه آزاد مجاز است	به اندازه دلخواه بزرگ	J H G F					
		متوسط	j	k	m	n									
		زیاد	m	n	p	r									
محیط	تکیه گاه آزاد مجاز است	به اندازه دلخواه بزرگ	j	h	g	f	محیط	تکیه گاه ثابت لازم است	کم	J	K	M	N	P	
تلرانس عمومی								تلرانس طول							
مقایسه با DIN 7168 T1(5.81)		تلرانس طول													
درجہ تلرانس	0,5 از 3 تا	3 از 6 تا	6 از 30 تا	30 از 120 تا	120 از 400 تا	120 از 400 تا	400 از 1000 تا	400 از 1000 تا	1000 از 2000 تا	1000 از 2000 تا	2000 از 4000 تا	2000 از 4000 تا	4000 از 8000 تا		
f (ظریف)	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$							-
m (متوسط)	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3						
g (خشش)	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 4	± 5						
sg (جیلی خشن)	-	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8						

مقایسه با DIN 7168 T1(5.81)

تلرانس گردیدها ، پیخها و زوایا

درجہ تلرانس	شعاع گردیدهارینها								اندازه زوایا							
	محبوده تلرانس به mm برای محدوده اندازه نامی								محبوده تلرانس به درجه برای محدوده اندازه نامی (ضلع کوتاهتر)							
0,5 از 3 تا	3 از 6 تا	6 از 30 تا	30 از 120 تا	120 از 400 تا	120 از 400 تا	10 از 50 تا	10 از 50 تا	10 از 120 تا	10 از 120 تا	50 از 120 تا	50 از 120 تا	120 از 400 تا	120 از 400 تا	400 از 120 تا	400 از 120 تا	
f (ظریف) m (متوسط)	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	± 1	± 2	± 4	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$						
g (خشش) sg (جیلی خشن)	$\pm 0,2$	± 1	± 2	± 4	± 8	$\pm 1^\circ 30'$	$\pm 50'$	$\pm 25'$	$\pm 15'$	$\pm 10'$						

مقایسه با DIN 7168 T2 (7.86)










تلرانس‌های عمومی هندسی و وضعی

درجہ تلرانس	محبوده تلرانس‌های عمومی به mm برای راستی و تختی								تلرانس طول	تلرانس عرضی
	6 از 30 تا	30 از 120 تا	120 از 400 تا	400 از 1000 تا	1000 از 2000 تا	2000 از 4000 تا	4000 از 2000 تا	2000 از 4000 تا		
R	0,004	0,01	0,02	0,04	0,07	0,1	-	0,3	0,1	
S	0,008	0,02	0,04	0,08	0,15	0,2	0,3	0,5	0,2	
T	0,025	0,06	0,12	0,25	0,4	0,6	0,9	1	0,5	
U	0,1	0,25	0,5	1	1,5	2,5	3,5	2	1	

















تلرانس‌های هندسی و وضعی

DIN ISO 1101(3.85)

نحوه بیان در نقشه کشی

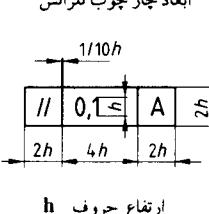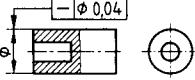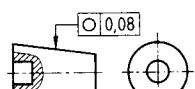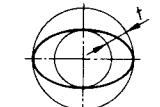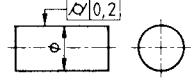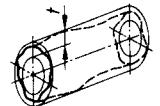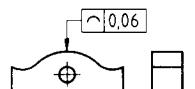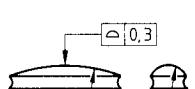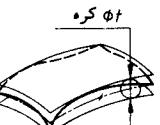اصطلاحات عمومی	مرجع	اجزاء مورد نظر		
هنگامی از تلرانس‌های هندسی و وضعی در نقشه‌ها استفاده می‌شود که بنا به دلایل ساخت، عملکرد یا قابلیت تعویض شدن قطعه کار، به آن نیاز باشد.	حرف مرتع خط مرتع مثلث مرتع جزء مرتع	حروف کمکی (در صورت لزوم) مقدار تلرانس علامت تلرانس خط با پیگان مرتع جزء تلرانس		
ابعاد جار جوب تلرانس	مرتع یک سطح و یا یک خط است.	تلرانس بر اساس سطح و خط مرتع		
	مرتع، سطح و سطح محور قطر است.	تلرانس بر اساس سطح و سطح شیار و محور قطر مرتع		
ارتفاع حروف	مرتع، محور یا خط مرکزی مشترک است.	تلرانس بر اساس محور یا خط مرکزی مشترک		
نوع تلرانس	علام و معانی	علام در نقشه فنی	توضیحات	منطقه تلرانس
—	راستی		محور تلرانس استوانه (استوانه بیرون) باید در داخل استوانه ای به قطر $t = 0,04 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
□	تحفی		سطح تلرانس باید بین دو سطح موازی که فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,03 \text{ mm}$ است قرار گیرد.	
○	گردی		خط پیرامون دره سطح برش عمود بر محور باید بین دو دایره هم مرکز که فاصله آنها از یکدیگر $t = 0,08 \text{ mm}$ باشد، قرار گیرد.	
/\	استوانه ای		سطح پیرامون تلرانس استوانی باید بین دو استوانه هم مرکز که به فاصله $t = 0,2 \text{ mm}$ از یکدیگر می‌باشد، قرار گیرد.	
~	فرم خطی		پروفیل تلرانس باید بین دو خط پوش که فاصله آنها توسط دوایری به قطر $t = 0,06 \text{ mm}$ محدود شده است، قرار گیرد. مرکز این دایره ها بر روی خط اینه آل قرار می‌گیرد.	
△	فرم سطحی		سطح تلرانس بایستی بین دو سطح پوش که فاصله آنها توسط کره هایی به قطر $t = 0,3 \text{ mm}$ از یکدیگر محدود شده است، قرار گیرد. مرکز کره ها بر روی سطح اینه آل هندسی قرار دارد.	

تلرانس‌های هندسی و وضعی

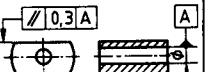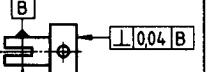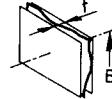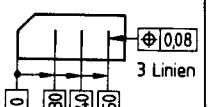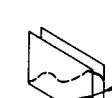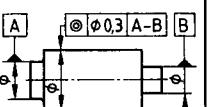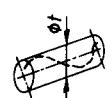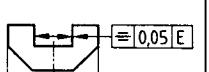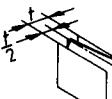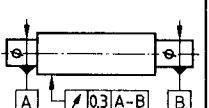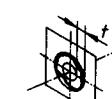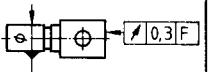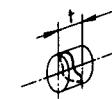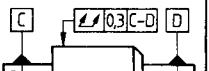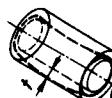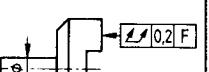
نوع تلرانس	علام و معانی	علام در نقشه فنی	توضیحات	منطقه تلرانس
تلرانس‌های دو سطح	موازی بودن		سطح تلرانسی باید بین دو سطح که با محور مرجع A موازی بوده و فاصله آنها از یکدیگر $t = 0.3 \text{ mm}$ می‌باشد قرار گیرد.	
	عمود بودن		سطح عرضی تلرانسی باید بین دو سطح موازی که بر محور مرجع B عمود بوده و فاصله آنها از یکدیگر برابر $t = 0.04 \text{ mm}$ باشد، قرار گیرد.	
	شیب دار بودن		سطح تلرانسی شیب دار باید بین دو سطح موازی که نسبت به محور مرجع B شیب دار بوده و فاصله آنها از یکدیگر $t = 0.2 \text{ mm}$ باشد، قرار گیرد. زاویه ایده‌آل هندسی 60° است.	
تلرانس‌های سه خط	تلرانس موقعیت		هر خط تلرانسی مشخص شده باید بین دو خط موازی با فاصله $t = 0.08 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
	هم مرکزی و هم محوری		محور قسمت تلرانس میله باید در داخل استوانه ای هم مرکز نسبت به محور مرجع A-B و به قطر $t = 0.3 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
تلرانس‌های دوران	تلرن		سطح تلرانس میانی شیار باید بین دو سطح موازی با فاصله $t = 0.05 \text{ mm}$ قرار گیرد، که نسبت به دو سطح خارجی متقابل می‌باشد.	
	لنكی طولی		به هنگام دوران میله حول محور مرجع A-B انحراف لنكی طولی هر سطح اندازه گیری عمود بر محور باید از $t = 0.3 \text{ mm}$ تجاوز نماید.	
تلرانس‌های دوران	لنكی عرضی		به هنگام دوران میله حول محور مرجع f، انحراف لنكی عرضی در هر استوانه اندازه گیری باید از $t = 0.3 \text{ mm}$ تجاوز نماید.	
	لنكی طولی		به هنگام دوران حول محور مرجع C-D و جایه جانبی محوری، تمام نقاط سطوح باید در داخل استوانه تو خالی به ضخامت $t = 0.3 \text{ mm}$ قرار گیرد.	
تلرانس‌های دوران	لنكی عرضی		به هنگام دوران حول محور مرجع F و جایه جانبی در همه شعاعها تمام نقاط سطوح باید در فاصله $t = 0.2 \text{ mm}$ قرار گیرند.	

علامت صافی سطح

DIN ISO 1302(6.80)

پایا صافی سطح

علامت	توضیع
✓ ✓	علامت اصلی (بدون اطلاعات اضافی قابل توجه نیست) علامت با اطلاعات اضافی . این علامت برای سطوح بکار می رود که با هر روش تولیدی بتوان مشخصه ذکر شده را بر آورد.
✓	علامت صافی سطح سطوحی که باید یک روش براده برداری حاصل شود به کار می رود .
✓	علامت صافی سطح سطوحی که باید بدون عملیات براده برداری حاصل شود . این علامت همچنین هنگامی بکار می رود که سطح مورد نظر قطعه کار باید بدون انجام هرگونه عملیات بعدی برروی آن به همان صورت اولیه ساخت باقی بماند .
✓	علامت برای درج مشخصات ویژه سطحی

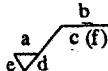


شرح هر یک از حروف برروی علامت :
 a مقدار زیری R_z بر حسب μm یا درجه زیری N
 b روش ساخت ، انجام هر گونه عملیات سطحی یا پوشش
 c فاصله مرجع
 d جهت شیار
 e اضافه تراش به mm
 f سایر کمیتهای اندازه گیری زیری مثلاً R_{z_2}


علامت شناسانی جهت شیار

نمایش جهت شیار	$\nabla =$	$\nabla \perp$	∇x	∇M	∇c	∇R
علامت	=	\perp	X	M	C	R
جهت شیار	به موازات سطح تصویر شده	عمود بر سطح تصویر شده	ضریبری در دو جهت مابین	جهات مختلف	هم مرکز با نقطه مرکزی	بطور شعاعی با نقطه مرکزی

اندازه ها

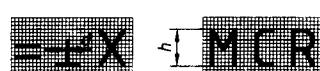ارتفاع حروف به h	mm به h						
	2,5	3,5	5	7	10		
	d	0,25	0,35	0,5	0,7	1,0	
	H ₁	3,5	5	7	10	14	
		H ₂	7	10	14	20	28

ترتیب علامت در نقشه ها

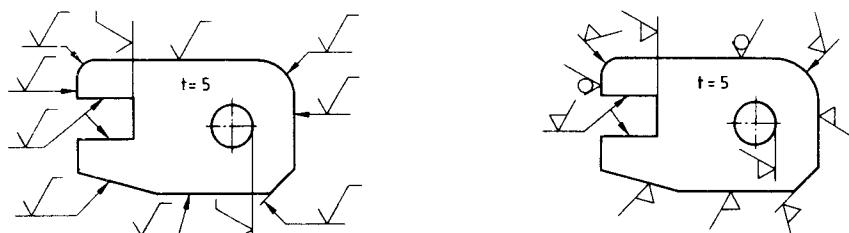


اگر مقدار زیری ، داده شده باشد علامت را می توان بطور دلخواه رسم مشخصات باید طوری نوشته شود که از پائین یا از سمت راست قابل خواندن باشد .



مشخصات صافی سطح و سختکاری

نمونه های چگونگی درج مشخصات در نقشه ها

$$3 \sqrt{R_z 100} (\sqrt{R_z 25} \sqrt{R_z 6,3})$$

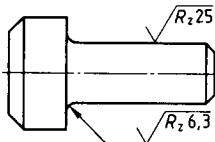

$$5 \sqrt[3]{2} (\checkmark)$$

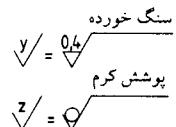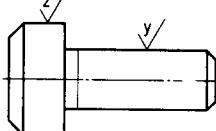

برای سادگی بیان ، مشخصات صافی سطح را با حروف نوشته و پس از آنها را جداگانه توضیح می دهند.

مقدار زیری چند سطح مختلف را در کار عدد موقیت می نویسد.
درجه' زیری روی نقشه را در بر انداز درج می کنند.

زیری میانگین R_a μm و درجه' زیری N

R_a	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025
N	N 12	N 11	N 10	N 9	N 8	N 7	N 6	N 5	N 4	N 3	N 2	N 1

DIN 3141 مقایسه با (مسروخ)

مشخصات صافی سطح

معنی طبق DIN 140	علائم صافی سطح	$R_z (R_s) \mu m$				$R_a \mu m$			
		R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
سطح خام با روش ساخت دقیق بدون برآده برداری									
زیری شیارهای محسوس بوده و با چشم غیر مسلح دیده می شوند.		160	100	63	25	25	12,5	6,3	3,2
پرداخت شیارها با چشم غیر مسلح هم دیده می شوند.		40	25	16	10	6,3	3,2	1,6	1,6
پرداخت ظرفیت شیارها دیگر با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.		16	6,3	4	2,5	1,6	0,8	0,4	0,2
		-	1	1	0,4	-	0,1	0,1	0,025

DIN 6773 T3 (11.76); T2, T 4 (5.77) مقایسه با


علائم سختکاری

عملیات حرارتی تمام قطعه	سختکاری موضعی	سختکاری سطحی	سختکاری نفوذی
بهسازی شده 300 + 50HB 2,5/187,5	سخت و آنلیل شده تا 58+3HRC	سختکاری سطحی محل اندازه گیری 1 محل اندازه گیری 2 سختکاری سطحی ، تمام قطعه برگشت به 600 + 120 HV 30 محل اندازه گیری 1: Rht 450 = 1,8 + 1,3 محل اندازه گیری 2: Rht 450 = 1,2 + 1,2 عمق نفوذ محل اندازه گیری 1 باسختی 450 HV 30 (سختی و برگز) باید حداقل 1,8 mm حداکثر 3,1 mm باشد .	سختکاری نفوذی سختکاری کربوره با برگشت به 58 + 5HRC Eht = 0,8 + 0,2 نفوذ کردن در تمام قطعه مجاز است سختی سطحی باید 58 ... 63 HRC باشد . عمق سختی نفوذی 1,8 mm ... 1,0 mm باشد .
علامت مشخصه محل اندازه گیری	محلوده مشخص نشده را اساید سختکاری کرده و برگشت داد .		

حصافی سطح قابل دستیابی


DIN 4766 T1 (3.81) مفاسه با

مقدار میانگین زیری "R_z" قابل دستیابی

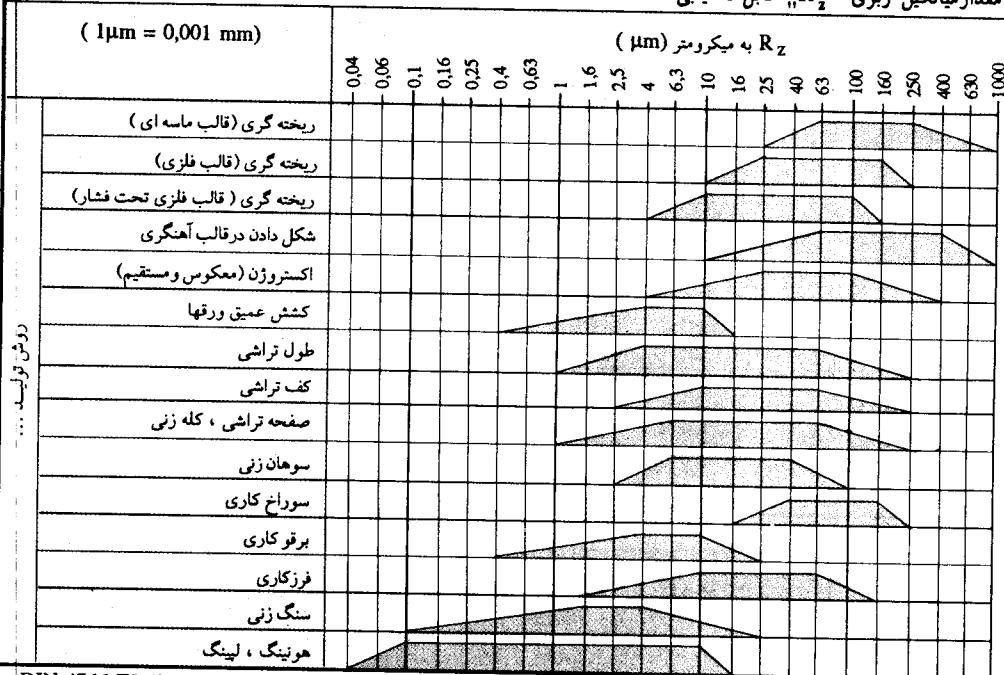

مقایسه با DIN 4766 T2 (3.81)

مقدار زیو، مسانگکن "R" قابل دستیابی است.

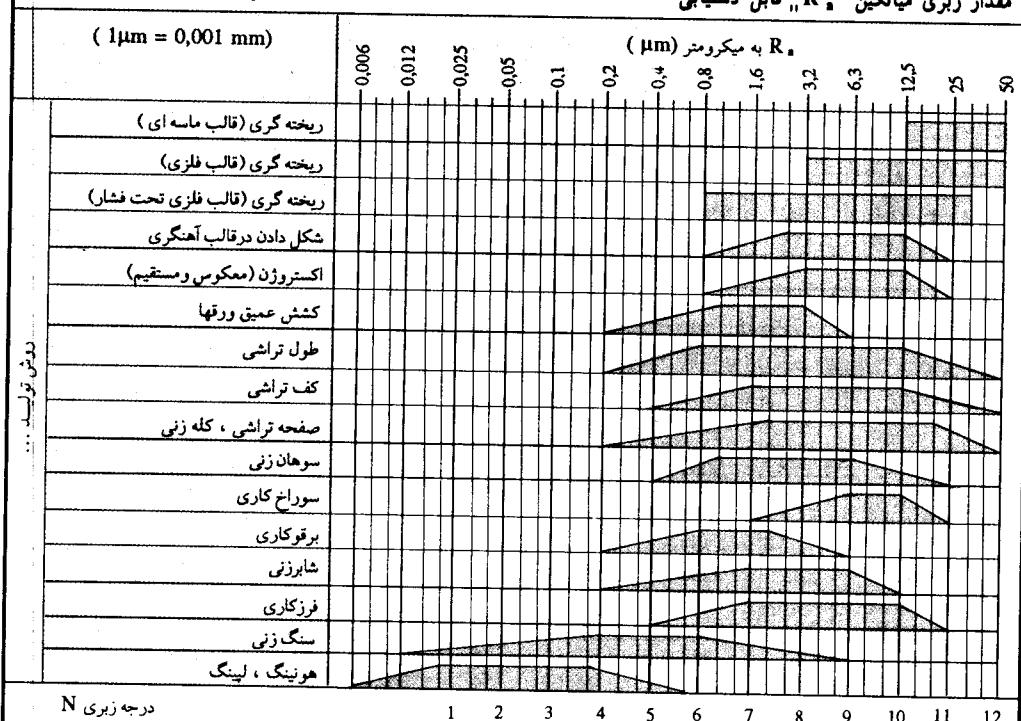

درباره زیری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

حصافی سطح قابا، دست باره

بادقت خاص

توضیح علامت: صافی سطح در تلسکوپ دقیق

مقادیر مهم مواد

گازها

مواد	جرم مخصوص در 0°C $1,013 \text{ bar}$ $\rho / \text{kg/m}^3$	جرم مخصوص نسبی ⁽¹⁾ ρ / ρ_L	دماهی غرب در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	دماهی جوش در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	رسانایی گرمای ریزه در 20°C $\lambda / \text{W/m-K}$	رسانایی گرمای نسبی ⁽²⁾ λ / λ_L	ظرفیت گرمای دیزه در 20°C , $1,013 \text{ bar}$ $c_p^G / \text{kJ/kg-K}$	ظرفیت گرمای دیزه در 20°C , $1,013 \text{ bar}$ $c_v^G / \text{kJ/kg-K}$
استیلن (C_2H_4)	1,17	0,905	- 84	- 82	0,021	0,81	1,64	1,33
آمونیاک (NH_3)	0,77	0,596	- 78	- 33	0,024	0,92	2,06	1,56
پروپان (C_3H_{10})	2,70	2,088	- 135	- 0,5	0,016	0,62	-	-
(CF_2Cl_2) فلورون	5,51	4,261	- 140	- 30	0,010	0,39	-	-
(CO) مونو اکسید کربن	1,25	0,967	- 205 ⁽³⁾	- 190	0,025	0,96	1,05	0,75
دی اکسید کربن (CO_2)	1,98	1,531	- 57 ⁽³⁾	- 78	0,016	0,62	0,82	0,63
هوا	1,293	1,0	- 220	- 191	0,026	1,00	1,005	0,716
متان (CH_4)	0,72	0,557	- 183	- 162	0,033	1,27	2,19	1,68
پروپان (C_3H_8)	2,00	1,547	- 190	- 43	0,018	0,69	-	-
اکسیژن (O_2)	1,43	1,106	- 219	- 183	0,026	1,00	0,91	0,65
نیتروژن (N_2)	1,25	0,967	- 210	- 196	0,026	1,00	1,04	0,74
هیدروژن (H_2)	0,09	0,07	- 259	- 253	0,18	6,92	14,24	10,10

5,3 bar در فشار ثابت

(3) در فشار ثابت

(4) در حجم ثابت

(1) جرم مخصوص نسبی = جرم مخصوص گاز بر جرم مخصوص هوا

(2) رسانایی گرمای نسبی = رسانایی گرمای گاز بر رسانایی گرمای هوا

مایعات

مواد	جرم مخصوص در 20°C $\rho / \text{kg/dm}^3$	دماهی لشتمان در 20°C	دماهی زندگی یا دماهی غرب در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	دماهی جوش در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	گرمای ریزه پخار ⁽¹⁾ kJ/kg	رسانایی گرمای در 20°C $\lambda / \text{W/m-K}$	رسانایی گرمای در 20°C $\lambda / \text{W/m-K}$	ظرفیت گرمای دیزه ضریب ابساط سنجی $\gamma / ^{\circ}\text{C}^{-1}/\text{K}$
($\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$) اتيل اتر بنزن کازوتول	0,71 0,72...0,75 0,81...0,85	170 220 220	- 116 - 30 ... - 50 - 30	35 25 ... 210 150 ... 360	377 419 628	0,13 0,13 0,15	2,28 2,02 2,05	0,0016 0,0011 0,00096
دوخت انتقال حرارت دوخت ماضین نفت	= 0,83 0,91 0,76...0,86	220 400 550	- 10 - 20 - 70	> 175 > 300 > 150	628 - 314	0,14 0,13 0,13	2,07 2,09 2,16	0,00096 0,00093 0,001
(Hg) جیوه الکل 95% آب ، مقطّر	13,5 0,81 1,00 ⁽²⁾	- 520 -	- 39 - 114 0	357 78 100	285 854 2256	10 0,17 0,060	0,14 2,43 4,18	0,00018 0,0011 0,00018

(1) در دماهی جوش و فشار 4°C (2) در دماهی $1,013 \text{ bar}$

جامدات

مواد	جرم مخصوص $\rho / \text{kg/dm}^3$	دماهی غرب در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	دماهی جوش در $1,013 \text{ bar}$ $\theta / ^{\circ}\text{C}$	دماهی ریزه غرب kJ/kg	گرمای ریزه مانگن در 20°C $\lambda / \text{W/m-K}$	رسانایی گرمای در $0 \dots 100^{\circ}\text{C}$ $\lambda / \text{W/m-K}$	ظرفیت گرمای دیزه ضریب ابساط طولی $\alpha / ^{\circ}\text{C}^{-1}/\text{K}$	مقاومت مخصوص $\rho_{20} / \Omega \cdot \text{mm/m}$
(Al) آلمونیم (Sb) تیتانردن آریست	2,7 6,69 2,1 ... 2,8	659 630,5 = 1300	2270 1637 -	356 163 -	204 22 0,81	0,94 0,21 -	0,028 0,399 -	0,000 023 8 0,000 010 8 -
(Be) بولیم برون (Bi) بیسموت	1,85 1,8 ... 2,2 9,8	1280 - 271	= 3000 - 1560	- - 59	165 = 1 8,1	1,02 0,88 0,12	0,04 - 1,25	0,000 012 3 0,000 01 0,000 012 5
(Pb) سرب (Cd) کالیم (Cr) کرم	11,3 8,64 7,2	327,4 321 1903	1751 765 2642	24,3 54 134	34,7 91 69	0,13 0,23 0,46	0,208 0,077 0,13	0,000 029 0,000 03 0,000 008 4
(Co) کات CuAl - آیار CuSn - آیار	8,9 7,4 ... 7,7 7,4 ... 8,9	1493 1040 900	2880 2300 2300	268 - -	69,1 61 46	0,43 0,44 0,38	0,062 - 0,02 ... 0,03	0,000 012 7 - 0,000 017 5