

جزوه ریخته گری ۱

## ۱- قالب های پیوند یافته با عوامل مکانیکی

اجزاء این قالبها عبارتند ماسه + خاک  
رس (بنتونیت) + آب ( فعل کننده ) + سایر مواد

بخاطر اینکه این قالبها با نیروهای مکانیکی مثل فشار و ضربه مستحکم می شوند به این نام نامیده میشوند.

انواع فرآیندهای تهیه این قالبها عبارتند از:

(۱-۱) قالب گیری با ماسه تر (Green Sand Moulding)

(۲-۱) قالب گیری با ماسه خشک (Dry Sand Moulding)

(۳-۱) قالب گیری با ماسه خشک شده سطحي (Skin Dried Moulding)

(۴-۱) قالب گیری گل و ماسه (Loam Moulding)

### ۱-۱ قالب گیری با ماسه تر (Green Sand Moulding)

فرآیند ماسه تر متداول ترین فرآیند قالب گیری است که با آن حدود نود درصد قطعات را تولید می نمایند. این

(فرآیند برای تولید ماهیچه مورد استفاده قرار نمی گیرد)

و ماهیچه های آن را با روش های دیگر تولید می کنند. در این فرآیند مخلوط ماسه شامل حدود ۸۵-۹۵ در

صد ماسه سیلیسی (یا الوینی یا زیرکنی)؛ ۴-۱۰ در صد خاک

رس بنتونیتی و ۲-۵ درصد آب به عنوان فعال کننده چسب؛

۱-۲ درصد مواد کربنی مثل گرد ذغال مشتقات نفتی یا خاک

اره است که مواد کربنی ضمن ریختن مذاب می سوزند و باعث

ايجاد اتسفری احیایی برای جلو گیری از اکسید اسیون می

شوند.

مزایا:

فرآیند ماسه تر به دلیل داشتن مزایای زیر کاربرد گسترده ای دارد شامل:

۱) انعطاف پذیری در تولید. هم برای قطعات آهنی و هم غیر

آهنی قابل استفاده است. همچنین برای قطعات کوچک تا قطعات

جزوه ریخته گری ۱  
بزرگ قابل کاربرد است. قابلیت کاربرد دستی و ماشینی دارد.

۲) کمترین فاصله قالب گیری تا تولید را دارد.

۳) ارزان ترین فرآیند قالب گیری است.

معایب:

۱) بخاطر استحکام کم، خیلی از قطعات را نمی توان با این روش ریخته گری کرد. مانند قطعات جداره نازک.

۲- بخاطر وجود رطوبت، در ریخته گری بعضی از فلزات ممکن است عیوبی ایجاد شود. مانند فلز آلومینیوم.

۳- قطعات با پیچیدگی بالا را نمی توان با این روش تولید نمود. مانند سر سیلندر.

۴- دقت ابعادی و سطح نهایی قطعات ریخته گری شده پائین می باشد. (عیوب اسایی)

#### ۲-۲-۱ - قالبگیری با ماسه خشک ( Dry Sand Moulding )

روش قالبگیری با ماسه خشک هنگامی استفاده می گردد که می خواهیم (استحکام قابل بالا باشیم) و (این استحکام، مقاوت ماسه را در برابر حجم و وزن فلز زیاد مذاب و همچنین جلوگیری از سایش ماسه توسط جریان مذاب را بالا می برد). (نحوه ایجاد قالب (سوزیری تابیت بهبودی))

در این روش ابتدا قالب، شبیه روش قالبگیری با ماسه تر، تهیه می شود و سپس آن را در یک گرم کن خشک می کنند، تا رطوبت قالب تبخیر گردد. ( دمای ۳۰۰ - ۴۰۰ درجه سانتی گراد )

ماسه قالب گیری خشک شده دارای (استحکام و پایداری بیشتر و همچنین مقاومت بیشتر از لحاظ انقباض است).

عیوب این روش عبارتند از: فرآیند کم و غرایقی

جزوه ریخته گری ۱

۱- قیمت زیاد . که همین باعث می شود که در قطعات بزرگ از این روش استفاده نمایند .

۲- مقاومت زیاد در برابر انقباض فلز ، ضمن سرد شدن است .

( Collapsibility ) قابلیت جمع شوندگی ) به همین علت قابل کاربرد برای قطعات پیچیده نمی باشد

(۳-۱) قالبگیری ماسه تر و خشک کردن سطحی محفظه قالب (

Skin Dried Moulding ) لازماً مذاب گلوبولین طارد - استحکام زیست - غلظت پویاند

در این روش ، رطوبت سطح قالب تا عمق ۲۵ mm یا بیشتر به کمک گرم کن ( هیتر ) یا مشعل

گازی خشک می کنند . اینکار موجب بهره گیری نسبی از مزایای روشهای قالبگیری تر و خشک می شود .

که معایب این روش مانند روشهای قبل می باشد . سرعت زیاد

(۴-۱) قالبگیری گل و ماسه ( Loam Moulding )

این روش قالب گیری، برای تولید قطعات بزرگ ( از یک تن تا چند صد تن ) مورد استفاده قرار می گرد . که با استفاده از روشهای قبل بعلت استفاده از درجه تولید آن گران قیمت می باشد .

در این روش از آجر و سیمان برای ساخت قسمتهای داخلی استفاده می گردد . و سطح آن را ( دیواره قالب ) با خلوط گل و ماسه تا ضخامت ۶-۱۲ mm پوشیده می شود و سپس به کمک شابلون ( Strickle ) ملش داده شده صاف می گردد ، تا شکل مطلوب را بدست آورد .

( این روش نیاز به مدل ندارد و سرعت تولید بسیار کند است . )

أنواع روشهای قالب گیری و یا شکل دادن قالب :

۱- قالبگیری دستی

ویژگیهای این روش عبارتند از :

جزوه ریخته گری ۱

الف : دارای سختی متنوع است . Var Lable Hardness

ب : سرعت تولید بستگی به مهارت فرد دارد . Laborios & Slow

ج : پائین بودن هزینه اولیه Low First Cost


د : به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد . Human Equations High

## ۲ - روش کوبش ضربه ای Jolt ramming

در این روش ، ابتدا درجه را از مواد قالبگیری پر می گردد سپس بر روی میزی که وزن درجه را تحمل می کند قرار می دهند . و این میز به طور مکانیکی بالا می رود و سریعاً پائین می افتد

بنابر لغزش میز ماسه داخل قالب فشرده و کوبیده که به این عمل Jolting ( به معنی تکان تکان خوردن ) می گویند .  
دانسته ماسه و همچنین استحکام قالب ، با تغییر دامنه ارتعاش و مقدار ماسه درون قالب و همچنین با تعداد ارتعاشات تغییر می کند

عیب این روش این است که ماسه در اطراف جدایش و اطراف مدل ، دارای فشردگی بیشتری می باشد و به طرف لایه های رویی به تدریج کاهش می یابد . البته این مسئله را با کوبش دستی بعد از ارتعاش می توان حل کرد ماشین jolting با هوای فشرده کار می کند و مقدار نیرو که توسط این ماشین اعمال می گردد بین Kg ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ تغییر می کند .

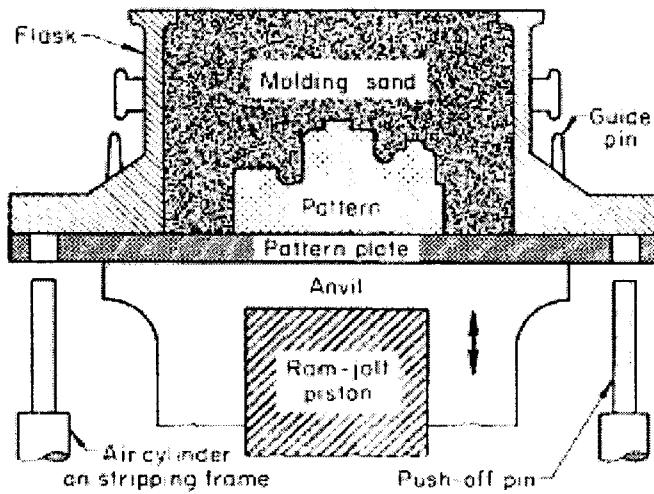

**Fig. 1 Primary components of a jolt-type molding machine**

شکل ۱: اجزاء اصلی ماشین صربه ای

۳- ماشین قالبگیری فشاری (Squeezing) (برای مصالحی آنچه م)

ابتدا درجه را از مواد قالبگیری پر می گردد و سپس فشاری بوسیله فک بادی یا هیدرولیکی به آن وارد می گردد ، تا به دانسته مطلوب برسد .

محدودیت این روش این است که موادی در نزدیکی فک بادی هستند دارای فشدگی بیشتر و به تدریج با افزایش عمق ، بطور غیر یکنواختی میزان فشدگی کاهش می یابد ؛ بطوریکه در صفة جدائیش میزان فشدگی به حداقل می رسد : تغیرات دانس

(میزان فشدگی) با تغییر ارتفاع درجه تغییر می کند .

(این عامل باعث محدودیت در قالبهای با ارتفاع کمتر از ۱۵۰ میلیمتر می شود .)

فشار اعمالی توسط ماشین بین ۲۰۰۰ کیلو گرم تا ۳۰۰۰ کیلو گرم تغییر می کند . که بستگی به اندازه ماشین دارد .

(در واقعی که قالب دارای ماهیچه از جنس خود مواد قالبگیری باشد با این روش مناسب نیست)؛ زیرا ماسه نمی تواند به داخل محفظه ماهیچه در مدل سیلان یابد .


جزوه ریخته گری ۱

منظور موقعي است خود مدل داراي ما هيچه باشد نه  
موقعي که ما هيچه خارجي داريم . )  
~~کارهای موقعی~~


#### ۴- ماشین قالبگيري فشاري - ضربه اي ( Jolt-Squeeze )

به منظور بر طرف کردن عيوب هر کدام از ماشين هاي Jolt و Squeeze و بدست آوردن يك دانسيته يكسان در داخل تركيبی از ماشينهاي فوق را بكار مي برنند که به اين نوع ماشين Jolt-Squeeze مي گويند . ~~کارهای موقعی~~  
با اين ماشين ماسه هاي مجاور صفحه جدائish و مدل با مکانيزم Jolt فشرده مي شود و سپس ماسه هاي بالاي قالب توسط مکانيزم Squeeze فشرده مي شود .

## جزوه ریخته گری ۱

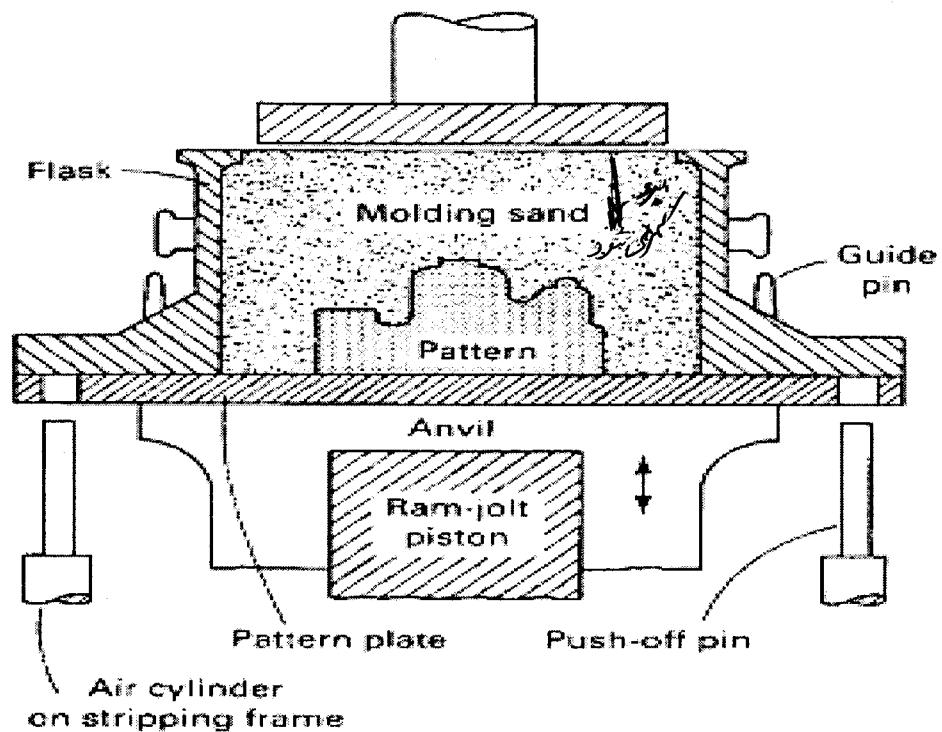

**Fig. 2** Jolt squeeze molding machine with solid squeeze heads

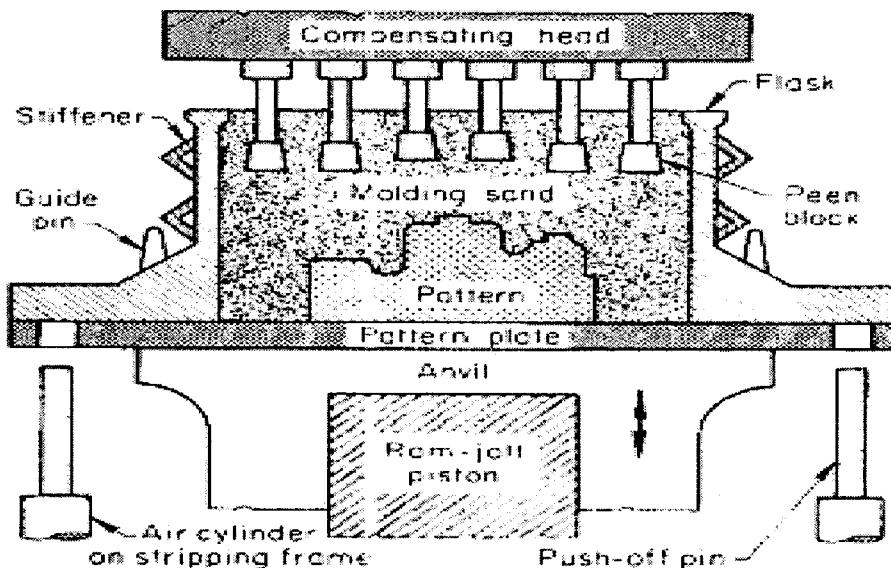

**Fig. 3** Jolt squeeze molding machine with compensating heads

شکل ۲ و ۳: نمونه ای از زوش های عملکرد ماشین های فشاری - ضربه (Jolt-Squeeze) ای

## ۵- ماشین پرتاپ کننده ماسه ( Slinging )

در عملیات پرتاپ ماسه ، کوبش ماسه با کمک

برخورد ذرات ماسه صورت

جزوه ریخته گری ۱

می گیرد اصولاً ماشین پرتاب کننده ماسه تحت عنوان Sand Slingers ناخته

می شود و جریان ماسه با سرعت زیاد به سطح مدل برخورد می کند . قسمت پرتاب کننده ماسه می تواند متحرک باشد و ~~و~~ تمام قسمتهای درجه حرکت نماید . بدین ترتیب یک دانسیته یکسان در کل درجه اجاد می گردد . دستگاه پرتاب کننده

می تواند ساکن و یا متحک باشد . ( مقدار ماسه پرتابی از ۰/۲۵ تا  $0.85\text{ m}$  می تواند تغییر کند . دامنه شعاع دستگاه از  $500\text{ mm}$  تا  $1000\text{ mm}$  می تواند تغییر کند ) .

#### ۶- ماشین با فشار بالا ( High Pressure Moling )

( هائپرسول ) با تمام ماشینهایی که تا حالا گفته شد نمی توان با ماسه تر قالب گیری را انجام داد زیرا میزان نیروی اعمالی جهت فشردن قالب در آنها کافی نمی باشد .

نیروی فشاری جهت فشردن ماسه تر خیلی بیشتر از نیروی اعمالی از طرف ماشینهای معمولی می باشد ( حدود ۵ تا  $10\text{ bar}$  ) و نیروی فشاری به صورت هیدرولیکی اعمال می گردد .

①

قالبگیری با ماشین فشار بالا دارای انعطاف پذیری بیشتری می باشد و همه انواع فلزات اعم از آهنی و غیرآهنی را می توان با این روش تولید کرد

اعیوب اساسی این روش این است که قیمت تجهیزات اولیه زیاد است و نیاز به کنترل دقیق ماسه می باشد ( قیمت تجهیزات شامل قیمت دستگاه قالب گیری ، قیمت مدل و ... )


( در قالبگیری با ماشین فشار بالا ، دامنه فشار از ۷ تا  $25$  ( کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) می تواند تغییر کند و

جزوه ریخته گری ۱  
حتی می تواند به ۴۰ ( کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) برسد )

تغییرات استحکام قالب بر خلاف سایر روشهای تابع فشار اعمالی نیست و تنها می تواند از ۴ تا ۶ ( کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) تغییر کند فشار اضافی اثر چندانی روی استحکام ندارد ترکیب ماسه بایستی دقیقاً کنترل شود تا مواد قالبگیری نفوذ پذیری را داشته باشد .

The fastest flask operating moulding machine in the world.

- > for high-speed moulding plants
- > simultaneous filling and compaction
- > state-of-the-art compaction process AIRPRESSplus 2000
- > reliable electronic control of the production process

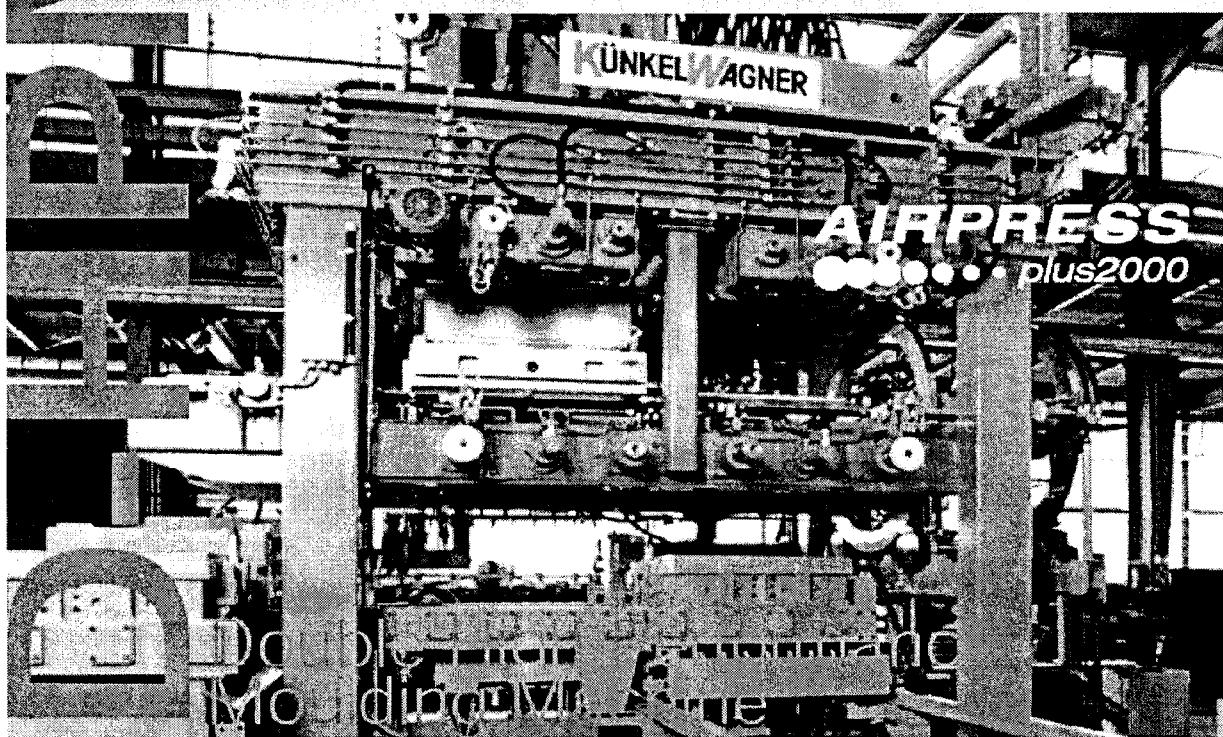

شکل ۴: نمایی از ماشین قالب گیری با فشار بالا ( یک مطلب درباره مدل این است که اگر نیاز باشد که مدل دارای سطحی صاف و استحکام بالا و مقاومت بالایی داشته باشد در این صورت مدل را از فولاد و یا چدن و یا از

جزوه ریخته گری ۱

اپوکسی رزین می سازند بعضی از موقعیت از مدل آلومینیومی نیز استفاده می کنند .<sup>۲</sup>

شكل زیر نمونه دیگری از این ماشین ها را نشان می دهد که دارای سطح جدایش عمودی بوده و نیازی به درجه ندارد و مزایای اقتصادی زیاری برای قطعات کوچک و ساده دارد .<sup>۳</sup>

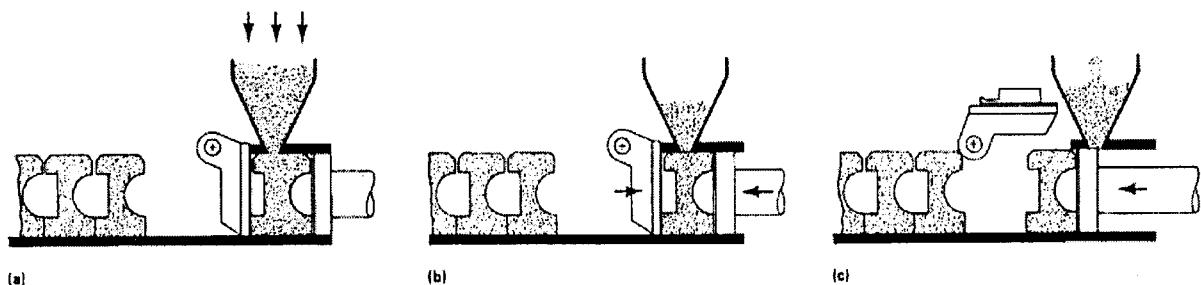


Fig. 10 Blow-fill pressure squeeze molding machine making vertically parted molds. (a) Molding chamber filled with sand. (b) Sand compacted by squeeze pressure. (c) Finished sand mold pushed out of molding chamber

شکل ۵: قالب گیری بدون درجه با سطح جدایش عمودی (دزرماین) شیمیایی دومین روش تولید : قالب های پیوند یافته با روش شیمیایی با وجود معایب متعددی که روش های مکانیکی جهت پیوند ذرات ماسه دارند ریخته گران به این فکر افتادند که بهتر است که از قالب هایی با روش شیمیایی جهت اتصال ذرات ماسه استفاده کنند و این روش نیازی به کوبش ندارد این خود عامل دیگری بود که ریخته گران به این روش روی آورند .

اولین چسبهای شیمیایی که جهت اتصال ذرات ماسه استفاده می شود چسبهای غیرآلی و سیمان می باشد که چسبهای غیرآلی شامل چسبهای سلیکاتی و خصوصاً سلیکات سدیم و سیمان می باشد که بشر ابتدا از سیمان و بعداً از چسبهای سلیکاتی استفاده کرد .

## ۱-۲ - قالبگیری با سیمان

جزوه ریخته گری ۱

برای اولین بار از سیمان پرتلند به عنوان یک چسب غیر آلی برای مواد قالبگیری مورد استفاده قرار گرفت این روش امروزه برای قطعات نسبتاً بزرگ ریختگی که نیاز به استحکام فشاری بالائی دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد  
*لیلی رصوف*

### خلوط قالبگیری عبارتند از :

ماشه + ۱۲ - ۸ درصد سیمان پرتلند + ۶ - ۴ درصد آب روش قالبگیری تقریباً مشابه روش ماشه تر می‌باشد . به این شکل که ابتدا خلوط قالبگیری را روی مدل ریخته و پس از ۲۰ تا ۱۵ دقیقه که عمل خودگیری انجام گرفت ، مدل را خارج می‌کند و سپس حدود ۷۰ ساعت قالب باقیستی به حال خود گذاشته شود ، تا ماشه بطور کامل خودگیری کند بعد از این مدت می‌توان قالب را جفت نمود و ریخته گری را انجام داد .

برای دسترسی بهتر از خواص مناسب از استحکام همراه با نفوذپذیری و قابلیت سیلان ، بهتر است که این خلوط را همراه با ژسیلیکات سدیم و مواد کف زا با درصد های مناسب مورد استفاده قرار داد .


### معایب این روش عبارتند از :

۱- وقت گیر بودن عملیات قالبگیری و درنتیجه کم بودن سرعت تولید .

۲- گران قیمت تر بودن روش تولید

۳- کم بود قابلیت جمع شوندگی ( Collapsibility ) مواد قالبگیری . اینها کم کوئن !



### ۲-۲) روش فرو سیلیکات همراه با سیلیکات سدیم ( Ferro-Silicon )

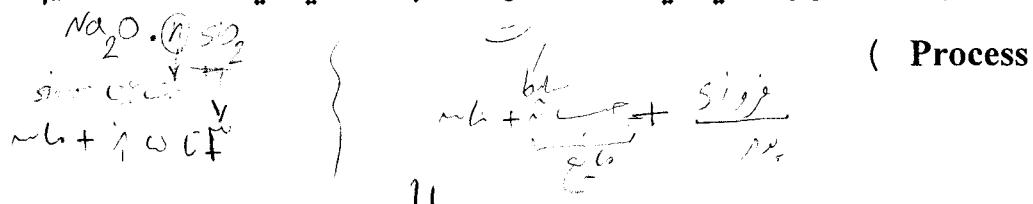

جزوه ریخته گری ۱

در این روش ماسه سیلیسی استحکام و پیوند خود را از واکنش شیمیایی بین پودر فروسیلیکات و سیلیکات سدیم بدست می آورد .

اساس این روش بر روی خلوط بین سیلیکات سدیم و پودر فروسیلیکات با نسبت ۱ : ۲/۲۵ استوار است . که واکنش گرمایی بین آنها به طور خود به خود انجام گرفته و درجه حرارت بالا می رود و در دمای حدود ۹۰ درجه ~~بلك~~ جوش ( Boil ) که در آن هیدروژن و گاز آب متصاعد می گردند و واکنشهای شیمیایی عبارتند از :

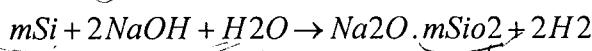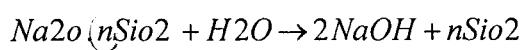

واکنشها تا جایی که سیلیس و آب وجود داشته باشند پیش می روند چنانچه سیلیس اضافی در محیط باشد ، تقریباً تمام آب تجزیه و تبخیر می گردند . در دمای اتاق این واکنشها به کندي انجام می گيرند اما وقتی دما بالا برود سرعت واکنش ها تشديد می گردد و سر انجام تولید يك جرم يا توده سخت می نماید .

در این روش نیازی به پختن قالب و يا ماهیچه نیست . خلوط ماسه مورد مصرف بايستی خشک و دارای اندازه مناسب و متناسب با فلز ریخته گری باشد معمولاً برای فلزات آهنی اندازه دانه ماسه ۶۵ مش <sup>مش</sup> باشد و برای فلزات غیرآهنی اندازه ۱۰۰ مش مناسب است <sup>گرفته های الک</sup> ( بعد از سراح الک رواحد طول اینج )

در این روش ابتدا ماسه با دو درصد وزنی فروسیلیس که دارای مقدار ۸۰ تا ۷۵ درصد سیلیس باشد به صورت پودر با اندازه دانه ۳/۵ - ۳ میکرون باشد ؛ خلوط می گردد . سپس سیلیکات سدیم با گرید مناسب از نقطه نظر وزن

## جزوه ریخته گری ۱

خصوص و نسبت جرمی اضافه می گردد ( حدود ۵٪ ماسه ) و سپس خلوط می گردند وزن خصوص و نسبت جرمی مناسب تحت شرایط متوسط آب و هوائی به ترتیب عبارتند از :

الف)  $1/35$  ( گرم بر سانتیمتر مکعب )

ب)  $1/20$  ( گرم بر سانتیمتر مکعب )

از آنجا که عمر نگهداری قبل از واکنشهای شیمیایی دو خلوط ( Bench life ) کوتاه است عملات قالبگیری با ایستی سریعاً انجام گیرد و همچنین با استفاده از روش فروسیلیکات و اصلاح خلوط مواد قالبگیری می توان خلوط را به صورت سیال درآورد و سپس این خلوط را روی مدل ریخت . در این صورت عملات کوبش مواد قالبگیری به مقدار زیاد حذف می گردد . حذف عایق معدنی ( insulation material ) برای افزایش ایجاد از خلوط مواد مزاای روش فروسیلیکات

(۱) مرحله خشک کردن و یا پختن و ماهیچه

حذف می گردد

(۲) بخار گرما زا بودن روش ، میزان

روطوبت باقیمانده در مواد قالبگیری خیلی کمتر از روش

$\text{CO}_2$  است

(۳) عملیات قالبگیری احتیاج به مهارت

کمتری دارد و زمان سخت شدن می تواند کنترل شود .

(۴) از ترک و تغییر شکل در قالب جلوگیری

می شود . زیرا هیچ گونه مرحله ای برای عملانه خشک کردن انجام نمی گیرد .

(۵) تعداد درجه های قالبگیری کمتری مورد

نیاز است و قالب های تهیه شده در همان روز می توانند

ریخته گری شوند .

## جزوه ریخته گری ۱

- (۶) امکان تولید با دقت ابعادی بهتر و کیفیت سیطحی ظریف‌تر در قطعه ریخته گری وجود دارد.
- (۷) عیوب ناشی از قالب (حفره گازی، انقباض و ...) به مقدار زیادی حذف می‌شود.
- (۸) هیچ نوع میله ماهیچه و یا تجهیزات مسلح کننده (Reinforcement) مورد نیاز نیست.
- (۹) قیمت قطعه ریخته گری کاهش می‌یابد
- (۱۰) روش دارای تنوع است یعنی می‌تواند برای ریخته گری های کوچک بزرگ و فلزات آهنه و غیرآهنه مورد استفاده قرار گیرد و همچنین عملیات قالبگیری با همه نوع مدل قابل انجام است.

این روش برای قطعات بزرگ و متوسط مناسب است مثل پمپ، جعبه دنده.

عيوب اساسی این روش عبارتند از :

(۱) کم بودن سرعت این روش نسبت به روش




(۲) کم بودن قابلیت جمع شوندگی مواد.

(۳-۲) روش دی اکسید کربن (CO<sub>2</sub> process) (سیلندر) برخی از این روش این روش نه تنها درد سر و زحمت ریخته گران را برای دقت و مهارت الزام ضمن قالبگیری و پخت بر طرف کرد بلکه باعث کاهش و برداشتن مراحل کنترل کیفیت در خط تولید و همچنین کاهش برگشتی گردید.

اساس این روش بر مبنای ترکیب گاز CO<sub>2</sub> با چسب سیلیکات سدیم است که ضمن عبور از آن و در نتیجه سخت شدن قالب به خاطر پیوند شیمیایی صورت می‌گیرد و با

جزوه ریخته گری ۱

این عمل مرحله خشک کردن و پختن قالب حذف می گردد  
و اکنش شیمیایی عبارت است از :

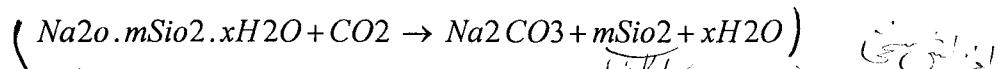

سیلیکات سدیمی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد  
بر اساس  $Na_2O \cdot mSiO_2 \cdot xH_2O$  است و نسبت  $Na_2O$  به  $SiO_2$  که  
نسبت جرمی نامیده می شود روی خصوصیات آن تاثیر دارد.  
سیلیکات سدیم متداول در ریخته گری دارای نسبت جرمی ۲/۱  
۱:۲/۵ : ۱ می باشد نسبت سودا ( $Na_2O$ ) به سیلیکات  
با اضافه کردن ( $NaOH$ ) می تواند تغییر کند.

وزن خصوص مایع حاصله بستگی به نسبت جرمی و درصد آب  
آن دارد که در ریخته گری می تواند بین ۱/۷۱ - ۱/۵۵  
تغییر کند،  $SiO_2$  بدست آمده حاصل از واکنش دارای  
تعداد معین مولکول آب به فرمول  $SiO_2 \cdot xH_2O$  است که  
سیلیکات ژلاتینی ( $SilicaGel$ ) نامیده می شود  
این سیلیکات ژلاتینی باعث ایجاد استحکام لازم در قالب می  
گردد.

ماشه ای که در این روش مورد استفاده قرار می گرد  
با ایستی خشک و عاری از هر گونه خاک رس باشد این ماشه  
معمولًا با حدود ۳-۵ درصد سیلیکات سدیم خلوط میشود.  
برای ایجاد خواص معینی در قالب از موادی مانند پودر  
زغال (Coal)، خاک اره، نمک (Sea Coal)، دگستین،  
اکسید آهن می توان اضافه کرد.

بخاطر اینکه در روش  $CO_2$ ، در قالب استحکام فشاری  
بالایی ایجاد گردد پس بنابراین مشکل کاهش، قابلیت  
جداش یا جمع شوندگی نیز ایجاد می گردد دگستین به صورت  
پودر و خاک اره باعث افزایش قابلیت جمع شوندگی می  
گردد.

جزوه ریخته گری ۱

اکسید آهن باعث جلوگیری از تغییر شکل د حالت گرم ماهیچه و ایجاد یک سطحی صاف بین قالب و سطح فلز می شود همچنین شکر نیز باعث افزایش قابلیت جمع شوندگی می گردد در یک مدت زمان گاز  $\text{CO}_2$  را از قالب عبور می دهد هر چه زمان در معرض گاز دهی قالب بیشار باشد استحکام بیشتری ایجاد می گردد مقدار گاز لازم به ازای هر کیلوگرم سیلیکات سدیم بین ۰/۵ - ۰/۷۵ کیلوگرم گاز مورد نیاز است.

نکته قابل توجه در مورد کپسول های حاوی گاز  $\text{CO}_2$  این است که اگر سرعت تبخیر گاز را افزایش بدھیم ممکن است دهانه خروجی منجمد گردد زیرا در صورت افزایش سرعت گاز، گاز تمایل بیشتری برای انجام پیدا می کند معمولاً ظرفیت خروج گاز  $2\text{GK}$  به ازای هر ساعت است. چنانچه گاز زیادی مورد استفاده باشد یک سیستم چند راهه (Mani Fold System) همراه با یک سیستم تبخیر الکتریکی می توان مورد استفاده قرار گیرد. در چنین حالتی سرعت تبخیر ۷۵KG به ازای هر ساعت است.

**مزایای روش  $\text{CO}_2$  :** بخلاف روش تریپل کاربری مذکور

(۱) مقدار قابل توجهی صرفه جوئی در

کار و زحمت لازم برای تهیه قالب و ماهیچه وجود دارد. زیرا نیازی به قرار دادن در گرم خانه و حمل آن از گرم خانه تا محل ریخته گری را ندارد.

(۲) با این روش امکان ایجاد دقیق ابعادی

و کیفیت سطحی بالا را فراهم ساخت.

صافی بخواهیم

و غرایندی باشیم بخواهیم

(۳)

این روش را می توان یک زیر جموعه

ارزان قیمت از روش قالبگیری با ماسه خشک به حساب

آورد . ساخت آن بسیار ساده است و نیازی ندارد (یعنی هیچ کاری نیاز ندارد)

(۴) خروج مدل آسان است؛ زیرا امکان سخت نمودن قالب قبل از خروج مدل وجود دارد .

(۵) احتمال وجود برگشتی قالب کم است .

(۶) این روش می تواند به صورت ماشینی نیز انجام گیرد .

(۷) مهارت در قالبگیری نسبت به ماسه تر کمتر نیاز است

(۸) اضافه تراش را می توان به حداقل رسانید .

(۹) روش دارای تنوع است یعنی می توان قطعات بزرگ و کوچک و متوسط را

ریخته گری نمود . آهی-غیرآهی-تسی-ماشی (یعنی هیچ کاری نیاز ندارد)

(۱۰) موارد مورد نیاز به آسانی در دسترس می باشد

(۴-۲) قالبگیری با مواد سیال یا دی کلسیم سیلیکات (یعنی هیچ کاری نیاز ندارد) دی کلسیم سیلیکات یک سخت کننده خیلی مؤثر همراه سیلیکات سدیم است . بر خلاف روش فروسیلیس واکنشها در این روش حرارت ایجاد نمی کنند . و سرعت سخت شدن بستگی به اندازه دانه های سیلیکات و دمای ماسه دارد . اندازه دانه های سیلیکات بایستی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر باشد و هر چه قدر دمای ماسه بیشتر باشد واکنش سریع تر انجام می گیرد و عمر نگهداری خلوط کاکش می یابد .

خلوط قالبگیری شامل : بونلوف - سربت کاکن - سری - همراه با نیازی

(ماسه + ۲-۳ درصد دی کلسیم سیلیکات + ۳+۵ تا ۵ درصد

سیلیکات سدیم + مواد کف زا + سایر موارد) از آنجا که مواد برای در قالب سیلان می یابند بنابراین نیازی به

جزوه ریخته گری ۱  
کوبش مواد قالبگیری نیست . زمان خلوط کردن ۲ تا ۳ دقیقه و عمر نگهداری در یک شرایط آب و هوایی آمریکا بین ۲۵ تا ۳۰ دقیقه است .

روش قالبگیری با مواد سیال دارای کاربرد در قطعات متوسط و بزرگ ریخته گری از جنس چدن خاکستری و فولاد ( مانند قالب‌های شمش ، قطعات و ابزار ماشینهای سنگین ، غلطک نورد و قطعات مربوط به کارخانه سیمان و معدن ) مزایای این روش عبارتند از :

- (۱) صرفه جوئی در تجهیزات و وسایل ریخته گری .
- (۲) عدم نیاز به مرحله و یا خشک کردن که باعث سهولت در تولید قطعات بدون عیب می شود .

عیب عمدۀ این روش عدم قابلیت جمع شوندگی چسبها است این روش در کشورهای اروپائی ، ژاپن ، هند دارای کاربرد است .

۵-۲ روش‌های تولید بر مبنای چسب‌های آلی Cheshteh Abi  
Shell Molding این روش در حدود سالهای ۱۹۵۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت که این روش در ابتدا برای تولید ماهیچه‌ها مورد استفاده قرار می گرفتند ولی بعداً برای تولید قالب‌های با کیفیت بالا نیز مورد استفاده قرار گرفتند این نوع چسبها چون دارای قیمت بالایی هستند و به همین خاطر برای تولید قطعات کوچک متوسط و با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرند . و همچنین سیکل تولید نیز با این روش کوتاه است .  
روشهایی که در آنها از چسب‌های آلی استفاده می شود عبارتند از :

- ۱- قالبگیری پوسته ای ( Shell Molding )
- ۲- قالبگیری با جعبه گرم ( Hat Boxing )

## جزوه ریخته گری ۱

۳- قالبگیری با جعبه سرد ( Cold Boxing )  
۴-۵-۶) قالبگیر پوسته ای ( Shell Molding )

در این روش قالب ها و ماهیچه ها توسط ساختن یک پوسته نسبتاً نازک از خلوط ماسه نرم ( حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مش ) و رزین ترموموست بدهست می آید . ( ماشینی تابعه ساختمان )  
هنگامی که خلوط در معرض یک مدل فلزی گرم قرار می گیرد رزین به وسیله چسبیدن ذرات ماسه به هم و تشکیل یک پوسته اطراف مدل می گردد . قسمت داخلی پوسته دقیقاً دارای شکل و ابعاد مدل است و تشکیل نیمی از قالب را می دهد ، بنابراین دو قسمت مدل به همین ترتیب ساخته شده و در کنار هم گذاشته می شود .  
( در صورت نیاز به ماهیچه ابتدا ماهیچه در آن قرار می گیرد ) و به این ترتیب قالب مونتاژ می شود . جهت ریخته گری کافی است قالب مونتاژ شده را در داخل یک درجه قرار داده و اطراف آن مواد را با پشت بند مثل ماسه پر می کنند .

در حالت عملی مدل تحت شرایط کنترل شده مثلاً قرار دادن در یک دامنه مجاز درجه حرارت قرار می گیرد . و سپس خلوط قالبگیری روی ان ریخته می شد و بعد از یک زمان معین برای تشکیل پوسته مدل وارونه گردیده و ماسه های پیونده خورده ( آزاد ) از روی پوسته تشکیل شده روی مدل برداشته می شوند . درصورتیکه که پوسته تشکیل شده دارای ضخامت کافی باشد از روی مدل برداشته می شود و در غیر این صورت مدل را مجدداً گرم کرده و عمل تشکیل پوسته مجدداً انجام می گیرد .

شكل های صفحه بعد نشان دهنده مراحل تهیه قالب پوسته ای و ماهیچه می باشد .

جزوه ریخته گری ۱

این روش را می توان با دو ماشین نوع انجام داد که  
عبارتند از :

۱. ماشین Dump - Box

۲. ماشین Blow-Type

= در ماشین Dump - Box ماسه تحت تاثیر نیروی جاذبه ،  
روی مدل ریخته می شود . از این ماشین در صورتی استفاده می شود که سرعت تولید کم و دقت ابعادی بالایی نیاز نباشد

در ماشین Blow-Type خلوط قالبگیری با فشار هوا روی مدل پاشیده می شود و ماشین برای تولید انبوه با سرعت بیشتر به کار می رود نوع گرمایش در این روش توسط الکتریسیته و یا گاز می باشد .

رزینهای مورد استفاده که در اصل از نوع ترمومپلاستیک می باشند که مقداری مواد پلی مرکننده Polymerising به ان اضافه می شود که خاصیت ترموموت به مواد می دهد . فنل فرم آلئید یک رزین خصوص در این روش مورد استفاده قرار می گیرد و تترامین هگزا متالین بری کنترل اثر سخت کنندگی رزین و تشديد آن به خلوط اضافه می شود .

مقدار متدائل رزین بین ۴ تا ۶ درصد وزنی ماسه و اندازه تترامین هگزامین بین ۱۴ تا ۱۶ درصد وزنی رزین می باشد . ماسه در حد امکان بایستی خشک باشد و عاري از مواد آلي و خاک رس باشد .

دانه بندی گرد ماسه برای ماهیچه و دانه بندی گوشه دار برای تولید قالب پیشنهاد می گردد و موادی دیگری مانند ذرات زغال ،  $MnO_2$  ، اکسید آهن و . . . برای اجتاد خواص معینی مثل سطح نهايی بهتر و یا

جزوه ریخته گری ۱

مقاومت در برابر ترک حرارتی و یا تغییر شکل و استحکام نسبی به مخلوط قالبگیری اضافه می شود .

موادی خاص نیزمانند استارت کلسیم و استارت روی و موم کرنوبا ( Carnuba Wax ) به منظور روغنکار عمل کرده و باعث سهولت در آزاد شدن مدل از قالب و افزایش سیلان ماسه می شود .

جنس مدل می توان از آلومینیوم و یا از چدن باشد .  
 مخلوط رزین و ماسه را به سه روش می توان تهیه کرد به بستگی به نوع روش و تجهیزات و نوع رزین دارد که عبارتند از :

1. Hot Coating Process .
2. Warm Coating Process .
3. Cold Coating Process .

کاربردهای قالبگیری پوسته ای :

قالبگیری پوسته ای برای تولید قطعات ریختگی ، در محدود وزنی ۲۰۰ گرم تا ۲۰۰ کلیوگرم مناسب است .  
 برای فلزات آهنی و غیر آهنی قابل کاربرد است .  
 متداولترین کاربرد برای قطعات آلومینیومی و چدنی ( خاکستری ) در اتومبیل است .

از آنجایکه یکی از اجزایی تشکل دهنده مواد قالبگیری اوره می باشد ، و برای ریخته گری فولاد ایجاد اشکال می نماید ( به علت داشتن نیتروژن ) لذا رزین می بایستی عاری از نیتروژن باشد و همچنین دارایی درجه نسوز بالایی باشد .


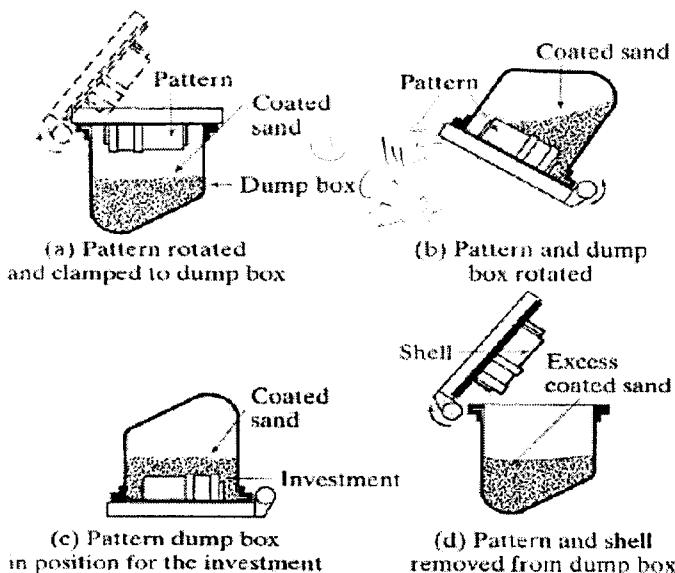


Figure 5. Making the shell-mold [Source: Kalpakjian & Schmid] Figure 6. Shell mold casting

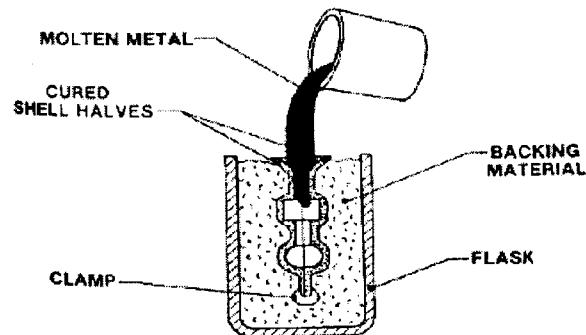

مزایای قالبگیری پوسته ای عبارتند از :

۱. ماسه تهیه شده برآحتی می توان ذخیره و حمل و نقل کرد .

۲. برای قالبگیری ، ماسه کمتری نیاز است و حتی ماهیچه نیز می تواند تو خالی ساخته شود .

۳. دقت ابعادی و صافی سطح بالا می باشد و شبیه خیلی کمی روی دیواره مدل نیاز است ( کمتر از ۱ درجه ) .

۴. با یک فضای محدود امکان تولید بیشتر مراد با سرعت بیشتر می باشد .

۵. قالبها و ماهیچه ها می توانند برای آینده ذخیره شوند . و رطوبت را جذب نمی کنند .

۶. این روش می تواند برای تولید انواع فلزات ریختگی مورد استفاده قرار گیرد .

حدوديثای روش قالبگیری پوسته ای :

۱. مراکزیم وزن و ابعاد قطعه قابل تولید محدود می باشد . مدل جعبه مایه حمایت فلزی

جزوه ریخته گری ۱

۲. قیمت بالای مدل تجهیزات و چسب رزینی .

۳. عدم آزادی عمل زیاد در طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه که محدود به پوسته می شوند .

۴. انقباض و تغییر شکل ماهیچه و قالب ها ، می تواند روی دقت ابعادی قطعه ریختگی تاثیر بگذارد .

۵-۶) **قالبگیری با جعبه گرم ( Hot Boxing )** فرآیندهای وسائل ای برداشت ماهیچه ابری ساخت

این روش اصلاحی از روش قالبگیری پوسته ای است . که

یک رزین شبیه چیزی که در روش قالبگیری پوسته های گرفته شده مورد استفاده قرار می گیرد . مخلوط ماسه و رزین روی مدل و یا جعبه ماهیچه گرم شده می ریزند و بر عکس حالت قبل برای تشکیل پوسته ، مدل و یا جعبه ماهیچه وارونه نمی شود بلکه آنقدر قالب را گرم می شود سپس ماسه را روی مدل پاشیده می شود .

قالبها و جعبه ماهیچه هایی که با این روش بدست می آیند خیلی کمتر دچار انقباض و یا تغییر شکل می گردند و دقت ابعادی بیشتر از روش پوسته ای است .

برای قطعات بزرگ این روش تولید ، با سرعت زیادی قابلیت عمل دارد و این روش مخصوصا برای ماهیچه سازی به کار می رود .

برخوبی کاربرد این روش مخصوصا برای ماهیچه سازی به کار می رود .

رزین مخصوص برای جعبه گرم و برای ریخته گری چدن ، فولاد و فلزات غیر آهنی در دسترس می باشد .

رزینهایی که برای چدن به کار می روند معمولاً از نوع فنولیک ترموموست هستند که با اوره اصلاح گردیده اند .

برای فولادها چدن داکتیل از رزین فوران بدون نیتروژن استفاده می گردد .

برای فلزات غیر آهنی از فوران مستقیم استفاده می شود .

حضر الکتروجیجیکی است به بوسه ای دارد . ( جون یا پوسته اجی از مالب ساخته شود ) .

جزوه ریخته گری ۱

- ۳-۵-۲) **قالبگیری با جعبه سرد (Cold Boxing Molding)** (سرعت بالاتر از چهارمین این روش با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه چسب‌های آلی، جایگزین مناسبی برای روش جعبه گرم گردیده است و مزیت فوق العاده این روش این است که در این روش نیازی به گرم کردن مدل و یا جعبه ماهیچه نی باشد. و تنها با عبور دادن (گاز به عنوان کاتالیزور) از

میان جرم (بین پانل‌های) (جعبه ماهیچه)

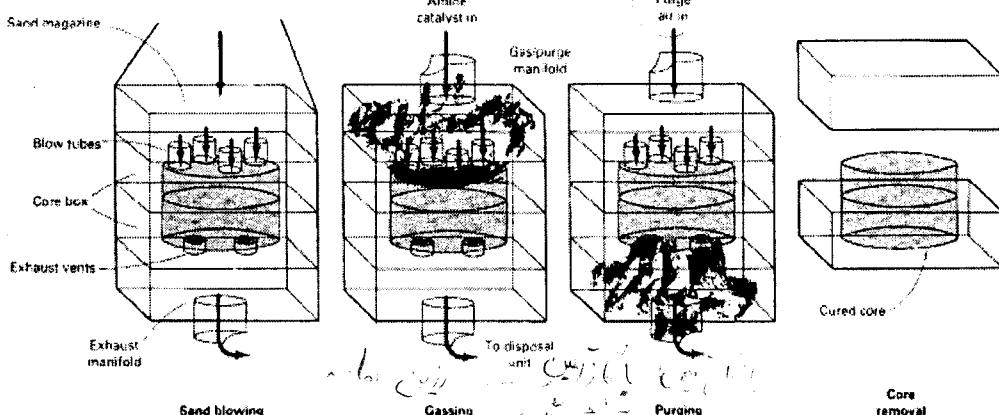


Fig. 2 The cold box coremaking process. The wet sand mix, prepared by mixing sand with the two-component liquid resin binder, is blown into the core box. The core box is then situated between an upper gas input manifold and a lower gas exhaust manifold. The catalyst gas enters the core box through the blow ports or vents and passes through the core, causing almost instantaneous hardening of the resin-coated sand. The core is ready for ejection from the core box after purging with clean air for a few seconds. After the catalyst gas passes through the core, it leaves the core box through vents into the exhaust manifold. From the gas exhaust manifold, the catalyst gas is piped to an appropriate disposal unit.

ماشه سخت می گردد.

این روش برای تولید انبوه مناسب است زیرا سرعت تولید خیلی سریع تر از روش پوسته ای یا جعبه گرم می باشد. اشکال این روش اینهاست که تجهیزات خاصی که برای عبور دادن کاتالیزور گازی از جعبه ماهیچه مورد نیاز است، گران قیمت می باشد. به علاوه گازی که مورد استفاده قرار می گیرد بسیار سمی و خطرناک است بنابراین از نشت به محیط باید جلوگیری کرد.

شكل

در روش جعبه سرد ماشه خشک و چسب ایزوسیانت و رزین الکید فنولیک را با هم مخلوط کرده و سپس داخل ماهیچه ریخته می شود و بعد بخار TEA (Tri - Ethyl Amine) به داخل

## جزوه ریخته گری ۱

جعبه نفوذ می دهد . بعد از این مرحله مقداری هوا برای جلوگیری از ورود گاز به محیط از جعبه ماهیچه عبور می دهد گازهای اضافی را می توان با وارد کردن ، در یک محلول تمییز کننده تجزیه نمود از ورود آن به محیط جلوگیری کرد .

این روش برای تولید قطعات کوچک ریخته گی در مقادیر بسیار زیاد مناسب می باشد کل زمان لازم برای تهیه ماهیچه ممکن است در حدود ۲۰-۳۰ ثانیه باشد .

این روش در صورتی از لحاظ اقتصادی مناسب است که با یک درجه مکانیزه شده استفاده شود .

**۴-۵-۲) فرایند ایزوسیانات فنولیک یا الکید (Alkyd OR Phenolic Isocyanate process)**

در این فرایند از ماسه خشک و دو نوع چسب مختلف یکی الکید و دیگری پلی ایزوسیانات به همراه یک کاتالیزور مایع برای ساخت قالب و جعبه ماهیچه مورد استفاده قرار می دهد .

هنگامی که مخلوط در داخل جعبه ماهیچه و یا قالب ریخته شد به مقدار کمی فشرده می کنند و پس از مدتی در معرض ها سخت شده و یک توده سخت و قوی ایجاد می شود . زمان خودگیری بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه می باشد .

می توان با اصلاح نسبت های اجزاء زمان را کنترل کرد . هنگامی که عمل خودگیری کامل شد قالب دارای استحکام و نفوذ پذیری خوبی شده و ریخته گری انجام می گیرد .

این روش راندمان بالایی دارد و برای قطعات که به دقت ابعادی بالا و سط نهایی بهتر نیاز است مناسب می باشد . مدل چوبی نیز می توان در این روش بکار برد .

جزوه ریخته گری ۱  
ماکزیم وزن ماهیچه تولید شده با این روش را ۲ تن  
گزارش شد است.

### ۵-۵-۲) فرایند فوران (Furan Precess)

رزین فوران یکی از دسته های چسب ماهیچه می باشد.

أنواع مختلف فوران عبارتند از :

۱

۲

۳

الكل فرم آلدئید .

فزل فوروفوریک الكل فرم آلدئید . کاتالیزور مناسب برای این چسب ها اسید فسفوزیک می سوزد

باشد . از آنجائیکه ماسه فوران گران قیمت می باشد

عموماً محدود به ماهیچه سازی می شود ولی می توان برای

ایجاد سطح خوب در قطعات برای قالبگیری نیز استفاده کرد /

(نسبت رزین به ماسه بین ۲/۵ تا ۲ درصد آست و ۳۰ درصد

رزین ، کاتالیزور مورد نیاز است . زمان خودگیری بین ۱

تا ۲ ساعت است و مرحله Bench life ۳۰ دقیقه می

باشد .) این روش دارای قابلیت جمع شوندگی بالایی دارد ،

و همچنین چون در این روش برای تهیه قالبها نیازی به

عملیات پختن و تجهیزات کوبشی نیست ، پس با کاهش قیمت

مواجه می شویم ، و نوع اوره و . . . ان ارزانتر بوده و

برای چدن خاکستری مناسب می باشد . ولی برای فولاد مناسب

نیست .) روش سخت شونده با گاز

### ۶-۵-۲) روش سخت شونده با گاز

این روش در ژاپن روش  $CO_2$  مورد استفاده قرار

گرفته است تا بر مشکل ناشی از کمبود قابلیت جمع

جزوه ریخته گری ۱

شوندگی ان فائق آیند . این روش برای قطعات ساده و سنگین و برای همه فلزات قابل استفاده می باشد .  
(در این روش یک رزین قابل حل در آب فنولیک به عنوان چسب مورد استفاده قرار می گیرد که همراه با ماسه خشک برای ساخت قالب مصرف می شود و از گاز  $\text{CO}_2$  به عنوان سخت کننده استفاده می شود) .

#### ۶-۲) ارزیابی روشهای دسته دوم

روشهای شیمیایی جهت پیوند ذرات ماسه یک راه حل مناسب برای روشهای دسته اول بوده و مشکلاتی از قبیل کمبود استحکام و دقت ابعادی که در روشهای دسته اول وجود داشت در اینجا وجود ندارد به همین علت دارای کاربرد وسیعی گردیده است .  
ولی این گروه نیز دارای معیابی است که گاهی اوقات جبران ناپذیر می باشند .

معایب و محدودیتهای این دسته عبارتند از :

۱. دارای معایب و محدودیتهای محیطی و بهداشتی می باشند که شامل اجداد حساسیت در اثر حمل این مواد با دست ، تولید مقدار زیادی گاز و بخار بدبو ضمن ریخته گری خطر تدریجی برای محیط زیست .

۲. این روش جهت قالبگیری مثل روشهای اول نیاز به کوبش و فشرده کردن مواد قالب گیری دارد ، به جز قالبگیری پوسته ای و قالبگیری با مواد سیال .

۳. همه روشهای نسبتاً گران قیمت هستند (خصوصاً چسبها و یا تجهیزات مورد نیاز )

۴. روش های استفاده از چسبهای غیر آلی دارای قابلیت جدایش ضعیف می باشند بنابراین

جزوه ریخته گری ۱

احتمال ایجاد ترک یا تغییر شکل در قطعات وجود دارد و استفاده از چسبهای آبی تا حدی مشکل را برطرف کرده است . ولی چسبهای آبی مشکلاتی مانند گرانی ، محدودیت تعداد تولیدی قطعات و . . . ایجاد می نمایند .

سومین روش تولید :

قالبهاي پيوند یافته با روشهاي فيزيكي ( Phisically Bonded Molding )

صنعت ریخته گري نيز مانند هر صنعت ديگري سير تکاملي خود را با گذشت زمان طي مي نماید ، مسائلی که باعث اين امر شده است ، مسائلی همچون لزوم تولید قطعات پیچیده و دقیقتر ، سهولت در امر تولید ، مسائل محیط زیست و بهداشت ، مسائل اقتصادي و . . . می باشد . آخرین تکنيکهايی که ریخته گران می توانند به اين هدفها خيلي بيشتر از روشهاي مکانيكي و شيميايی نزديك شوند ، روشهاي فيزيكي که پيوند ذرات ماسه يا مواد قالبگيري می باشد ، يعني در اينجا از چسبهای شيميايی و غيره برای پيوند ذرات ماسه استفاده نمی شود بلکه از نيروهايي مثل جاذبه مغناطيسي و نيروي خلاء و گاهي اوقات تركيبی از اين نيروها برای پيوند ذرات ماسه استفاده می گردد .

روشهاي دسته سوم به صورت زير می توان طبقه بندي نمود :

۱. روش ریخته گري با مدل تبخيري ( Evaporative pattern casting )

۲. روش قالبگيري با مواد مغناطيسي ( Magnetic Molding )

جزوه ریخته گری ۱

### ۳. روش قالبگیری تحت خلاء (Vacuum Molding)

در روش قالبگیری با مدل تبخیری و تحت خلاء از ماسه خشک بدون چسب استفاده می شود ، ولی در روش قابگیری با مواد مغناطیسی از ذرات فولاد و چدن استفاده می شود .

۱-۳) روش ریخته گری با مدل تبخیری (فوچی) دست بالا


اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط فردی بنام Shroyer این روش اختراع گردید ولی او از ماسه چسب دار ، مثل سیلیکات سدیم و . . . استفاده می کرد ، که بعداً توسط Nellen (از ماسه خشک بدون چسب استفاده شد). و بعد مستقلاً توسط Smith مطرح گردید .

دلایل اولیه روش روش روش ماسه خشک اصولاً تغییر نوع چسب یا اجتناب از بکار بردن چسب نبوده است ، بلکه برای بهبود و پیشرفت یک خاصیت مواد قالبگیری استفاده می شد .  
این روش ، که تحت نامهای Polycast , Foam Vaporization ,lost Foam Casting نیز معروف است.

در این روش مدل قطعات مختلف از چند صدم گلم تا چندین تن از مواد پلی استرین ساخته می شود و سپس سیستم راهگاهی و تغذیه نیز از همان جنس ساخته شد و به مدل مونتاژ می گردد . در مرحله بعدی سیستم مدل و ضمایم آن (راهگاه و . . ) را با یک پوشش نسوز پوشش داده می شود و مطابق شکل دریک درجه که کف آن را ۲۵ تا ۷۵ میلیمتر ماسه بدون چسب ریخته شده مدل را قرار می دهند و دوباره ماسه خشک بدون چسب روی آن ریخته می شود سپس درجه را ارتعاش داده تا عمل فشرده سازی مواد قالبگیری انجام گیرد و با قرار دادن یک حوضچه بار ریز در بالای سیستم راهگاهی قالب آماده بار ریزی می شود و پس از

## جزوه ریخته گری ۱

بار ریزی مدل فومی تبخیر شده و مذاب جایگزین آن می شود. خوب است این مدل را با چشم خود بخوبی بخواهیم تا بتوانیم علاوه بر آنکه نمودار را درست کنیم، لازم است

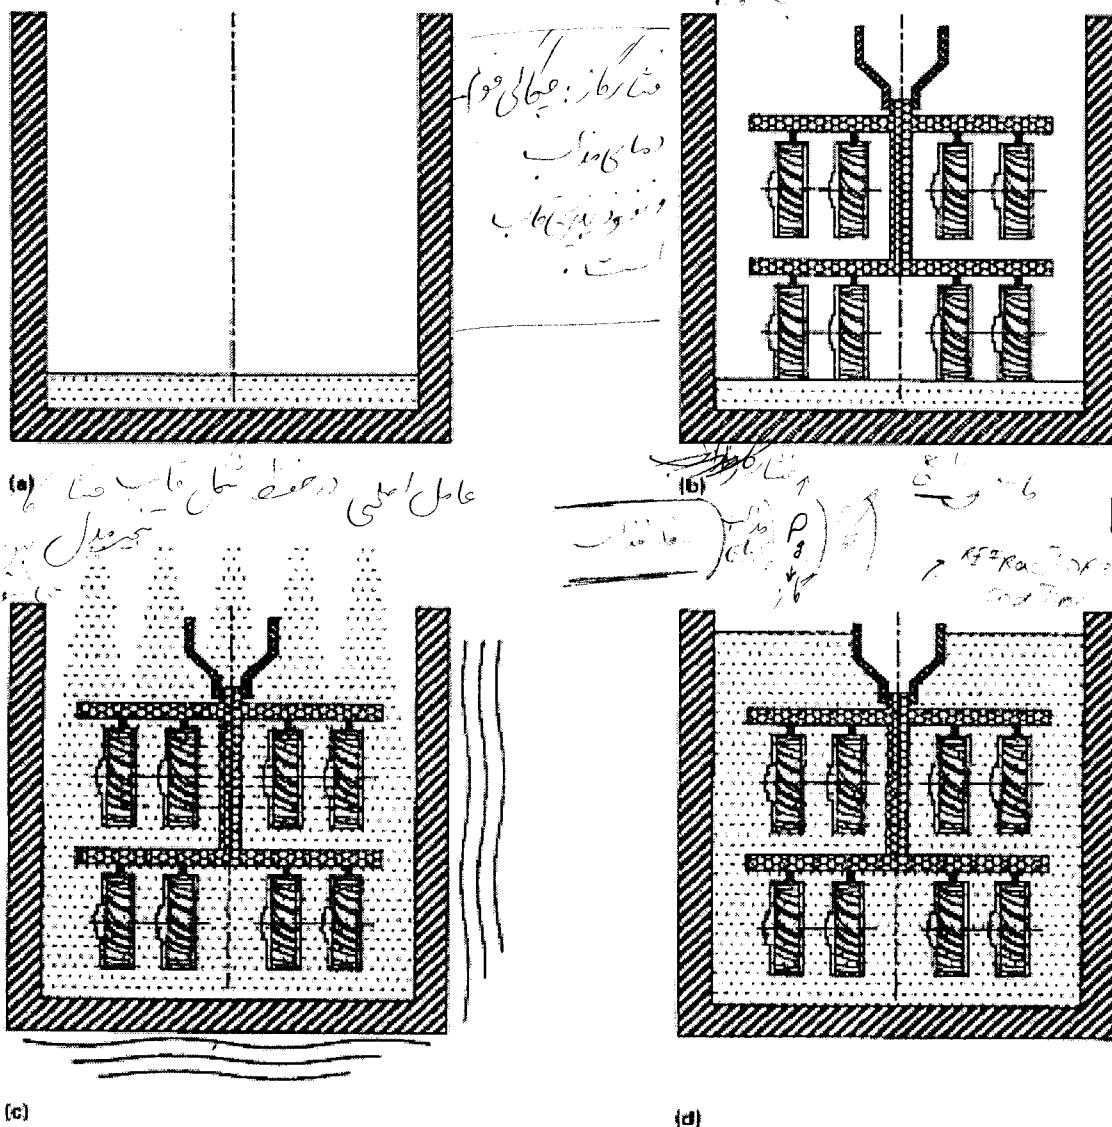


**Fig. 1** Lost foam pattern system. (a) Flask that contains a 25 to 75 mm (1 to 3 in.) sand base. (b) Positioning the pattern. (c) Flask being filled with sand, which is subsequently vibratory compacted. (d) Final compact ready for pouring

روش ریخته گری با مدل تبخیری از نظر قابلیت سیلان مواد قالبگیری در درجه عالی قرار دارد یعنی نیاز به کوبش ندارد، بلکه با میزان خیلی کمی ارتعاش مواد قابلگیری خشک و بدون چسب سیلان یافته و فشرده می شود.


نمایه: ۱) نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی) ۲) اهمال اجراییب در قطعه های خاص نیز نیز نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی) ۳) نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی) ۴) نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی) ۵) نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی) ۶) نیاز به مدل برای هر طبقه (ملک ساده ها غیر انتقالی)

## جزوه ریخته گری ۱

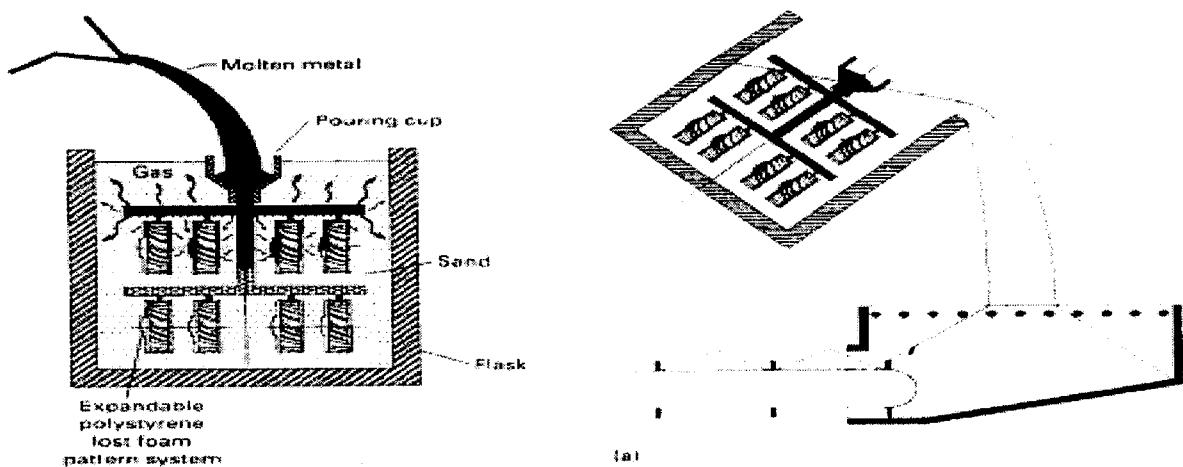

**Fig. 2** Pouring of a lost foam casting

شکل

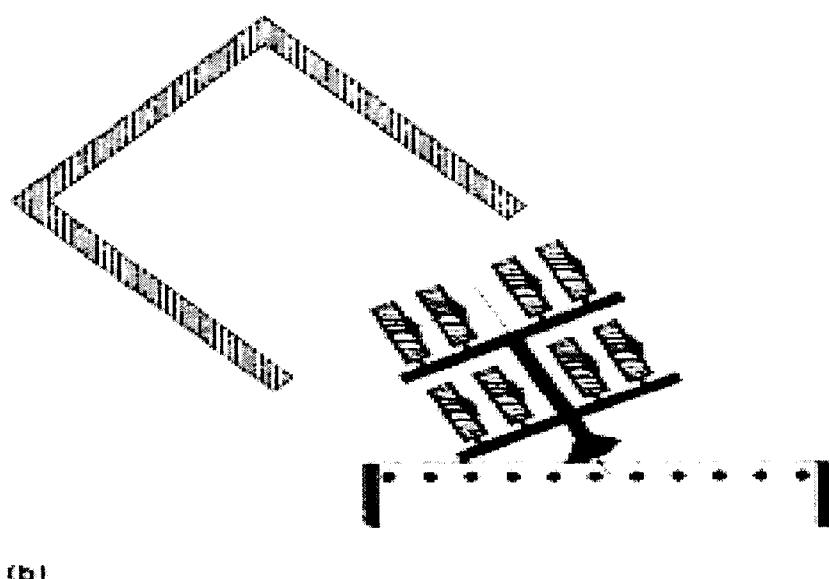

**Fig. 3** Processing of completed (cooled) casting. (a) Flask is tipped, and the sand is recycled. (b) Casting is ready for degating and cleaning.

قالبگیری پوسته ای نیز دارای این خاصیت است اما در ان قابلیت سیلان پایین می باشد . و از طرفی قالبگیری پوسته ای دارای چسب شیمیایی است و بایستی بعد از تشکیل پوسته قالب از سطح مدل خارج گردد در فرایند قالبگیری با مدل تبخیری بعد از سیلان ماسه به داخل قالب تمام قسمتهای مدل در درون ماسه قرار می گیرد و نیازی

جزوه ریخته گری ۱

به در آوردن مدل ندارد و در همان حال ریخته گری انجام می گیرد .

این مساله یک مزیت بهتر برای ریخته گری با مدل تبخیری برای قطعات پیچیده می باشد . و نکته قابل توجه در این فرایند این است که نیازی به ماهیچه گذاری ندارد .

مزیت دیگر این است که عدم نیاز به کوبش مواد قالبگیری موجب کاهش سرو و صدا در محیط می گردد . و همچنین عدم نیاز به چسب ، باعث نبودن بو . گاز بد در محیط می باشد .

امروزه کارخانه های بزرگ مانند فورد ، جنرال موتور و . . برای ساخت اجزاء موتور از آلومینیوم و چدن خاکستری و فولاد استفاده می کنند .

۲-۳ - قالبگیری با مواد مغناطیسی مدل [زنون] - پرهیز از نسخه های پرانویس (نحوی) قالبگیری با مواد مغناطیس شونده ، شبیه ریخته گری با مدل تبخیری می باشد ولی در این روش به جای استفاده از ماسه بدون چسب از ذرات مغناطیس شونده فولادی و چدنی که توسط میدان مغناطیسی ایجاد شده استفاده می گردد .

میدان مغناطیسی ایجاد شده بعد از اجتماد قطعه برداشته شده و بلافاصله پیوند تشکیل شده بین ذرات آزاد شده و ذرات مغناطیسی به حالت اولیه خود باز می گردند .

مزایای این روش عبارتند از :

۱. افزایش هدایت حرارتی باعث ریز دانگی قطعات می گردد .

۲. عدم نیاز به چسب های شیمیایی .

## جزوه ریخته گری ۱

۰۳ حذف بعضی از کارهای مورد نیاز قالبگیری مانند

کوبش و . . .

### ۳-۳ قالبگیری تحت خلاء با ماسه بدون چسب.

قالبگیری تحت خلاء با ماسه بدون چسب که با کمک اعمال خلاء شکل محفوظه می‌گردد که جهت پیوند دادن ذرات ماسه از نیروی فیزیکی استفاده می‌گردد.

روشهای این فرایند به صورت زیر است (شکل ۱۸)

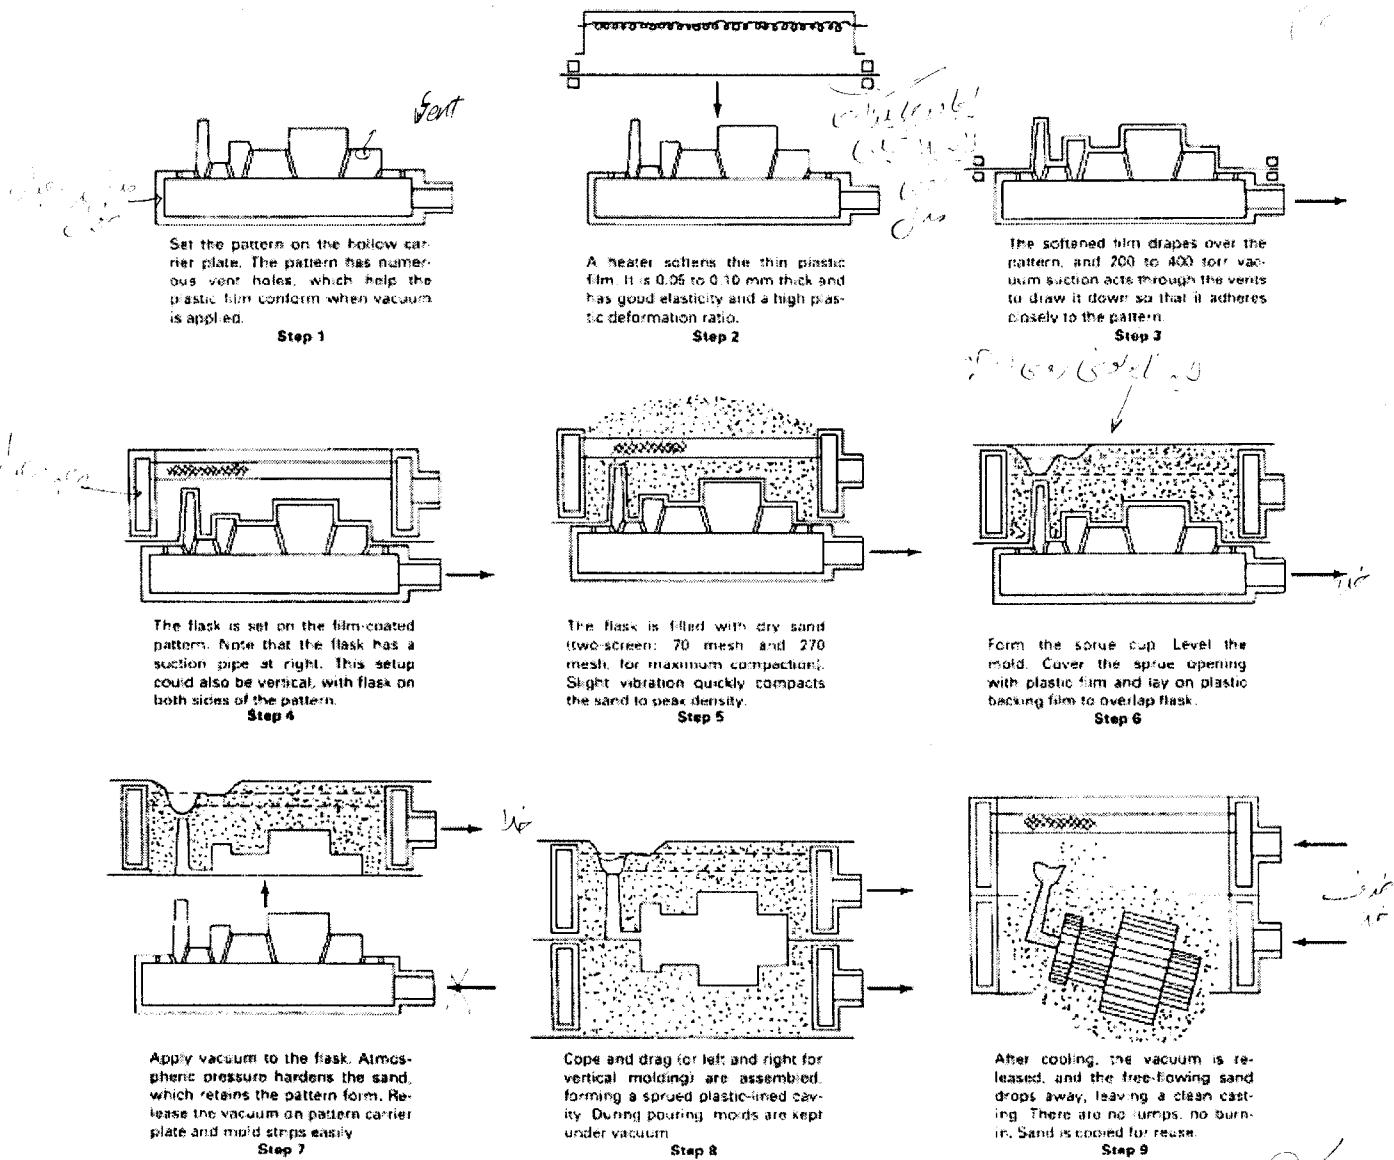


Fig. 9 Elementary sequences in producing V-process molds

هزارین لزر کلن تیونی -

نمایاره چپ بزمیست قاب - آنعلای - بیکزتریکی - رفت ابعادی همای - سخ باک - بیانیت -

## جزوه ریخته گری ۱

۱. ابتدا مدل را روی صفحه تو خالی قرار می دهند . مدل دارای سوراخهایی است که برای شکل دادن فیلم پلاستیکی ضمن اعمال خلاء به کار می رود قطر سوراخها  $76/0$  میلیمتر است .
۲. با یک گرم کن مناسب فیلم پلاستیکی را گرم و نرم می نمایند .
۳. با اعمال خلائی به میزان  $400-200$  mm Hg که در زیر مدل اعمال می شود باعث تشکیل فیلم پلاستیکی می شود .
۴. درجه مخصوصی روی مدل قرار می گیرد .
۵. درجه با ماسه خشک بدون چسب پر می گردد . در این مرحله ضمن ریختن ماسه ، درجه را نیز ارتعاش می دهند .
۶. یک حوضچه مناسب بای لوله راهگاه ایجاد می گردد .
۷. خلاء روی درجه اعمال می گردد و خلاء پست مدل آزاد می گردد .
۸. نیمه دیگر درجه را نیز به همین ترتیب تهیه می گردد و سپس پس از جفت کردن درجه ضمن اعمال خلاء ریخته گری انجام می گیرد .
۹. پس از سرد شدن قطع نیروی خلاء را از روی درجه ها برداشته می شود . با برداشتن خلاء ماسه ها از هم گسته شده و قطعه آزاد می گردد . در صورت نیاز می توان سطح فیلم پلاستیکی را با یک پوشش نسوز پوشش داد .

**Table 3 Plastic films used for the V-process**

Type of film	Density, g/cm <sup>3</sup>	Melting point °C	°F
<b>Low-density polyethylene</b>			
.....	0.920	88-90	190-194
<b>High-density polyethylene</b>			
.....	0.960	94-97	201-207
Nylon.....	1.13	215-222	419-432
Polypropylene.....	0.90-0.91	160-170	320-338
Ionomer.....	0.93-0.94	72-75	162-167
EVA(a).....	0.940	58	136
Polyvinylchloride.....	1.450	56-90	133-194

(a) Ethylene-vinylacetate co-polymer. Source: Ref 10

Table 1 summarizes different types of castings, their advantages, disadvantages and examples.

Process	Advantages	Disadvantages	Examples
Sand	Wide range of metals, sizes, shapes, low cost	poor finish, wide tolerance	engine blocks, cylinder heads
Shell mold	better accuracy, finish, higher production rate	limited part size	connecting rods, gear housings
Expendable pattern	Wide range of metals, sizes, shapes	patterns have low strength	cylinder heads, brake components
Plaster mold	complex shapes, good surface finish	non-ferrous metals, low production rate	prototypes of mechanical parts
Ceramic mold	complex shapes, high accuracy, good finish	small sizes	impellers, injection mold tooling
Investment	complex shapes, excellent finish	small parts, expensive	jewellery
Permanent mold	good finish, low porosity, high production rate	Costly mold, simpler shapes only	gears, gear housings
Die	Excellent dimensional accuracy, high production rate	costly dies, small parts, non-ferrous metals	precision gears, camera bodies, car wheels
Centrifugal	Large cylindrical parts, good quality	Expensive, limited shapes	pipes, boilers, flywheels

## ۱) موالن/خطایل (قالب نیزی)

- برای این اصطلاح پیش از در تولید هر کلمی و هر نیزه ای و قطعه بزرگ و لوچل  
 مکانیست: ۱) کمترین واحد غالب کلمه نیزی آن توسعه دارد.  
 ۲) مانند نیزی درستی  
 ۳) لازمان ترین فرم کنید غالب نیزی است.

مثال  
نیزه

- معایب: ۱) برای توکید مایه هم دور را شناور قرار نمی نماید  
 ۲) قطعه مانند هزار ناز خارا  
 بدل استحکام کمتر از توکن تولید کرد  
 ۳) بدیل وجود رطوبت دلیلی برای این اصطلاح است  
 ۴) قطعه ایت بجای هزار از این توکن تولید کرد مانند سیدن  
 ۵) وقت ابعادی و سطح نایاب قطعه ایت ریختگی شده باشند است.

- برای  
 ۱) استحکام دیواره ای که از دیگر دیگر دیگر می باشد در برآمده و فعل زیاد نماید و جلویی از  
 ساخت ماسه و سطح باران منابع ۲) انفرادی نووندی نیزی (نووندی باید بگذارند)  
 ۳) معادوت پیش از لحاظ انتباخ

مثال

- ۱) فرزندی کند ۲) نیزه انتباخی (برای این اصطلاح بزرگ کاربردن ندارد)  
 ۳) معادوت زیاد در برآمده انتباخ، غلظت، حضن سود شدن (فایلیت پیش از این اصطلاح)  
 بین دویں برای قطعه ایت بسیاره کاربردن ندارد. collapsibility

- برای  
 ۱) لازماً این اصطلاح منابع جلویی برده ۲) استحکام شیر  
 ۳) نووندی نیزی شیر

نیزه برای ترکیب ماسه و سطح  
استحکام شیر آن

- معایب: ۱) فرم کنید نیزی ۲) مانند رفت های قبل

(نهض طبقت سطح کامق  
باشند با شیر با گرمگن (نهیزی))

- کنایات: ۱) برای این اصطلاح بزرگ (از توکن آنچند صورت) و میزان  
 ۲) میزان بیش از ندارد ۳) سرعت تولید بسیار کند است.

قالب نیزی که در میان

دیگران آنچه رسید (غلوط میان  
ماسه ۹-۱۲ mm) دیگر تبلیغات  
صفحه می شود

گروه ایش کی تکنیکی دیا شل رائی قاب :

Var label Hardness

① دارایی سختی منع

② سرعت توسعه بسته به مراتب فردادر (سرعت توسعه اول (تفتکم))

Low first cost ③ پائین بودن هزینه اولیه

④ بینزوفوی انسانی بیشتری نیازدار

مشخصات :

بعد از پرکردن درجه از سطح خالی آن با عکس نماید و نکل آن را محلی این نام داشته

و لذت بینزوفوی اکسی باشد و برخاست یا پس از انتکار باشد تووش هزاره ای شود

۱) روش کوپر ۲) دستیست ملاوه ۳) استفاده از این روش برای این علاوه و معادله اندیشون  
واب و باعده از این علاوه تغیری نداشت.

کربابولی فشرده بازیزی که عیوب : ماسه در طرف جدیش و در طرف دالی بدلی دلایی فشرده بیشتر  
از ۲۰۰ kg / m<sup>3</sup> (تصویری اندک کریز) دیگر بوده بطرف الیها کی رویی بینزوفوی کاهش چیزی نباشد که این بند با کوشش بست  
قابل حل نی باشد

squeezing

۱) مانش قاب پیری مارک

خوار آبرسانکه باری با همراهی

تابیده ایتی مطری برد و فشار

سین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ kg بست اند

۱) محدودیت این روش این است که محدودی کدر این افت نداشت باری هسته داری

فشرده بیش و بینزوفوی تا عمق بیشتر به طور غیر لکن احتمت میزان فشرده کاهش

ی باید کم در صفحه ای جدیش فشرده بیش از حد قبل ای اسد.

۲) تغیرات دلیله (میزان فشرده) با تغیر ارتفاع درجه تغیری اندوده ای محدودیت

ارتفاع کاحدلکش mm است.

۳) در علاوه ای که قاب دارای ماهیجه از چشم خود موارد غالب باری باشد بالین

افسر خواست (خرنیم دارای ماهیجه باشد نه اندک ماهیجه خارجی باشد)

نیز اساسی تواند در داخل چشم ماهیجه عمل سلطان نباشد.

۴) باری بست از این دلیله که در طرزش عین روش همان

از ترسیب روش ۲ و ۳

که این روش مخصوص ماسه ای چاکر صفحه جدیش عمل با کاهش ضربه

(squeezing bolt)

که بزرگ ندار

فشرده بیش و پس ماسه کی بالایی تاکه ترطیب مکانیزم فشاری

فشرده بیش شود.

باشد اوش اول این توان مامنوس تر فاصله بزرگتر است که در زیر این نیز بر این فرشتن خالب ندارد همان‌گونه باشد.

مشهود است:

درین علیاً می‌باشد که ترکیب اس توپه برخورد ذات مامنوس صورت می‌شود.

که جریان مامنوس با سرعت زیاد به طبقه می‌رسد و درین شرایط دو نوع غیر

که آزادندستی می‌باشد همچنانی رفع حکمت آنست. بین ترکیب دلخواهی که این

در طبل در عبارت اینجا می‌گردد. معماری ماسیر تراپی لذت  $200 \text{ kg}$  در  $180 \text{ cm}$

تصویری کشیده و داشته باشید در گاه از  $1000 \text{ mm}$   $500 \text{ mm}$  می‌توان تغیر کرد.

( $\Delta$ ) ماشین پرتابنده (Slinging)

نمود سان سان پانچر (sand slingers) شناخته شود.

مشهود است:

بروزی شماری اعماقی توپه این دسته است بسیار ضعی بالا در حد  $10 \text{ m}$  باشد.

و نزدیک شماری به صورت پیروزی صورت می‌شود.

( $\Delta$ ) دارای اصطلاح فیزی بالاتر لکھ بری آهی ها و عدم غیر آهی ها بردارد

که دلایل آن قیمت زیاد تجارت (وقایت بوده و زیارت کنل) دقت هاست

می باشد (تمام سطح قالب گیری و قیمت سهل و ...).

( $\Delta$ ) تعییرات اسکالپر قالب برخلاف سایر اوش ها این عبارت اعماقی نیست

و تنها از  $4 \text{ to } 6 \text{ m}$   $kg$  می‌توان تغیر کرد و مقدار اضافی اثر حذف این رفعی اسکالپر ندارد

و ترکیب دلایل می‌باشد حقیقتاً کنول سود آنده کمال گیری غیر کنول است باشد

( $\Delta$ ) طبیعی در باره کی عمل این اسکالپر لکه زیاد سطوحی دارد و

استفاده بالا و معاوضت مامنوس داشته باشد درین صورت عمل بالا

مولد و پالز این اسکالپر و با  $Al$  می‌باشد.

( $\Delta$ ) درست یک خونه با  $\Delta$  طبع جعلی شود  $\Delta$  زیارت در جعلی دارد

( $\Delta$ ) مزایای اقتصادی زیاد  $\Delta$  برای قطعات کوچک و ساده بردارد

\* اوش دیزوماتیک (معنی مامنوس)  $\rightarrow$  یعنی  $\Delta$  صراحی مثل  $\Delta$  برعکس بزرگ کاربرک

صنایع  $\rightarrow$  کل

۲) روش تولید: بالمساره پریند یا سپه با افسوس سیمانی:

نمودار معدن { سیمان (ایتری) و جسم سیمانی  
سلیمانات سیمان

{ فرزند کاب گیری پرسته ای  
" " صیدری  
" " سرمه  
" " فوران

\* عیوب مخصوص های ممکنی در بحث پریند ذرات ماسه ولی در افسوس های سیمانی نیاز به اشاره و مشارک شست.

محضات: ماسه + آب (درجه کارینه) + سیمان (شایسته)

مزایا: ۱) از این بالاترین میزان پریند معمولاند. جب غرقی برای قابل کری قطعات بزرگ را که نیازه است محکم کنندی بالا داده استفاده شده.

برای این سیمان مخصوص، اگر هر آه با فرزند کاب سیلان تبرست لازم خواهد بود. هر آه با این سلیمانات سیمان ممکن است را با درصد ایمنی بکار رود.

معایب: ۱) وقتی گیری بودن قابل کری و چون درست تولید گران بودن افسوس تولید ۲) پیامدهای بودن ۳) کم بودن مالبیت (عواملی که ممکن است میتوانند تولید را که بالاترین ترک خوار عقده خواهند داشت).

محضات: استحکام ماسه سیمان و پریند از وائش شیمی خروجی و مطالعه

بسیار کم میباشد این به ۲۵٪ - وائش تراویز - افزایش در بحرارت

$\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} \cdot n\text{SiO}_2$

$\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{O} \cdot m\text{SiO}_2 + 2\text{H}_2$

وائش کاراند و مجدد آب بوسیله پیش ایمی بعد مطالعه ای آنکه وائش که است اما در سطحی بالا شدید می شود و تولید کار توجه نمی شود.

\* نیاز به نخست کار یا بهم نیست.

نمودار ایتری کی خواست، آهی لذاته دانه سیمان ۹۰٪ و غیر این ۱۰٪

ماسه + درصد و وزنی فرسایس (۰.۷-۰.۸) پورفیتانه بالا زندگانه دانه ۴۰-۴۵٪

پس سلیمانات سیمان که از نظر زدن دستجوی اضافی شود (۵٪ نیاس)

که پیش از تراطی آب بوده ای دارد.

(عکس از ایمی که است و باید کیا است همچنان شود رسانه فرسایس خلط سیالی شود)

(ادامدار)

زور از سلیمانات سلیمانات سیمان

زور از سلیمانات سلیمانات سیمان

$\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$   
نیست جو سرمه ای  
 $n = \frac{\text{Na}_2\text{O}}{\text{SiO}_2}$

لف (۰.۷-۰.۸)  
 $n = \frac{\text{Na}_2\text{O}}{\text{SiO}_2}$


ترابا:

- ۱) مرتعنگنی کردن و پاکت و مایمی خوف می کرد ۲) بدل اسمازابد تران طبیعت  
 ادامه زوشن فرستاده است  
 دیوارهای سرمهی کلراز روش  $CO_2$  ۳) لتر غسان سنت شدن و نیازهای کم  
 چارچوبی مطالعات بزرگ  
 ۴) آنرا که نیاز سهل کار جگیری شده زیرا خود شدن دکتر است ۵) ریختهای قصبه  
 درمان افعان و نیاز بر راه راه کار ۶) دقت اعلای این روش طبقه است ۷) میوه ناشی  
 معمولی مطالعات است  
 از قلب (خزهای اتفاقی) ۸) بینا زنای خونی هی شود ۹) هم نوع میوه های  
 میوه و چندینه  
 و با آنها هم یافته شده (میوه‌گولان) نیز است ۱۰) کاشر عیت مطالعات بینی  
 دارای شمع: مطالعات بزرگ و موجی آهی و غیر آهی  
 میوه: ۱) کم بدن سعیان روش نست بروش  $CO_2$  ۲) کم بدن قابلیت  
 جوشندگی (میوه عجی افس شیمی اکتی کلینیک عامل هر کشند)

و مطالعات:

راجمبری ۷۰

روش  $CO_2$

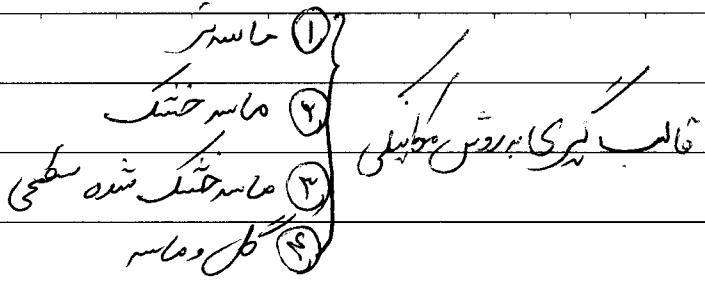


- ۱ فالمبری بسما (بورنین)
- ۲ برقی فریسلیٹ اسٹریٹھری اسٹریٹھری
- ۳ روش دی کاربکرزن  $\text{CO}_2$
- ۴ فالمبری بسما سیلیٹ دی کاربیڈ اسٹریٹھری



۱ فالمبری کا صاف چینی کر

- ۲ با جعبہ گرم
- ۳ با جعبہ سرد
- ۴ با فولار
- ۵ فر آئند لیزیسیٹ نونیک بائیکل (60°)
- ۶ لعسیت منٹ سونہ باتھ (60°)
- ۷

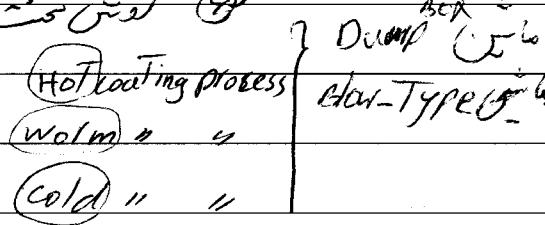

- ۱ ریختنی بسما نیٹری جعل
- ۲ ریختنی بسما مواد غذائی توارد
- ۳ نیٹ خلاؤ (باسٹر خنک بوسن جب)

- ۱ فالمبری دستی
- ۲ روش کوش خربلی ( $200 - 100 \text{ kg/m}^2$ )
- ۳ روش فالمبری نشانی ( $2000 - 3000 \text{ kg/m}^2$ )
- ۴ فشاری - ضربی اس (پر طبع)
- ۵ ماشنی ضرب کرنے والی ماسٹر
- ۶ ماشنی فشاری اس

کوئی روش ہٹا فالمبری و مکمل داری فالم

جدول ۱۵-۰ - مقابله فرایند های ریختگی	
دسته های ماده ای	تاریخی ماده ای
ریختگی حدیده ای قالب سرامیکی و ریختگی دیفین	قالب ماده ای با چسب شنیان (پلی سایکو) سلیکات سدیم هم استخراج
بخار زیاد	تریپل زیاد
بخار کم	تریپل کم
۰/۰۹۱۲۵	۰/۱۱۰
۰/۱۰۰۱۰-۰/۱۱۵	۰/۱۰۰۵-۰/۱۱۵
عالی	تریپل خوب
خوب	خوب
بسیار ضعیف	تریپل خوب
ذرات باقیمانده	بدون حدودیت
ذوب بازیز	بدون حدودیت