



دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

کارگاه ماشین ابزار

مدرس:

میثم ایرانی

کارگاه‌های مرکزی

آذر ۱۳۹۰



## ۱ معرفی ابزارهای برشی

برای اینکه بتوان فلزات مختلف را به طور ساده تراشید، لازم است از ابزارهای برشی مناسبی استفاده کنیم تا بتوانیم در عملیات ماشین کاری، درست عمل کنیم؛ یعنی با انتخاب درست جنس قطعه کار و جنس ابزارهای براده برداری، عمر ابزار خود را افزایش بدهیم و در کنار آن کیفیت کار خود را بالا ببریم. در این بخش سعی شده است بطور کلی، انواع ابزارهای برشی را معرفی کرده و معایب و محاسن آنها را در مقایسه با هم بیان کنیم.

### ۱-۱ انواع ابزارهای برشی

عمر ابزارهای برشی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکی از این عوامل، جنس خود ابزار است. انواع ابزارهای برشی عبارتند از:

- ۱- فولادهای تندبر *HSS*
- ۲- آلیاژهای ریختنی کبالت
- ۳- کاربایدها
- ۴- سرامیک‌ها و سمرتها
- ۵- CBN
- ۶- الماس‌ها

در هنگام انتخاب ابزار برش مناسب برای یک سری عملیات، می‌بایست به وسیله مقایسه مشخصات فلز، آن ابزار برش را انتخاب کرد. این مشخصات شامل توجه به نکات زیر است:

!!!! مقاومت

!!!! مقاومت در مقابل سائیدگی

!!!! کارایی در درجه حرارت بالا

!!!! قابلیت انتقال حرارت

!!!! چقرمگی

!!!! سختی

!!!! مقاومت در مقابل اثرات شیمیایی

!!!! ضریب اصطکاک

آخرین عامل، یعنی هزینه تولید باید طوری در نظر گرفته شود که قطعه دارای خواص فیزیکی لازم باشد و هر قطعه شامل کمترین هزینه تولید گردد.

### ۱-۱-۱ فولادهای تندبر

فولادهای تندبر (High Speed Steel) اصولاً برای برش «رنده‌های تراش» به کار می‌روند و علاوه بر کربن، شامل عناصر دیگری از قبیل تنگستن، مولیبدن، کروم، وانادیوم و کبالت می‌باشند.

کربن موجب حفظ سختی در درجه حرارت بالا، وانادیم موجب افزایش استحکام و مقاومت به سایش میشود همچنین کروم نیز به عنوان عامل بهبود چقرمگی (Toughness) و مقاومت در مقابل سایش عمل می‌کند.

این نوع فولادها بر اساس مواد آلیاژی اصلیشان به چهار گروه تقسیم بندی شده‌اند:

۱- مولیبدن ۲- مولیبدن کبالت

۳- تنگستن ۴- تنگستن کبالت

اما چرا این نام HSS یا High Speed Steel را بر این ابزار نهاده‌اند؟



برای پاسخ دادن به این سؤال، بهتر است با یکی دیگر از ابزارهای برشی و براده‌برداری با نام «فولادهای کربنی و آلیاژی» آشنا شویم. کاربرد این نوع فولادها، که زمانی (حدود یک قرن پیش) عمده‌ترین جنس ابزارهای براده‌برداری بودند، به دلیل افت شدید سختی در درجه حرارت‌های نسبتاً بالا (تقریباً  $260^{\circ}\text{C}$ ) و سایش زیاد، فقط به ابزارهای دستی برای براده‌برداری‌های با سرعت پایین از قبیل فلاویز و حدیده و سوهان محدود شده است.

برتری فولادهای تندبر به فولادهای کربنی، در قابلیت حفظ سختی در درجه حرارت بالاتر ( $538^{\circ}\text{C}$  الی  $590^{\circ}\text{C}$ ) است. از این جهت در مقایسه با فولادهای کربنی به ازای طول عمر مساوی می‌توان آن را با حدود ۲ برابر سرعت برشی به کار برد. به همین دلیل این فولادها به نام فولاد تندبر نام گذاری شده‌اند.

ابزاری از جنس فولادهای تندبر مزایای زیر را نسبت به نمونه‌های دیگر دارد:

الف) ارزانتر است؛

ب) شکنندگی کمتری دارد. به همین دلیل در قطع و وصل ابزار برش بر روی قطعه کار با دوام تر است؛

ج) فرم‌پذیر است و به راحتی شکل می‌گیرد.

در کنار محاسن نام برده، این فولادها دارای معایبی نیز هستند. از جمله اینکه:

الف) نسبت به انواع دیگر در دماهای بالاتر حین ماشینکاری دوام کمتری دارند؛

ب) مواد سخت را به راحتی برش نمی‌دهند.

### ۱-۱-۲ آلیاژهای ریختنی کبالت (ابزارهای استلایتی)

این آلیاژها که مرکب از ۲ الی ۴ درصد کربن، ۱۴ تا ۲۰ درصد تنگستن، ۲۵ الی ۳۴ درصد کروم و مابقی کبالت هستند. به دلیل برخورداری از سختی زیاد و حفظ آن در درجه حرارت‌های بالا و مقاومت بالا نسبت به سایش و خوردگی همچنین ضریب اصطکاک پایین در تماس با فولاد، به عنوان یکی از مواد مناسب برای ساخت ابزارهای براده‌برداری مطرح بوده‌اند.

اگر چه سختی این آلیاژها در دمای اتاق مشابه فولادهای تندبر است؛ ولی به دلیل حفظ بهتر سختی در دماهای بالاتر، قابل استفاده در سرعت‌های برشی بالاتری (تقریباً ۲۵٪ سرعت بیشتر) نسبت به فولادهای تندبر هستند. خواص مکانیکی و سختی این آلیاژها با عملیات حرارتی قابل تغییر نیست.

### ۱-۱-۳ کاربایدها

اصولاً «کارباید» اصطلاحی است که به ترکیب شیمیایی فلز و کربن اطلاق می‌شود. کاربایدها خود به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱- سماته ۲- ریزدانه ۳- پوششی

کاربایدهای سماته نیز خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

۱- گروه تنگستن کارباید خالص

۱- گروه تنگستن کارباید آلیاژی (که حاوی کارباید تیتانیم یا کارباید نتالیم می‌باشد)



همچنین ابزارهای کاربایدی را در دیدی دیگر می توان به سه گروه دیگر تقسیم کرد:

- ۱- الماسه های یکپارچه و سخت (که از قطعات کربنی ساخته می شود).
- ۲- الماسه های لحیمی (که از اتصال الماسه به یک میله فولادی به صورت لحیمی ساخته می شود).
- ۳- الماسه نصبی (که در بین صنعتگران به الماسه یا اینزرت مشهور است و متداول ترین ابزار مورد استفاده در CNC هاست که در نگهدارنده های فولادی نصب می شوند).

مزایای کاربایدها را می توان در موارد زیر نام برد:

الف) مقاومت بیشتر در برش مواد و آلیاژهای سخت؛

ب) مقاومت در دماهای بالاتر؛

ج) الماسه های یکپارچه قادر به جذب ارتعاشات کار هستند و صدای ایجاد شده ناشی از برخورد ابزار با قطعه کار بسیار کم است؛

د) الماسه های نصبی به راحتی و بدون نیاز به نگهدارنده های فولادی جدید تعویض می شوند.

معایب کاربایدها را نیز می توان در موارد زیر نام برد:

الف) قیمت بالا نسبت به فولادهای تندبر؛

ب) شکنندگی بیشتر نسبت به فولادهای تندبر؛

ج) شکل گیری آنها با ابزارهای الماسه ای مقدر می باشد.

در ضمن الماسه های نصبی که کاربرد فراوانی در CNC ها دارند، با مواد خاصی مانند نیتريد تیتانیوم پوشش داده می شوند تا عمر مفید آنها افزایش یابد. این پوشش، عمر ابزار را برای عملیات متعارف و معمول تراشکاری و فرزکاری تا ۲۰ برابر افزایش می دهد.

#### ۴-۱-۱-۱ سرمایه‌ها و سرمته‌ها

ابزارهای سرمیکه بیشترین تکامل را در چند سال اخیر داشته‌اند و هر چند بسیار گران هستند؛ اما از ابزارهای الماسه‌ای ارزانترند. سرمیکه بسیار سبک و شکننده‌اند.

سرمیکه دارای سرعتهای برشی سه الی چهار برابر ابزارهای کاربایدی می باشند. صافی سطح حاصل از ماشین کاری با این ابزارها بسیار خوب است و استفاده از سیال خنک کننده (Coolant) در براده برداری این ابزارها ضروری نیست.

مزایای سرمیکه عبارتند از:

الف) ارزانتر از الماسه های کربنی هستند؛

ب) مواد بسیار سخت را در زمان کوتاهی می برند و مقاومت گرمایی بالایی دارند.



همچنین معایب سرامیکها عبارتند از:

الف) بسیار شکننده تر از کاربایدها و فولادها هستند؛

ب) فقط برای پرشهای سرعت بالا مفید هستند و در صورتی که در دوره‌های پایین کار کنند، می‌شکنند؛

ج) بسیاری از دستگاه‌ها، سرعت چرخشی مناسبی برای استفاده از ابزارهای سرامیکی ندارند.

سرمتها که ترکیب خاصی از سرامیکها و فلزات هستند، برای کاهش تردی و شکنندگی سرامیکها و بهبود آنها ابداع شده‌اند.

فلزاتی نظیر آهن، کروم، تیتانیوم و نیکل از ممزوج شدن با سرامیکها ابزارهای «سرامیک - فلز» یا همان «سرمت» را به وجود می‌آورند.

از بارزترین خصوصیات سرمتها و سرامیکها حفظ سختی در درجه حرارت‌های خیلی بالا و مقاومت بالا در مقابل سایش؛ ولی مقاومت کم در مقابل خمش و شوکهای مکانیکی و بارهای ضربه‌ای و ارتعاش است و لذا با وجود این محدودیتها باید از ماشین‌ابزارهای صلب و کاملاً مستحکم که بدون لرزش می‌باشند، استفاده کرد.

#### ۱-۱-۵ نیتريد بور مکعبی (CBN Cubic Born Nitride)

CBN (با نام تجاری بورازن) سخت‌ترین ماده شناخته شده پس از الماس است. از مهمترین امتیازات آن، مقاومت حرارتی بیشتر از الماس و خنثی بودن آن از نظر شیمیایی است. استفاده از CBN به عنوان ابزار براده‌برداری برای خشن‌کاری و پرداخت فولادهای کربنی و آلیاژی، ابزار سخت‌کاری شده و چدن‌های سخت و چائیده و به ویژه سوپرآلیاژها با پایه نیکل و کبالت و قطعات ساخته شده به روش متالوژی پودر، پلاستیک‌ها و گرافیت توصیه می‌شود.

اگر چه این نوع ابزارها را می‌توان بدون استفاده از سیال خنک‌کننده نیز به کار برد؛ ولی استفاده از سیال‌های خنک‌کننده حل‌شونده در آب نتایج مثبتی به همراه دارد.

#### ۱-۱-۶ الماس (Diamond)


الماس، سخت‌ترین ماده شناخته شده در جهان و سختی متوسط آن ۵ برابر کاربایدهای سماته است. سختی بسیار بالا، مقاومت به سایش عالی، قابلیت هدایت حرارتی خوب، استحکام فشاری بسیار بالا و انبساط حرارتی ناچیز، باعث شباهت ابعادی بی‌نظیر آن در براده‌برداری و تضمین‌کننده حصول اندازه‌های یکنواخت و دقیق در قطعه کار و صافی سطح بالا می‌باشد.

همچنین به دلیل خنثی بودن الماس از نظر شیمیایی و پایین بودن ضریب اصطکاک آن در تماس با اکثر مواد در هنگام براده‌برداری پدیده جوش خوردن براده‌های قطعه کار به لبه ابزار به وقوع نپیوسته و همین مسأله باعث حصول صافی سطح خوب در ماشین‌کاری فلزات غیر آهنی و حتی فلزات می‌شود.



ابزارهای الماس، به هنگام براده برداری از فولادهای نرم و کم کربن، به سرعت سائیده می شوند؛ در صورتی که سرعت سایش آنها در ماشینکاری فولادهای آلیاژی پر کربن کمتر است و گاهی اوقات در ماشین کاری چدن (با درصد کربن بالا) طول عمر زیادی از خود نشان می دهند. ولی با این وجود به طور کلی ماشین کاری آلیاژهای آهنی و چدن توسط ابزارهای الماس توصیه نمی شوند.


■ مقایسه خواص مکانیکی ابزارهای پرشی مختلف

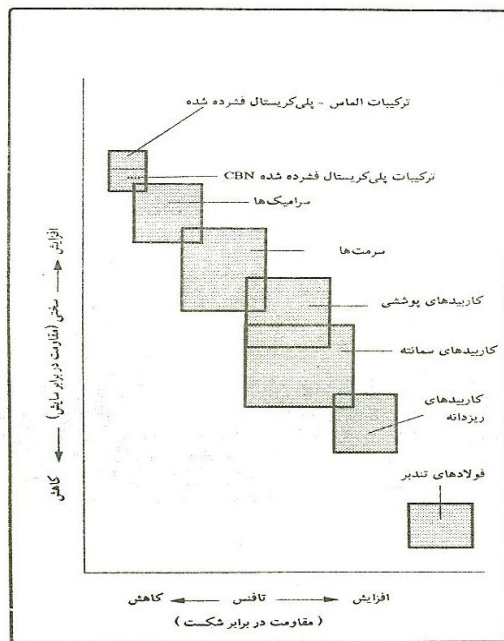


## ۲- اصول به کارگیری ابزار اولیه

### ۱-۲ سوهان کاری

قبل از سوهان کاری باید قطعه کار را بوسیله گیره محکم نمائیم. هنگام محکم کردن باید توجه داشت که سطح آن موازی با لبه های گیره باشد تا عمل سوهان کاری به طور صاف و مسطح انجام گیرد.

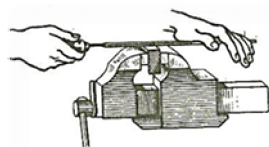


در موقع سوهان کاری ابتدا پای چپ در جلو و پای راست به فاصله ۲۰ سانتی متری آن قرار می گیرد تا هنگام کار تعادل بدن کاملاً برقرار باشد سپس سوهان تحت زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه با فشار روی قطعه کار کشیده می شود.

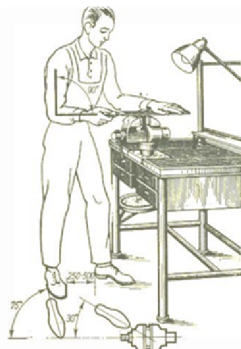


هنگامی که سوهان به طرف جلو کشیده می شود باید کمی روی آن فشار وارد ساخت. از وارد نمودن فشار زیاد باید خودداری کرد زیرا عمل سوهان کاری غیریکنواخت انجام خواهد گرفت.

 در موقع برگشت احتیاجی به فشار روی سوهان نیست اگر فشار وارد شود منجر به کند شدن دنده‌های سوهان خواهد شد ولی در فلزات سبک اگر سوهان با فشار به عقب کشیده شود این عمل باعث تمیز شدن آج های آن می گردد. وضع قرار گرفتن دسته سوهان و سوهان در دست راست و چپ باید مطابق شکل باشد.



فشار صحیح هنگام پیشروی

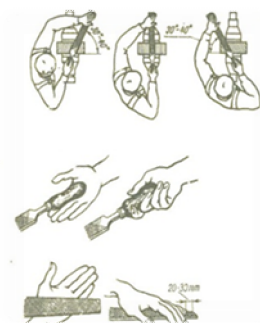


طرز گرفتن سوهان در دست

## ۲-۱-۲ تمیز کردن سوهان:

فاصله بین آج ها پس از مدتی کار پر از براده میشود و هر چه فلز نرم تر باشد شیارها زودتر پر می گردند. این براده‌ها را باید از بین آج ها خارج کرد زیرا کار کردن با سوهانی که آج های آن پر از براده باشد گذشته از اینکه پیشرفتی حاصل نمی کند، باعث ایجاد خش‌های ناهمواری روی سطح کار می گردد.


برای تمیز کردن سوهان از برس های سیمی مخصوص استفاده می شود و هنگام تمیز کردن باید دقت نمود که برس در امتداد شیارها کشیده شود.

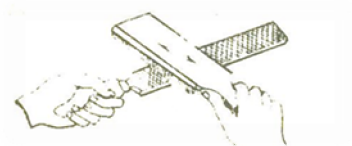

تمیز کردن سوهان


## ۲-۲ اصول بکار بردن سنبه

درست

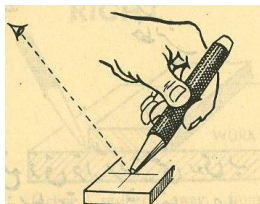


هنگامی که سنبه را روی کار می گذارید آنرا خم کنید تا محل قرار گرفتن نوک آن دیده شود.


غلط

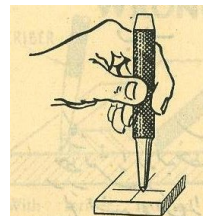

اگر سنبه عمودی نگاه داشته شود بدنه سنبه و انگشتان دست که آنرا گرفته مانع دیدن نوک آن می شود.

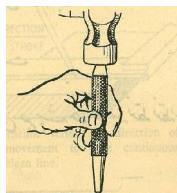


پس از آنکه سنبه را در محل خود قرار دادید پیش از فرود آوردن چکش آنرا نسبت به سطح کار عمود نمایید.

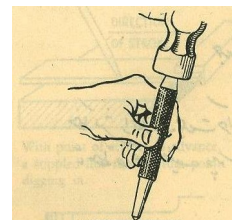


اگر چکش را در حالی که سنبه بطور مایل قرار گرفته باشد فرود بیاوریم ممکن است نوک سنبه تغییر جا دهد.

## ۲-۳ اصول بکار بردن خط کش




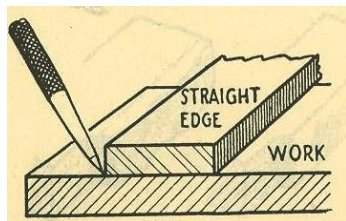


خط کش کار را از لبه خط کش سطح به سمت دیگر کج کنید و آن را با لبه پائینی تماس دهید.

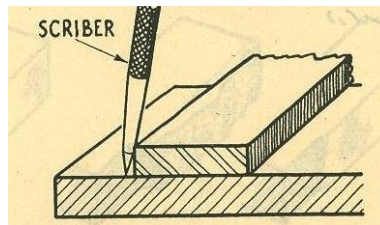

اگر خط کش به وضع فوق قرار گرفته باشد یعنی روی لبه صاف خط کش سطح متمایل باشد، خط حاصله غیر دقیق خواهد بود.

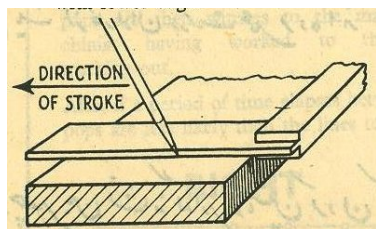

خط کش را بطرف جهت حرکت متمایل کنید تا خط حاصله پیوسته باشد.

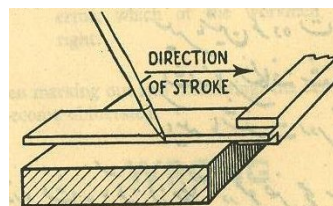


اگر نوک خط کشی جلو باشد خط حاصله بصورت نقطه نقطه خواهد بود.

## ۲-۴ اصول اره کاری

### ۲-۴-۱ اره دستی

اره دستی ابزاری است که برای بریدن ورق های فلزی ضخیم- تسمه- لوله و انواع پروفیل از آن استفاده می شود. شکل ترسیم شده دو نوع اره دستی ساده و کشویی را نشان می دهد که از قسمت های زیر تشکیل شده است.

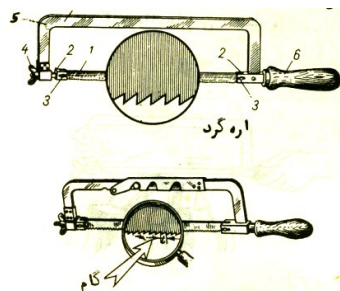

۱- تیغه

۲- میله چهار گوش شیاردار

۳- پین

۴- مهره خروسک

۵- بازو

۶- دسته چوبی

کمان اره کشویی نوعی کمانه است که برای تیغه اره به طولهای مختلف بکار می رود. جنس تیغه از فولاد تندبر می باشد که به طولهای ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر و به عرض ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر ساخته شده اند- از نظر ریزی و درشتی دنده، تیغه های مختلفی وجود دارد که باید متناسب با سختی و نرمی قطعه کار آنها را انتخاب نمود. ریزی هر تیغه بستگی به تعداد دنده در یک اینچ دارد که به دسته های زیر تقسیم شده اند.

۱- تیغه اره دنده درشت (۱۶ دنده در ۲۵ میلیمتر) برای بریدن فلزات نرم مانند آلومینیوم و سرب و مس به کار می رود.


۲- تیغه دنده متوسط (۲۲ دنده در ۲۵ میلیمتر) برای بریدن فلزات با سختی متوسط مانند آهن معمولی و شمش های توپر استفاده می شود.



۳- تیغه اره دنده ریز (۳۲ دنده در ۲۵ میلیمتر) این تیغه‌ها برای بریدن فلزات سخت و جدار نازک مانند فولاد و لوله‌های جدار نازک و پروفیل‌هایی که از ورق ساخته شده باشند به کار می‌رود.

### ۲-۴-۲ روش بستن تیغه به کمانه

پس از آنکه تیغه برای کار انتخاب گردید آن را داخل کمان اره قرار داده و پیچ خروسک را آن قدر می‌گردانند تا تیغه محکم شود. هنگام بستن باید دقت نمود که جهت تمایل دنده‌ها بسمت جلو یعنی دور از دسته باشد. سپس اره را مطابق شکل در دست قرار داده و عمل اره‌کاری را انجام می‌دهند.

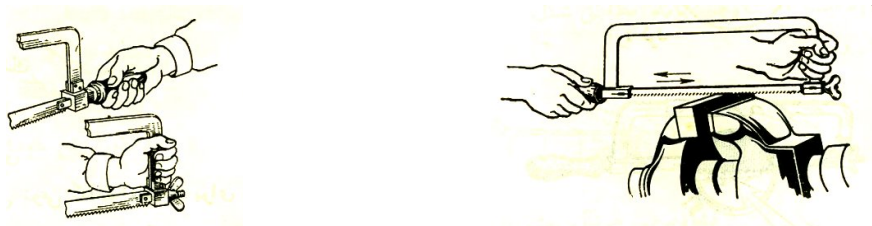

وضعیت دستها هنگام اره‌کاری

### ۲-۴-۳ روش اره‌کاری

در موقع اره‌کاری بدن باید کاملاً آزاد باشد و برای آزادی بیشتر، بهتر است هنگام اره‌کاری بدن به فاصله ۲۰ سانتی‌متر از میز کار قرار بگیرد و طوری بایستیم که پای چپ در جلو و زاویه آن نسبت به محور گیره ۴۵ درجه باشد.

هنگامی که اره به سمت جلو حرکت داده می‌شود باید فشاری یکنواخت روی آن وارد ساخت تا از کار براده‌برداری نماید در موقع برگشت احتیاجی به فشار نیست و حتی بهتر است کمی از روی قطعه کار آنرا بلند نمود تا از کند شدن دنده‌ها جلوگیری شود.



### ۲-۴-۴ هنگام اره‌کاری به نکات زیر توجه نمائید


۱- همیشه برای اره‌کاری تیغه‌ای انتخاب شود که حداقل ۳ دنده آن روی کار قرار گیرد هر گاه فلزی که می‌برید ورق نازکی باشد که حتی با ریزترین تیغه‌ها نتوان آنرا برید بهتر است آنرا بین دو لایه چوب قرار داده و سپس عمل اره‌کاری را شروع کرد.

۲- در واقع هنگام اره‌کاری باید از تمام طول تیغه استفاده شود.

۳- اگر تیغه اره هنگام کار شل باشد موجب خمیدگی و شکستن آن می‌گردد.

۴- برای سرعت بیشتر در موقع اره‌کاری بهتر است، تیغه به روغن آغشته گردد.

۵- اگر طول کار به اندازه‌ای بلند باشد که کمانه به آن گیر کند تیغه را باز کرده و مطابق شکل به کمانه

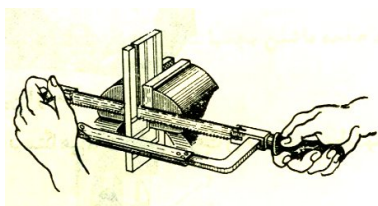




### ۳ - فرم دادن از طریق براده برداری روی ماشینهای افزار

قطعاتی که باید ساخته شوند معمولاً به نام قطعات کار نامیده می شوند. این قطعات کار از طریق برداشتن یا جدا کردن براده به فرم مطلوب در آورده می شوند. اما در ساختن کارها قاعده بر این است که ابتدا قطعات کار را از طریق فرم دادن بدون براده برداری به نحوی آماده می کنند که با برداشتن یک براده نسبتاً نازک از روی آنها فرم و اندازه لازم بدست آید. کارهایی که از طریق براده برداری فرم داده می شوند نسبت به کارهایی که از طریق غیربراده برداری آماده می گردند دقت بیشتری داشته و سطح تمیزتری پیدا می کنند.



انواع مختلف جدا کردن براده به وسیله کاردستی و یا کار ماشینی امکان پذیر است.

در جدا کردن براده از طریق کار دستی مانند قلم زدن- سوهان کاری و یا ااره کردن افزار توسط دست راهنمایی می شود ولی در براده برداری به وسیله ماشین بایستی کار یا افزار حرکتی داشته باشند.

قطعاتی که با ماشین تراشیده می شوند فرم استوانه ای و یا تخت دارند همچنین کار قطعاتی که باید پیچ شوند و چرخ دنده ها و قطعاتی به فرمهای مختلف دیگر نیز روی ماشین انجام می شود.

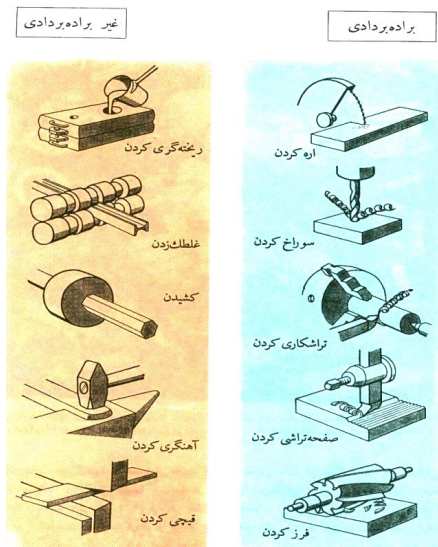

کلیه این ماشینها با افزار کار می کنند و به همین جهت هم تحت نام «ماشینهای افزار» معروفند این ماشینها عبارتند از ماشینهای گردان<sup>۱</sup> - ماشینهای مته - ماشینهای صفحه تراش - ماشینهای فرز - ماشینهای سنگ و نظایر آنها.

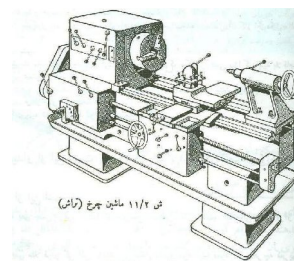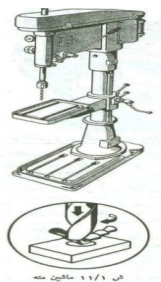


بنا بر نوع ماشینی که قطعات را با آن می سازند قطعات تراشکاری- فرزکاری- صفحه تراشی و قطعات سنگ زنی تشخیص داده می شوند.

### ۳-۱ انجام قطعات تراشکاری


#### ۳-۱-۱ قطعه تراشکاری- فرمها

قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره‌ای شکل از قبیل میله‌های ساده و غیرساده- میله‌های پیچ شده- پولکها- بوشها و نظایر اینها می باشند که قطعات اصلی ماشینها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند. (ش ۱۳/۱)

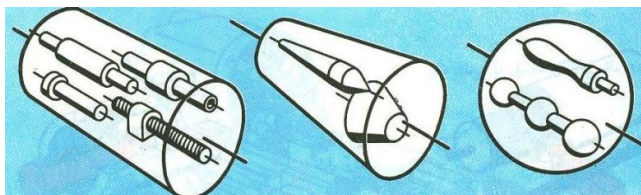

ش ۱۳/۱ مثالهایی از قطعات تراشکاری

همچنین تعداد زیادی از افزارها مانند تیغه فرز- مته‌ها- برقوها- و فلاویزها هم دارای مقاطع گرد هستند. بنا بر موارد کاربرد خاصی که قطعات تراشکاری باید داشته باشند آنها را از مواد مختلف مثلاً از فولاد- چدن- برنز- برنج- مس- فلزات سبک چوب و یا مواد مصنوعی و نظایر آنها می سازند. وضع سطح خارجی قطعات تراشکاری می تواند متفاوت باشد.

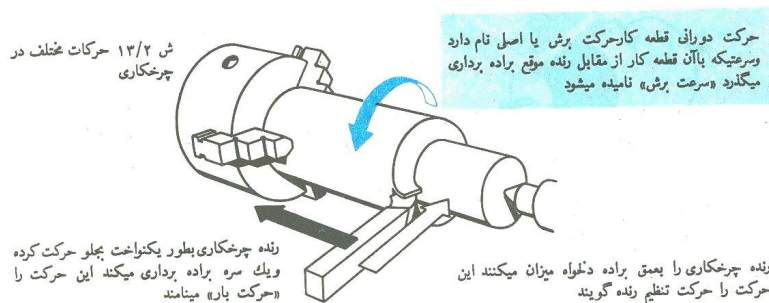


### ۳-۱-۲ وضع و حالت گردش

برای بدست آوردن فرم استوانه‌ای، قطعه کار را توسط ماشین تراش به دور محور خودش (محور گردش) حرکت می دهند. در موقع گردش قطعه کار با افزار برنده‌ای که مقابل آن بسته شده و برای جدا کردن براده از روی آن است برخورد می کند این طریقه عمل براده گیری را «چرخ یا تراش کاری گویند» و انجام کار مستلزم چند حرکت متفاوت است.




### ۳-۱-۳ دسته‌بندی کارهای تراشکاری

فرم‌های مختلف قطعات تراشکاری را از طریق انجام یک سری کارهای متفاوت بدست می‌آورند. قطعات استوانه‌ای شکل از طریق طول تراشی - سطوح صاف از طریق عرض تراشی - قطعات مخروطی از طریق مخروط تراشی و بالاخره قطعات فرم‌دار از طریق فرم تراشی و پیچها از طریق پیچ تراشی ساخته می‌شوند.

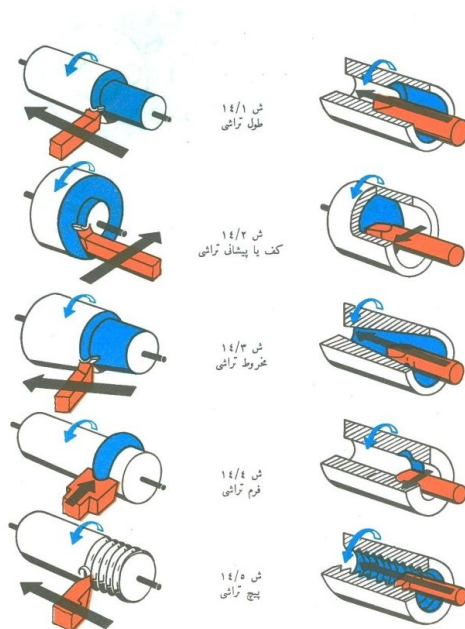

### ۳-۱-۴ سرعت برش

طول مسیر برش بر حسب متر بر دقیقه عبارت از سرعت محیطی و در عین حال عبارت از سرعتی است که

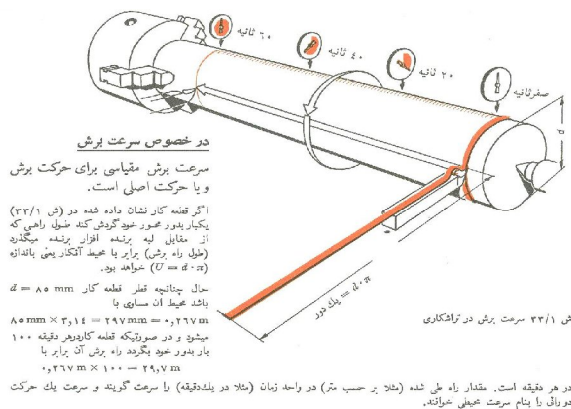

#### در خصوص سرعت برش

سرعت برش مقیاسی برای حرکت برش و یا حرکت اصلی است.

اگر قطعه کار نشان داده شده در (ش ۳۳/۱) یکبار دور محور خود بگردد طول راهی که از مقابل لب برنده افزون برنده میگذرد (طول راه برش) برابر با محیط آنکار یعنی پاندازه (U = d \* π) خواهد بود.

حال چنانچه قطر قطعه کار  $d = 80 \text{ mm}$  باشد محیط آن مساهی با

$$80 \text{ mm} \times \pi = 251.2 \text{ mm} = 0.2512 \text{ m}$$

میشود و در صورتیکه قطعه کار در هر دقیقه ۱۰۰ بار دور خود بگردد راه برش آن برابر با

$$0.2512 \text{ m} \times 100 = 25.12 \text{ m}$$

در هر دقیقه است. مقدار راه طی شده (مثلاً بر حسب متر) در راسته زمان (مثلاً در یک دقیقه) را سرعت گویند و سرعت یک حرکت دورانی با نام سرعت محیطی خوانند.

با آن براده قطع می‌شود سرعت برش برابر با طول مسیر برش است بر حسب متر در هر دقیقه (m/min) سرعت برش را معمولاً با  $v$  و قطر کار را بر حسب میلی‌متر با  $d$  و تعداد گردش قطعه کار را در هر دقیقه با  $n$  نمایش می‌دهند بنابراین:



$$v = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000} \text{ m/min}$$

مثال: مطلوبست سرعت برش یک قطعه تراشکاری در صورتیکه قطر کار  $d=50 \text{ mm}$  و سرعت دوران آن در هر دقیقه  $n=1600 \text{ U/min}$  باشد.

حل:  $v = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000}; v = \frac{50 \text{ mm} \times 3.14 \times 1600 \text{ min}}{1000} = 25/12 \text{ m/min}$

بدیهی است که هر کس نمی تواند کارهای مختلف تراشکاری را با سرعت دلخواه برآورد زیرا اگر سرعت برش کمتر از حد لازم انتخاب شود مدت تراشکاری بیش از آنچه که باید باشد طول می کشد و اگر سرعت برش بزرگتر از میزان لازم اختیار شود لبه برنده افزار در اثر تولید حرارت زیاد سختی و در نتیجه تیزی و برندگی خود را از دست می دهد و احتیاج به تیز کردن پیدا می کند، بنابراین باید برای هر کار سرعت برش مناسب و جداگانه ای انتخاب شود.

برای تعیین سرعت برش نکات ذیل مؤثر بوده و باید مراعات شود:

۱- **جنس قطعه کار:** موقع براده برداری هر چه جنس کار سخت تر باشد حرارت حاصله نسبت به جنس نرم تر بیشتر خواهد بود. بنابراین سرعت برش قطعه کار سخت تر را باید کمتر انتخاب کرد.





۲- **جنس رنده تراشکاری:** رنده های تراشکاری که جنسشان از فلزات سخت باشد نسبت به فولادهای تندبر حرارت بیشتری را می توانند تحمل کنند و با توجه به این خاصیت می توان با آنها با سرعت برش بیشتری کار کرد.

۳- **مقطع براده:** اگر مقدار براده ای که باید از روی کار گرفته شود کم باشد (حالت پرداخت) می توان سرعت برش را نسبت به موقعی که براده ضخیم تر است (حالت روتراشی) بیشتر انتخاب نمود دلیل آنهم این است که مقطع براده بزرگتر تولید حرارت بیشتری هم می نماید و هر چقدر مقطع براده کوچکتر باشد حرارت حاصله کمتر خواهد بود.

۴- **خنک کاری:** در موقعی که کار را با ماده خنک کننده ای خنک می کنند می توان نسبت به موقعی که کار را خشک می تراشند سرعت برش بیشتری به کار برد.

۵- **نوع تراشکاری ماشین:** برای ماشینهای سنگین تر که نسبت به ماشینهای سبکتر استقامت و استحکام بیشتری دارند می توان سرعت برش بیشتری انتخاب نمود معلوم است که نوع ساختمانی ماشین باید طوری باشد که بتوان سرعت برش انتخابی را روی آن تنظیم کرد.

بیشتر اوقات موقع انتخاب سرعت برش بایستی نکات دیگری را هم مراعات کرد زیرا اصولاً بعضی از قطعات را به علت بزرگی و فرم خاصی که دارند نمی توان با سرعت برش مطلوب تراشید یا مثلاً بعضی از قطعاتی که بستن آنها وقت گیر و دشوار است رعایت نوع کار تراشکاری نیز لازم است. برای مثال اگر انجام تراشکاری

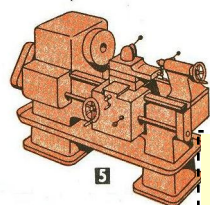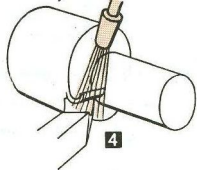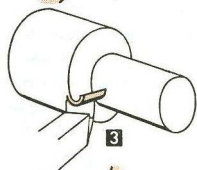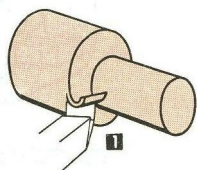




سوراخ بزرگی سیصد دقیقه وقت لازم داشته باشد و نخواهند در حین انجام کار افزار برنده را عوض نمایند در اینحال بایستی سرعت برش را متناسب با این کار یعنی کمتر انتخاب نمایند تا رنده در طول مدت برش کند نشود. سرعت برش مناسب برای انجام انواع مختلف کارهای تراشکاری را روی تجربیاتی بدست آورده‌اند. دوام لبه برنده یک رنده را بین دو مرحله سنگ زدن آن به نام زمان حاضر بکار آن رنده نامیده‌اند چون برای هر سرعت برشی زمان حاضر بکاری رنده نیز مؤثر است لذا این مشخصات را همیشه یک جا تعیین می کنند مثلاً:

$V_{60}=30\text{m/min}$  معنایش این است که لبه برنده با سرعت ۳۰ متر بر دقیقه مدت ۶۰ دقیقه حاضر بکار و دوام دارد و یا  $V_{240}=150\text{m/min}$  معنایش این است که لبه برنده ۲۴۰ دقیقه می تواند دوام داشته باشد.

### ۳-۱-۵ میزان بستن رنده‌های (قلمهای) تراشکاری

در ابزارها لازم است زوایای ابزار را از زوایای کار تشخیص داد- زوایای ابزار عبارت از زوایای خود ابزار است در حالی که زوایای کار در اثر بستن ایجاد می شود مثلاً اگر نوک رنده‌های تراشکاری موقع کار بالاتر از مرکز یا پائین تر از مرکز کار میزان شوند مقدار زاویه براده و زاویه آزاد تغییر خواهد کرد.

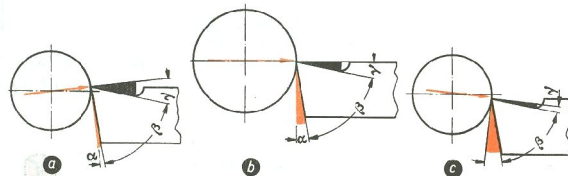

اثر بالا بستن نوک رنده از مرکز کار در مقدار زاویه آزاد و زاویه براده (a) نوک رنده بالاتر از مرکز (b) نوک رنده مطابق با مرکز (c) نوک رنده پائین تر از مرکز

### ۳-۱-۶ میزان کردن لبه رنده بالاتر از مرکز


اگر لبه برنده بالاتر از مرکز قطعه کار بسته شود زاویه a کوچکتر شده و در نتیجه اصطکاک بین سطح آزاد و سطح برش رنده زیادتر می گردد و ضمناً زاویه لا بزرگتر شده و براده‌ها آسانتر از کار جدا گشته و می توان براده ضخیم تری از روی کار برداشت گاهی در روتراشی کارها نوک رنده را تا حدود دو درصد (۲٪ قطر قطعه کار) بالاتر از مرکز می بندند.

### ۳-۱-۷ میزان کردن لبه رنده پائین تر از مرکز

در این حال زاویه a بزرگتر و در نتیجه اصطکاک بین سطح آزاد و برش رنده کمتر می شود و چون زاویه لا کوچکتر شده جدا شدن براده به سختی انجام می پذیرد. برای بستن لبه رنده در ارتفاع صحیح بایستی از ورقه‌های نازک صاف و تمیزی که بنام ورق زیر رنده نامیده می شوند استفاده کرد.




در اثر فشار برش، رنده تحت تأثیر فشار خمش قرار می گیرد هر چه رنده از زیر بست خود بیرون تر یا بلندتر بسته شده باشد مقدار خمش آن به همان نسبت بیشتر خواهد شد. نتیجه این حالت این است که رنده به ارتعاش در آمده و در حین انجام تراش در قطعه کار اثرات فرورفتگی از خود باقی گذارده و تولید سطح ناهمواری می نماید از این جهت باید طول آزاد رنده از زیر بست تا حد امکان کوتاه باشد.

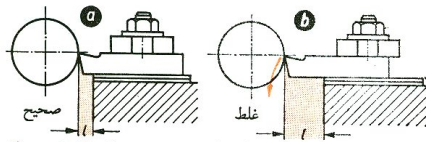


رنده باید حتی الامکان کوتاه بسته شود (a) طولی از رنده که خارج از زیر رنده بسته شده (l) کوتاه و صحیح است. (b) طولی از رنده که خارج از زیر رنده بسته شده (l) بلند و غلط است.

روبست رنده باید کاملاً روی رنده افقی قرار گیرد اگر وضع روبست نسبت به رنده موازی نباشد رنده محکم بسته نشده و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و باعث تولید خطرات و سطح کار ناصاف نیز خواهد شد.

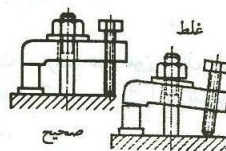

بستن با بست یا پل مخصوص

رنده‌های روتراش را باید نسبت به محور گردش عمود بست تا در موقع گرفتن براده ضخیم بتوانند حالت فنری داشته باشند

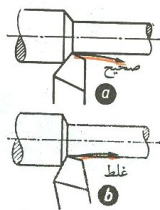

وضع رنده روتراشی نسبت به محور گردش (a) رنده عمود بر محور گردش بسته شده (صحیح) (b) رنده نسبت به محور گردش مایل بسته شده (غلط)

**توجه:** رنده‌های تراشکاری را نباید به هیچ وجه در حالی که ماشین مشغول کار است بسته و یا باز کرد.





**جدول اصلی رنده های تراشکاری**

زاویه آزاد  $\alpha$   
زاویه رأس  $\epsilon$

زاویه گروه  $\beta$   
زاویه تنظیم  $\chi$

زاویه براده  $\gamma$   
زاویه تمایل  $\lambda$

زاویه آزاد  
لبه برنده فرعی


زاویه تنظیم  
جهت حرکت پیشروی

شکل تراش	فولادهای تدبیر			جنس قطعات تراشکاری	فلزات سخت		
	$\alpha$ آزاد	$\beta$ گروه	$\gamma$ براده		$\alpha$ آزاد	$\beta$ گروه	$\gamma$ براده
	6°...10°	75°...84°	0°...5°	فلزات سبک - شوش زایشی - آلیاژهای من و وادی - آلیاژهای من و قلع، چدن سخت	6°...8°	77°...84°	0°...5°
	6°	76°...84°	0°...8°		5°	80°...85°	0°...5°
	8°	68°	14°	فولاد و فولاد ریخته‌گی با استحکام بیشتر از $V_{0.1} = \frac{N}{mm^2}$ چدن نرم	4°...6°	72°...76°	10°...12°
	6°...8°	68°...70°	14°		5°	73°...75°	10°...12°
	8°	67°	15°	فولاد آلیاژی کرم نیکل - فولاد و فولاد ریخته‌گی با استحکام $600 \frac{N}{mm^2}$ آلیاژهای سخت تر آلومینیم و منیزیم	6°...8°	66°...72°	12°...14°
	8°	62°...67°	15°...20°		4°...6°	66°...72°	14°...18°
	6°	66°...74°	10°...18°		5°	70°...75°	10°...15°
	bis14°	51°...61°	15°...25°	مس، برنز، قلع مواد مصنوعی بروس آلومینیم و آلیاژهای نر آن	10°	60°...62°	18°...20°
	6°...8°	52°...66°	18°...30°		6°...8°	57°...69°	15°...25°
	bis10°	35°...40°	bis40°		8°	47°...52°	30°...35°
	...	...	...	شیشه، فولاد سخت شده	4°...6°	94°...96°	10° منی

45° = معمولاً زاویه تنظیم 8% ... 4 λ زاویه تمایل 110% ... 80 a زاویه رأس

### ۲-۳ فرزکاری

قطعات مختلفی که جنسشان از فولاد- چدن- فلزات غیر آهنی یا مواد مصنوعی بوده و لازم می باشد که دارای سطوح هموار و یا خمیده و یا اینکه دارای شکاف ، دندان و... باشند را می توان فرز کاری کرد.

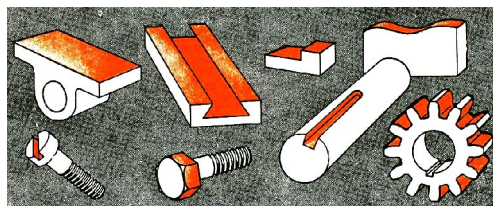

مثالهایی از قطعات فرز کاری




سطوح جانبی قطعاتی که فرز می شوند ممکن است روتراشی شده و یا پرداخت شده باشد لیکن قطعاتی که احتیاج به سطح تراشیده شده خیلی پرداخت شده داشته باشند (مانند راهنماهای ماشینهای افزار) را پس از فرزکاری شابر زده و یا بوسیله سنگ پرداخت می کنند.

### ۳-۲-۱ اصول فرزکاری

در موقع فرزکاری در اثر گردش تیغه فرز که لبه‌های برنده آن روی محیط دایره‌ای قرار دارد از کار براده‌هایی قطع شده و برداشته می شود. تیغه فرز را ابزار چند لبه (دنده) نیز می نامند و برای آنکه دنده‌های تیغه در کار نفوذ داشته باشد فرم گوه‌ای دارند (مانند رنده تراشکاری). حرکت دورانی تیغه فرز حرکت اصلی یا برش نام دارد. برای ایجاد ضخامت در براده، کار دارای یک حرکت مستقیم و یا به اصطلاح حرکت بار است (حرکت اصلی) و این حرکت بار به وسیله ماشین فرز صورت می گیرد.

در فرزکاری هر یک از دنده‌های تیغه فرز در حین گردش دورانی خود فقط مدت کوتاهی براده‌گیری می کنند و تا نوبت بعدی بدون آنکه براده بگیرند آزاد گردش کرده و خنک می شوند لذا این افزار مثل رنده تراشکاری در اثر برش تحت فشار دایم واقع نمی گردد.

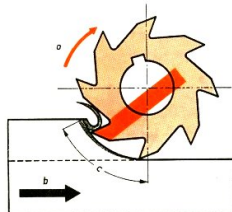


ش ۱۱۹/۲ طریقه عمل در فرزکاری (a) حرکت اصلی (b) حرکت بار (c) طول راه کار یک دنده فرز

### ۳-۲-۲ طرق مختلف فرزکاری

۳-۲-۱ فرزکاری بوسیله بدنه و یا پیشانی تیغه فرز (فرز غلطکی و تیغه فرز ساده)

موقعی که قطعه‌ای را با بدنه فرز غلطکی می تراشند محور تیغه به موازات سطح کار واقع می شود تیغه فرز فرم غلطکی داشته و با لبه‌هایی که در دورادور بدنه‌اش دارد از قطعه کار براده جدا می کند و براده‌های جدا شده فرم (واو) شکل دارند.

در تراش با پیشانی تیغه فرز محور تیغه عمود بر محور کار قرار می گیرد. در این حال تیغه فرز تنها با دندانه‌های محیط خود کار نکرده بلکه مقطع دندانه‌ها که همان پیشانی فرز می باشد نیز کار می کند و براده‌هایی که گفته می شود دارای ضخامت یکنواخت هستند.

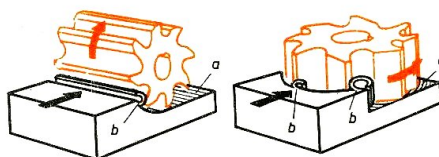




فرز کاری با فرز غلطکی (a) سطح کار (اغلب موجهای فرز رویش دیده میشود- سمت چپ) (b) فرم براده

فرز کاری پیشانی (سمت راست a) سطح کار (بدون موج فرز) (b) فرم براده


### ۳-۲-۲ مقایسه تراش با بدنه و تراش با پیشانی فرز

وقتی بدنه تیغه فرز از کار براده بر می دارد چون براده‌ها ضخامت نامساوی دارند فشار بر ماشین فرز یکنواخت نیست و در نتیجه اگر تیغه فرز لنگی محیطی مختصری داشته باشد جلوگیری از آن به سهولت مقدور نخواهد بود. وجود این لنگی باعث می شود که روی سطح فرز شده کار برای هر دور گردش تیغه یک علامت موجی (موج فرز) نقش ببندد اما موقعی که پیشانی فرز براده برمی دارد همانطور که قبلا هم ذکر شد ضخامت براده سرتاسر یکنواخت خواهد بود و به همین جهت هم فشار وارد شده بر ماشین یکنواخت خواهد بود و در نتیجه قدرت براده گیری ماشین بطور عموم در حدود ۱۵٪ الی ۲۰٪ نسبت به طریقه قبل بیشتر خواهد بود و چنانچه تیغه فرز هم لنگی محیطی مختصری داشته باشد در این حال روی هموار بودن سطح تراشیده شده هیچ اثری نداشته و به همین جهت هم سطوح بدست آمده نسبت به تراش یا بدنه تیغه صاف تر خواهند بود، لذا توصیه می شود که حتی- الامکان سطوح هموار کار را به این طریقه فرز کاری نمایند.

### ۳-۲-۳ فرز کاری با حرکت همراه و معکوس

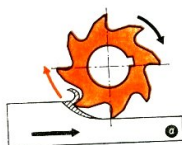

حرکت بار در فرز کاری غلطکی (a) خلاف جهت حرکت فرز (b) موافق جهت حرکت فرز

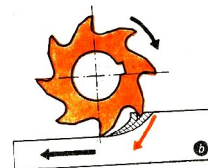


در فرز کاری غلطکی با بدنه تیغه حرکت بار قاعدتا بر خلاف جهت گردش تیغه فرز تنظیم می شود لیکن ممکن است که جهت حرکت بار را نیز با جهت گردش تیغه همراه کرد. در طریقه اول که جهت حرکت تیغه و کار یکی نیست و اکثرا کار با تیغه فرزهای غلطکی این حالت را دارند، براده ابتدا از نقطه نازکتر جدا می گردد و قبل از آنکه دنده‌های تیغه فرز در داخل کار نفوذ کند روی سطح کار سر می خورد و به این جهت اصطکاک زیادی تولید شده و نیروی برش سعی دارد که قطعه کار را به بالا بکشد.

در طریقه دیگر که حرکت بار در همان جهت گردش تیغه فرز انجام می شود بر خلاف حال قبل دنده‌های برنده تیغه از ضخیم ترین نقطه شروع به براده گیری می کنند و چون در این حال قطعه کار محکم به تکیه گاه خود فشرده می شود از این طریقه برای فرز کاری قطعات نازک استفاده می نمایند بعلاوه این طریقه را نیز برای حالاتی که عمق برش زیاد باشد بکار می برند لیکن بایستی در نظر داشت که وضع ساختمانی ماشین صرفه اقتصادی انجام اینگونه کار (که جهت حرکت بار با جهت گردش تیغه فرز همراه باشد) را داشته باشد نکته‌ای که قبل از هر چیز باید مراعات شود این است که میل پیچ میز بایستی لقی باشد زیرا در غیر اینصورت قطعه کار به سمت تیغه فرز کشیده می شود.

### ۳-۲-۴ ابزارهای فرز کاری




تیغه فرزها را اکثراً از فولاد تندبر (HSS) تهیه می کنند، این کار به این دلیل است که با این فولاد سرعت برش را به مراتب بیشتر از فولاد ابزار می توان انتخاب نمود. به دلیل اینکه قیمت فولاد تندبر گران است اغلب لبه برنده فرزها را از فولاد سخت می سازند، لذا در فرزهای بزرگ بدنه آنها را از فولاد ساختمانی تهیه کرده و لبه‌های برنده‌ای از فولاد تندبر به آن وصل می کنند و اگر جنس کار طوری باشد که اثر سائیدگی زیادی روی لبه برنده ایجاد کند در این صورت لبه برنده فرز را از فولاد سخت تهیه می کنند.

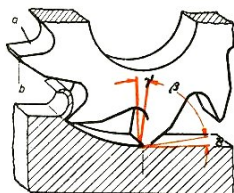

زاویه لبه برنده تهیه فرز  $\alpha$  زاویه آزاد  $\beta$  زاویه گوه  $\gamma$  زاویه براده  $a$  سطح براده  $b$  سطح آزاد

### ۳-۲-۵ انواع فرزها


اصولاً بر حسب فرم دنده تیغه فرزها را به دو دسته یکی تیغه فرزهای دنده تیز (فرز شده) و دیگری تیغه فرزهای پشت تراشیده تقسیم می کنند.

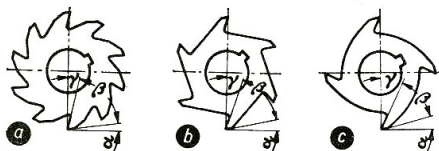

زاویه لبه برنده و تقسیم‌بندی دنده‌ها برای کار روی فلزات مختلف (a) دنده کوچک برای فرز کاری فولاد سخت (b) دنده متوسط برای فرز کاری فولاد نرم (c) دنده بزرگ برای فرز کاری فلزات سبک

### ۳-۲-۱ تیغه‌های فرز شده


قدرت برش تیغه فرز و مرغوبیت سطح خارجی قطعه کار تا حد زیادی ارتباط با لبه برنده تیغه دارد لبه‌های برنده این افزار نیز مانند سایر افزارهای برنده فرم گوه‌ای داشته و از طریق فرز کاری ساخته می شوند. مقدار زاویه لبه برنده متناسب با جنس قطعه کار خواهد بود. همچنین تقسیم‌بندی دنده‌های تیغه فرز بستگی به جنس قطعه کار نیز دارد.

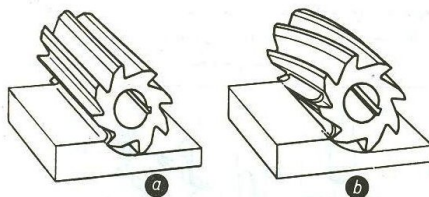

ش ۱۲۳/۳ وضع لبه‌های برنده (a) لبه‌های برنده مستقیم (موازی محور فرز) با تمام طول لبه خود براده بر میدارند و به این جهت کار فرز ضربه ایست و قدرت برش هم کم است (b) لبه‌های برنده مارپیچ که آرامتر کار میکنند و موقعی که یک دنده از کار خارج میشود دنده دیگری مشغول براده گیری شده است براده‌ها هم به پهلو پیچیده میشوند.




در استاندارد دین فرزی چپ بر است که بر خلاف جهت حرکت عقربه ساعت (نسبت به دستگاه اصلی حرکت) گردش کند و راست بر تیغه فرزی را گویند که در جهت حرکت عقربه ساعت گردش داشته باشد.

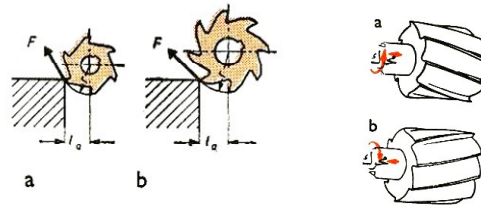


(چپ) جهت برش و تمایل لبه برنده (a) تاییدگی بر است - چپ بر (b) تاییدگی بچپ - راست بر


(راست) کار با فرزی که قطرش کوچکتر باشد مناسب تر است (a) پیشرو کوتاهتر ( $l_0$ ) گشتاور کوچکتر (گشتاور = نیروی برش  $\times$  شعاع تیغه فرز  $M = F \cdot v$ ) (b) پیشرو بلندتر گشتاور بزرگتر

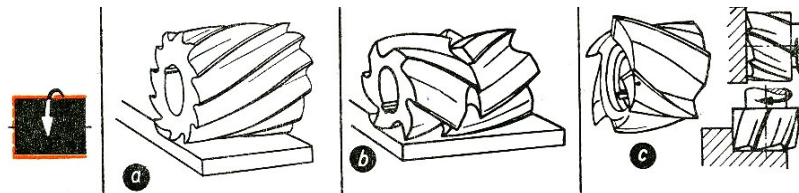


تیغه فرزهای غلطکی و غلطکی پیشانی تراش (a) فرزهای غلطکی فقط لبه‌های برنده محیطی دارند و آنها را برای روتراشی و پرداخت سطوح هموار در ماشینهای فرز افقی بکار می‌برند (b) فرزهای غلطکی سوار به هم با دنده‌های مارپیچ مخالف هم این مزیت را دارند که فشار محور را تا حدی از بین می‌برند (c) تیغه فرزهای غلطکی پیشانی تراش نه تنها روی محیط خود بلکه روی سطح پیشانی خود نیز دندانه دارند این فرزهای برای فرزکاری سطح هموار و سطح پائین نشسته قائم در ماشینهای فرز افقی و عمودی بکار می‌روند.

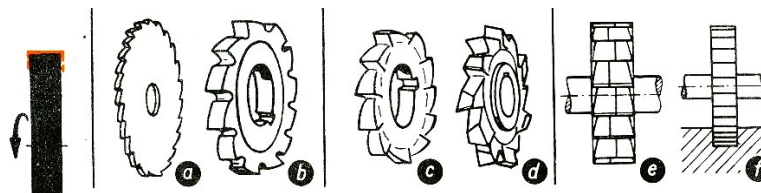

تیغه فرزهای پولکی برای فرزکاری لبه یا شکاف و شیارهای باریک بکار می‌روند (a) تیغه فرز اهرای برای بریدن و درآوردن شکاف باریک مثلاً شکاف سر پیچها مورد استفاده قرار می‌گیرند. (b) فرزهای شکافتراش با دنده‌های مستقیم برای درآوردن شکافهای تخت بکار می‌روند و برای از بین بردن اصطکاک جنبی این فرزها، دو پهلوی آنها را با سنگ کاس کرده‌اند (c) تیغه فرزهای پولکی که دندانه سه طرفه دارند مخصوص درآوردن شکافهای عمیقتر می‌باشند (d) تیغه فرزهای پولکی که دنده‌های یک در میان چپ و راست دارند (c) تیغه فرزهای پولکی سر هم سوار شده را میتوان پس از تمیز کردن با گذاشتن لایه‌ای بین آنها دوباره به پهنای صحیح درآورد (f) تیغه فرز پولکی در حال کار علامت مشخصه یک تیغه فرز پولکی با دنده‌های چپ و راست (A) با ۵۰ میلیمتر قطر و ۱۰ میلیمتر عرض تیپ ۱۰ N ۸۵۰ دین ۸۵

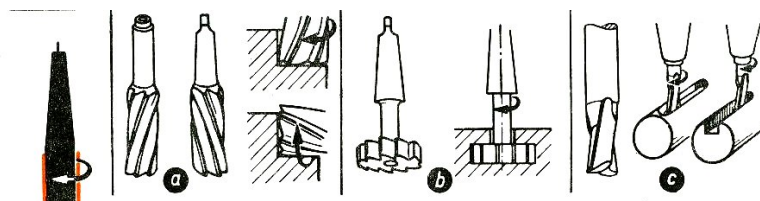


فرز دنباله دارای انگشتی (a) فرزهای انگشتی همان فرزهای غلطکی پیشانی تراش هستند که قطر کوچکی دارند و دنباله آنها برای بستن آنهاست فرز انگشتی راست بر یا چپ بر با تاییدگی به چپ می‌توانند در اثر فشار محوری از میله فرز بیرون کشیده شوند برای جلوگیری از این پیش آمد در داخل انتهای دنباله آنها پیچی تعبیه شده است که در میله فرز محکم بسته میشود فرز انگشتی با دنباله مخروطی را قاعدتاً برای برشهای سبک بکار می‌برند (b) فرز انگشتی شکاف تراش که مخصوص درآوردن شکافهای T فرم است (c) فرز سوراخهای بلند که دارای دو لبه هستند و برای فرزکاری شکافها و سوراخهای بلند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

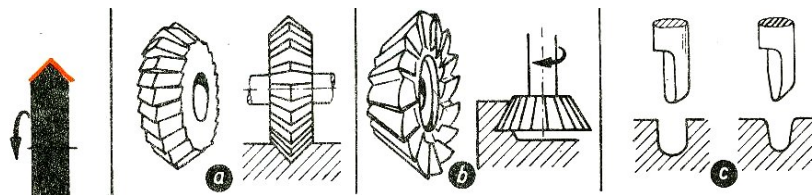

فرزهای فرمدار (a) فرزهای زاویه دار که برای در آوردن راهنماهای منشوری لازمند (b) فرز مخروطی با پیشانی دنده دار که برای ساختن راهنماهای زاویه ای یا مخروطی بکار میروند (c) فرزهای یک لبه که برای کارهای فرز کاری فرمدار کوچک از آنها استفاده میشود.

### ۳-۲-۵-۲ فرزهای تیغچه دار (دی سکی)


این تیغه فرزها دارای تیغچه های جدا جدا هستند که در بدنه دیسک کار گذاشته شده و چنانچه به تیغه ای صدمه ای وارد شود به سهولت می توان آنرا تعویض کرد. این گونه تیغه فرزها را بیشتر برای پیشانی تراشی و کف تراشی یا بغل تراشی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می دهند.

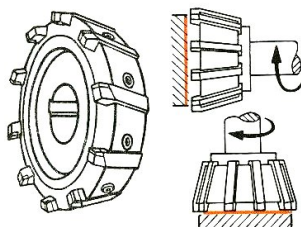

فرز تیغچه دار

### ۳-۲-۵-۳ تیغه فرزهای پشت تراشیده

برای فرز کاری سطوح غیر تخت تیغه های فرز شده نمی توانند مورد استفاده واقع شوند زیرا آن دسته از تیغه فرزها در نتیجه تیز کردن مجدد پروفیل خود را از دست می دهند لذا برای منحنی ها، قوس های دایره و سایر پروفیل ها و همچنین اغلب اوقات برای فرز کردن شکاف ها، تیغه فرزهای پشت تراشیده فرمدار به کار برده می شوند. عمل پشت تراشی برای این تیغه ها از این جهت لازم است که زاویه آزاد پیدا کنند. زاویه براده آنها اکثرا برابر با صفر درجه است و موقع تیز کردن آنها را از سطح پیشانی سنگ می زنند و به این طریق در فرم یا پروفیل تیغه فرز تغییری حاصل نمی شود.

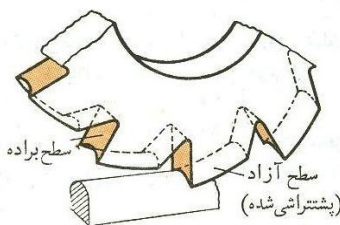


فرم لبه برنده فرزهای پشت تراشی شده


### ۳-۲-۵-۴ تیغه فرزهای مرکب




تیغه فرزهای مرکب عبارت از چند تیغه فرز شده و یا پشت تراشیده شده است که دارای قطرهای متفاوت بوده و پهلوی هم سوار شده باشند توسط اینگونه تیغه‌ها می‌توان پروفیلی که شامل فرمهای مختلف باشد را در یک برش بدست آورد و با بکار بردن چند تیغه مختلف که با هم روی یک درن (میله) سوار شده باشند انواع کارهای مختلف را انجام داد و به این طریق می‌توان از بکار بردن تیغه فرزهای فرم‌دار گران‌قیمت صرفه‌جویی کرد.

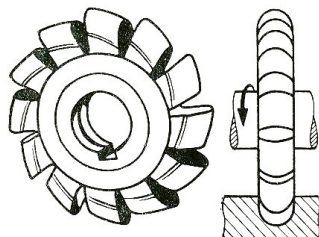

فرز فرمی پشت تراشی شده

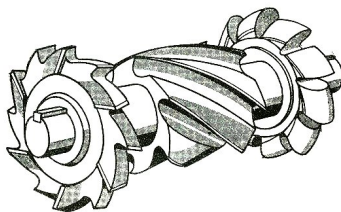

فرزهای پولکی دنده چپ و راست - فرز غلطکی و فرز فرم پشت تراشی شده می‌باشد.

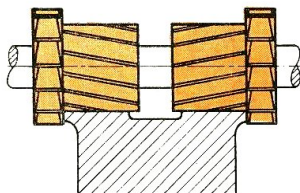


این فرز شامل دو فرز پولکی - یک فرز غلطکی با تابیدگی به چپ و یک فرز غلطکی با تابیدگی به راست است با تابیدگیهای متفاوت دو فرز غلطکی از نیروهای محوری به روی میله فرز جلوگیری میشود.

### ۳-۳ سوراخکاری

اکثر قطعات کار دارای سوراخهای بن‌بست یا راه بدر هستند. سوراخها را در کارهای مختلف برای انجام منظورهایی پیش‌بینی و تعبیه می‌کنند مثلاً برای جا انداختن میخ پرچها- پیچ‌ها- انواع میله‌ها و همچنین برای هدایت گازها و مایعات و غیره. سوراخ کاری یک نوع عمل براده‌برداری است که برای ایجاد سوراخهای گرد در مواد فلزی و غیرفلزی انجام می‌گیرد. به این طریق که توسط ابزار برنده مخصوص قسمتی از قطعات به مقطع دایره فرم بریده و بیرون آورده می‌شود ماشینهای افزاری که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرند اکثراً ماشین مته و گاهی هم ماشینهای تراش و فرز و بورینگ و نظایر آنها می‌باشند.




بعلاوه غیر از این طریق سوراخ کاری که بوسیله عمل براده برداری انجام می گیرد، به طرق مختلف دیگر مانند منگنه کاری- سوراخ کاری توسط سنبه ماتریس و برش بوسیله جوش و همچنین بروچینگ، هونینگ، ریخته گری و... می توان در قطعات کار سوراخهای لازم را تعبیه نمود. شایان ذکر است عمل سوراخ کاری با مته جزو یکی از پر اهمیت ترین کارهای فلز کاری به شمار می آید.

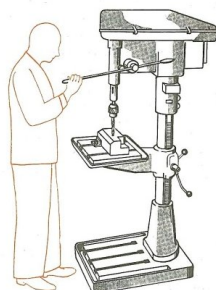

سوراخ کاری روی ماشین مته

اغلب اوقات سوراخهای قطعات مهم را که قبلا با مته زده اند از طرق دقیق تر دیگر مانند برقو زدن- سنگ زدن- و پرداخت کردن ظریف کاری می کنند.

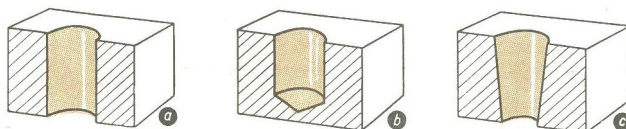

سوراخهای مختلف (a) سوراخ استوانه‌ای راه بدر (b) سوراخ استوانه‌ای بن بست (c) سوراخ مخروطی

### ۳-۳-۱ ابزارهای سوراخکاری

برای سوراخکاری بیشتر اوقات مته مارپیچ بکار می رود و غیر از آن نیز برای انجام منظوره‌های مختلف تعداد زیادی افزارهای مخصوص دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

جنس مته‌ها از فولاد افزار (WS) و یا فولاد تندبر (SS یا HSS) می باشد و به اضافه برای سوراخکاری مواد سخت که دارای چسبندگی خاصی نیز می باشند مته‌هایی که لبه‌ای از فلز سخت دارند به کار برده می شوند.

### ۳-۳-۲ مته مارپیچ

مته مارپیچ دارای دو شیار مارپیچ می باشند که بسته به جنس قطعات زاویه شیار تغییر می کند. مته مارپیچ در دو مدل دنباله استوانه (تا قطر ۱۶ میلی متر) و دنباله مخروط (قطر ۱۶ میلی متر به بالا) ساخته می شوند (مگر در موارد خاص). مته‌های دنباله استوانه جهت دریل‌های دستی یا با دنباله مخروط در دریل‌های صنعتی استفاده می شوند.

مقطعی که بین دو شیار در مته باقی می ماند به نام جان مته خوانده می شود که در امتداد طول به سمت دنباله مقدار آن افزایش می یابد و دو لبه برنده اصلی برای برشکاری و دو فاز مته که وظیفه پرداخت سطح را بر عهده دارند. وجود پیچهای لبه مارپیچ باعث هدایت مته و جلوگیری از اصطکاک بدنه







دقت سوراخ تولیدی توسط مته دهم میلیمتر است. در مواردی که دقت سوراخ خواسته شده صدم میلی متر بوده و صافی سطح مد نظر باشد میبایست از ابزارهای دیگر مانند برقو و بورینگ استفاده نمود.

جدول ۸۵/۲ طبقه بکار بردن تیپ‌ای افزار N, H, W (استخراج از دین ۱۴۱۴)

زاویه رأس	تیپ‌افزار	جنس کار
۱۱۸°	N	فولاد- فولاد ریخته با استحکام ۴۰ تا ۷۰ kg/mm <sup>2</sup>
۱۳۰°	N	۷۰ تا ۱۲۰ kg/mm <sup>2</sup>
۱۱۸°	N	چدن خاکستری- چدن آهن بوم
۱۱۸°	H	برنج تا Ms ۵۸
	N	از Ms ۶۰
۱۴۰°	W	مس تا قطر مته ۳۰mm
	N	بیش از ۳۰ میلیمتر قطر
۱۴۰°	W	آلیاژ آلومینیوم براده بلند
	N	براده کوتاه
۸۰°	H	مواد پرس فرم در ضخامت s ≤ d
	W	در ضخامت s ≥ d
۸۰°	H	مواد پرس طبقه طبقه لاستیک سخت
۸۰°	H	مرمر- سنگ شکننده- زغال

جدول ۸۵/۱ مقدار زاویه مارپیچ γ<sub>2</sub> (استخراج از دین ۱۴۱۴)

قطر d	تیپ W شکل	تیپ H شکل	تیپ N شکل
تا ۰/۶	-	-	۱۶°
بیش از ۰/۶ تا ۱	-	-	۱۸°
بیش از ۱ تا ۳/۲	۳۰°	۱۰°	۲۰°
بیش از ۳/۲ تا ۵	۳۰°	۱۱°	۲۲°
بیش از ۵ تا ۱۰	۴۰°	۱۳°	۲۵°
بیش از ۱۰	۴۰°	۱۳°	۳۰°

تیپ افزار نسبت به جنس قطعات کار متفاوت است (جدول ۸۵/۱ و ۸۵/۲) و بر حسب نرم دین به قرار ذیل است:

تیپ افزار N برای فولادهای عادی ماشین‌سازی- تیپ افزار H برای مواد مخصوص سخت و سخت سمج.

تیپ افزار W برای مواد بخصوص- نرم و سمج.

روی مته‌های مارپیچ از قطر ۲ میلیمتر به بالا قاعدتا مشخصات ذیل قید میشود: قطر، جنس و سازنده. مشخصات یک مته مارپیچ با مخروط مرز با ۱۵ میلیمتر قطر تیپ افزار N (و سایر مشخصات ذکر شده) می باشد و مشخصات آن چنانچه جنسش از فولاد تندبر (SS) باشد: مته مارپیچ ۳۴SS دین ۱۵N.

نوع تیزشدگی مته اثر مستقیمی روی قدرت سوراخکاری و به علاوه دقت در اندازه و نوع صافی سطح سوراخ دارد.

دو لبه برنده اصلی مته باید کاملاً تیز شده و صاف باشند. لبه‌های برنده‌ای که به سمت جلو یا به عقب محدود شده باشند خیلی زود سائیدگی پیدا می کنند. چنانچه طول دو لبه برنده اصلی نامساوی باشد قطر سوراخ کار بزرگتر از حد عادی خواهد شد و اگر زاویه آنها نسبت به محور مته تفاوت داشته باشد در این حال فقط یکی از دو لبه برنده کار کرده و در نتیجه به زودی کند می شود- اگر لبه‌های برنده کند باشند سطح داخل سوراخ ناهموار




خواهد شد. زوایای آزاد سر مته موقعی صحیح خواهند بود که زاویه لبه برنده عرضی ۵۵ درجه باشد و برای جلوگیری از اثر نامطلوب لبه برنده عرضی در مته‌های بزرگتر آنها از داخل دو شیار مارپیچ سنگ زده و کوتاه می کنند. و یا آنکه سوراخهای بزرگتر را ابتداء با مته کوچکتر سوراخ می نمایند.


### ۳-۳-۴ مزایای مته مارپیچ

یکی از مزایای این مته این است که در اثر تیز کردن و سنگ زدن قطر و همچنین زاویه براده آن همیشه ثابت می ماند و علاوه بر آن در اثر دو شیار مارپیچ براده‌های جدا شده به طور خودکار از داخل سوراخ کار به خارج هدایت می شوند. و به راحتی فرم پذیرند.

**مراقبت از مته‌های مارپیچ:** زدگی و سائیدگی پیدا کردن مته را می توان قبلا از روی گوشه‌های خارجی قوسهای لبه‌های برنده تشخیص داد. اگر با مته کندی عمل سوراخ کاری را ادامه دهند مته در اثر اصطکاک بی‌اندازه گرم شده و سختی خود را از دست می دهد و در نتیجه لبه برنده کاملا غیرقابل استفاده می شود و از این جهت باید مواظب بود که قبل از این پیش آمد، به موقع مته تیز شود. موقعی که مته را با دست تیز می کنند ممکن است خطا و اشتباهاتی رخ دهد مثلا ممکن است زاویه رأس بزرگ یا کوچک شود و یا اینکه طول لبه‌ها نامساوی و یا تحت زاویه مساوی تیز نشوند. همچنین ممکن است زاویه آزاد بزرگ یا کوچک شود و به همین جهت لازم است که تیز کردن مته بوسیله ماشین سنگ افزار انجام شود و برای آنکه موقع سنگ زدن، لبه‌های برنده بیش از حد گرم نشوند مایع خنک کاری بکار برده می شود. برای سوراخ کاری چدن خاکستری بهتر است یکی از برجستگی های لبه شیار را پخ بزنند. در این حال براده خورده شده و از فشار بر گوشه لبه برنده کاسته می گردد و به این طریق دوام و برندگی لبه‌ها بیشتر خواهد شد.

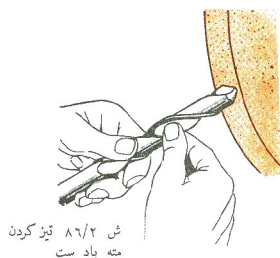

ش ۸۶/۲ تیز کردن مته باد ست

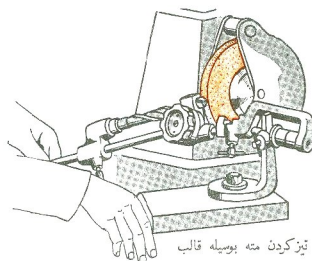

ش ۸۶/۳ تیز کردن مته بوسیله قالب



کوتاه کردن لبه عرضی با تیز کردن طرفین آن



فرم لبه تیز شده برای چدن خاکستری




پس از انجام سوراخ کاری باید مته را تمیز نمود و دنباله و لبه‌های برنده را بایستی از کلیه خطرات محافظت کرد. دسته‌بندی کردن مته‌ها از نظر قطر و نگهداری از آنها در جعبه‌های چوبی کار عاقلانه و صحیحی است زیرا به این طریق از اتلاف وقت برای جستجو و پیدا کردن مته به قطر مورد نظر جلوگیری خواهد شد.

### ۳-۳-۵ حرکاتی که در موقع سوراخ کاری در ماشین مته صورت می‌گیرند

ابزاری که برای سوراخ کاری قطعات توپر مورد استفاده واقع می‌شود اغلب مته مارپیچ است که دو لبه برنده دارد و برای آنکه لبه‌ها بتوانند از کار براده بردارند دو حرکت باید همزمان انجام گیرد. (ش ۷۸/۱)

۱- **گردش مته به دور خود:** حرکت دورانی مته عبارت از حرکت برش یا به اصطلاح حرکت اصلی آن است در حالات خاصی حرکت برش یا اصلی را قطعه کار انجام می‌دهد به این معنی که به جای گردش دورانی مته، کار به دور خود گردش می‌کند مثلاً در ماشین تراش که کار حرکت دورانی دارد. واحد یا مقیاس حرکت اصلی همان سرعت برش بر حسب متر در هر دقیقه است (m/min). سرعت برش در خارجی‌ترین نقطه لبه برنده مته حداکثر و هر چه از آنجا به مرکز مته نزدیک تر می‌شود کمتر می‌گردد.

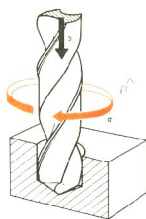


ش ۷۸/۱ حرکاتی که موقع سوراخ‌گیری با ماشین مته صورت می‌گیرد (a) حرکت برش یا حرکت اصلی (b) حرکت بار

۲- **مته در امتداد خط مستقیم در مقابل قطعه کار که محکم بسته شده حرکت می‌کند:** این حرکت به عنوان بار شناخته شده و تولید ضخامت براده بوسیله آن است. برای انجام این کار یعنی تولید بار ممکن است قطعه کار نیز مقابل مته که گردش دورانی دارد حرکت کند مانند بعضی ماشینهای مته کوچک رومیزی که میز آنها موقع کار به بالا حرکت می‌کند.


حرکت بار بر حسب میلی‌متر در هر دور (mm/U) اندازه‌گیری می‌شود. در مته‌هایی که دو لبه برنده دارند ضخامت براده به اندازه نصف مقدار بار است. در اثر توأم شدن دو حرکت فوق یعنی حرکت اصلی (برش) و حرکت بار با هم مسیری که هر یک از لبه‌های برنده طی می‌کند به فرم مارپیچ است لذا براده یک سره تشکیل می‌شود.

اصولاً در کارهای مختلف دو نوع سوراخ کاری تشخیص داده می‌شود یکی سوراخ کاری در قطعات توپر و دیگری سوراخ کاری در قطعاتی که قبلاً با سوراخ پیش‌بینی شده‌اند. (ش ۷۸/۲ و ۷۸/۳)

برای سوراخکاری قطعاتی که قبلاً سوراخی در آنها پیش‌بینی شده بوسیله ماشین مته، غیر از استفاده از مته‌های مارپیچ عادی، اغلب اوقات نیز از میله‌هایی که دارای سه لبه چهار لبه برنده هستند استفاده می‌شود.

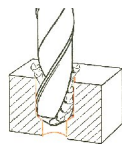

 ش ۷۸/۳ گشاد کردن سوراخ موجود در قطعه کار



ش ۷۸/۲ سوراخکاری در قطعه توپ


### ۳-۳-۶ نکاتی که در سوراخ کاری باید مراعات شوند

- ۱- از گردش و پرتاب احتمالی قطعه کار باید جلوگیری کرد (زخمی شدن دست).
- ۲- براده‌های حاصله را نباید با دست جدا کرد و دور انداخت (زخمی شدن انگشتان) همچنین براده‌های ریز و خورده شده را نباید فوت کرد (صدمه دیدن و زخمی شدن چشم) برای انجام این کارها بایستی از قلاب و قلم مو استفاده شود.
- ۳- از پائین افتادن موهای بلند و همچنین در برداشتن آستین و لباس گشاد باید جلوگیری شود زیرا میل مته آنها را به خود گرفته و ممکن است موجبات خطرات جانی فراهم شود.

### مته زدن

**خط کشی:** قطعه کار را قبلاً با ماژیک و برای خط کشی آماده می کنند. خطوط وسط سوراخها را می توان به سهولت با کولیس و سوزن خط کش رسم نمود. محل تقاطع دو خط عمود بر هم رسم شده را با سنبه نشان علامت گذاری می کنیم تا مته هنگام سوراخ کاری از آن نظام گیرد.

**برای مته زدن و خزینه کاری** هر دو قطعه را با هم به گیره ماشین بسته و نسبت به سطوح تراشیده شده‌ای که دارند آنها را تنظیم می نمایند (ش ۹۶/۲) دور گردش و بار مته مارپیچ را بایستی طبق معلومات قبلی تعیین کرد.

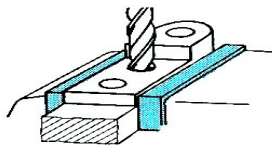

ش ۹۶/۲ بستن - سوراخ کردن و خزینه کاری قطعه کار

برای مته زدن و خزینه کاری سوراخهای پیچهای استوانه‌ای بایستی ترتیب کار را طبق برنامه کار انجام داد زیرا اگر برای مثال اول مته خزینه گلوئی را بزنند دیگر زبانه مته سر خزینه راهنمایی نخواهد داشت. چون مته خزینه زبانه‌ای و سر خزینه هر دو دارای قطر زبانه یکنواخت هستند عمق خزینه را نیز می توان مانند عمق سوراخ بوسیله بست مخصوصی که به ماشین نصب است تعیین و کنترل نمود.

### ۳-۴-۱ توصیه‌های فنی جهت تیز کردن صحیح مته:



نتیجه	شکل	اشتباهات تیز کردن مته
الف سطح مقطع براده‌ها نامساوی است و باعث کم شدن دوام ابزار و در بعضی مواقع موجب شکستن آن می‌شود. ب- قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمی مته ایجاد می‌شود.		رأس مته خارج از مرکز طول لبه‌های برنده نامساوی و زوایای لبه‌های برنده نسبت به محور برابر است.
الف- فقط یکی از لبه‌های برنده عمل براده‌برداری را انجام می‌دهد. این عمل باعث کند شدن زودتر مته شده و احتمال شکستن مته نیز وجود دارد. ب- مقطع سوراخ کاملاً گرد نخواهد شد.		رأس مته در مرکز زوایای لبه‌های برنده نسبت به محور مته نامساوی است
الف- اختلاف سطح مقطع براده‌ها در این حالت زیاده‌تر و نیروی وارد بر لبه‌های برنده نامتعادل است. ب- قطر سوراخ ایجاد شده، بزرگتر از اندازه اسمی مته می‌باشد.		رأس مته خارج از مرکز زوایای لبه‌های برنده نسبت به محور مته نامساوی؛ و طول لبه‌های برنده نیز نامساوی است.
این عمل باعث ازدیاد زاویه گوه و کم شدن زاویه لبه برنده عرضی مته شده و در نتیجه نیروی لازم جهت براده‌برداری افزایش پیدا می‌کند. زمان سوراخ‌کاری نیز بیشتر شده و امکان شکستن مته نیز وجود دارد.		زاویه آزاد کوچک
این عمل باعث کم شدن زاویه گوه و ازدیاد زاویه لبه برنده عرضی مته گردیده و در نتیجه لبه برنده زودتر کند می‌شود و همچنین باعث قلاب کردن و شکستن مته در داخل کار می‌گردد.		زاویه آزاد بزرگ
مته بدون ارتعاش و صحیح سوراخ می‌نماید و عمل سوراخ‌کاری کاملاً اقتصادی انجام می‌گیرد.		مته بدون اشتباه تیز شده است.