

در اصول شکل دهی مواد ۱ «

۹۸، ۶، ۳۰


مرجع ← شکل دهی فلزات هاسفورد

۹۸، ۷، ۱


۹ آذر تا آخر خرداد ۸، ۱۸ ساعت ۷:۳۰

بیان ترم ۳٪ - بیان ترم ۷۰٪ - تمرین و حفظ فعال ۱۰٪

۹۸، ۷، ۶

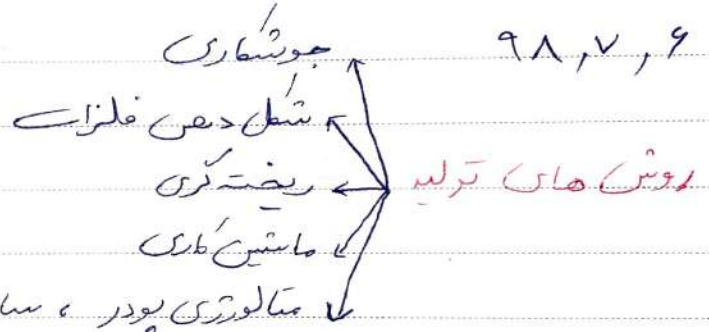

شکل دهی فلزات، از جمله روش های تولید (ساخت) محصول است.

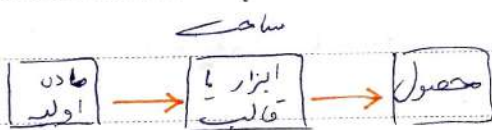

در روش های تولید، معمولاً ماده ی اولیه با شکلی ساده به محصول با شکلی پیچیده و خواص مهندسی مورد نظر تبدیل می شود.

تعریف شکل دهی فلزات: فرآیندی که در آن ماده اولیه با شکلی ساده به صورتی مشخص یا محصول نیمه تمام، توسط ابزار یا قالب، تغییر شکل پلاستیکی داده و محصول نهایی را با شکل پیچیده تر و با هندسه و خواص مورد نظر ایجاد می کند.

دگرگونی‌های روشی شکل‌دهی :

۱- خواص مکانیکی و متالورژیکی محصول تولید شده معمولاً در مقایسه با سیاهی روش‌ها بیشتر است. این مسئله به دلیل حذف تخلخل‌ها و حفرات و پیوستگی لرنش سختی است.

۲- هزینه‌ی قالب بالا بوده و برای تولید با مقدار بالا مناسب است.

۳- محصول سریع تولید شده و تولید آن به زمان کوتاهی نیاز دارد.

۴- برای تولید قطعات با شکل ساده یا پیچیده‌ی متوسط، مناسب است.

۹۸, ۷, ۸

آهنری (forging) : فرآیند تغییر شکل ماده‌ی اولیه با اعمال فشار یا ضربه توسط پرس، پتک یا سایر ماشین‌های خوج می‌باشد.

* پتک‌ها نیرو را به صورت ضربه اعمال می‌کنند ولی پرس‌ها نیرو را به صورت فشردن و آرام اعمال می‌کنند.

آهنری به دو صورت قالب باز و قالب بسته، دسته‌بندی می‌شود. در فرج قالب باز، فلز بین قالب‌های صاف یا قالب‌های با شکل ساده تغییر شکل می‌دهد و در طی آن جریان فلز در جهت عرض، محدود نشده است.

در فرج قالب بسته، فلز توسط دو نیمه‌ی قالب به هم رانده می‌شود و حفره هسته تغییر شکل داده و محصول پس از پرسیدن حفره‌های قالب ایجاد

می شود. در این روش، جریان فلز در جهت عمقی توسط دیواره های قالب، محدود می شود.

نورد (Rolling): نورد، تغییر شکل و کاهش سطح مقطع فلز با عبور از میان دو غلتک گردنده است.

نورد به دو صورت نورد ورق و نورد مقاطع انجام می گیرد. ^{یک راه آهن} انواع پروفیل های ساختمان مثل پیراهن و میلگرد و نبش و ... را با نورد مقاطع تولید می کنند.

Extrusion (استروژن): فرایند شکل دهی که در آن، نبش (بیلت) در یک محفظه ی جدار ضخیم استوانه ای شکل، فشرده شده و با عبور فلز از میان قالب به محصولات با مقطع یکنواخت تبدیل می شود.

با استفاده از فرایند استروژن، مقاطع مختلف آلومینیومی، (۶ گوش، ۴ گوش، ۸ گوش، قوطی) تولید می شود.

کشش (Drawing): میل، لوله و سیم. کاهش سطح مقطع لوله، میل و تولید سیم و صفتل از طریق کشش و عبور آن ها از میان قالب می باشد.

کشش عمیق (Deep Drawing): تولید محصولات با دیواره های موازی و به شکل فنجان (cup) از طریق کشش ورق به داخل ماتریس (قالب) توسط پانچ

است. ورق اولیه می تواند گرد، مستطیل یا اشکال پیچیده دیگری را داشته باشد. این روش برای تولید اشکال توخالی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل دهن چرخشی (Spinning): فرآیند شکل دهن اشکال توخالی بدون درز از طریق فشردن ورق در حال چرخش بر روی ماندرل (مدل) توسط ابزار کند یا غلتک است.

۹۸, ۷, ۱۳

تغییر شکل پلاستیکی: همان طور که قبلاً ذکر شد، تغییر شکل پلاستیکی، مهم‌ترین فرآیند است که با استفاده از آن محصول تولید می‌شود. لذا بررسی دقیق آن از جهت مباحث مهم شکل دهن فلزات است.


ویژگی‌های تغییر شکل پلاستیکی:

- ۱- تغییر شکل پلاستیکی دائمی است و یعنی پس از برداشتن نیرو باقی می‌ماند.
- ۲- در فلزات، مقادیر تغییر شکل پلاستیکی بزرگ‌تر از در الاستیسیته است.
- ۳- تغییر شکل پلاستیکی معمولاً غیر خطی است (رابطه تنش-کشش).
- ۴- در طی تغییر شکل پلاستیکی، تغییر حجم نوزاد است و فرقی نمی‌شود در تغییر شکل حجم نوزاد ثابت است.
- ۵- برخلاف تغییر شکل الاستیسی که مقادیر نیرو و کار تابعی مستقیم از مسیر هستند (مقاومت تابع به مقادیر ابتدایی است) و کار تغییر شکل پلاستیکی تابع مسیر بوده و به تاریخچه تغییر شکل وابسته است.


کشش (Strain): اعمال نیرو به جسم می‌تواند منجر به حرکت شکل یا تغییر شکل آن شود. میزان تغییر شکل اجسام با توجه به مفهوم کشش بیان می‌شود. کشش به دو شکل محوری (خطی) و برشی (زاویه‌ای) تقسیم بندی می‌شود.

Subject _____

Date _____

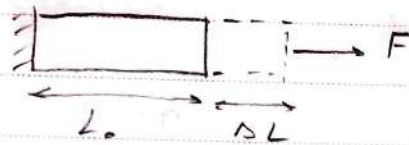

گرنش خطی: به صورت میزانی تغییر طول واحد طول جسم تقریب شده و از رابطه زیر حساب می شود.

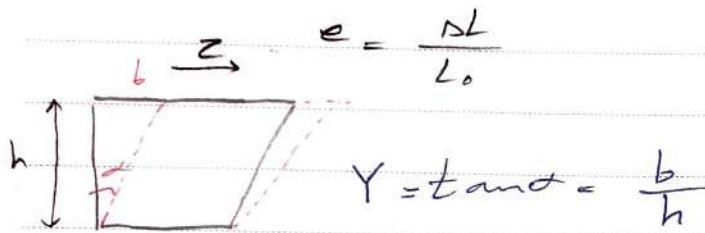

گرنش برشی: (زاویداری)

رابطه گرنش و جابه جایی (گرنش در یک نقطه):
 (اگر همه نقاط جسم با هم حرکت کنند به یک اندازه حرکت است نه گرنش و اگر جابه جایی نسبی باشد و همه به یک اندازه نباشد گرنش است)

تغییر شکل جابه جایی نسبی نقاط مختلف یک جسم است.

انتقال (حرکت): در این حالت تمام نقاط جسم به یک میزان جابه جا می شود.

تغییر شکل: در این حالت، نقاط مختلف جسم نسبت به هم جابه جا می شوند و هر نقطه جابه جایی متفاوتی دارد در هر تغییر شکل جابه جایی نقاط مختلف جسم متفاوت بوده و تابعی از موقعیت هر نقطه است.
 $e = f(x)$


میزان جابه جایی نقاط پس از تغییر شکل را u, v, w می نامند و مقدار آن از رابطه زیر حساب می شود.

$$u = x_2 - x_1$$

$$v = y_2 - y_1$$

$$w = z_2 - z_1$$

رابطہ کرنٹس و جاہ جالی، حالت تک محوری:

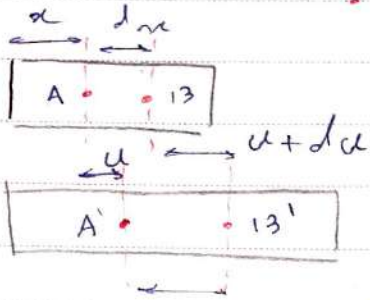

$$dx + du = dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

اگر نقطہ A بہ مختلف x پس از تقسیم u بہ میزبان u جاہ جا شود، نقطہ B مختلف $x + dx$ بہ انزاسی $u + du$ جاہ جا می شود

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx$$


$$e_x = \frac{A'B' - AB}{AB} = \frac{dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx - dx}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

توضیح: $|AB| = l$, $|A'B'| = l' = (x + dx + u + du) - (x + u) = dx + du$

بہ طور متناوبہ می توان رابطہ کرنٹس محوری، جاہ جا بن تفاراً بہ صورت زیر بہ

دست آورد:


$$e_x = \frac{\partial u}{\partial x}, e_y = \frac{\partial v}{\partial y}, e_z = \frac{\partial w}{\partial z}$$

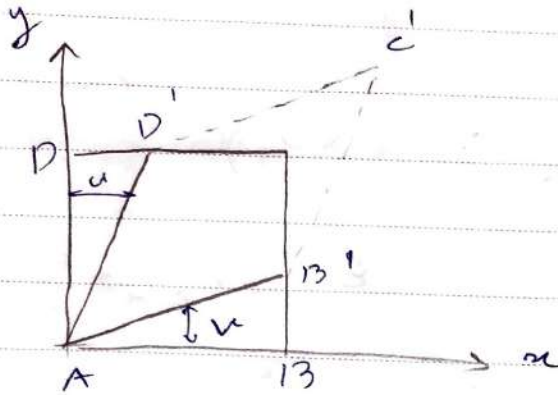

$$e_{xy} = \frac{DD'}{AD} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$e_{yx} = \frac{BB'}{AB} = \frac{\partial v}{\partial x}$$

رابطه‌ی تغییر شکل برش مهندسی (ساده) با کرنش برشی خالص و چرخش:

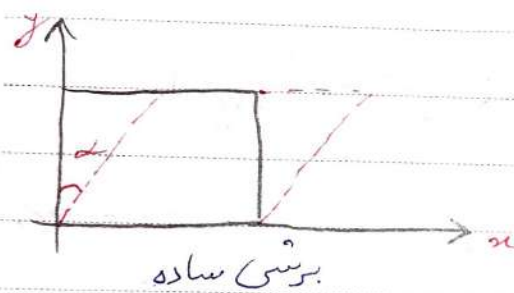


برشی ساده

simple shear

$$e_{xy} = \gamma$$


$$e_{yx} = 0$$

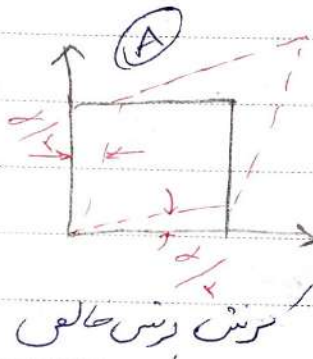

کرنش برش خالص

pure-shear

$$e_{xy} = e_{yx}$$

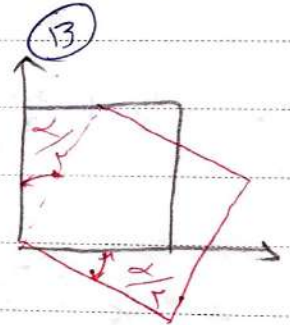

چرخش

Rotation

$$e_{xy} = -e_{yx}$$

تغییر شکل برشی و تنش دهنده تغییر شکل زاویه‌ای است. تغییر شکل زاویه‌ای هم در اثر برش خالص (برش برشی) و هم چرخش ایجاد می‌شود. در حالت کلی، کرنش برشی ساده را می‌توان مجموع کرنش برشی خالص و چرخش در نظر بگیریم.

$$(A) \frac{1}{2} (e_{xy} + e_{yx}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$(B) \frac{1}{2} (e_{xy} - e_{yx}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Subject _____
Date _____

رابطہ کی تین تین حالتیں، جوئی یا جاہجائی کا مشتق زیر اسے:

گرتن تری
تالین

$$\epsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad \epsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right)$$

$$\epsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right), \quad \epsilon_{xy} = \epsilon_{yx}, \quad \epsilon_{xz} = \epsilon_{zx}, \quad \epsilon_{yz} = \epsilon_{zy}$$

$$\gamma_{xy} = 2\epsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\omega_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad \omega_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial z} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

چرخشی:

$$\omega_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial z} - \frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad \omega_{yx} = -\omega_{xy}, \quad \omega_{zy} = -\omega_{yz}$$

$$\omega_{zx} = -\omega_{xz}$$

مثالی سوال جاہجائی بہ صورت زیر داده شدہ اسے۔ مقادیر تریں کارا بہ دے

اور یہ۔

$$u = x^2 + y^2 \quad e_x = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \quad e_z = 0$$

$$v = x^2 - y^2 \quad e_y = \frac{\partial v}{\partial y} = -2y$$

$$w = 0$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} (2y + 2x) = x + y$$

۹۸، ۷، ۲۰

تینسور کرنش: مقدار کرنش در یک نقطه با توجه به جابجایی آن نقطه در جهت x, y, z ، توسط تینسور کرنش بیان می‌شود.
تینسور کرنش، متقارن بوده و دارای ۶ مؤلفه است.

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

از آنجا که تینسور متقارن است: $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$

تینسور چرخش: مجموعه‌ای مؤلفه‌های چرخش در یک نقطه به صورت یک تینسور پادمتقارن نشان داده می‌شود.

$$\omega_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_{xy} & \omega_{xz} \\ \omega_{yx} & 0 & \omega_{yz} \\ \omega_{zx} & \omega_{zy} & 0 \end{bmatrix}$$


تینسور پادمتقارن: $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$

چنانچه قبلاً تینسور نشان داده شده داریم:

$$e_{ij} = \epsilon_{ij} + \omega_{ij}$$

تفسیر حاصل \leftarrow کرنش چرخش \leftarrow کرنش چرخش

تعریف تنش:

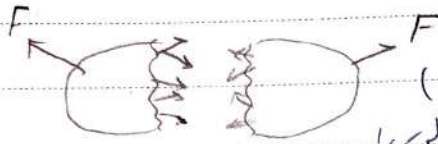


تنش حاصل نیروهای داخلی جسم (پیوندها و...) است که به مقاومت جسم در مقابل نیروی اعمالی را سبب می‌شوند و مانع حرکت یا متلاطم شدن جسم در اثر اعمال نیرو می‌شوند.

تنش به صورتی مقدار نیروی اعمالی تقسیم بر سطح اثر نیرو تعریف می‌شود.

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

 به عبارتی دیگر، تنش σ نسبت نیروی اعمال شده به جسم را نشان می‌دهد.



مقدار تنش در یک نقطه از نقطه از مقدار تنش در یک جسم که تحت اثر نیروی F قرار دارد (SF) قرار گرفته را به شکل زیر می‌توان تعریف کرد.

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad (*)$$

نکته ۱: تعریف تنش در محیط پیوسته τ محیطی است که بتوان مقدار تنش را در هر نقطه از آن با استفاده از رابطه فوق حساب کرد. به عبارتی دیگر، محیطی است که در آن هیچ فضای خالی وجود ندارد.

اجسام و مواد معمولی را با تقریب مناسب می‌توان یک جسم پیوسته در نظر گرفت.

نکته ۲: تعریف بردار تنش τ در رابطه (*) را بردار تنش (Traction) نامیده و جهت آن در امتداد نیروی F است.

بردار تنش مانند بردارهای دایره داران ۳ مؤلفه است

$$\vec{t} = \sigma \cdot \vec{n}$$

۹۸، ۷، ۲۲

تنسور تنش از یک نقطه و صفحات متعمد در آن توال عبور داد. برای تعیین بردار تنش در هر کدام از این صفحات (تعیین حالت تنش در نقطه) مورد نظر، از کسینوس بنام تنسور تنش استفاده می کنند.




مقدار بردار تنش در هر صفحه با نرمال n را می توان از رابطه زیر حساب کرد.

$$\vec{t}^n = \sigma \cdot \vec{n}$$

بردار تنش
نرمال صفحه
تنسور تنش
نرمال در صفحه با

در رابطه فوق σ یک تنسور درجه دو است.

با توجه به اصل بوسی و تنسور تنش با توجه به مؤلفه های بردار تنش بر سه صفحه عمود بر هم که از آن نقطه می گذرنه مشخص می شود، مجموعه مؤلفه های سه بردار مذکور، مؤلفه های عنصر تنش را مشخص می کنند.

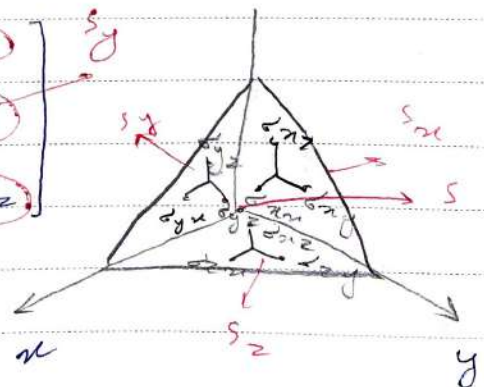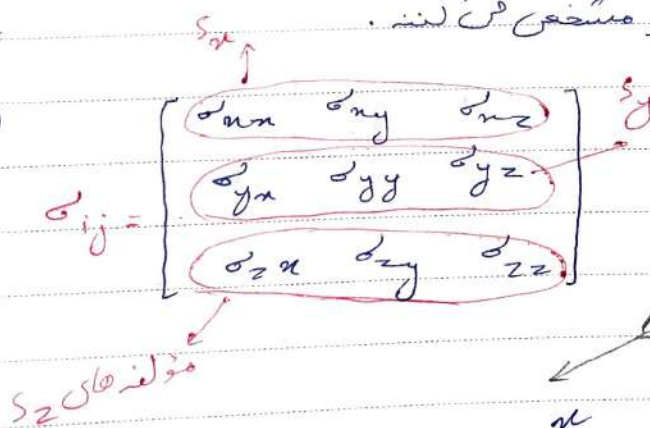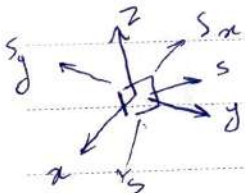

هر مؤلفی تنش را با دو اندیس نشان داده می شود. معمولاً اندیس اول، صفحات را مشخص می کند که عمود بر محور مؤلفی است. بنابراین

مؤلفی دوم، جهت تنش اعمالی را نشان می دهد. مثلاً اگر σ_{11} تنش بر صفحاتی که عمود بر محور x_1 است اعمال شده و جهت تنش در جهت محور x_1 است.

نکته: لیت های فیزیکی را می توان به صورت تنش نشان داده درجهی تنش، نشان دهیم. این است که برای نشان دادن آن لیت به چند بردار نیاز داریم. مثلاً برای تقریب تنش درجه ۳ (اسکالر) به هیچ برداری نیاز نداریم. برای مشخص کردن تنش درجه یک (برداری) به یک بردار نیاز داریم. همچنین تنش درجه ۲ با دو بردار مشخص می شود.

تعداد مؤلف های یک تنش در فضای ۳ بعدی از رابطه $\frac{n(n+1)}{2}$ مشخص می شود که n درجهی تنش است. در حالت کلی تعداد مؤلفه ها از رابطه $\frac{n(n+1)}{2}$ به دست می آید.
 تعداد مؤلفه ها

مثال: تنش در نقاطی که به صورت زیر داده شده. مؤلفه های بردار تنش و مقدار تنش در صفحه با نرمال $n(2, 1, 0)$ را به دست آورید.

$$\vec{T}^n = \sigma \cdot \vec{n}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 0 \\ 2 \times 2 + 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 1 \times 2 + 1 \times 1 + 3 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{T} = 8\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|\vec{T}| = \sqrt{8^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{89}$$


تنش های اصلی: تنش هایی که محدود بر صفحه اصلی (موازی بردار نرمال) وارد می شوند.

صفحات اصلی: (principle plane) چنانچه ذکر شد، از هر نقطه صفحه متعدي عبور می کنند که مقادير بردار تنش در آن صفحه با توجه به تنسور تنش در آن نقطه و اصل نوشتن به دست می آید. صفحاتی که مقادير تنش برشی در آن صفر است را صفحه اصلی می نامیم. تنش عمودى وارد بر این صفحات را نیز تنش اصلی می نامیم. همچنین جهات هم امتداد با نرمال صفحات اصلی را جهات اصلی می نامند.


برای هر حالت تنس (تنسور تنش داده شده) در سه بده سه تنس اصلی و سه جهت اصلی وجود دارد. این تنش های اصلی به صورت زیر نامگذاری می شوند

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

تغییر دیر تنش اصلی: تنش اصلی، تنش است که در آن بردار تنش، هم امتداد با بردار نرمال صفحه است.

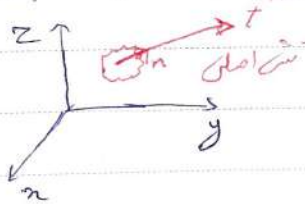

نکته: با توجه به تعداد فوق، جهات اصلی هم امتداد با جهات تنش های اصلی است.

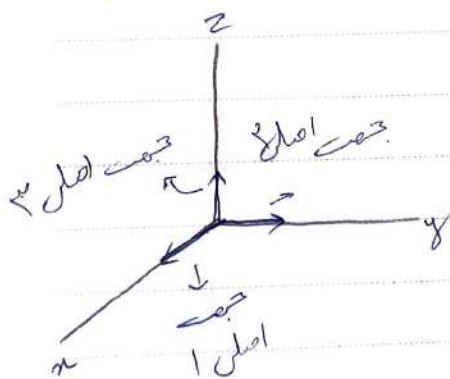

دستگاه مختصات اصلی: چنانچه محورهای مختصات را در امتداد جهات اصلی در نظر بگیریم، این دستگاه مختصات را دستگاه مختصات اصلی گویند.

Subject _____
Date _____


نکته: تنش در سیستم مختلفه اصلی و در سیستم قطری است.

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$$

۹۸، ۷، ۲۹

معادلات تنش‌های اصلی با توجه به تنش و از حل معادله در مینامی زیر به دست می‌آید:

$$\begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} & \tau_{zx} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \sigma \end{vmatrix} = 0$$

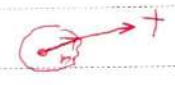به تنش اصلی 

حل معادله فوق منجر به معادله درجه سهی زیر می‌شود که ریشه‌های آن ۳ تنش‌های اصلی هستند:

$$\sigma^3 - I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma - I_3 = 0$$

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$I_2 = -(\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z) + \tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2$$

$$I_3 = \sigma_x \sigma_y \sigma_z + \tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{xz}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2$$

Subject _____

Date _____

امتیازهای تنش:

مقادیر I_1 و I_2 و I_3 در سیستم‌های مختصات مختلف یکسان بوده و لذا مقادیر آنها مستقل از دستاورد مختصات است.

یادآوری: با تغییر دستگاه مختصات، مؤلفه‌های بردارها و تانسورها تغییر می‌کنند اما این سه متغیر ثابتند.

$$\text{مثال: } \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

مثال) مقادیر تنش‌های اصلی را برای تانسور تنش زیر محاسبه کنید

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \text{ MPa} \quad I_1 = 6, \quad I_2 = 18, \quad I_3 = 8$$

$$\sigma^3 - 6\sigma^2 - 18\sigma - 8 = 0 \rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = 11.11 \text{ MPa} \\ \sigma_2 = -0.55 \text{ MPa} \\ \sigma_3 = -1.73 \text{ MPa} \end{cases}$$

تعیین جهات اصلی: جهات اصلی با حل همزمان مجموعه‌ی معادلات زیر بدست می‌آیند

$$\begin{cases} (\sigma_x - \sigma)L + \tau_{xy}m + \tau_{xz}n = 0 \\ \tau_{xy}L + (\sigma_y - \sigma)m + \tau_{zy}n = 0 \\ \tau_{xz}L + \tau_{yz}m + (\sigma_z - \sigma)n = 0 \end{cases}$$

$$L^2 + m^2 + n^2 = 1$$

در معادلات فوق به ترتیب اصلی n ، L و m لسیونهای گادی
(لسیونهای جهت اصلی و محورهای مختصات هستند)

* نکته: به ازای هر ترتیب اصلی، یک مجموعه لسیونهای گادی به دست می آید
که زاویه بین جهت اصلی با محورهای مختصات را نشان می دهد.

مثال) جهت اصلی مسئله قبل را به دست آورید

$$-7,49L + 2m + 3n = 0 \quad L = 0,881$$

$$2L - 4,49m + 8n = 0 \Rightarrow m = 0,577$$

$$2L + 8m - 5,49n = 0 \quad n = 0,217$$

$$L = \cos(\hat{x}, \alpha) \quad , \quad m = \cos(\hat{x}, \beta) \quad , \quad n = \cos(\hat{x}, \gamma)$$

$$1,88L + 2m + 2n = 0 \quad L = 0,116$$

$$2L + 2,88m + 8n = 0 \Rightarrow m = -0,577$$

$$3L + 8m + 3,88n = 0 \quad n = -0,29$$

$$L = \cos(\alpha, \alpha) \quad , \quad m = \cos(\alpha, \beta) \quad , \quad n = \cos(\alpha, \gamma)$$

$$2,72L + 2m + 3n = 0$$

$$L = -0,375$$

$$2L + 2,72m + 8n = 0 \Rightarrow$$

$$m = -0,571$$

$$3L + 8m + 8,72n = 0$$

$$n = 0,711$$

$$L = \cos(\alpha, \alpha) \quad , \quad m = \cos(\alpha, \beta) \quad , \quad n = \cos(\alpha, \gamma)$$

α جهت اصلی در امتداد تنش σ_1

σ_1	✓	✓	✓	α_1
σ_2	-	✓	✓	α_2

Subject _____

Date _____

نکته: تنش های اصلی به د پ و د پ و برهم محدود بوده و همچنین جهات اصلی سه گانه نیز برهم محدودند.

تنش های برشی اصلی:

برای هر حالت تنش داده شده، مقادیر ماکزیمم تنش های برشی را، تنش های برشی اصلی نامیده و صفحاتی که این تنش ها بر آن وارد می شود را صفحات برشی اصلی می نامند.

جهت این صفحات (جهت نواحی منفی) جهات تنش های برشی اصلی نامیده می شود.

مقادیر تنش های برشی اصلی در جهات آن ها را از روابط زیر می توان به دست آورد:

$$\tau_1 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad 0 \quad \pm \sqrt{\frac{1}{4} \sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \frac{1}{4} \sigma_2^2}$$

$$\tau_2 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \pm \sqrt{\frac{1}{4} \sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \frac{1}{4} \sigma_2^2} \quad 0$$

$$\tau_3 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \pm \sqrt{\frac{1}{4} \sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \frac{1}{4} \sigma_2^2} \quad 0$$

در روابط فوق، σ_1 و σ_2 تنش های اصلی در L و m و n کسینوس های هادک جهات تنش های برشی اصلی است.

با توجه به رابطه $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ ، ماکزیمم تنش های برشی اصلی همان τ_1 است.

$$\tau_{max} = \tau_1 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

Subject

Date




مثال) مقادیر تنش های برشی اصلی را برای مثال قبل بدست آورید.

$$\tau_1 = \frac{100,55 + 1,731}{2} = 50,64 \text{ MPa} \quad \tau_2 = \frac{18,288 + 1,731}{2} = 5 \text{ MPa}$$

$$\tau_3 = \frac{18,288 + 0,55}{2} = 4,419 \text{ MPa}$$

۹۸, ۸, ۴

نکته: صفحات تنش های برشی اصلی، نسیساز (صفحات قطری) صفحات اصلی می باشند. یعنی نسبت به صفحات و جهات اصلی، تحت زاویه ۴۵ قرار دارند.

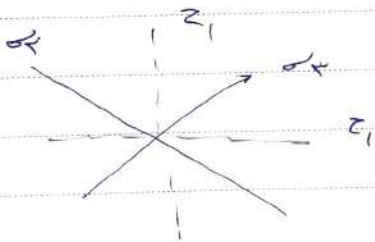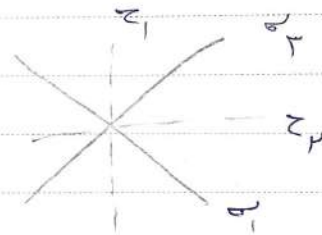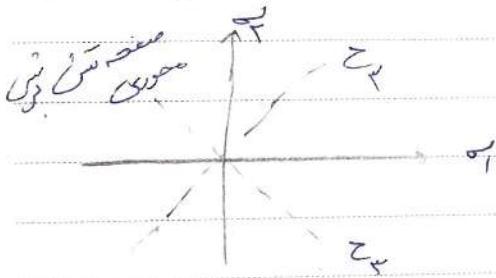

نکته: با توجه به این که تنش های برشی اصلی (جهت تنش های برشی) بر روی صفحاتی در زاویه ۴۵ نسبت به جهات اصلی می سازند، در آنزون کشش نیز خطوط (تغییر شکل پلاستیک) بر روی صفحات ۴۵ در امتداد ۴۵ نسبت به جهات کشش (جهت اصلی) یا تنش اصلی به ایجاد می شود.

دستگاه مختصات در تسمه کشش را می توان منطبق بر جهات اصلی در نظر گرفت. در این حالت تنش کشش به سه

Subject
Date

نکته مهم: مقدار تنش های نرمال در صفحاتی که تنش برشی اصلی به آن اعمال می شود صفر نبوده و از روابط زیر به دست می آید:

$$\sigma_{z_1} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

$$\sigma_{z_2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad , \quad \sigma_{z_3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

حالت تنش در عمیق (مفصلی): زمانی که تنش ها در جهت یکی از محورهای مختصات عملاً صفر است

$$\sigma_{\theta} = \begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} \end{vmatrix}$$

در این حالت روابط محاسبه تنش های اصلی ساده شده و به صورت زیر است

$$\begin{cases} \sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \sigma_3 = 0 \end{cases}$$

$$\tan 2\theta_n = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad , \quad \tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

تنش های برشی اصلی، با توجه به روابط قبلی و با فرض $\sigma_3 = 0$ به دست می آیند.



$$\theta_s + \theta_n = 90^\circ$$

$$\sigma_{z_1} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

مقدار تنش نرمال در صفحات تنش برشی اصلی

Subject _____

Date _____

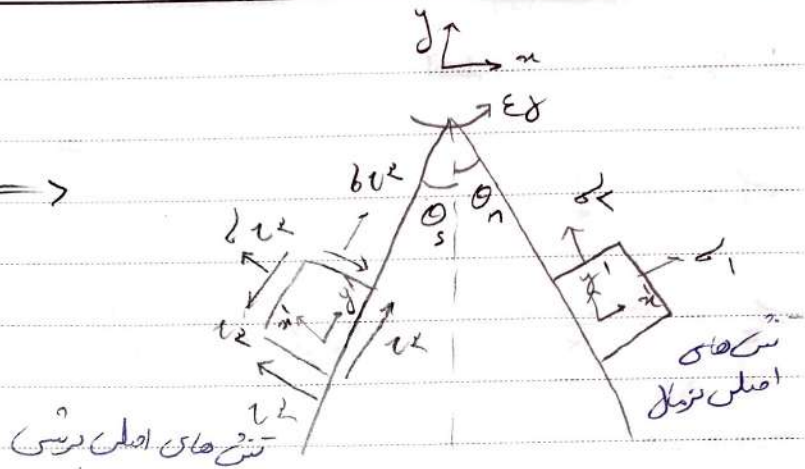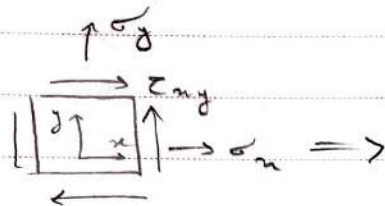

مثال) مقادیر تنش های اصلی و تنش های برشی اصلی و زوایای مربوط به حالت تنش زیر را بدست آورید.

$$d_{ij} = \begin{bmatrix} 98 & 20 \\ 20 & 28 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{98+28}{2} \pm \sqrt{\frac{(98-28)^2}{4} + 20^2}$$

$$\sigma_1 = 100, 21 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 19, 69 \text{ MPa}$$

$$\tan 2\theta_n = \frac{2 \times 20}{98 - 28} \Rightarrow \theta_n = 14, 9^\circ$$

$$\tan 2\theta_s = 20, 1 \rightarrow$$

$$\tau_1 = \frac{|\sigma_2 - \sigma_1|}{2} = 9, 14 \text{ MPa}, \tau_2 = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} = 80, 14 \text{ MPa}$$

$$\tau_2 = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} = 40, 21 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\tau_2} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} = 4, \text{ MPa}$$

Subject _____

Date _____

حالت تنش صفحه‌ای تعمیم یافته: اگر در حالت تنش داده شده $\sigma_2 \neq 0$ و $\sigma_3 = 0$ ، تمامی معادلات مربوط به حالت تنش صفحه‌ای راجحی توان به کار برده .
 فقط مقدار $\sigma_3 = 0$

۹۸, ۸, ۶

حالت تنش لرونی (هیدرو استاتیک):

زمانی که در یک مسئله ، تمامی تنش‌های اصلی با هم برابر باشند .

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 \neq \sigma_3$$


حالت تنش استوانه‌ای:

$$\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$$

Triaxial

حالت تنش سه محوری:

تنش هیدرو استاتیک: حالت تنش اسکالر در آن تنش‌های نرمال اعمالی به هم برابر از صفحات نوبه با هم برابر بوده و تنش برشی به نوبه اعمال نمی‌شود.

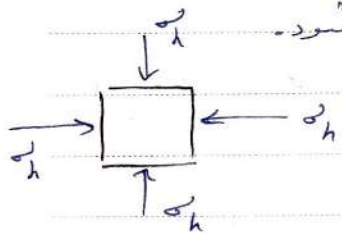

تنش‌ها نرمال هستند

تنش هیدرو استاتیک باعث تغییر حجم نوبه و ایجاد کرنش حجمی می‌شود

$$\Delta = \frac{\Delta V}{V_0} \rightarrow \text{کرنش حجمی}$$

رابطه‌ای بین تنش هیدرو استاتیک و کرنش حجمی الاستیک با رابطه زیر مشخص می‌شود:

$$\sigma_h = k \Delta V$$

مقدار کرنش


Subject _____
Date _____

تشریح در حالت هیدرواستاتیک، برابر زیر است:
 حالت تنش هیدرواستاتیک


$$\sigma_h = \begin{bmatrix} \sigma_h & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_h & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_h \end{bmatrix}$$

نکته: تنش های هیدرواستاتیک در فلزات، معمولاً ایجاد تغییر شکل پلاستیک نمی کنند.

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

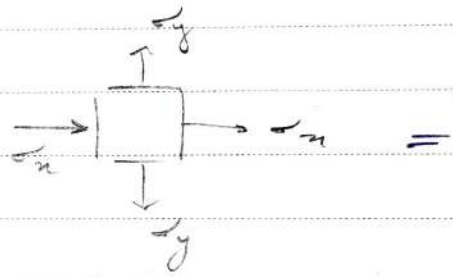

$$\sigma_h = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} *$$

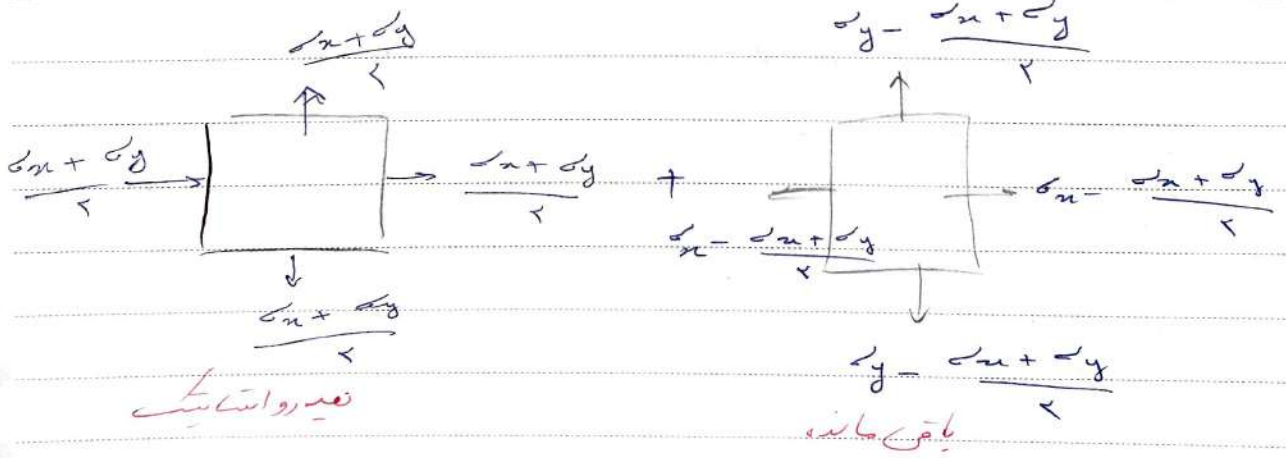

Deviator
تشریح را می توان به دو بخش هیدرواستاتیک و بخش باقی مانده (انحراف) تقسیم نمود.
تنش هیدرواستاتیک برابر متوسط تنش های نرمال است و رابطه آن

کتاب 317


این تقلیل به صورت زیر است :

$$\sigma_h = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_h & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_h & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_{xx} - \sigma_h & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} - \sigma_h & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} - \sigma_h \end{bmatrix}$$

تنش انحرافی (دو برابر) + تنش هیرواستاتیکی = تنش تشریحی

نتیجه: برای حالت تنش های اصلی و تنش هیرواستاتیکی (یک) برابر است با

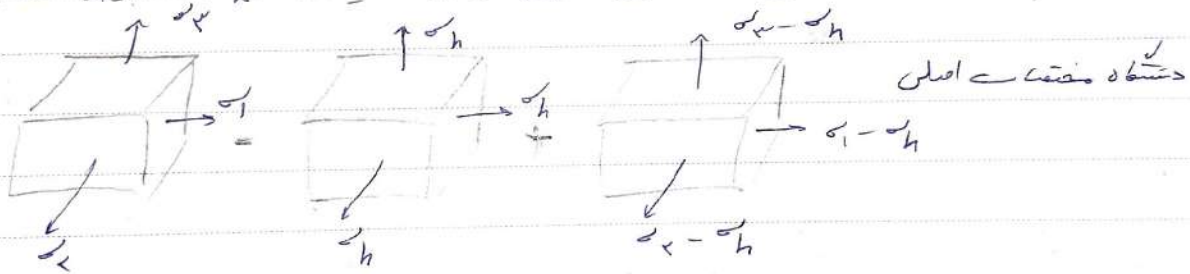

$$\text{حالت تنش های اصلی} : \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_h & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_h & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_1 - \sigma_h & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 - \sigma_h & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 - \sigma_h \end{bmatrix}$$

نتیجه: ما توجه به ایند تنش های هیرواستاتیکی در تسلیم فلزات نقش ندارند، برای بررسی تغییر شکل پلاستیکی، Deviator و در نظر می گیرند. برای Deviator می توان تنش های اصلی و مقننرهای تنش را محاسبه کرد:

معادله تنش های اصلی انحرافی Deviator از حل معادله زیر بدست می آید

$$\sigma_1^3 - \bar{\sigma} (\sigma_1)^2 - \bar{\sigma} \sigma_1 - \bar{\sigma} = 0$$

Subject _____

Date _____

مقادیر J_1 و J_2 و J_3 و نامشغله‌های دوبار تکرار را با استفاده از روابط مختلف می‌توان حساب کرد:

بر حسب مؤلفه‌های

$$J_1 = (\sigma_x - \sigma_h) + (\sigma_y - \sigma_h) + (\sigma_z - \sigma_h) = 0$$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 4(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2)]$$

بر حسب مؤلفه‌های تنش انحرافی (σ_i):

$$J_1 = 0$$

$$J_2 = \tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2 - \sigma_x \sigma_y - \sigma_y \sigma_z - \sigma_z \sigma_x$$

$$\sigma_i = \sigma_i - \sigma_h$$

$$\sigma_x = \det \sigma_{ij}$$

مقدار J_2 بر حسب تنش‌های اصلی معادل از روابط زیر بدست می‌آید:

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$\sigma_i = \text{تنش اصلی}$$

Subject _____
Date _____

yield criterion



معیارهای تسلیم: شروع پدیده تسلیم پلاستیک (نقطه تسلیم) را می توان در حالت تنش ساده با آزمایش مشخص کرد. از جمله این آزمایش ها تنش تک محوری و فشار تک محوری و آزمایش بیچین و آزمایش فشار در شرایط کرنش مسطح می باشد.

معمولاً مقدار تنش تسلیم در آزمایش تنش/فشار با γ و مقدار تنش تسلیم در آزمایش بیچین با k و مقدار تنش تسلیم در آزمایش فشار، تحت شرایط کرنش مسطح را با k نشان می دهند.

۹۸, ۸, ۱۱

حالت تنش در آزمایش های موفقی در وقوع تسلیم به صورت زیر است:

$$\begin{array}{l} \text{از تنش و فشار} \\ \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 0 \end{array} \quad \text{و} \quad \begin{array}{l} \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = k \\ \sigma_4 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{آز بیچین} \\ \sigma_1 = \sigma_2 = k \\ \sigma_3 = 0 \end{array} \quad \text{و} \quad \begin{array}{l} \sigma_4 = 0 \\ \sigma_5 = -\sigma_4 \end{array}$$
$$\text{آز فشار در شرایط تنش مسطح} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) = \frac{1}{2}\sigma_1 \\ \sigma_4 = 0 \\ \sigma_5 = -\sigma_4 \end{array} \right.$$

- ① جهت اعمال فشار
- ② در جهت عرض ورق
- ③ جهت طول

یادآوری: در آزمایش فشار، کرنش مسطح معمولاً با استفاده از سیمه های با عرض کم تحت فشار قرار می گیرد و شرایط کرنش مسطح برقرار است به گونه ای که ضخامت ورق کم شده و طول آن افزایش می یابد ولی عرض ورق ثابت است.


* مقدار تنش تسلیم خاصه شرایط بارگذاری پیچیده (حالت‌های تنش پیچیده) و ارتباط آن با تنش تسلیم در آزمایش‌های فوق را با استفاده از معیارهای تسلیم مشخص می‌کنند.

معیارهای تسلیم توانایی از تنش اعمالی می‌باشند که شروع تغییر شکل پلاستیک (نقطه‌ای تسلیم) را در حالت‌های تنش مختلف (شرایط بارگذاری پیچیده) پیش‌بینی می‌کنند.

شکل عمومی توابع فوق به صورت زیر است:

$$f(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{xz}) = C$$

$$= f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = C$$

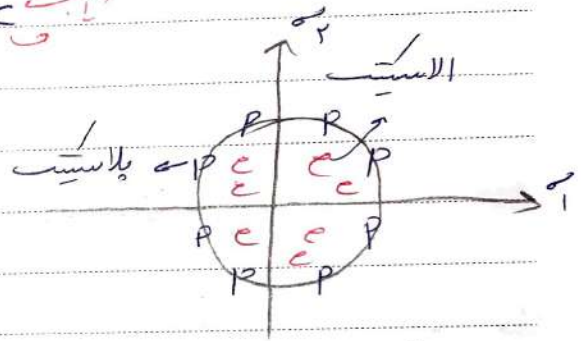

- 1- اثر کوشش وجود نداشته و تنش تسلیم در کشش و فشار یکسان است
 - 2- در طی تغییر شکل پلاستیک حجم ثابت بوده و در نتیجه $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 - 3- تنش‌های عمود و استاتیکی در تسلیم نقش ندارند.
- $$\sigma_p = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$

معیار میزز von Mises

معیار میزز بر اساس دو معین نامتغیر تنش انحرافی ارائه شده است. بر اساس معیار تسلیم زمانی اتفاق می‌افتد که σ_p به مقدار بحرانی C برسد.

$$\sigma_p = C$$

$$\left\{ \begin{aligned} \sigma_p &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2] = C \\ \sigma_c &= \frac{1}{\sqrt{6}} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + 6\tau_{xy}^2 + 6\tau_{yz}^2 + 6\tau_{xz}^2] \end{aligned} \right.$$

Subject _____
Date _____

محاسبہ مقدار C:

با جانکاری شرائط تنش در آزمون های تنش و بیچیش در معیار تسلیم می زنی می توان مقدار C را به دست آورد.

$$\text{تنش تک محوری} \rightarrow \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = k \Rightarrow \frac{2\sigma_1^2}{3} = \frac{\sigma_1^2}{3} = C = \frac{\sigma_1^2}{3} \quad (1)$$

$$\text{تنش بیچیش} \rightarrow \sigma_1 = \sigma_2 = k, \sigma_3 = 0 \Rightarrow C = \frac{2k^2}{3} = \frac{k^2}{3} \quad (2)$$

نکته: رابطه بین تنش تسلیم در تنش و تنش تسلیم برش (k) را می توان با تساوی روابط اول و دوم دست آورد.

$$\frac{\sigma_1^2}{3} = k \rightarrow k = \frac{\sigma_1}{\sqrt{3}} = 0.577 \sigma_1$$

با جانکاری C از رابطه (1) در معیار می زنی شکل متداول معیار می زنی به دست می آید.

$$\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{1/2}$$

$$\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 2\tau_{xy}^2 + 2\tau_{yz}^2 + 2\tau_{xz}^2 \right]^{1/2}$$

معیار ترسکا (Tresca)

تسلیم زمانی اتفاق می افتد که بزرگ ترین تنش برشک اصلی به مقدار بحرانی C برسد. برای جانکاری شرائط آزمایش

$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = C$$

تنش و بیچیش خواصیم دانست:

$$\text{تنش تک محوری} \rightarrow \frac{\sigma_1}{2} = C \quad (1)$$

$$\text{تنش بیچیش} \rightarrow \frac{2k}{2} = C = k \quad (2)$$

رابطه k و C با توجه به معیار ترسکا از تساوی روابط اول و دوم دست می آید.

Subject _____

Date _____

با حال ذاری مقدار از روابط اد ۲ در معیار ترسقا، شغل متداول این معیار بدسے
من آید :

$$k = \frac{\sigma_0}{2}$$

$$\sigma_0 = \sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_0 \quad \rightarrow \downarrow \leftarrow$$
$$2k = \sigma_1 - \sigma_2$$

با توجه به اینکه معیار ترسقا تنش اصلی میان را در نظر نمی گیرد، دقت کمتری دارد و
در محاسبات تقریبی مهندسی استفاده می شود.
از طرف دیگر در اکثر مسائل مهندسی از معیار من استفاده می شود.

۹۸, ۸, ۱۳

شیخ تسلیم (مکان تسلیم) : Yield surface
- locus


نمایش دهنده تابع تسلیم در فضای تنش ۶ (تنش های سه بعدی) یا
یا مکان تسلیم (تنش های دو بعدی) نامیده می شود.

تابع تسلیم من در حالت تنش سه بعدی به صورت زیر است
 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 = 2k^2$

معادله فوق نشان دهنده یک بیضی است که قطر اصلی آن σ_0 و
قطر فرعی آن $\frac{\sigma_0}{\sqrt{3}}$ است.

به این مکان تسلیم و بیضی من نیز گفته می شود.
مکان تسلیم برای معیار ترسقا، یک منش جعبه ای در داخل بیضی من نیز

Subject _____
Date _____

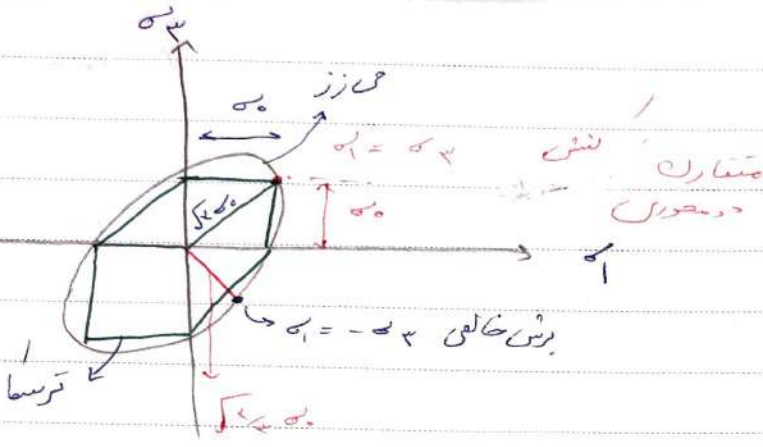

قرار می گیرد.

۱- هر دو معیار در حالت تنش و کشش متقارن و دو محوری ($\sigma_1 = \sigma_2$)
بیشترین یکسانی دارند.

۲- بیشترین تفاوت دو معیار در حالت برش خالی است که به ۱۵٪ درصد می رسد.

در حالت سه بعدی و معیارهای فوق به صورت استوانه های ۳ بعدی با مقطع
دایره (ترسما) و استوانه با مقطع دایره (می زب) می باشد.

سطح جایش این استوانه ها، سطح تسلیم را نشان می دهد.

مثال) یک قطعه آلومینیوم تحت حالت تنش زیر قرار دارد. ارتنش تسلیم
آلومینیوم 500 MPa باشد آیا قطعه تسلیم می شود؟ ارتضخ، ضریب اطمینان چقدر
است؟

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 20 & 30 & 0 \\ 30 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & -50 \end{bmatrix}$$

با توجه به معیار من زب

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = [200 - 100]$$

مبانی تنش و کرنش مؤثر (معادل):

Equivalent or Effective stress (strain)

به ازای هر کدام از معیارهای تسلیم می توان یک مقدار تنش مؤثر (معادل) و کرنش مؤثر (معادل) تعریف کرد.

تنش مؤثر (معادل) و ارتباط موضوع تنش های اعمال شده در یک حالت کلی را با مقدار تنش در آزمایش کشش (تک محوری) یا آزمایش های دیگر مثل پیچش نشان می دهد.

تنش مؤثر، شکل دیگری از بیان معیار تسلیم است، به گونه ای که اثر مقدار تنش مؤثر به مقدار انحراف برسد، تسلیم اتفاق خواهد افتاد.

نکته: به عبارتی ساده تر می توان گفت تنش مؤثر نشان می دهد که اثر محوری از تنش های پیچیده و معادل چه مقدار تنش تک محوری در تست کشش یا چه مقدار تنش برشی در آزمایش پیچش است.

مقدار تنش مؤثر با توجه به معیار من رز به صورت زیر است:

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{1/2}$$

بر حسب تنش های اصلی

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 \right]^{1/2}$$

معمولی

$$+ 4\tau_{xy}^2 + 4\tau_{yz}^2 + 4\tau_{xz}^2$$

Subject

Date

نکته: جانچه مقدار σ_c به σ_c برسد و تسلیم رخ می دهد. همچنین اگر مقدار σ_c به σ_c (تنش تسلیم برش) برسد تسلیم رخ می دهد.

تنش مؤثر با توجه به معیار ترسقا، به صورت زیر است: $\sigma_e = \sigma_1 - \sigma_3$

نکته: زمانی که σ_c به σ_c برسد تسلیم رخ می دهد، همچنین زمانی که σ_c به σ_c برسد تسلیم رخ می دهد.

حل مثال قبلی

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 4\tau_{xy}^2 \right]^{1/2}$$

$$\sigma_e = \frac{34,189}{\sqrt{2}} = 24,100 \text{ MPa} < \sigma_c$$

با توجه به ایند تنش معادل کم تر از تنش تسلیم (500 MPa) است، جسم تسلیم نمی شود.


$$S.F = \frac{500}{24.1} = 2.07$$

معیار ترسقا: $\sigma_e = \sigma_{xx} - (-\sigma_{yy}) = 250 \text{ MPa} < \sigma_c$ تسلیم نمی شود

$$S.F = \frac{500}{250} = 2$$

نکته: معیار σ_e نزدیک محافظه کارانه تر از معیار ترسقا است.

نکته مهم: در نظر داشته باشید برای حل مسائل در حالت طریقی، به صورت زیر عمل می‌کنیم. تحلیل مسئله

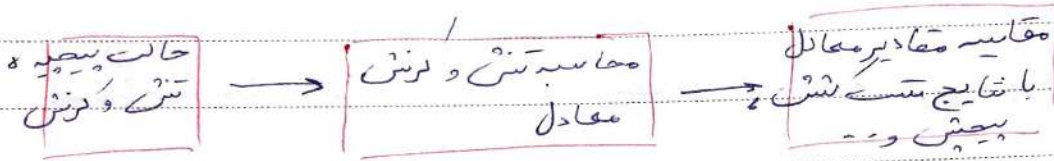

قرین نشان دهید و رابطه بین تنش تسلیم گشایی و تنش تسلیم در فشار کرنش مسطح به صورت زیر است:

$$\sigma = \frac{2}{\sqrt{3}} \tau$$

تنش تسلیم
کرنش مسطح

نکته: کرنش مؤثر (معادل) ← با استفاده از معیارهای تسلیم و مقادیر کرنش معادل را به صورت زیر به دست آورد

بر حسب کرنش‌های اصلی

$$\bar{\epsilon} = \left[\frac{2}{3} (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2) \right]^{1/2}$$

من نزد

$$\bar{\epsilon} = \left[\frac{2}{3} [\epsilon_x^2 + \epsilon_y^2 + \epsilon_z^2 + 2(\epsilon_{xy}^2 + \epsilon_{yz}^2 + \epsilon_{zx}^2)] \right]^{1/2}$$

۹۸، ۸، ۱۸

قرین، رابطه معیار من نزد و اثر کرنش را به دست آورید.

Subject _____
Date _____

شرایط کرنش صفحان: زمانی کرنش در یک جهت صفر شود. حالت کرنش صفحان ایجاد می شود. در این حالت داریم:

$$\begin{cases} \epsilon_z = 0, \epsilon_{zx} = 0, \epsilon_{xz} = 0 \\ \epsilon_y = 0 \end{cases}$$

در شرایط کرنش صفحان، تنش در جهت z صفر نبوده و از رابطه زیر به دست می آید:

$$\sigma_z = \nu (\sigma_x + \sigma_y) \quad \text{تنش اصلی}$$

در طی تغییر شکل بلاسیست داریم: $\nu = 0.5$ و $\sigma_y = 0$

نکته: حالت کرنش صفحان زمانی ایجاد می شود که یک برف جسم و بسیار نزرک تر از ابعاد دیگر باشد مثل نورد ورق های با عرض کم. همچنین اگر مانع یا قیدی از تغییر شکل در یک جهت جلوگیری کند. حالت کرنش صفحان ایجاد می شود.

رابطه معیار منیر در شرایط کرنش صفحان:

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 \right]^{1/2}$$

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \left(\sigma_y - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sigma_x \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$$


$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{2} \right]^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{3(\sigma_x - \sigma_y)^2}{2} \right]^{1/2}$$

$$\bar{\sigma} = \frac{\sqrt{3}}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \quad \text{و} \quad \bar{\sigma} = \frac{\sqrt{3}}{2} (\sigma_x - \sigma_y)$$

Subject

Date

تمرین ۱) معیار می نزر را برای یک لوله ای جوار نازک که تحت تنش ترمال P و
 مثال M قرار گرفته به دست آورید.

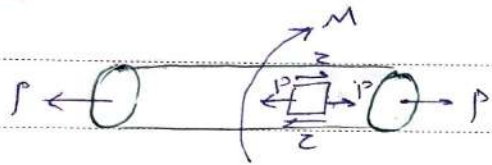

حالت اول

حاصل کار تغییر شکل پلاستیک: میله ای به طول L و سطح مقطع A را در نظر
 می گیریم. چنانچه طول میله در اثر اعمال نیروی F به اندازه dL افزایش یابد، کار
 انجام شده بر واحد حجم از رابطه زیر حساب می شود.

$$dw = \left(\frac{F \cdot dL}{A \cdot L} \right) = \sigma \cdot d\epsilon$$

کار انجام شده در اثر مجموع این از تنش های نرمال در بخش را می توان با توجه به اصل
 جمع آثار به دست آورد.

$$dw = \sigma_x d\epsilon_x + \sigma_y d\epsilon_y + \sigma_z d\epsilon_z + \sigma_{xy} d\epsilon_{xy} + \sigma_{yz} d\epsilon_{yz} + \sigma_{xz} d\epsilon_{xz}$$

کار انجام شده بر حسب تنش ها در مختصات اصلی: از رابطه زیر به دست می آید

$$dw = \sigma_1 d\epsilon_1 + \sigma_2 d\epsilon_2 + \sigma_3 d\epsilon_3$$

کار انجام شده بر اثر تنش و کرنش مؤثر

$$dw = \bar{\sigma} d\bar{\epsilon}$$

Subject _____

Date _____

ملته: مقادیر کار در روابف فوق و سطح زیر منحنی تنش- کرنش است

کار تغییر شکل الاستیک:

$$\star \rightarrow dW = \sigma \cdot d\epsilon$$

چنانچه تغییر شکل، الاستیک خطی باشد، رابطه‌ی تنش- کرنش بر اساس قانون هوک $\sigma = E\epsilon$ ←

$$dW = (E \cdot \epsilon) d\epsilon$$

با انتگرال گیری:

$$W = \int_0^{\epsilon} E \epsilon d\epsilon = \frac{1}{2} E \epsilon^2 = \frac{1}{2} \sigma \epsilon$$

تقریباً کار تغییر شکل پلاستیک را چنانچه رابطه‌ی $\sigma = k \epsilon^n$ (نولمان) برقرار باشد به دست آورید.


۹۸, ۸, ۲۰

Ideal work

روش کار ایده آل (کار تغییر فرم صاف):

در حالتی که کار لازم برای تغییر شکل را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت.

$$W = \underbrace{W_i}_{\text{کار تغییر فرم صاف}} + \underbrace{W_f}_{\text{اصطکاک}} + \underbrace{W_r}_{\text{کار تغییر شکل اضافی}}$$

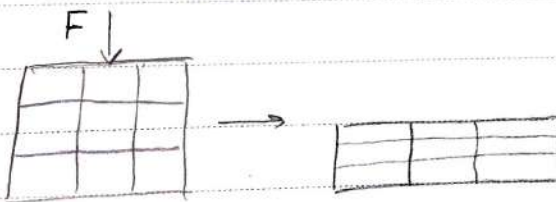

نکته: مقادیر کار در روابط فوق، سطح زیر منحن تنش-کشش است

کار تغییر شکل الاستیک:

$$\star \rightarrow dW = \sigma \cdot d\epsilon$$

چنانچه تغییر شکل، الاستیک خطی باشد، رابطه‌ی تنش-کشش بر اساس قانون هوک $\sigma = E\epsilon$ ←

$$dW = (E\epsilon) d\epsilon$$

با انتگرال گیری:

$$W = \int_0^{\epsilon} E\epsilon \, d\epsilon = \frac{1}{2} E\epsilon^2 = \frac{1}{2} \sigma \epsilon$$

تقریباً کار تغییر شکل پلاستیک را چنانچه رابطه‌ی $\sigma = k\epsilon^n$ (نولمان) برقرار باشد به دست آورید.


۹۸، ۱، ۲۰

Ideal work

روش کار ایده آل (کار تغییر فرم همگن):

در حالتی که کار لات برای تغییر شکل را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت.

$$W = \underbrace{W_i}_{\text{کار تغییر فرم همگن}} + \underbrace{W_f}_{\text{اصطکاک}} + \underbrace{W_r}_{\text{کار تغییر شکل اضافی}}$$

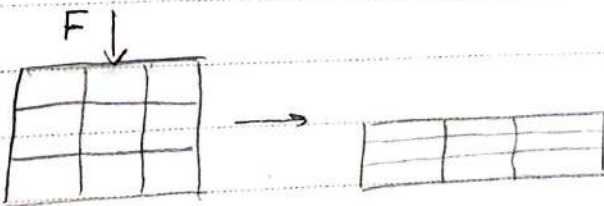


تغییر شکل هملن، تغییر شکل ایبه و الکن است که در آن نیروی مورد نظر فقط صرف تغییر شکل مورد نظر می شود. در این تغییر شکل، المان های مریض به طور یکنواخت تغییر شکل داده و به المان مستطیلی تبدیل می شوند.

نمونه ای از تغییر شکل هملن، تست کشش است که تحت شرایط بدون اصطکاک و بدون حضور قیدهای خارجی (قالب) صورت می گیرد.

محاسبه مقدار تغییر شکل هملن: می توان با توجه به ابعاد اولیه و نهایی نمونه و بدون توجه به مسیر تغییر شکل، محاسبه کرد.

$$\epsilon_i = \ln \frac{L}{L_0} = \ln \frac{A_0}{A}$$

تغییر شکل اضافی (Redundant):

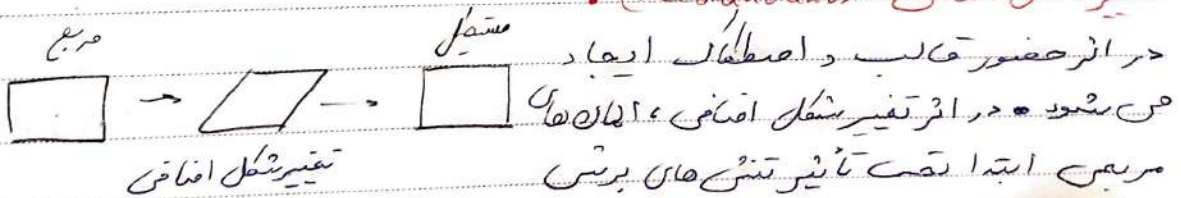

در اثر حضور قالب و اصطکاک ایجاد می شود. در اثر تغییر شکل اضافی، المان های مریض ابتدا تحت تاثیر تنش های برشی داخلی، دچار اعوجاج شده و سپس به المان های مستطیلی تبدیل می شوند. مقدار تغییر شکل اضافی، تابعی از مسیر تغییر شکل (نوع فرآیند و شکل قالب) است.

در نظر داشته باشیم که کار تغییر شکل، تابع مسیر گنجانند.

کار اصطکاک: اصطکاک در اثر تماس قالب و فلز و حرکت نسبی بین آنها ایجاد شده و بخشی از نیروی اعمالی را به خود اختصاص می دهد.

محاسبه کار تغییر شکل هملن: در این روش ابتدا کار لازم برای تغییر شکل المان بدون در نظر گرفتن تغییر شکل را محاسبه کرده و سپس کار لازم را با استرال گیری در

سراسر ناحیه تغییر شکل حساب کنید. به عنوان مثال در تست کشش و کار لازم برای افزایش طول المان به اندازه dl برابر است با:

 
$$dw_e = (\sigma A) dl$$

کار بر واحد حجم $\frac{dw_i}{V} = \sigma \frac{dl}{L} \rightarrow \frac{dw_i}{V} = \sigma d\epsilon$

$$\frac{w_i}{V} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon} \sigma d\epsilon$$

رایف فوق را σ توالی بر حسب تنش و کرنش معادل نویسد و برای سایر فرآیندهای تغییر شکل نیز تصمیم داد.

$$\frac{w_i}{V} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon} \sigma d\epsilon$$



مماسه نیرو لازم برای تغییر شکل:

با توجه به اینکه آل فرغ کردن تغییر شکل، نیروی لازم برای تغییر شکل، از تستهای کار تغییر شکل ممکن با کار خارج (حاصل ضرب نیرو در جابه جایی اثر نیرو) اعمال نشده محاسبه می شود:

$$w_i = w_e \rightarrow \text{کار نیروی خارجی}$$

کار تغییر شکل
مکمل

سوال) محاسبه فشار لازم برای الاسترون

فرغ می یمن در فرآیند الاسترون مستقیم، پیلت (شمش ϵ لوش یا دایره) با قطر اولیه ϕ_0 و طول L تحت فشار اعمال شده پس از عبور از قالب به محصول با قطر

$$w_e = F_e \cdot L$$

ϕ_1 تبدیل شود.

چنانچه حجم ماده اولیه را $A_0 \cdot L$ و نظر بگیریم، کار خارج برابر است با

$$\frac{w_e}{V} = \frac{F_e \cdot L}{A_0 \cdot L} = \frac{F_e}{A_0} = P_c \quad \text{فشار الاسترون}$$

کار بر واحد حجم

$$\frac{w_i}{V} = \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} \quad \text{! کار تغییر شکل بر واحد حجم}$$

$$\boxed{P_c \geq \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon}} \quad \text{با ستون کار تغییر شکل و کار خارجی:} \quad \bar{\epsilon} = \ln \frac{A_0}{A}$$

مثال) رابطه تنش - کرنش در یک فلز به صورت $\bar{\sigma} = 45000 \bar{\epsilon}^{0.25}$ (psi) است. اگر میله این از جنس این فلز با قطر اولیه 12.7 mm پس از تست کشش به قطر 11.8 mm تبدیل شود؛ کار انجام شده در واحد حجم چقدر است.

$$\bar{\epsilon} = \ln \frac{A_0}{A} = \ln \frac{\pi \frac{12.7^2}{4}}{\pi \frac{11.8^2}{4}} = 2 \ln \frac{12.7}{11.8} = 0.199$$

$$\frac{w_i}{V} = \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} = \int_0^{0.199} 45000 \bar{\epsilon}^{0.25} d\bar{\epsilon} = \left[\frac{45000}{1+0.25} \bar{\epsilon}^{1.25} \right]_0^{0.199}$$

$$= 2488 \frac{\text{lb} \cdot \text{in}}{\text{in}^3}$$

نتیجه: با توجه به روابط فوق می توان گفت که کار در واحد حجم (چگالی انرژی) برابر با مقدار تنش اعمال شده است.

۹۸, ۸, ۲۵

تنش لازم برای کشش میل و سیم چنانچه سطح مقطع اولیه A_0 و طول اولیه L_0 باشد و پس از کشش توسط قالب، طول L_1 و سطح مقطع A_1 باشد تنش لازم برای کشش را حساب کنید!

با توجه به شرط ثابت بودن حجم :
 با توجه به این که نیرو به سمت تغییر شکل اعمال می شود، این کار خارجی

$$\frac{W_e}{V} = \frac{F_e L_1}{A_1 L_1} = \sigma_d$$

$$\sigma_d = \int \epsilon d\epsilon = \frac{W_i}{V}$$

$$\sigma_d \geq \int \epsilon d\epsilon : \text{تساوی کار خارجی و تغییر شکل}$$

مثال) قطر میل قبل توسط فرایند کشش از ۱۲,۷ mm به ۱۱,۸ mm برسد، تنش کشش مورد نیاز را حساب کنید!

$$\sigma_d = \int \epsilon d\epsilon, \quad \epsilon = \ln \frac{A_0}{A} = 0,199$$

$$\sigma_d = 2428 \text{ psi}$$

انرژی اصطکاک و مارافناجی :

برای منظور بودن کار اصطکاک و مارافناجی از زمان فرایند (۱۶) استفاده می شود.

$$\eta = \frac{W_i}{W_t}, \quad W_t = W_i + W_f + W_r$$

با توجه به رابطه فوق، کار ملی $W_t = \frac{W_i}{\eta}$ خواهد شد

مقدار راندمان (η) در هر فرایند به طور تجربی مشخص شده و مقدار آن بین ۰٫۵ تا ۰٫۶۵ است.


مثال) مقدار فشار استروژن یا تنش لازم برای کشش سیم با توجه به زمان، از رابطه زیر استفاده می شود:

$$P_c = \sigma_d = \frac{1}{\eta} \bar{\epsilon} \dot{\epsilon}$$

مقدار متوسط راندمان فرایندهای مختلف به شرح زیر است:

کشش سیم	کشش عمیق	عزج	نورد ورق	از فولاد کشش	فرایند
۰٫۵ - ۰٫۶۵	۰٫۵۵ - ۰٫۷	۰٫۷۸ - ۰٫۸۵	۰٫۲ - ۰٫۹۵	۰٫۸ - ۰٫۹	راندمان (۰) تقریباً یکسان

کاربرد تنش متوسط: به منظور ساده تر کردن محاسبات، می توان در فرایند تغییر شکل فلزات و زمان کشش متوسط کشش سیم، مقدار متوسط تنش تسلیم را در رابطه مورد استفاده قرار داد. مقدار تنش تسلیم متوسط را به صورت زیر می توان حساب کرد:

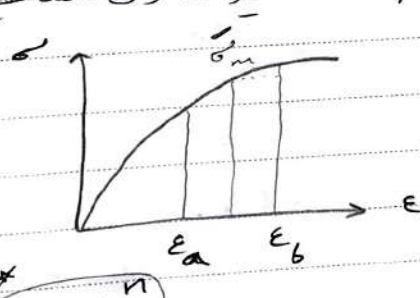

$$\bar{\sigma}_m = \frac{1}{\bar{\epsilon}_b - \bar{\epsilon}_a} \int_{\bar{\epsilon}_a}^{\bar{\epsilon}_b} k \bar{\epsilon}^n d\bar{\epsilon}$$

$$= \left(\frac{1}{\bar{\epsilon}_b - \bar{\epsilon}_a} \right) \left(\frac{k \bar{\epsilon}^{n+1}}{n+1} \right) \Big|_{\bar{\epsilon}_a}^{\bar{\epsilon}_b}$$

محاسبه با فرض رابطه توانی: اگر $\epsilon_a = 0$

$$\bar{\sigma}_m = \frac{1}{\bar{\epsilon}} \int_0^{\bar{\epsilon}} k \bar{\epsilon}^n d\bar{\epsilon} = \frac{k \bar{\epsilon}^n}{n+1}$$

نقشہ: ۱ کاربرد تنش تسلیم متوسط، مقدار بار تغییر شکل ممکن، و صورت زیر سادہ میں نمود

$$W_i = \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} = \bar{\sigma}_m \int_0^{\bar{\epsilon}} d\bar{\epsilon} = \bar{\sigma}_m \bar{\epsilon}$$

مثال ۲ فنسار الاستروٹوں مثال قبل را با در نظر گرفتن انحصار ۷۵٪ به دست آورید

همچنین مقدار تنش تسلیم متوسط را نیز حساب کنید.

$$P_e = \frac{1}{\eta} \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} = \frac{W_i}{\eta} = \frac{2451}{97} = 2527 \text{ psi}$$

$$\bar{\sigma}_m = \frac{k \bar{\epsilon}^n}{n+1} = \frac{2500 (0.199)^{1.25}}{1.25} = 13251 \text{ psi}$$

محاسبه بهترین ماکسیمم سطح مقطع در تنش:

در فرآیند تنش مبدل یا نسیم، زمانی که تنش سیلان قسمت کشیده شده، برابر استقامت کشش نمونه شود، فرآیند به دلیل ایجاد طولی خائیه بافته و نیز در چهار تلسک می شود. در نتیجه حداکثر تغییر شکل قابل اعمال در یک مرحله از فرآیند را با توجه به شرط زیر می توان به دست آورد

استقامت کشش $\rightarrow \sigma_{uts} = k \epsilon^n$ تنش کشش نمونه

با توجه به معادله توانی $\sigma_{uts} = k \epsilon^n$

$$k = \frac{1}{\eta} \int_0^{\bar{\epsilon}} \bar{\sigma} d\bar{\epsilon} = \frac{k \bar{\epsilon}^{n+1}}{\eta (n+1)}$$

۹۸, ۱, ۲۷

$$k \epsilon^n = \frac{k \epsilon^{n+1}}{\eta (n+1)} \rightarrow \epsilon^* = \eta (n+1)$$

در شرایط ایده آل $n=0$ $\rightarrow \eta=1$ $\epsilon^* = 1$

Subject

Date

$$\epsilon = \ln \frac{1}{1-r} \quad \epsilon=1 \rightarrow r^* = 94\%, \quad 12^* = 4\%$$

$$r = \frac{A_0 - A}{A_0} \rightarrow \frac{A}{A_0} = 1 - r \quad \frac{A_0}{A} = \frac{1}{1-r}$$

$$A_0 L_0 = AL \rightarrow \frac{A_0}{A} = \frac{L}{L_0} \rightarrow \epsilon = \ln \frac{L}{L_0} = \ln \frac{A_0}{A}$$

$$\rightarrow \epsilon = \ln \frac{1}{1-r}$$

اصطفاك در شمل دهن در اثر تماس فلز و قالب و حرارت نسبي بين آنها ايجاد مي شود.

نيلته: اثر اصطفاك به صورت يك تنش برشي ظاهر مي شود.

Abressive لغزنده

Adhesive چسبنده

اصطفاك لغزنده در اثر تماس پيستن و بلندى هاي سطوح دو جسم متحرك ايجاد مي شود.

اصطفاك چسبنده در اثر تنش هاي محوس اعمالى بر جسم به تنش تسليم يلى از دو فلز برسد و بين سطوح درگير و جوش هاي ميكرو و نانه ايجاد شده و دو سطح در بعضى از نقاط به يكديگر جوش مي خورند.

micro weld

غالبه بر اصطفاك در اين مرحله مستلزم تسلیم جوش یا کنده شدن فلز است.

در حال چسبنده، تنش برشی اصطفاكى به حد تسليم (k) می رسد.

قانون لرنش اصطکاک: در این قانون مقدار تنش اصطکاک تابع خط تنش عمودی و ضریب اصطکاک است.

$\mu = \frac{F}{N}$

نو
تنش عمودی

ضریب اصطکاک μ : coefficient of Friction (coF)

مقادیر ضریب اصطکاک در بعضی از فرایندهای شکل دهی به صورت زیر است.

ماده	سرد	گرم
نورد	۰.۱ - ۰.۰۵	۰.۰۷ - ۰.۰۲
ضویج	۰.۱ - ۰.۰۵	۰.۰۲ - ۰.۰۱
لشش	۰.۱ - ۰.۰۳	-
شکل دهی ورق ها	۰.۱ - ۰.۰۵	۰.۰۲ - ۰.۰۱
ماشین کاری	۰.۲ - ۰.۱	-


نکته: مقدار ضریب اصطکاک در حالت چسبیده را حساب کنید. در مدهای اصطکاک چسبیده، بیشترین تنش برش قابل اعمال، برابر تنش برش تسلیم بوده و تنش عمودی نیز برابر تنش تسلیم فلز است.

تنش تسلیم
لشش

$\sigma = \frac{Y}{\sqrt{3}}$

$\mu = \frac{\sigma}{Y} = \frac{\frac{Y}{\sqrt{3}}}{Y} = 0.577$

نکته: دانه مقدار ضریب اصطکاک بیشتر از مقدار حالت چسبیده نمی تواند باشد.

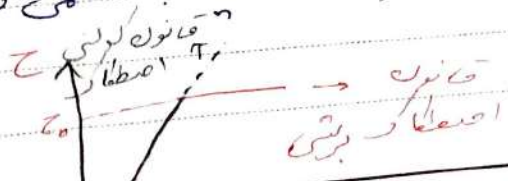

در بعضی از فرایندهای تغییر شکل، نیرو (تنش) عمودی می تواند چند برابر تنش تسلیم شود. در این حالت، ضریب اصططاک با توجه به قانون کولم می تواند بیشتر از مقدار حساسه شده از طرف دیگر، مقدار تنش برشی اصططاک نمی تواند بیشتر از مقدار $\frac{1}{2}$ گردد. برای رفع این نقص، از قانون اصططاک برشی استفاده می شود.

$$\tau = m k = m \frac{Y}{\sqrt{3}}$$

m : Friction Factor ضریب اصططاک

اصططاک حساسه $m = 1$ و $0 \leq m \leq 1$

انواع روان کارها: کاهش اثر اصططاک در فرایندهای شکل دهی، با استفاده از انواع روان کارها صورت می گیرد.

وظایف روان کار: ۱- کاهش اصططاک و نیروی ورودی نیاز ۲- کاهش سایش و کنده کاری و خراش ۳- یکپارچه کردن سیمان فلز ۴- خروج قطعه از قالب آسانتر

انواع روان کارها: ۱- انواع روغن های معدنی و آلی



۲- انواع امولسیون ها مثل آب و روغن

۳- انواع مایه ها

۴- انواع گریس ها لاکریم مخلوط از مایه ها، روغن های معدنی و افزودنی ها

۵- روان کارها جامد مثل گرافیت، سولفید مولیبدن و سرب

۶- پودر سیلیس

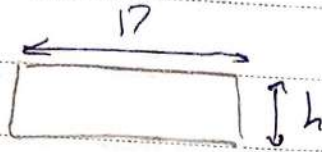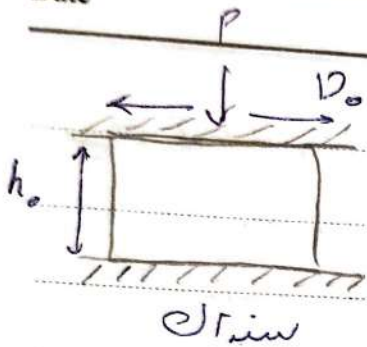


۹۸, ۹, ۲

در این آزمایش، نمونه استوانه‌ای با قطر D_0 و ارتفاع h_0 تحت اثر تنش‌های فشاری اعمالی به سطوح قاعده و تپه، تغییر شکل داده و به نمونه با ابعاد D و h تبدیل می‌شود.

$$\epsilon_L = L_n \frac{h_0}{h}$$

مقدار کرنش از رابطه زیر به دست می‌آید:

جریان فلز در آزمایش فشار: در طی آزمایش فشار، دو جریان فلزی ایجاد می‌شود. این جریان در امتداد نیروی عمودی اعمالی به نمونه که به آن جریان الاسترود هم گفته می‌شود. دیگری جریان عرضی و افقی که عمود بر امتداد تنش اعمالی است. جریان عمودی باعث کاهش ارتفاع و جریان عرضی باعث افزایش قطر نمونه می‌شود.

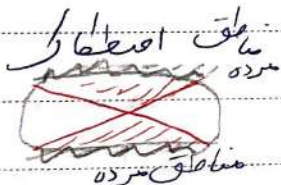

پدیده پهن شدن (Barreling):

Need Zone

در حالت ایده‌آل که سطح درگیر نمونه با قالب‌ها بدون اصطکاک فرض شود، با توجه به ثابت بویل حجم خواصیم داریم:


$$D_0^2 h_0 = D^2 h$$

و استوانه اولیه پس از تغییر شکل ممکن به استوانه‌ای با قطر D و ارتفاع h تبدیل می‌شود. ولی در اثر اصطکاک بین سطوح قالب و قاعده می‌نمونه، جریان فلز در زیر قالب به سمتی صورت می‌گیرد ولی در مرکز نمونه به دلیل نبودن اصطکاک، جریان عرضی و افزایش قطر انجام می‌شود. پس از پایان تغییر شکل، نمونه به صورت پهن شده می‌شود.

منطق مرده (مخروط‌های فشار): به دلیل پدیده اصطکاک، قسمتی از فلز که درگیر با قالب است تغییر شکل نداده و ناحیه‌ی مخروطی شکل را در زیر قالب

ایجاد می کند. این ناحیه در طی آزمایش فشار، تغییر شکل نداده و با آن منطقه مرده یا مخروط فشار می گویند.
 در فرآیندهای شکل دهی، مناطقی که در ناحیه تغییر شکل واقع بوده ولی تغییر شکل نمی دارند یا تغییر شکل نمی دهند را مناطق مرده می نامند.

نکته: جریان فلز در نمونه ای که بیسله ای شده به صورت زیر است

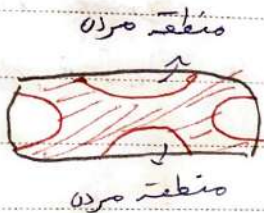

نواحی برشی یا باندهای برشی

shear-band

همان طوری که در شکل مشاهده می شود، در مرز بین مناطق مرده و نواحی مجاور آن تغییر شکل برشی و شده به بوده و منجر به ایجاد باندهای برشی (shear band) در خود می شود.

نکته: باندهای برشی به ویژه در آزمایش فشار کمتری که اصطلاحاً می تواند به حدها بستند نیز بر سه ایجاد می شود.

نکته: با افزایش نسبت $\frac{D_0}{h_0}$ در نمونه، اگر مناطق مرده و بیسله ای شدن تشدید می شود، لذا مقدار D_0 به h_0 را کاهش داده و حدود D_0 انتخاب می کنند از طرف دیگر کاهش زیاد $\frac{D_0}{h_0}$ ($\frac{D_0}{h_0} < 0.5$) موجب پدیده ای که ناشی می شود

مکانسی فشار حقیقی در شرایط بودن اصطلاحاً:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{F}{\pi R_1^2} = \frac{F}{\pi (1/2)^2} \rightarrow p \text{ فشار حقیقی} = \frac{EF}{\pi R_1^2}$$

شرط ثابت بودن حجم ←

$$p = \frac{EFh}{R_1^2 h_2}$$

روش Slab / قابض / تقادل نیرو:

روش المان گیری به در این روش تنها تغییرات تنش و کرنش را در یک جهت مورد توجه قرار داده و تغییر شکل ممکن و اینواخت را در المان (طایه) عمود بر این جهت در نظر می گیریم.

روش Slab و مینش بر فرضیات زیر است:

الف) محاسبه مینش بر تغییرات یک بعدی که یک جهت های مورد نظر است

ب) جهات اصلی و ثابت و مسطح بوده و در برگیرنده جهت x است

مراحل مختلف در روش Slab به شرح زیر است:

۱- تعیین جهت نه بهترین میزان تغییرات تنش و کرنش در آن رخ می دهد.

۲- المان از ماده را عمود بر جهت فوق در نظر گرفته و معادلات تقادل نیرو را برای آن می نویسیم. در این معادلات تنش های اصطلاحی را نیز در نظر می گیریم.

۳- استخراج معادله دیفرانسیل تغییرات تنش در جهت فوق

۴- کاربرد روابط الاستیسیته به منظور کاهش معادلات به یک معادله

۵- اعمال شرایط اولیه و سرحدی

۶- حل معادله دیفرانسیل و تعیین مقدار تنش

نکته: مراحل فوق و مراحل معمول برای حل به روش Slab است ولی بسته به نوع فرآیند ممکن است برخی از مراحل متفاوت باشد.

۹۸, ۹, ۴

بررسی لنتش سته در شرایط کرنش صفحه‌ای :
 با توجه به شکل و هندسه قالب، تغییر شکل در جهت عرضی ورق (س) صورت فن لبرد. تغییرات تن و کرنش در جهت x بوده و ابعاد را محدود بر آن در نظر می‌گیریم.



فرضیات ساده شده :

۱- زاویه قالب کوچک است.

۲- تغییر شکل ماده تحت تنش تسلیم ثابت تن صورت فن لبرد.

۳- در محل تماس قالب با فلز، اصطکاک به صورت لغزنده و بولمین است.

۴- جهات اصلی با جهات x و y و z منطبق است.

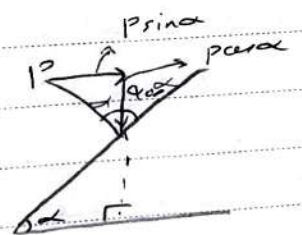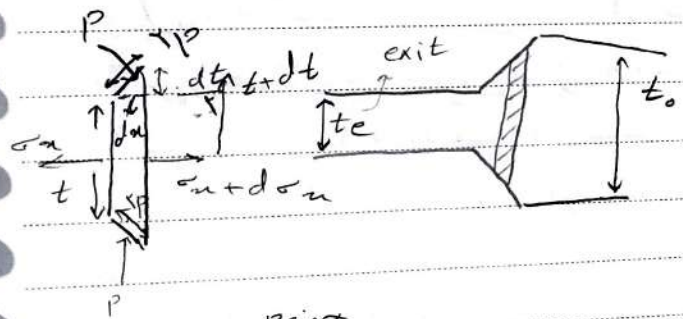

$$\begin{aligned} <P \sin \alpha \\ <P \cos \alpha \end{aligned}$$

$$\frac{dS}{dx} \rightarrow \frac{dE}{dx} \quad dS = \frac{d\sigma}{\sigma} dx$$

$$\begin{aligned} & \frac{dE}{dx} \\ & E \sigma d = \frac{dE}{dx} \end{aligned}$$

معادله نیروها در جهت α :

$$(\sigma_\alpha + d\sigma_\alpha)(t + dt)w + \underbrace{\mu p \sin \alpha \frac{dx}{\cos \alpha} w}_{\text{مولفه نیروی غلظ عمل}} + \underbrace{\mu p \cos \alpha \frac{dx}{\cos \alpha} w}_{\text{مولفه نیروی اصطکاک در جهت \alpha}}$$

نیرو اعمالی در جهت α

$$= \sigma_\alpha w t \quad (1)$$

نیرو حاصله

با ساده سازی و صرف نظر کردن از دیرفرسایشی های درجه 2 به بالا خواهیم داشت:

$$\sigma_\alpha dt + t d\sigma_\alpha + \mu p dx \tan \alpha + \mu p dx = 0 \quad (2)$$

با توجه به $\sigma_\alpha = t \tan \alpha$ داریم:

$$\frac{dt}{dx} = \tan \alpha \rightarrow \mu dx = \frac{dt}{\tan \alpha} \quad (3)$$

با جایگزینی (3) در (2) خواهیم داشت:

$$p dt + \sigma_\alpha dt + t d\sigma_\alpha + \mu p dt \cot \alpha = 0 \quad (4)$$

$$t d\sigma_\alpha + [\sigma_\alpha + p(1 + \mu \cot \alpha)] dt = 0, \quad \mu \cot \alpha = 13 \quad (5)$$

$$\bar{\sigma} = \frac{\sqrt{p}}{13} (\sigma_\alpha - \sigma_y)$$

با توجه به فرض بویج بودن زاویه α می توان فشار p را در امتداد محور y (پایین) در نظر گرفت. این مسئله را می توان با نوشتن معادله نیروها در جهت y نیز نشان داد.

در این حالت خواهیم داشت:

$$\sigma_x = \sigma_1, \quad \sigma_y = \sigma_2 = -p, \quad \sigma_z = \sigma_3 \quad (6)$$

Subject

Date

برای کاهش محصول با از رابطه زیر در شرایط مسطح استفاده می کنیم.

$$\sigma_y = \sigma_x - \frac{r}{\sqrt{r}} (\sigma_m - \sigma_y) \Rightarrow \sigma_y = \sigma_x - \frac{r}{\sqrt{r}} \sigma_m \quad (1)$$

با توجه به فرضیات مسئله، تم مقدار تنش تسلیم متوسط و ثابت است. با جایگزینی در رابطه (1) خواهیم داشت:

$$d\sigma_x = [(1+r)(\sigma_x - \frac{r}{\sqrt{r}} \sigma_m) - \sigma_x] \frac{dt}{t} \quad (2)$$

$$\frac{d\sigma_x}{13\sigma_m - H(1+r)} = \frac{dt}{t} \quad (3) \quad H = \frac{r}{\sqrt{r}}$$

با توجه به شرایط مرزی زیر می توان انتگرال گیری کرده:

$$\left. \begin{aligned} t = t_e, \sigma_m = \sigma_d \\ t = t_0, \sigma_m = 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\int_{\sigma_m=0}^{\sigma_m=\sigma_d} \frac{d\sigma_x}{13\sigma_m - H(1+r)} = \int_{t=t_0}^{t=t_e} \frac{dt}{t} \quad (4)$$

$$\frac{1}{13} \ln [13\sigma_m + H(1+r)] \Big|_0^{\sigma_d} = [\ln t]_{t_0}^{t_e} \quad (5)$$

$$\sigma_d = \frac{H(1+r)}{13} \left[1 - \left(\frac{t_e}{t_0} \right)^{13} \right] \quad (6)$$

PAPCO
 $1+r = \frac{r}{\sqrt{r}} \sigma = 13 = \frac{p d \sigma}{\mu}$

۹۸، ۹، ۱۱

تعمیرات میں فریب یا توجہ بہ مقدار t :

$$\sigma_x(t) = \frac{H(1+B)}{B} \left[1 - \left(\frac{t}{t_0} \right)^B \right] \quad (13)$$

مقدار فریب منطقتی برابر اسے باہ :

$$\epsilon_h = \ln \left(\frac{t_0}{t_c} \right)$$

یا جاننے کے لیے در رابطہ (13) :

$$\sigma_d = \frac{H(1+B)}{B} \left[1 - \exp(-B \epsilon_h) \right] \quad (14)$$

مثال) ورق یا صفحہ ۱۲ inch، عرض ۱۲" توسط قالب بازو میں ۳۰ کینس
 میں نمودار کش تسلیم متوسط ۳۰ KSI، ضریب اصطکاک ۰.۸ اسے نیویں مورد نیاز
 برای کاهش سطح مقطع ۱۰٪، احساب کینس

$$B = \mu \cot \alpha = 0.8 \cot 30 = 0.3$$

$$\epsilon_h = \ln \frac{1}{1-r} = \ln \frac{1}{1-0.1} = 0.105$$

↓
 ۱۰٪
 ↓
 سطح مقطع

$$H = \frac{\sigma}{\sqrt{r}} = 34.4 \text{ KSI} \quad , \quad \sigma_d = \frac{34.4(1+0.3)}{0.3} \left[1 - \exp(-0.3 \times 0.105) \right]$$

→ $\sigma_d = 8.44 \text{ KSI}$ → نیروی ردی خواص بدست بیاری باہ
 از سطح مقطع نہیں استفاده کینس

$$F = \sigma_d \cdot w \cdot \frac{t_{exit}}{2} = 8.44 \times 12 \times 0.09 = 8.4 \text{ Lbf}$$

↓
 فریب و صفحہ اولیہ

تشریح میله و سیم: اگر سطح مقطع به صورت دایره باشد و معادله دینفرانسیل اصلی به صورت زیر است:

$$\frac{d\sigma}{13\sigma - (1+13)\sigma} = \frac{\sqrt{D}}{D}$$


تغییر (داریم) $\epsilon = -\frac{\sqrt{D}}{D}$ و حالا همینو آباید من ش

$$\int_0^d \frac{d\sigma}{13\sigma - (1+13)\sigma} = - \int_0^{\epsilon_h} d\epsilon$$


$$\sigma_d = \sigma_a \left(\frac{1+13}{13} \right) [1 - \exp(-13\epsilon_h)]$$

σ_a : تنش تسلیم متوسط $13 = \mu \cot \alpha$

آنالیز فرایند فشار در شرایط کرنش سطح: (فرض حالت پلان) (فرض دیسک)

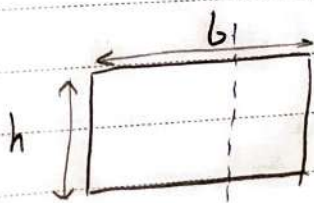


شرایط کرنش سطح با فرض $h \ll b$ برقرار است و اصطلاحاً بین سطح درگیر از نوع لغزش و بولین در نظر گرفته می شود. همچنین از اثر بشکاف شدن صرف نظر می شود.

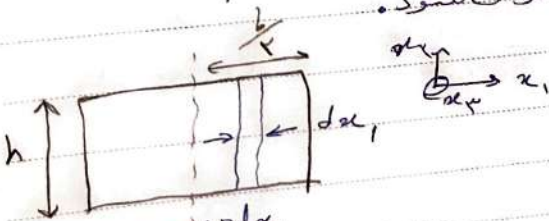

$$\sum F_{x_1} = 0$$

$$(\sigma_1 + d\sigma_1)h - \sigma_1 h - \mu p dx_1 = 0 \quad (1)$$

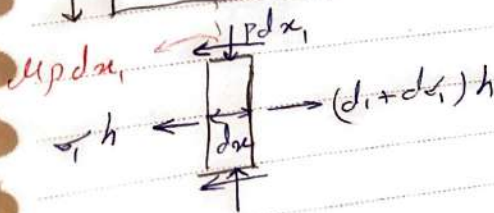

جدول برای کاهش محصول با ازمیاری نزد در شرایط بیش مسطح استفاده می کنیم.

$$p = -\sigma_2 = -\sigma_1 + \frac{\sigma_1}{\sqrt{k}} \quad (2)$$

$$dp = -d\sigma_1$$

با فرض ثابت بودن تنج تسلیم (ت)

$$\rightarrow -h dp - 2\mu p d\alpha_1 = 0$$

با حالتی dp در (1)

$$\rightarrow dp = -\frac{2\mu p}{h} d\alpha_1 \quad (3)$$

شرایط سرحدی: سطح جانبی نود، سطح آزاد بوده و لذا نیروی به آن وارد نمی شود.
بنابراین ضرایب دلتا =

$$at \quad \alpha = \frac{b}{k} \quad \sigma_1 = 0$$

با حالتی معادله فوق در (1)

$$at \quad \alpha = \frac{b}{k} \quad p = \frac{\sigma_1}{\sqrt{k}} \quad (4)$$

انتگرال گیری از معادله (3) با توجه به شرط (4):

$$\int_{p=\frac{\sigma_1}{\sqrt{k}}}^{p=p} \frac{dp}{p} = -\frac{2\mu}{h} \int_{\alpha_1=\frac{b}{k}}^{\alpha_1=\alpha} d\alpha_1$$


$$\ln \frac{p\sqrt{k}}{\sigma_1} = -\frac{2\mu}{h} \left(\alpha - \frac{b}{k} \right)$$

$$p = \frac{\sigma_1}{\sqrt{k}} \exp \left[\frac{2\mu}{h} \left(\frac{b}{k} - \alpha \right) \right] \quad (5)$$

$$\frac{p}{\frac{\sigma_1}{\sqrt{k}}} = \exp \left[\frac{2\mu}{h} \left(\frac{b}{k} - \alpha \right) \right]$$

$$P = \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}} \exp\left[\frac{\mu}{h} \left(\frac{b}{2} - x\right)\right]$$

9/9/14

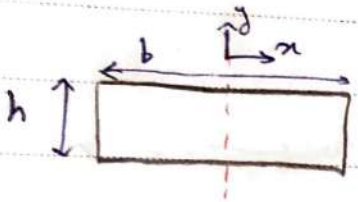


$x = 0$

max فشار در مرکز یعنی $P_{max} = \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}} \exp\left(\frac{\mu b}{h}\right)$

حاصل فشار min, max

$$P = \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}} \exp\left(\frac{\mu b}{h}\right)$$

min فشار در سطح آزاد $x = \frac{b}{2}$: $P_{min} = \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}}$

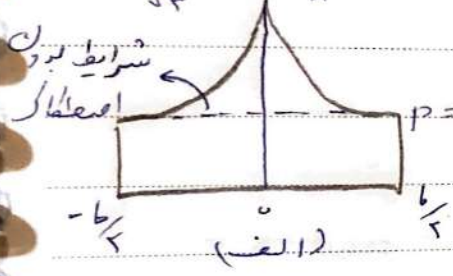

$$P = \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}}$$

توسط فشار متوسط

توجه: این تنش تسلیم در شرایط فشرش منحصراً است.

نمود تغییرات فشار از مرکز نمود به سمت دو طرف در سطح الف نشان داده شده است. این توزیع فشار را پیمانه اصطلاحی می گویند. (Friction hill)

محاسبه فشار متوسط و نیروی اعمالی: با توجه به تغییرات فشار، می توان مقدار فشار متوسط اعمالی را محاسبه و سپس مقدار نیرو را بدست آورد.

$$\bar{P} = \frac{1}{\frac{b}{2}} \int_0^{\frac{b}{2}} P dx = \frac{1}{\frac{b}{2}} \int_0^{\frac{b}{2}} \frac{\sqrt{\sigma}}{\sqrt{\pi}} \exp\left[\frac{\mu}{h} \left(\frac{b}{2} - x\right)\right] dx$$

$$c = \frac{\mu}{h}, a = \frac{b}{2} \rightarrow \bar{P} = \frac{\sqrt{\sigma}}{a\sqrt{\pi}} \int_0^a \exp[c(a-x)] dx$$

$$\bar{P} = \frac{\sqrt{\sigma}}{a\sqrt{\pi}} \exp(ca) \int_0^a \exp(-cx) dx$$

$$\bar{P} = \frac{\sqrt{\sigma}}{a\sqrt{\pi}} e^{ca} \left[\frac{-e^{-cx}}{c} \right]_{x=0}^{x=a} \rightarrow \bar{P} = \frac{\sqrt{\sigma}}{a\sqrt{\pi}} e^{ca} \left[-\frac{e^{-ca}}{c} - \frac{1}{c} \right]$$

$$\bar{p} = \frac{-\rho \sigma}{a\sqrt{3}} \frac{1}{c} + \frac{\rho \sigma}{a\sqrt{3}} \frac{e^{ca}}{c} \rightarrow \bar{p} = \frac{\rho \sigma}{ac\sqrt{3}} (e^{ca} - 1)$$


جاننداری a و c →
$$\bar{p} = \frac{\rho \sigma}{b\sqrt{3}} \frac{h}{\mu} \left[e^{\frac{\mu h}{h}} - 1 \right]$$

← مقدار نیروی فشاری با حاصل ضرب فشار متوسط در سطح مقطع اعمال نیرو به دست می آید.

محاسبه فشار نورد با روش همان slab: در فرآیند نورد، اثر اصطکاک مشابه شرایط فشار کشش مسطح است. فرآیند نورد در ورق هائیک با طول زیاد را می توان مشابه شرایط کشش مسطح در نظر گرفت. با صرف نظر کردن از انحنای غلتک می توان روابط مربوط به فشار کشش مسطح را استفاده کرد.

نکته: در فرآیند نورد، مقدار α را با $L = \sqrt{R\Delta h}$ جایگزین کرده و h را برابر مقدار $\frac{h_0 + h_f}{2}$ در نظر می گیریم.

$$L^2 = a^2 + \left(\frac{\Delta h}{2}\right)^2$$

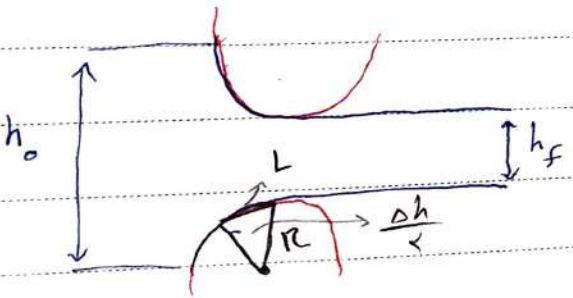

$$a^2 = L^2 - \left(\frac{\Delta h}{2}\right)^2 = R\Delta h - \left(\frac{\Delta h}{2}\right)^2$$

$$\rightarrow L = \sqrt{R\Delta h}$$

شرایط پایبندی پلاستیکی: در آزمون کشش، تشکیل لویجی به منزله ناپایداری پلاستیکی بوده و در شرایط بار حداکثر اتفاق می افتد.

شرط max تشکیل لویجی: تغییر شکل لویجی or تغییر شکل لویجی



$$F = \sigma A \rightarrow dF = \sigma dA + A d\sigma = 0$$

در آن $dF = 0$

شرط ناپایداری پلاستیسیته و تشکیل لولین:

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \frac{dA}{A} = d\varepsilon \rightarrow \left[\sigma = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \right]$$

مثال ← شرط ناپایداری و تشکیل لولین را با توجه به معادله هولمز به دست آورید:

$$\sigma = k\varepsilon^n \text{ و } \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = nk\varepsilon^{n-1} \rightarrow nk\varepsilon^{n-1} = k\varepsilon^n$$

$$\rightarrow \varepsilon_n = n \text{ تعداد کرنش در نقطه لولین } (\varepsilon_n)$$

نکته: با توجه به رابطه فوق، مقدار کرنش در نقطه S-TS (کرنش) بنابراین در کرنش در نقطه لولین برابر n است.

تقریباً زمان لازم برای شروع لولین در نمونه‌ای که منحنی تنش-کرنش آن به این رابطه $\sigma = k\varepsilon^n$ پیروی می‌کند معادل ۵۰۰۰ s است. مطلوب است محاسبه نرخ کرنش در این حالت (فرض: نرخ کرنش ثابت است)

$$\varepsilon_u = 0.18$$

$$\dot{\varepsilon}_u = \frac{\varepsilon_u}{t} = \frac{0.18}{5000} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

۹۸، ۹، ۱۸


مثال) اگر رفتار تنش-کرنش حقیقی با رابطه $\sigma = k\varepsilon^n$ توصیف شود مقدار استحکام تنش چقدر است؟

$$\sigma_{uts} = \varepsilon = \varepsilon_u = n$$

$$\sigma_{uts} = k(\varepsilon_u)^n \xrightarrow{\varepsilon_u = n} \sigma_{uts} = kn^n$$



نورد: یک فرآیند شکل دهی حجمی است که در طی آن، ضخامت فلزات توسط نیروهای فشاری اعمال شده توسط دو غلتک با فشاری یا به فرآیند نورد معمولاً به صورت نورد ورق یا نورد مقاطع می باشد.

Flat Rolling (sheet)
Shape Rolling

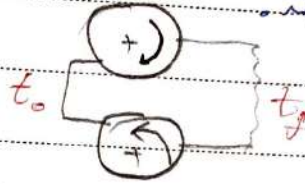



مراحل نورد در ابعاد صنعتی

مراحل نورد معمولاً به صورت زیر است:
۱- پیش گرم کردن شمش ریخته گری (حدود $1200^{\circ}C$ برای فولاد)
۲- نورد گرم شمش ریخته گری به شمش های واسطه به شرح زیر

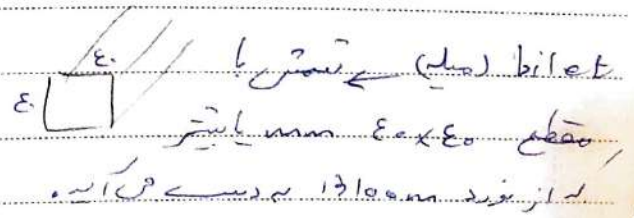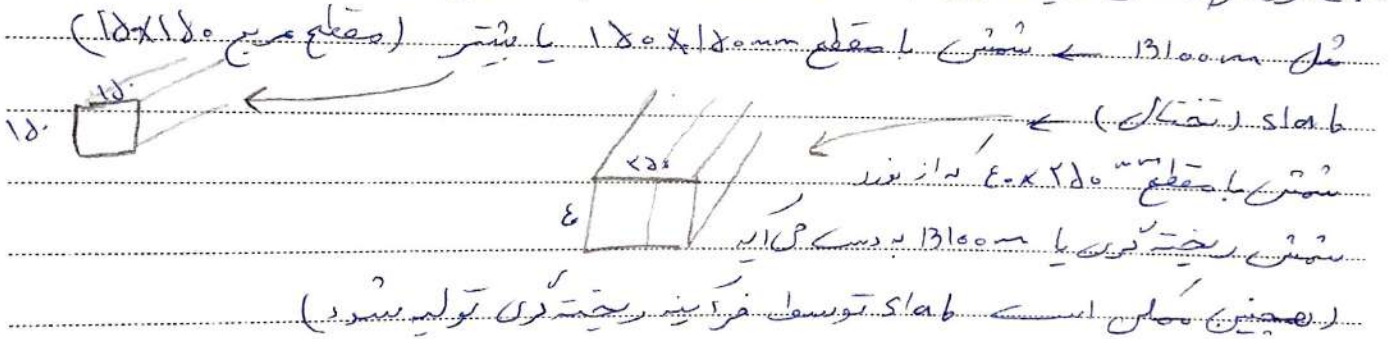

۳- تولید محصولات و مقاطع نهایی با نورد شمش های واسطه

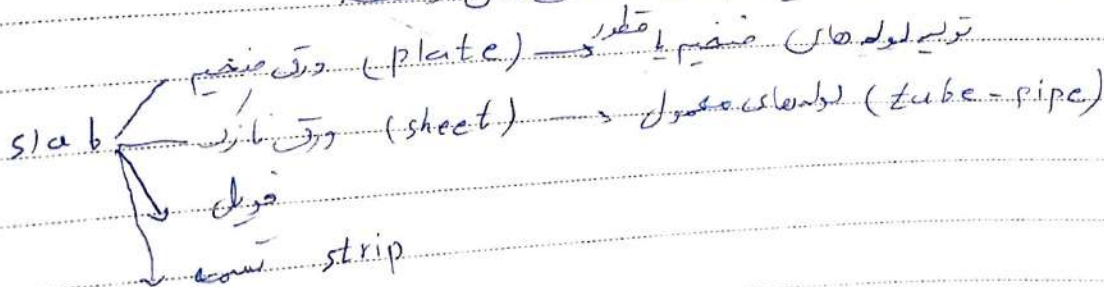

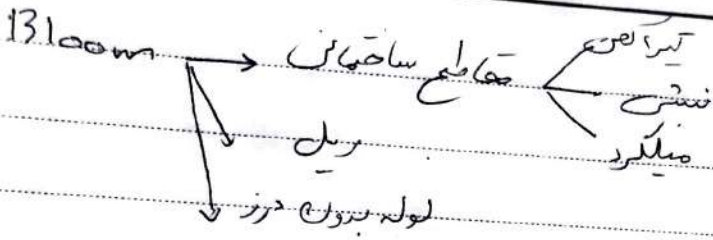

میدان پوش و ترد

از نوع مغزول ها 12 cod یا 12 wire

نور در ق: در کمال نور شمشیر بین دو علقه کله و کله شیره و خامه کله شمشیر می آید

تاعش گشت: $d = t_0 - t_e$

تکثیر عمل در مانتو $SPKading$: عرض ورق از $1/2$ به $1/4$ افزایش می یابد. این افزایش، زیاد نموده و می توان از آن صرف نظر کرد.


با توجه به شرط ثابت بودن حجم، و رابطه $v = \frac{Q}{A}$ در طی نفوذ ورق برقرار است:

$$t_0 v_0 = t_f v_f$$


سرعت ورق
موقع خروج از غلتک
سرعت ورق
موقع ورود به غلتک

نقطه خشی: نقطه ای در زیر غلتک است که در آن سرعت ورق در سرعت غلتک برابر است. زمان که سرعت غلتک با سرعت ورق برابر اصطفاک باعث می شود ورق به داخل پیشبرد بشود.

بعد از نقطه خشی، سرعت ورق بیشتر از غلتک بوده و اصطفاک مانعی در خروج ورق است.

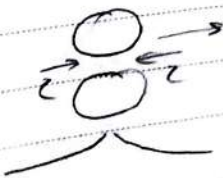

تغییرات نیروی اصطکاک در طی نفوذ و عقب رفتن را تپه های اصطکاک می گویند

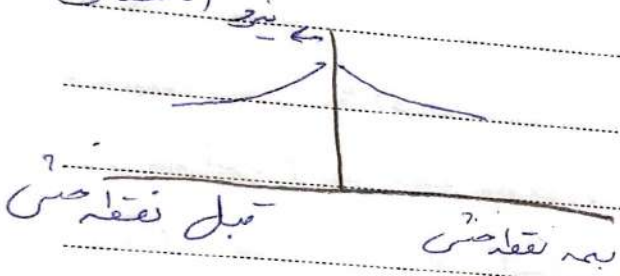

مقدار بیش صحتی در نفوذ از رابطه زیر به دست می آید:

$$\epsilon = \ln \frac{t_0}{t}$$

اثر اصطکاک: در اثر تماس در وقت و علت و نیروی اصطکاک ایجاد می شود. نیروی اصطکاک برای کتبیبه شکل در وقت به زیر غلتک وجود نیاز است. از طرف دیگر، اصطکاک، نیروی مورد نیاز برای نفوذ را افزایش می دهد. به این ترتیب اصطکاک می تواند ضرایب ضربه قابل اعمال در نفوذ را تعیین کند. در هر پایش نفوذ

شماره غلتک

$$L_{max} = t_0 - t_f = \mu R$$

تقریب اصطکاک

الف) طول در نظر گرفتن اثر اصطکاک و با توجه به روش کار تغییر فرم کتبی

ب) ضریب اصطکاک متوسط

طول تماس (contact length)

$$F = \bar{\mu} w L$$

سرعت نفوذ

$$L = \sqrt{R(t_0 - t_f)}$$

توان نفوذ: توان مورد نیاز هر لحظه از غلتک ها از رابطه زیر به دست می آید

سرعت
چرخش
غلطک

$$P = \mu R v F L$$

قفسه نورد: نورد محصولات مختلف می تواند توسط یک یا چند قفسه نورد صورت گیرد؛ هر قفسه نورد شامل یک چارچوب فولادی است که غلتک ها و اتصالات ها در آن قرار می گیرند. چرخش غلتک ها توسط موتور برقی موتور برقی و گیربکس انجام می گیرد.

با توجه به نوع قفسه فرایند نورد را به صورت زیر می توان دسته بندی نمود:

۱- یک سویه (یک طرفه): نمونه ها از یک طرف وارد غلتک شده و از طرف دیگر خارج می شوند.




۲- دو سویه (دو طرفه): نمونه ها می توانند به صورت همگام و بر پشتی در میان غلتک ها حرکت کنند. این عمل با تغییر جهت حرکت غلتک ها انجام می شود.

۳- نورد دو غلتکه: نمونه تنها از میان ۲ غلتک عبور می کنند.

۴- سه غلتکه: نمونه می تواند بین غلتک میانی و پایینی یا غلتک میانی و بالایی قرار گیرد.


۵- چهار غلتکه: نمونه از میان دو غلتک پایینی که چپتر عبور نموده و دو غلتک بزرگتر نقش پشتیبان را دارند و مانع خم شدن و تغییر شکل الاستیک غلتک های کاری می شوند.

۶- نورد خوشدان یا سیاره ای: در غلتک کوچک کاری داشته و تعداد زیادی غلتک های پشتیبان بزرگ تر و بر روی آن ها قرار می گیرند. معمولاً برای نورد ورق های نازک و فولادها استفاده می شوند.

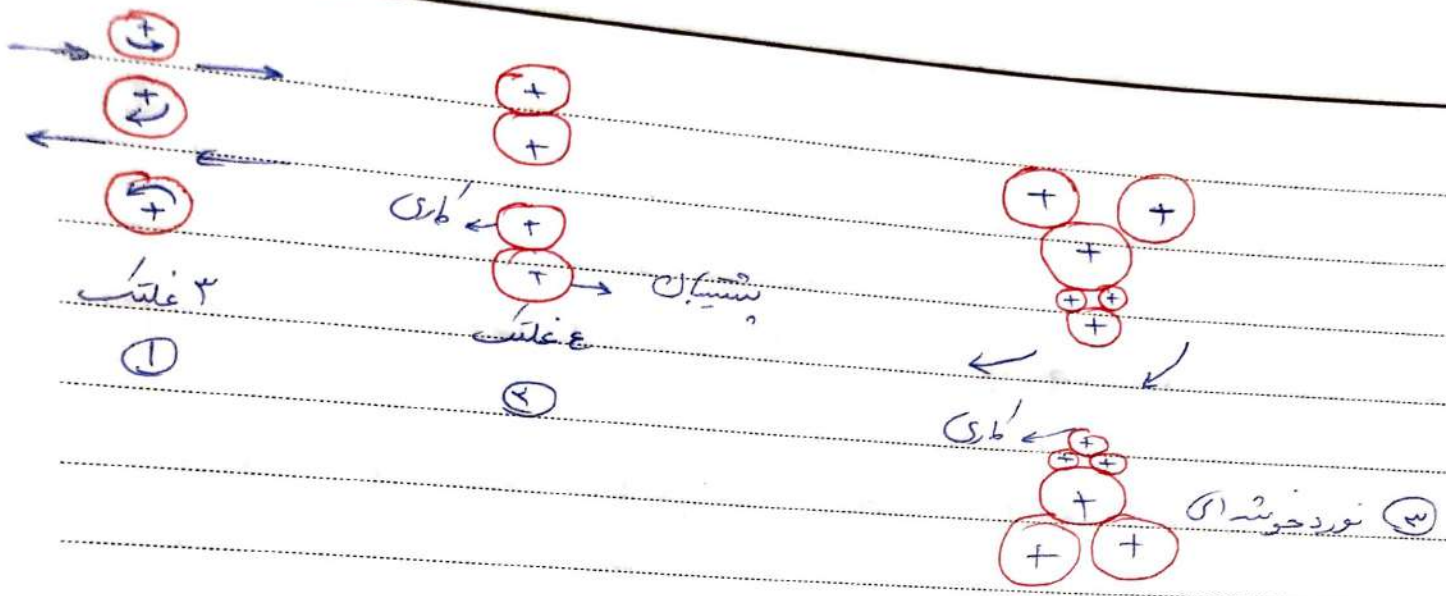

نورد مقاطع: (shape rolling)

در این نورد علاوه بر کاهش ضخامت شش‌پایان نیز در محصولات ایجاد می‌شود. در این نوع نورد معمولاً شش‌پایان با عبور از میان کوره‌ها (این کوره‌ها کالینر نام دارند) که در داخل غلتک‌ها ایجاد شده به شکل نوایی تبدیل می‌شود. انواع مقاطع ساختمانی مثل تیر آهن و نبشی و انواع میل‌گرد و میل راه آهن در این نوع نورد تولید می‌شود.

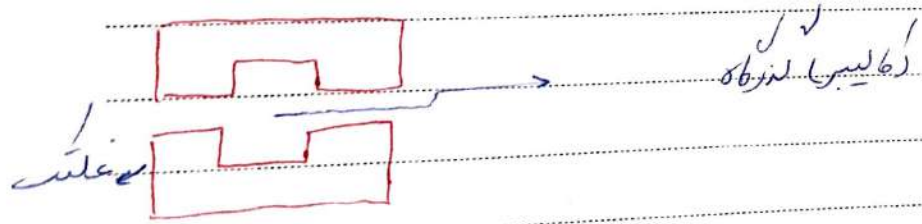

تولید محصول نهایی با نورد با استفاده از نورد و طراحی مناسب می‌تواند محصول تمام شده‌ای مثل حلقه (ring rolling) و نورد رزوه (thread rolling) و نورد چرخ دنده (gear rolling) و لوله‌های بدون درز تولید کرد.

« فصل جدید »

آهنری (Forging):

فرآیند شکل‌دهی جسمی که در آن قطعه با فشار شش‌پایان در قالب شکل داده می‌شود.

Subject,
Date

انواع اصلی :
الف) اصلی قالب باز : قطعه مابین دو قالب تنگ یا با شکل بسیار ساده
منسوخ شده و شکل مورد نظر ایجاد می شود.
مهم : در این روش ، سیلان عرضی فلز بدون مانع و به صورت آزاد صورت می گیرد.

ب) اصلی قالب بسته : فلز در بین محافظه های دو قالب (بالا و پایین)
منسوخ شده و با پرسش محافظه ها شکل نهایی ایجاد می شود. در این روش جریان
عرضی فلز توسط دیواره قالب محدود می شود.

انواع فورج قالب بسته ←

۱- فورج با پلیسه (Flash) : در این روش حجم ماده اولیه بیشتر از محصول بوده
و پس از بسته شدن قالب فلز اضافی خارج شده و به صورت یک نوار نازک در
اطراف قطعه قرار می گیرد. اثر پلیسه افزایش فشار داخل قالب به منظور اطمینان
از پرسش کامل قالب (به ویژه برای قطعات پیچیده) است

۲- فورج بدون پلیسه : در این روش حجم ماده اولیه و محصول یکسان بوده و پس از
بسته شدن قالب ، پلیسه ایجاد نمی شود. این روش نیاز به محاسبات دقیق برای
تعیین حجم ماده اولیه دارد.

۹۸, ۹, ۳

نوع خاصی از فورج قالب بسته بدون فلش به قالب رها و نقش های ظریف
را در دو طرف قطعه ایجاد می کند ← Chining یا سنگ زنی نام دارد.

مقال معروف : دسته سازان

افزایش طول و کاهش عرض (سطح مقطعی)
(lengthening) (logging) ←

انواع فوج قالب باز / طرز (upsetting) ← کاهش ارتفاع (طول) بدون افزایش قطر آل

فوج چند مرحله‌ای ← در طی فرآیند فوج قطعات با شکل‌های پیچیده و ضخیم‌تر از قطعه کار را در یک مرحله تولید نمود. در این مورد، ماده اولیه پس از چند مرحله تغییر شکل توسط قالب‌های با شکل‌های ساده‌تر از قطعه‌ی نهایی، به محصول تبدیل می‌شود. این مراحل را پیش‌فوم / preform می‌گویند.

انواع روش‌های فوج قالب از جهت ایجاد پیش‌فوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان برای تهیه پیش‌فوم، از فوج قالب بسته نیز استفاده کرد.


محاسبه نیروی فوج: بیشترین نیروی فوج مورد نیاز را از رابطه‌ی زیر می‌توان به دست آورد

$$F = k_f Y_f A$$

k_f ← ضریب پیچیدگی شکل (معمولاً ۱۰-۹)

Y_f ← تنش تسلیم فلز در دمای پایش

A ← مساحت قطعه به انتهای پایش

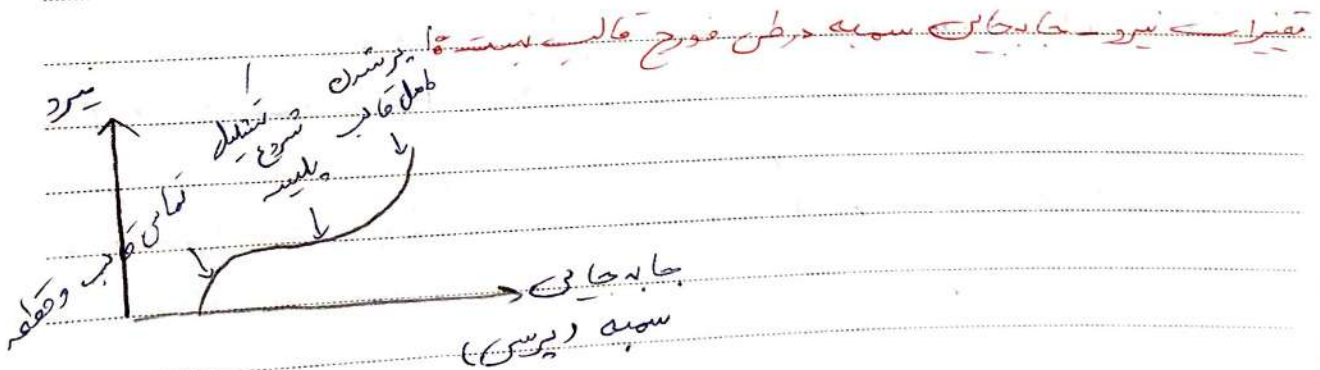

انواع پیک

ماشین های فوری : حرکات طری به دو دستن زیر تقسیم کی شوند
الف) ماشین های شغل دهن با نیروی محین هستند ، مثلاً دن تن ، صد تن یا
هزار تن . پرس ها معمولاً نیرو را به صورت آرام انجام کی کنند

ب) انواع پیک ← ماشین های با انرژن محین هستند مثلاً kz یا $10kz$.
این پیک ها نیرو را به صورت ضربه دار کی کنند .

الستروژن : فرایند شغل دهن حجمی د با فشردن فلز در یک استوانه جدار منقسم
و عبور آن از قالب ایجا کی مشور .

انواع الستروژن :


الف) مستقیم جهت حرکت فلز

ب) مغلوب ، جهت سیلان فلز برعکس جهت حرکت سیمه است .


محصولات مختلفی مثل انواع پر ویل های آلومینیومی را می توان توسط الستروژن
تولید نمود .

نسبت الستروژن : نسبت قطر صلیبه به قطر محصول را نسبت الستروژن کی بویند
مقدار آن را معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ کی لیرند .

نکته : الستروژن را برای شغل دهن فلز به صورت بالک ، انواع پودره ، پلاستیک ها ، سرامیک ها
مورد استفاده قرار کی دهند .

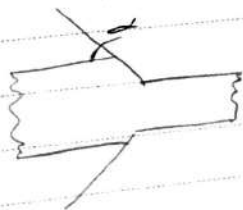

افزایش زاویه قالب در مستوی و انحنای: با افزایش زاویه قالب، سطح جانبی مقطع و قالب کاهش یافته و اصطکاک کم می شود. از طرف دیگر با افزایش زاویه قالب، تغییر شکل های اضافی در اجزای افزایش می یابد بنابراین می بایست یک زاویه قالب بر مبنای این معیار انتخاب کرد.

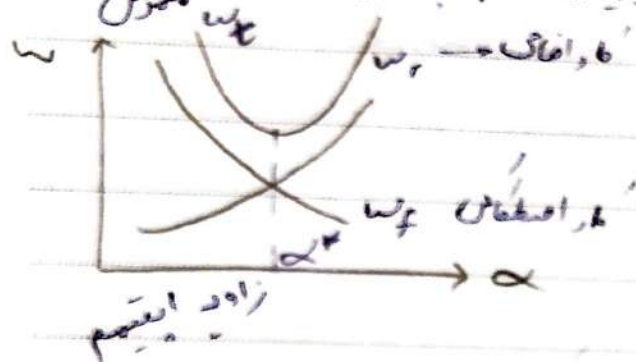

۹۸, ۱۰, ۷

معادله فشار مستوی: علاوه بر روشی که تغییر فرم حاصل می شود از رابطه زیر نیز می توان استفاده کرد

$$P = Y_F \left(\epsilon_\alpha + \frac{L}{D_0} \right)$$

قطر اولیه میل
قطر میل

$$\epsilon_\alpha = a + b \ln \left(\frac{A_0}{A_F} \right)$$

معمولا
 $a = 0.1$
 $b = 1.2$

برای مستوی: از رابطه زیر حساب می شود: $F = P A_0$

$$P = F \cdot v$$

سرعت انقباض

توان مورد نیاز مستوی:


نشی نیم و میل: فرایند نشی در هر جهتی که در طی آن، سطح مقطع میل و نسیم با نسیم آن ها از یک قالب و باقی می ماند. نشی لازم برای نشی نیم و میل: $\bar{P} = Y_F (1 + \epsilon_{max}) \phi \ln \frac{A_0}{A_F}$

$$\bar{P} = Y_F (1 + \epsilon_{max}) \phi \ln \frac{A_0}{A_F}$$



Subject:
Date:

Blank

فرآیند لنتی عمیق (Deep Drawing) : فرآیند شکل دهی ورق سرد در طی آن، لوح
موسط یا نچ به درون قالب کشیده شده و محصول به شکل فنجان یا ایجاد یک کاسه

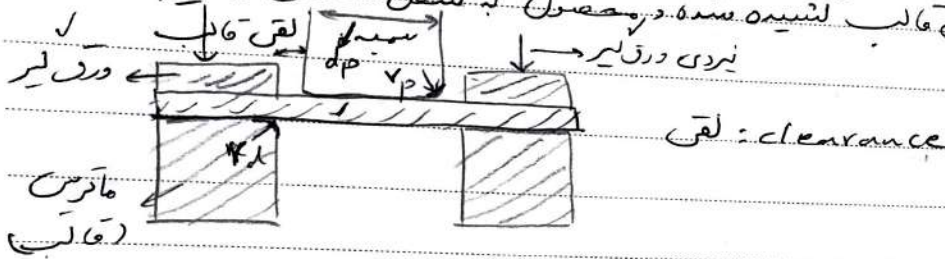


ساخت تغییر شکل در طی لنتی عمیق : چنانچه در پرزویل زیر نشان داده شده، تغییر
شکل در دو مرحله انجام می شود :
۱- خشن ورق در ناحیه فلنج
۲- لنتی ورق در دیواره فنجان

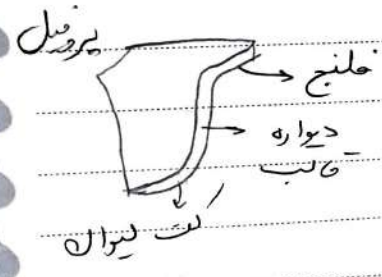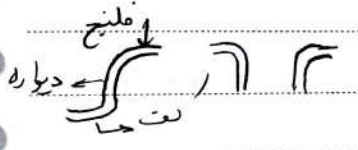

لقن قالب (clearance) : فاصله بین سمب و قالب بوده و محضراً ۱/۱۰
ضخامت ورق است

ضخامت ورق
$$c = \frac{1}{10} t$$

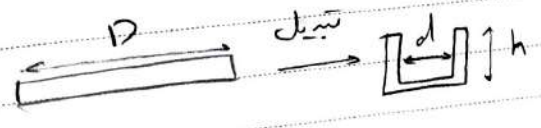

نسبے لکش: از رابطہ زیر بدستے میں آئیے:

$$D_R = \frac{D_p}{d_p}$$

قطر لوج $\rightarrow D_p$
قطر بائج $\rightarrow d_p$

حرفائے ہاں یہ مرحلہ ای، نسبتے لکش عمداً ہم پر از $\frac{1}{2}$ اسکے

محاسبہ نیروی لکش:

$$F = \pi t D_p UTS (D_{12} - 0.7)$$

در رابطہ فوق، UTS استعمال لکش ورق
 D_R نسبتے لکش D_p قطر سمبہ t ضخامت ورق اسکے

محاسبہ نیروی لکش: عمداً در ضمن لکش محقق، بہ منظور جلوگیری از خوردگی خوردگی
ورق، ورق لیر بر روی آلک قرار می لیرد، آلک را بقدرے فشار قرار می دهد، ورق با عبور از میان
ورق

فائب ورق لیر، وارد دیوار می غالب می شود، اگر نیروی ورق لیر کم باشد، ورق چروک می خورد
و اگر نیروی ورق لیر زیاد باشد، ورق در ضمن لکش محقق پارہ می شود.
نیروی ورق لیر را می توان از فرمول زیر حساب لیرد:

$$BHF = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) UTS$$

تشن $\rightarrow UTS$
قطر لیران $\rightarrow d$
قطر لوج $\rightarrow D$
تشن تسلیم $\rightarrow \frac{1}{4}$


شعاع ہاں نورشیں غالب و سمبہ: چنانچہ این شعاع ہاں لوجیک باشد، پروصل بہتر
شدہ د ورق پارہ می شود، ولن اگر شعاع ہاں خلی زیاد باشد، ورق چروک می خورد.
مقدار بہینہ شعاع از رابطہ زیر بدستے میں آئیے

شعاع: $r_p = 1 - 10 t$ شعاع سمبہ
شعاع: $r_d = 2 - 1 t$ شعاع غالب

Subject:

Date:

شکل دهی انفجاری (explosive forming) فرایند شکل دهی ورق / لوله با استفاده از مواد منفجره معمولاً برای تولید محصولات شکل دهی ورق / لوله با ابعاد بزرگ و شکل ساده به کار می رود. مثلاً برای ایجاد کف فولادی با قطر ۳ متر

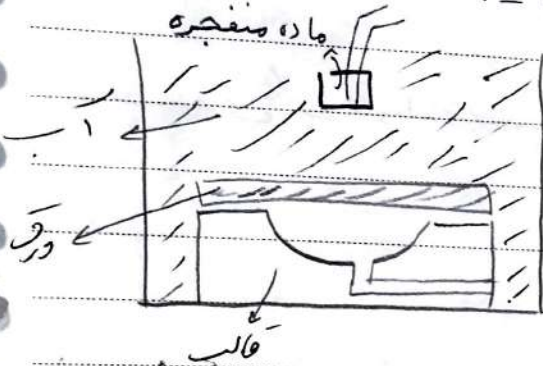

۹۸, ۱۰, ۹

مراحل شکل دهی:

- ۱- ابتدا ورق بر روی قالب قرار می گیرد
- ۲- سپس مجرعه قالب و ورق را داخل یک محفظه (تابلو) قرار می دهند
- ۳- ماده منفجره در داخل تانکر و به فاصله مناسب از آن قرار داده شده و منفجر می شود
- ۴- موج انفجار حاصل موجب تغییر شکل ورق می شود
- مثلاً به غیرینه کم ابزار و قالب
- محدودیت: تولید محصولات با شکل ساده و تعداد کم

مثال: در یک فرایند الاستوفون، قطر اولیه میل است ۸۰ میلی متر و طول آن ۳۰۰ میلی است. اگر پس از فرایند الاستوفون قطر محصول ۴۵ میلی باشد نیروی الاستوفون بر حساب نیاید که تنش تسلیم میل ۱۲۰ مپا و تنش تسلیم محصول ۴۵۰ مپا

$$P = Y_F \left(\epsilon_x + \frac{\epsilon_L}{D_0} \right)$$

$$\epsilon_x = \ln \frac{A_0}{A} = \ln \frac{D_0^2}{D^2} = \ln \frac{80^2}{45^2} = \ln \epsilon = 1.49$$

$$\bar{Y} = Y_0 + Y_F = \frac{120 + 450}{2} = 188 \text{ MPa}$$

$$P = 170 \left(1 + \frac{2(\sigma_{00})}{\delta_0} \right) = 28577 \text{ MPa}$$

$$F = P \cdot A = 28577 \text{ K} (2512)^2 = 819 \times 10^7 \text{ N} = 819,3 \text{ Ton}$$

مثال: فرض کنید نیروی نفوذ از صفحات ورق از 80 mm به 8 mm کاهش یافته است. اگر عرض ورق 400 mm و شعاع غلتک 800 mm و سرعت غلتک 40 rpm باشد، توان غلتک (حاصل) چند است؟ تنش تسلیم اولیه ورق 120 MPa و تنش تسلیم نهایی ورق 200 MPa است.

$$\epsilon = \ln \frac{t_0}{t} = \ln \frac{\delta_0}{\delta} = 9,34$$

$$\text{طول ورق: } L = \sqrt{12(t_0 + t_1)} = \sqrt{800(800 + 80)} = 204,18 \text{ mm}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y_0 + Y_f}{2} = \frac{120 + 200}{2} = 140 \text{ MPa}$$

$$F = \bar{Y} \cdot \omega \cdot L = 140 \cdot (200) \cdot (204,18) = 9198,2 \text{ kN} = 919,8 \text{ Ton}$$

$$P = 2 \pi N F L = 2 \pi (9198,2 \times 10^3) \left(\frac{40}{1 \times 60} \right) (204,18 \times 10^{-3}) = 1454,8 \text{ kW}$$

مثال: چنانچه در مثال قبل، فرض کنید که صفحات را 3، 4، 5 فرض کنیم، فشار غلتک و نیروی نفوذ را محاسبه کنید.

$$P_{av} = \frac{\bar{h}}{\mu L} \left(\exp\left(\frac{\mu L}{h}\right) - 1 \right) \bar{Y}$$

$$\bar{h} = \frac{t_0 + t_f}{2} = \frac{80 + 8}{2} = 44 \text{ mm}$$

$$P_{av} = \frac{44}{0,3(204,18)} \left(\exp\left(\frac{0,3(204,18)}{44}\right) - 1 \right) \times 140$$

PAPCO
 $= 2,49 (2,48) (140) = 392,1 \text{ MPa}$

Subject:

Date

$$F = P \cdot A = 342,1 \left(\overline{204,1} \times \overline{300} \right) = 22288,6 \text{ kN} = 2229 \text{ Ton}$$

مثال) در یک فرآیند نقش عمیق و قطر blank (برده) 100 mm و ضخامت آن 2 mm است. جانچه قطر سببه 4 mm باشد مقدار نیروی نقش و نیروی درق گیر را حساب کنید. تنش تسلیم درق 150 mpa و UTS آن 200 mpa است.

$$\text{نسبت کشش} : \frac{D_b^{\text{blank}}}{D_p^{\text{punch}}} = \frac{100}{60} = 1,67$$

$$F = \pi (D_p^2 - D_c^2) UTS (1,67 - 0,7) = \pi (60^2 - 40^2) (1,67 - 0,7) = 73134 \text{ N} = 73 \text{ Ton}$$

$$1314 F = \frac{\pi}{\epsilon} (D_b^2 - D_c^2) \frac{\sigma_y + \sigma_u}{2} \quad \begin{cases} D_c = D_p + 2t \\ D_c = D_p \end{cases}$$

$$D_c = D_p \rightarrow 1314 F = \frac{\pi}{\epsilon} (100^2 - 60^2) \left(\frac{150 + 200}{2} \right) = 1794,8 \text{ N} = 1 \text{ kN} = 1 \text{ Ton}$$